



Presario1700 シリーズにおいて、CD-RW ドライブをご使用する際の注意

Presario1700 シリーズをご使用いただきありがとうございます。

本製品に付属しております CD-RW ドライブ(P/N191261-B21)をご使用いただくにあたり、下記の注意事項がございます。

1. 本製品にプリインストールされております BHA 社 CD ライティングソフトウェア B's Recorder Gold において、CD-ROM からの起動を可能とする CD ライティング機能がありますが、FD ドライブと同時使用が前提となっております。Presario1700 シリーズでは、CD-RW ドライブと FD ドライブの同時使用はできませんので、本機能を使用する際には、市販されております USB フロッピードライブ等を併用することで使用が可能となります。

2. 添付ソフトウェアにてデータ書き込み中に、スクリーンタイムアウトになった場合、

「ATAPIのエラーが発生しました。データの転送速度が足りません。<Drive Error No : aa051002>」

というエラーが発生することがあります。CDのライティング機能を使用される際には、コントロールパネルにて、省電力機能を解除して操作していただきますようお願いいたします。

3. 添付ソフトウェアのB's Clipが常駐した状態にて、B'sClip用にフォーマットされた CD-R/RWメディアがドライブに挿入されていると、スタンバイ/休止状態への移行時に、

「デバイスベイの中のデバイスが使用中のため、スタンバイできません。」

というメッセージが表示され、移行できないことがあります。B'sClipを使用する以外では、B'sClipフォーマットのCD-R/RWのメディアを取り除いた状態にて運用していただくようお願いいたします。

ご注意

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

Compaq Computer Corporation は、本書中の技術的誤り、および校正上の誤りや脱落、ならびに 本書に従って装置を設置、稼動および使用した結果生じる間接的または直接的損害に対して、一切責任を負いかねますのでご了承ください。本書に記載されている情報は、著作権により保護されています。本書のいかなる部分も、Compaq Computer Corporation から書面による事前承諾を得ていなければ、複写または複製することはできません。

© 2001 Compaq Computer Corporation. All rights reserved. Printed in Japan.
Compaq は U.S. Patent and Trademark Office に登録されています。

初版 2000 年 11 月



227834-191