


Pomoc urządzenia HP Photosmart C7200 All-in-One series

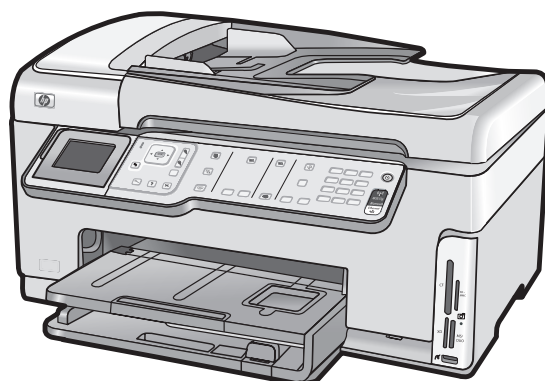

Spis treści

1	Pomoc urządzenia HP Photosmart C7200 All-in-One series	9
2	HP All-in-One — opis	
	Urządzenie HP All-in-One w pigułce	11
	Panel sterowania — opis	12
	Funkcje panelu sterowania	13
	Wyświetlane ikony	15
	Tryb uśpienia wyświetlacza	15
	Opis menu	16
	Menu Photosmart Express	16
	Menu Kopiuj	16
	Menu Skanuj	17
	Menu Faksuj	17
	Menu Ustawienia	18
	Menu Pomoc	18
	Tekst i symbole	19
	Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania	19
	Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej	20
	Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów	21
	Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart	21
3	Znajdowanie dalszych informacji	23
4	Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One	
	Ustawienie preferencji	25
	Preferencje ogólne	25
	Wybierz język oraz kraj/region	25
	Ustawianie daty i godziny	26
	Regulacja głośności	26
	Ustawienie domyślnego podajnika papieru dla druku PictBridge/DPOF/uPnP	27
	Włączanie szybszego przeglądania	27
	Wybierz podajnik papieru do drukowania przez urządzenia Bluetooth	28
	Przywracanie ustawień fabrycznych	28
	Odtwarzanie pokazu slajdów na wyświetlaczu	29
	Preferencje faksu	29
	Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru faksu przez urządzenie HP All-in-One	30
	Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego	30
	Ustawianie szybkości transmisji faksu	31

Informacje o połączeniu z komputerem.....	32
Obsługiwane rodzaje połączeń.....	32
Podłączanie za pośrednictwem karty Ethernet.....	33
Podłączanie za pomocą zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.....	33
Podłączanie urządzenia przy użyciu adaptera HP bt450 do drukarki i komputera, udostępniającego technologię bezprzewodową Bluetooth®.....	33
Odszukiwanie nazwy urządzenia i adresu.....	33
Ustawianie zabezpieczeń Bluetooth dla urządzenia HP All-in-One.....	34
Drukowanie z komputera przy użyciu połączenia Bluetooth®.....	36
Korzystanie z udostępnionej drukarki.....	38
Łączenie z siecią.....	39
Konfiguracja sieci przewodowej.....	39
Rzeczy potrzebne do zbudowania sieci przewodowej.....	40
Podłączanie urządzenia HP All-in-One do sieci.....	41
Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.....	42
Rzeczy potrzebne do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.....	43
Podłączanie do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.....	43
Konfiguracja sieci bezprzewodowej ad hoc.....	46
Rzeczy potrzebne do sieci ad hoc.....	47
Tworzenie profilu sieciowego dla komputera z systemem Windows XP.....	47
Tworzenie profilu sieciowego w innych systemach operacyjnych.....	48
Łączenie z siecią bezprzewodową ad hoc.....	49
Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego.....	50
Podłączanie dodatkowych komputerów do sieci.....	51
Zmiana połączenia urządzenia HP All-in-One z USB na połączenie sieciowe.....	51
Zarządzanie ustawieniami sieciowymi.....	52
Zmiana podstawowych ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania.....	53
Zmiana zaawansowanych ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania.....	55
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.....	57
Definicje strony konfiguracji sieci.....	59
Słownik pojęć sieciowych.....	65
Konfiguracja faksu.....	67
Zmiana ustawień urządzenia HP All-in-One w celu odbierania faksów.....	68
Ustawianie trybu odbierania.....	68
Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem.....	69
Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne.....	69
Testowanie ustawień faksu.....	70
Ustawianie nagłówka faksu.....	71
Ustawianie szybkiego wybierania.....	71
Konfigurowanie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania.....	72
Konfigurowanie grupowych pozycji szybkiego wybierania.....	73
Usuwanie pozycji szybkiego wybierania.....	74
Drukowanie listy szybkiego wybierania.....	75
5 W jaki sposób?.....	77
6 Ładowanie oryginałów i papieru	
Ładowanie oryginałów.....	79
Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów.....	79
Umieszczanie oryginału na szybie.....	80

Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania.....	81
Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania.....	81
Zalecane rodzaje papieru tylko do drukowania.....	82
Rodzaje papieru, których należy unikać.....	83
Ładowanie papieru.....	84
Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru.....	84
Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali).....	86
Ładowanie kart pocztowych, Hagaki i kart indeksowych.....	87
Ładowanie kopert.....	88
Ładowanie innych rodzajów papieru.....	89
Unikanie zacięć papieru.....	90
7 Drukowanie z komputera	
Drukowanie z aplikacji.....	93
Ustawianie urządzenia HP All-in-One jako drukarki domyślnej.....	94
Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania.....	94
Ustawianie rozmiaru papieru.....	94
Ustawianie rodzaju papieru do drukowania.....	95
Wyświetlanie rozdzielczości wydruku.....	96
Zmiana szybkości lub jakości drukowania.....	96
Zmiana orientacji strony.....	97
Skalowanie rozmiaru dokumentu.....	97
Zmiana nasycenia, jasności lub temperatury kolorów.....	97
Podgląd zadania drukowania.....	98
Zmiana domyślnych ustawień drukowania.....	98
Klawisze skrótów drukowania.....	98
Tworzenie skrótów drukowania.....	99
Usuwanie skrótów drukowania.....	100
Wykonywanie specjalnych zadań drukowania.....	100
Drukowanie obrazu bez obramowania.....	101
Drukowanie zdjęcia na papierze fotograficznym.....	101
Drukowanie etykiet na płyty CD/DVD.....	102
Drukowanie przy użyciu opcji Maksymalna rozdzielczość	103
Drukowanie na obu stronach arkusza papieru.....	103
Drukowanie wielostronicowego dokumentu jako broszury.....	104
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu.....	105
Drukowanie wielostronicowego dokumentu w odwrotnej kolejności.....	106
Odwracanie obrazu na napasowanki.....	107
Drukowanie na foliach.....	107
Drukowanie grupy adresów na etykietach lub kopertach.....	108
Drukowanie plakatu.....	109
Drukowanie strony internetowej.....	109
Zatrzymywanie zadania drukowania.....	110
8 Korzystanie z funkcji zdjęć	
Wyświetlanie i wybieranie zdjęć.....	114
Drukowanie zdjęć.....	116
Tworzenie specjalnych projektów ze zdjęć.....	118
Udostępnianie zdjęć za pomocą oprogramowania HP Photosmart.....	120
Zapisywanie zdjęć na komputerze.....	121

Edycja zdjęć za pomocą panelu sterowania.....	122
Powiększanie i przesuwanie w celu przycięcia fotografii.....	123
Obracanie zdjęcia.....	123
Dostosowywanie jasności zdjęć.....	124
Stosowanie efektów kolorystycznych na zdjęciach.....	125
Usuwanie efektu czerwonych oczu.....	126
Automatyczne poprawianie jakości zdjęć.....	126
9 Korzystanie z funkcji skanowania	
Wykonywanie przedruków zdjęć.....	129
Skanowanie obrazów.....	130
Skanowanie oryginału do komputera.....	131
Skanowanie oryginału na kartę pamięci lub do urządzenia pamięciowego.....	132
Edycja zeskanowanego obrazu.....	132
Edycja zeskanowanego podglądu obrazu.....	133
Edycja zeskanowanych zdjęć lub grafiki.....	133
Edycja zeskanowanego dokumentu.....	133
Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciołom i bliskim.....	133
Zatrzymywanie skanowania.....	134
10 Korzystanie z funkcji kopiowania	
Kopiowanie.....	135
Podgląd zadania kopiowania.....	135
Zmiana ustawień kopiowania dla bieżącego zadania.....	136
Ustawianie liczby kopii.....	136
Ustawianie rozmiaru papieru.....	136
Ustawianie rodzaju papieru.....	137
Zmiana szybkości lub jakości kopiowania.....	139
Dostosowywanie rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii.....	139
Zmiana domyślnych ustawień kopiowania.....	140
Wykonywanie specjalnych zadań kopiowania.....	140
Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania.....	140
Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A4.....	141
Zmiana rozmiaru oryginału przy użyciu ustawień niestandardowych.....	142
Przycinanie oryginału.....	143
Przesuwanie lewego marginesu.....	143
Poprawianie jakości kopii.....	143
Zatrzymywanie kopiowania.....	144

11 Korzystanie z funkcji faksu

Wysyłanie faksu.....	145
Wysyłanie zwykłego faksu.....	145
Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania.....	147
Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu.....	147
Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania.....	148
Skanowanie faksu w celu wysłania go z pamięci.....	149
Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie.....	149
Rozsyłanie faksu do wielu odbiorców.....	150
Faksowanie dokumentów kolorowych lub zdjęć.....	150
Zmiana rozdzielczości faksu i ustawień Lighter/Darker (Jaśniej/Ciemniej).....	151
Zmiana rozdzielczości faksu.....	152
Zmiana ustawienia Lighter/Darker (Jaśniej/Ciemniej).....	153
Definiowanie nowych ustawień domyślnych.....	153
Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów.....	153
Odbieranie faksu.....	154
Ręczne odbieranie faksu.....	155
Ustawianie odbierania faksów do pamięci.....	155
Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci.....	157
Odpytywanie w celu odebrania faksu.....	158
Przekierowywanie faksów na inny numer.....	158
Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów.....	159
Ustawianie automatycznego sprawdzania rodzaju papieru przed drukowaniem faksów przez urządzenie HP All-in-One.....	160
Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących.....	160
Blokowanie niepożądanych numerów faksów.....	161
Wybieranie ustawienia funkcji blokowania niepożądanych numerów faksów.....	161
Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów.....	162
Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów.....	163
Faksowanie przez Internet za pomocą telefonu IP.....	163
Przerywanie operacji faksowania.....	164

12 Drukowanie raportów i formularzy

Drukowanie raportów.....	165
Drukowanie raportu z autotestu.....	165
Drukowanie raportów faksu.....	166
Drukowanie raportów potwierdzeń faksów.....	166
Drukowanie raportów na temat błędów faksu.....	167
Drukowanie dziennika faksów.....	168
Drukowanie innych raportów.....	168
Drukowanie formularzy.....	170

13 Konserwacja urządzenia HP All-in-One

Czyszczenie urządzenia HP All-in-One.....	171
Czyszczenie szyby.....	171
Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy.....	173
Czyszczenie obudowy.....	173
Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach.....	173

Korzystanie z pojemników z tuszem.....	175
Wymiana kaset z atramentem.....	175
Wyrównywanie pojemników.....	177
Czyszczenie głowicy drukującej.....	179
Czyszczenie styków pojemnika z tuszem.....	180
Usuwanie atramentu ze skóry i odzieży.....	181
Odgłosy samoczynnej konserwacji urządzenia.....	181
Ograniczanie poboru mocy gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.....	182
Wyłącz urządzenie HP All-in-One.....	182
14 Zakup materiałów eksploatacyjnych.....	183
15 Rozwiązywanie problemów	
Pomoc w rozwiązywaniu problemów.....	185
Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB.....	185
Informacje na temat kaset drukujących i głowicy drukującej.....	186
Informacje na temat papieru.....	187
Wskazówki dotyczące korzystania z automatycznego podajnika dokumentów.....	187
Usuwanie zacięć papieru.....	188
Wyczyść automatyczny podajnik dokumentów.....	190
Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu.....	190
Rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania.....	196
Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie.....	198
Rozwiązywanie problemów z siecią.....	201
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci przewodowej.....	201
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci bezprzewodowej.....	204
Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania.....	207
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem.....	219
Rozwiązywanie problemów z kartą pamięci i portem USB.....	227
Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem.....	232
Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem.....	235
Rozwiązywanie problemów z faksem.....	239
Błędy.....	283
Komunikaty urządzenia.....	283
Komunikaty dotyczące plików.....	287
Typy plików obsługiwane przez urządzenie HP All-in-One.....	288
Ogólne komunikaty dotyczące użytkownika.....	289
Komunikaty dotyczące papieru.....	293
Komunikaty dotyczące zasilania i połączeń.....	295
Komunikaty związane z pojemnikami z tuszem.....	297
16 Gwarancja i wsparcie HP	
Gwarancja.....	307
Informacje o gwarancji kaset drukujących.....	307
Sposób uzyskiwania pomocy.....	307
Zanim skontaktujesz się ze wsparciem HP.....	308
Telefoniczna obsługa klientów HP.....	309
Okres obsługi telefonicznej.....	309
Zgłaszanie problemu.....	309
Po upływie okresu obsługi telefonicznej.....	309
Dodatkowe opcje gwarancyjne.....	309

HP Quick Exchange Service (Japan).....	310
Call HP Korea customer support.....	310
Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki.....	311
Zabezpieczanie systemu podawania tuszu.....	311
Zdejmij nakładkę panelu sterowania.....	311
Pakowanie urządzenia HP All-in-One.....	312
17 Informacje techniczne	
Dane techniczne.....	315
Dane techniczne papieru dla modułu druku dwustronnego.....	317
Program ochrony środowiska.....	318
Zużycie papieru.....	318
Tworzywa sztuczne.....	318
Informacje o bezpieczeństwie materiałów.....	318
Program recyklingu.....	318
Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP.....	319
Pobór mocy.....	319
Specjalna obsługa materiałów.....	319
Attention California users.....	319
NDL battery disposal.....	319
Taiwan battery statement.....	319
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	320
Informacje prawne.....	320
Obowiązkowy numer identyfikacyjny modelu.....	321
FCC statement.....	322
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements.....	322
Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network.....	323
Notice to users in the European Economic Area.....	325
Notice to users of the German telephone network.....	325
Australia wired fax statement.....	325
Notice to users in Korea.....	325
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	326
Notice to users in Japan about power cord.....	326
Geräuschemission.....	326
Przepisy w zakresie sieci bezprzewodowych.....	326
Wireless: Exposure to radio frequency radiation.....	326
Wireless: Notice to users in Brazil.....	326
Wireless: Notice to users in Canada.....	327
European Union Regulatory Notice.....	327
Wireless: Notice to users in Taiwan.....	328
Declaration of conformity (European Economic Area).....	328
HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of conformity.....	329
Indeks	331

1 Pomoc urządzenia HP Photosmart C7200 All-in-One series

Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniu HP All-in-One, zobacz:

- [„HP All-in-One — opis”](#) na stronie 11
- [„Znajdowanie dalszych informacji”](#) na stronie 23
- [„Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One”](#) na stronie 25
- [„W jaki sposób?”](#) na stronie 77
- [„Ładowanie oryginałów i papieru”](#) na stronie 79
- [„Drukowanie z komputera”](#) na stronie 93
- [„Korzystanie z funkcji zdjęć”](#) na stronie 113
- [„Korzystanie z funkcji skanowania”](#) na stronie 129
- [„Korzystanie z funkcji kopiowania”](#) na stronie 135
- [„Korzystanie z funkcji faksu”](#) na stronie 145
- [„Drukowanie raportów i formularzy”](#) na stronie 165
- [„Konserwacja urządzenia HP All-in-One”](#) na stronie 171
- [„Zakup materiałów eksploatacyjnych”](#) na stronie 183
- [„Gwarancja i wsparcie HP”](#) na stronie 307
- [„Informacje techniczne”](#) na stronie 315


2 HP All-in-One — opis

Korzystaj z urządzenia HP All-in-One do szybkiego i łatwego wykonywania takich zadań, jak wykonywanie kopii, skanowanie dokumentów, wysyłanie i odbieranie faksów lub drukowanie zdjęć z karty pamięci. Dostęp do wielu funkcji urządzenia HP All-in-One można uzyskać bezpośrednio z panelu sterowania, bez konieczności włączania komputera.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Urządzenie HP All-in-One w pigułce](#)
- [Panel sterowania — opis](#)
- [Opis menu](#)
- [Tekst i symbole](#)
- [Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart](#)

Urządzenie HP All-in-One w pigułce

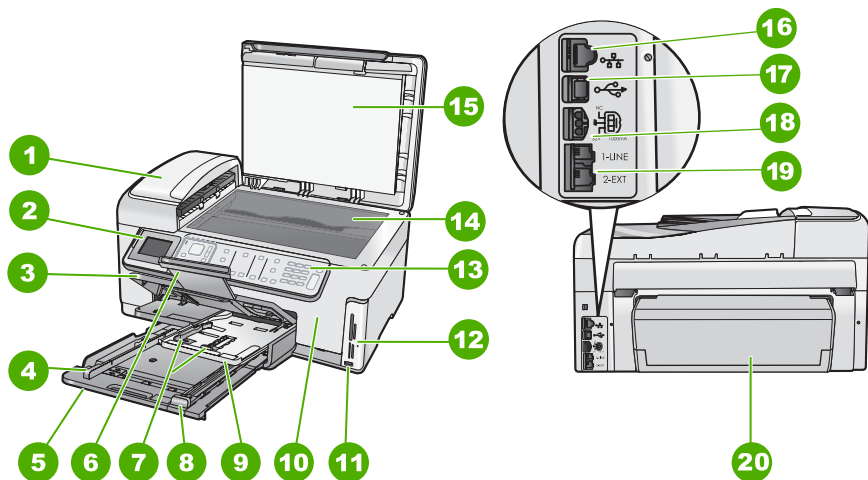

Etykieta	Opis
1	Automatyczny podajnik dokumentów
2	Kolorowy wyświetlacz graficzny (nazywany także wyświetlaczem)
3	Zasobnik wyjściowy
4	Prowadnica szerokości papieru głównego podajnika wejściowego
5	Główny podajnik wejściowy (także: podajnik wejściowy)

(ciąg dalszy)

Etykieta	Opis
6	Przedłużenie zasobnika papieru (nazywane także przedłużeniem zasobnika)
7	Prowadnice długości i szerokości papieru dla podajnika fotograficznego
8	Prowadnica długości papieru głównego podajnika wejściowego
9	Podajnik fotograficzny
10	Drzwiczki pojemników z tuszem
11	Przedni port USB przeznaczony do podłączenia aparatu lub innych urządzeń pamięci masowej
12	Gniazda kart pamięci ze wskaźnikiem Zdjęcie
13	Panel sterowania
14	Szyba
15	Wewnętrzna część pokrywy
16	Port Ethernet
17	Tyłny port USB
18	Złącze zasilające*
19	Porty 1-LINE (faks) i 2-EXT (telefon)
20	Moduł druku dwustronnego

* Używać tylko z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP.

Panel sterowania — opis


W części tej opisano funkcje przycisków panelu sterowania i wskaźników, a także ikony i stany uśpienia na wyświetlaczu.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Funkcje panelu sterowania](#)
- [Wyświetlane ikony](#)
- [Tryb uśpienia wyświetlacza](#)

Funkcje panelu sterowania

Poniższy schemat wraz z towarzyszącą mu tabelą stanowi skrótowy przewodnik po funkcjach panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

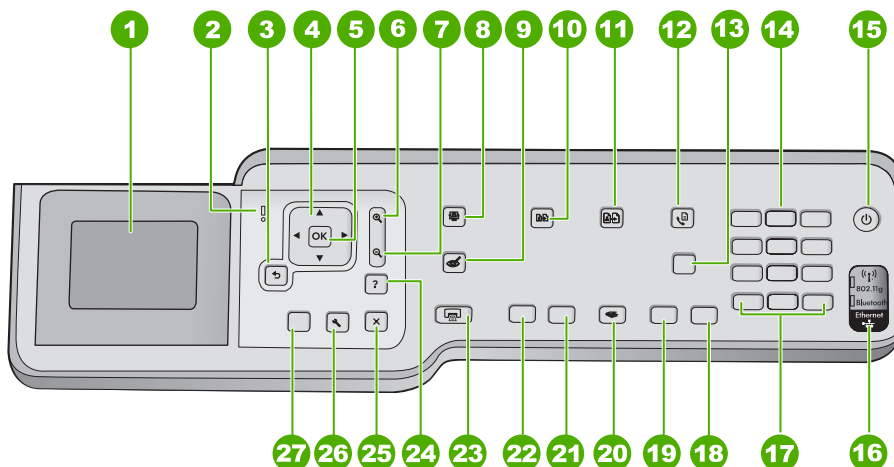


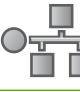






Etykieta	Nazwa i opis
1	Wyświetlacz: wyświetla opcje menu, zdjęcia i komunikaty. Można zmieniać kąt wyświetlacza by poprawić widoczność. Umieść palec w zagłębieniu z lewej strony wyświetlacza i pociągnij go do góry.
2	Dioda Uwaga: wskazuje wystąpienie problemu. Więcej informacji można znaleźć na wyświetlaczu.
3	Wstecz: powraca do poprzedniego ekranu na wyświetlaczu.
4	Klawiatura kierunkowa: pozwala na nawigację po opcjach menu, poprzez naciśnięcie przycisków strzałek w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli powiększasz zdjęcie, możesz także użyć przycisków strzałek do przesuwania zdjęcia na ekranie i wybierania innych obszarów do wydruku.
5	OK: Umożliwia wybranie opcji menu, wartości lub zdjęcia widocznego na wyświetlaczu.
6	Zmniejsz - (ikona szkła powiększającego): Zmniejsza by pokazać większy fragment zdjęcia. Jeśli naciśniesz ten przycisk w chwili gdy zdjęcie jest pokazane w 100% na wyświetlaczu, funkcja Fit to Page (Dopasuj do strony) jest automatycznie stosowana do zdjęcia.
7	Powiększ + (ikona szkła powiększającego): Powiększa obraz na wyświetlaczu. Możesz także użyć tego przycisku wraz ze strzałkami na klawiaturze kierunkowej by dostosować okno przycinania do drukowania.
8	Menu Zdjęcie: Powoduje otwarcie menu Photosmart Express umożliwiającego drukowanie, zapisywanie, edytowanie i udostępnianie zdjęć.
9	Usuwanie efektu czerwonych oczu: służy do włączania i wyłączenia funkcji Usuwanie efektu czerwonych oczu . Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Gdy funkcja ta jest włączona, urządzenie HP All-in-One automatycznie poprawia efekt czerwonych oczu na zdjęciu znajdującym się obecnie na wyświetlaczu.

Etykieta	Nazwa i opis
10	Menu Kopiuj: Otwiera menu Menu Kopiuj , które umożliwia wybranie opcji kopiowania, takich jak liczba kopii oraz rozmiar i rodzaj papieru.
11	Wydruki ze skanera: pozwala na wykonanie kopii oryginalnego zdjęcia umieszczonego na szybie.
12	Menu Faksuj: Prezentuje ekran Podaj numer faksu do wprowadzenia numeru faksu. Po ponownym naciśnięciu, wyświetlona zostaje opcja Menu Faksuj , w której można wybrać opcje faksu.
13	Odbieranie automatyczne: Gdy przycisk świeci, urządzenie HP All-in-One automatycznie odbiera przychodzące połączenia telefoniczne. Gdy nie świeci, urządzenie HP All-in-One nie odbiera żadnych przychodzących połączeń telefonicznych.
14	Klawiatura: Służy do wprowadzania numerów faksów, wartości i tekstu.
15	Wł.: służy do włączania i wyłączania urządzenia HP All-in-One. Gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, wciąż jest ono zasilane, ale na minimalnym poziomie. Możesz dodatkowo zmniejszyć zużycie prądu przytrzymując przycisk Wł. przez 3 sekundy. Powoduje to przejście urządzenia HP All-in-One do trybu FEMP (Federal Energy Management Program). Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie odłącz przewód zasilający.
16	Dioda sieci bezprzewodowej: pokazuje, czy działa karta sieci bezprzewodowej 802.11 b i g.
17	Spacja i #: Umożliwia wprowadzanie spacji i kratki przy zadaniach związanych z faksami. Symbole i *: Umożliwia wprowadzanie symboli i gwiazdki przy zadaniach związanych z faksami.
18	Faksuj kolor: Rozpoczyna wysyłanie faksu kolorowego.
19	Faksuj mono: Rozpoczyna wysyłanie faksu czarno-białego.
20	Menu Skanuj: Otwiera Scan Menu (Menu Skanuj) w którym można wybrać miejsce docelowe dla skanowanego obrazu.
21	Kopiuj Kolor: Rozpoczyna kopiowanie kolorowe.
22	Kopiuj Mono: Rozpoczyna kopiowanie czarno-białe.
23	Drukuj zdjęcia: zależnie od tego, czy przeglądasz zdjęcia za pomocą menu View (Wyświetl), Print (Drukuj), lub Create (Utwórz), przycisk Drukuj zdjęcia spowoduje wyświetlenie ekranu Print Preview (Podgląd wydruku) lub wydruk wybranych zdjęć. Jeśli nie zostały wybrane żadne zdjęcia pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz wydrukować wszystkie zdjęcia z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej.
24	Anuluj: zatrzymuje bieżącą operację.
25	Ustawienia: Prezentuje Setup Menu (Menu Ustawienia) służące do tworzenia raportów, zmiany ustawień faksu i sieci, oraz do uzyskiwania dostępu do narzędzi i preferencji.
26	Pomoc: Otwiera menu Help Menu (Menu Pomoc) na wyświetlaczu, w którym można wybrać interesujący temat. Zależnie od wybranego tematu, pojawi się on na wyświetlaczu lub na ekranie komputera. W stanie oczekiwania naciśnięcie przycisku Pomoc wyświetla menu z tematami, na które można uzyskać pomoc. Podczas przeglądania ekranów innych niż Stan oczekiwania, przycisk Pomoc powoduje wyświetlenie pomocy kontekstowej.

Wyświetlane ikony

Poniższe ikony mogą pojawić się na dole wyświetlacza przekazując ważne informacje o urządzeniu HP All-in-One.

Ikona	Funkcja
	<p>Wskazuje stan pojemnika z tuszem. Kolor ikony związany jest z kolorem tuszu w danym pojemniku, a stopień wypełnienia ikony odpowiada poziomowi tuszu w tym pojemniku.</p> <hr/> <p>Uwaga Ikony poziomu atramentu pojawiają się tylko wtedy, gdy kasetki drukujące mają mniej niż 50% atramentu. Jeśli we wszystkich kasetkach drukujących znajduje się ponad 50% atramentu, ikony kasetek nie pojawiają się na wyświetlaczu.</p>
	<p>Wskazuje, że kasetka drukująca jest prawie pusta i będzie wymagała wymiany.</p>
	<p>Sygnalizuje, że włożono nieznanego pojemnika z tuszem. Ikona może pojawić się, jeżeli pojemnik zawiera tusz producenta innego niż HP.</p>
	<p>Wskazuje stan przewodowego połączenia sieciowego.</p>
	<p>Jeśli ikona Odbieranie automatyczne jest widoczna na wyświetlaczu, urządzenie HP All-in-One otrzyma fakсы automatycznie. Jeśli nie wyświetlane są żadne ikony, musisz ręcznie odbierać fakсы.</p>
	<p>Wskazuje obecność i siłę sygnału połączenia bezprzewodowego.</p>
	<p>Wskazuje obecność i siłę sygnału połączenia bezprzewodowego Ad Hoc.</p>
	<p>Wskazuje, że do przedniego portu USB podłączony jest adapter HP bt450 do drukarki i komputera wykorzystujący technologię bezprzewodową Bluetooth®.</p>

Tryb uśpienia wyświetlacza

Wyświetlacz przyciemnia się po dwóch minutach braku aktywności w celu wydłużenia jego trwałości. Po upływie 30 minut braku aktywności wyświetlacz przechodzi do trybu uśpienia i zostaje całkowicie wyłączony. Wyświetlacz jest ponownie włączany po naciśnięciu przycisku panelu sterowania, włożeniu karty pamięci lub podłączeniu urządzenia pamięci masowej, uniesieniu pokrywy, lub dostępie do urządzenia HP All-in-One z komputera.

Opis menu

W poniższych tematach znajdują się opisy głównych opcji menu prezentowanego na wyświetlaczu urządzenia HP All-in-One.




- [Menu Photosmart Express](#)
- [Menu Kopiuj](#)
- [Menu Skanuj](#)
- [Menu Faksuj](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Menu Pomoc](#)

Menu Photosmart Express

Następujące opcje są dostępne w menu **Photosmart Express** po włożeniu karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej albo po naciśnięciu przycisku **Menu Zdjęcie** na panelu sterowania.



View (Wyświetl)

			
<p>Print (Drukuj)</p>	<p>Create (Utwórz)</p>	<p>Share (Udostępnij)</p>	<p>Save (Zapisz)</p>

Menu Kopiuj


Po naciśnięciu przycisku **Menu Kopiuj**, na panelu sterowania dostępne są następujące opcje.

Copies (Kopie)
Size (Rozmiar)
Quality (Jakość)
Lighter/Darker (Jaśniej/
 Ciemniej)


Preview (Podgląd)
Crop (Przycinanie)
Paper Size (Rozmiar papieru)
Paper Type (Rodzaj papieru)
Margin Shift (Przesunięcie marginesu)
Enhancements (Ulepszenia)
Set As New Defaults (Ustaw nowe ust. domyślne)

Menu Skanuj

Po naciśnięciu przycisku **Menu Skanuj**, na panelu sterowania dostępne są następujące opcje.

 **Uwaga** Aplikacje wyświetlane w menu **Scan Menu** (Menu Skanuj) różnią się w zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

Scan and Reprint (Skanuj i drukuj ponownie)
Scan to Memory Card (Skanuj do karty pamięci)
HP Photosmart Premier
Scan to Computer (Skanuj do komputera)

 **Uwaga** Opcja **Scan to Computer** (Skanuj do komputera) jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci.

Menu Faksuj

Gdy naciśniesz przycisk **Menu Faksuj**, na wyświetlaczu pojawi się ekran **Podaj numer faksu** na którym można wprowadzić numer faksu.

Jeśli ponownie naciśniesz przycisk **Menu Faksuj**, zostanie wyświetlone **Menu Faksuj**, w którym możesz zmieniać następujące opcje faksu.

Rozdzielczość
Lighter/Darker (Jaśniej/
Ciemniej)
Skanowanie i faksowanie
Rozsyłanie faksu
Wysyłanie faksu później
Wypytywanie przy odbieraniu
Set As New Defaults (Ustaw nowe ust. domyślne)

Menu Ustawienia

Po naciśnięciu przycisku **Ustawienia**, na panelu sterowania dostępne są następujące opcje.

Printable School Papers
(Arkusze szkolne)

Print Report (Drukuj sprawozdanie)

Ustaw. szyb. wybier.

Podstawowe ustawienia faksu


Zaawansowane ustawienia faksu

Network (Sieć)

Tools (Narzędzia)

Preferences (Preferencje)

Bluetooth Menu (Menu Bluetooth)

 **Uwaga** Opcja **Bluetooth Menu** (Menu Bluetooth) dostępna jest tylko po podłączeniu do urządzenia HP All-in-One opcjonalnego Adaptera HP bt450 dla drukarki i komputera z technologią bezprzewodową Bluetooth®.

Menu Pomoc

Menu **Help Menu** (Menu Pomoc) zapewnia szybki dostęp do najważniejszych tematów pomocy i jest dostępne po naciśnięciu przycisku **Pomoc**. Po wybraniu jednego z pierwszych sześciu tematów pomoc pojawi się na wyświetlaczu. Po wybraniu jednego z ostatnich sześciu tematów pomoc pojawi się na ekranie komputera. Dostępne są następujące opcje.

Use Control Panel (Korzystanie z panelu sterowania)

Insert Ink Cartridges (Wkładanie kaset drukujących)

Load Paper in Photo Tray
(Ładowanie papieru do zasobnika fotograficznego)

Load Paper (Ładowanie papieru)

Load Original on Scanner
(Ładowanie oryginału do skanera)

Icon Glossary (Słownik ikon)

How Do I (W jaki sposób...)

Error Messages (Komunikaty o błędach)

General Troubleshooting
(Rozwiązywanie problemów — ogólne)

(ciąg dalszy)

Networking Troubleshooting

(Rozwiązywanie problemów z siecią)


Use Memory Card (Korzystanie z karty pamięci)

Get Support (Uzyskiwanie pomocy)

Tekst i symbole

Możliwe jest wprowadzanie tekstu i symboli z klawiatury na panelu sterowania za pomocą klawiatury wizualnej. Pojawia się ona automatycznie na wyświetlaczu podczas konfigurowania sieci przewodowej lub bezprzewodowej, definiowania danych nagłówka faksu lub pozycji szybkiego wybierania. Do wprowadzania tekstu i symboli można też użyć klawiatury na panelu sterowania.

W przypadku wybierania numeru faksu albo telefonu symbole można także wprowadzić z klawiatury. Podczas wybierania numeru przez urządzenie HP All-in-One numer taki zostanie rozpoznany, a urządzenie wykona odpowiednią operację. Na przykład, jeśli w numerze faksu zostanie wprowadzony myślnik, urządzenie HP All-in-One zrobi pauzę przed wybraniem pozostałej części numeru. Pauza jest pomocna, gdy przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej.

 **Uwaga** Aby w numerze faksu wprowadzić symbol, np. myślnik, należy użyć klawiatury.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania](#)
- [Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej](#)
- [Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów](#)


Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania

Tekst oraz symbole można wprowadzić przy użyciu klawiatury na panelu sterowania.

Aby wprowadzić tekst

1. Naciskaj przyciski klawiatury odpowiadające literom nazwy. Na przykład litery a, b oraz c odpowiadają cyfrze 2, jak widać na poniższym przycisku.

2 abc

 **Wskazówka** Naciskaj przycisk, aby wyświetlić dostępne znaki. W zależności od języka i ustawień kraju/regionu, oprócz znaków widocznych na klawiaturze mogą być dostępne inne znaki.

2. Po wyświetleniu właściwej litery poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij przycisk ►. Naciśnij przycisk odpowiadający następnej literze nazwy. Naciśnij przycisk kilka razy, aż zostanie wyświetlona właściwa litera. Pierwsza litera wyrazu jest automatycznie zamieniana na wielką.

Aby wprowadzić spację, pauzę lub symbol

- ▲ Aby wstawić spację, naciśnij przycisk **Spacja**.

Aby wstawić pauzę, naciśnij kilkakrotnie przycisk **Symbole** aż pojawi się myślnik.

Aby wprowadzić symbol, np. @, naciśnij przycisk **Symbole** w celu przejrzenia listy dostępnych symboli: gwiazdka (*), myślnik (-), ampersand (&), kropka (.), ukośnik (/), nawiasy (), apostrof ('), znak równości (=), znak numeru (#), „małpa” (@), podkreślnik (_), plus (+), wykrzyknik (!), średnik (;), znak zapytania (?), przecinek (,), dwukropek (:), procent (%), tylda (~).


Aby usunąć literę, cyfrę lub symbol

- ▲ W razie pomyłki naciśnij przycisk ◀, aby skasować znak, a następnie wprowadź poprawny znak.

Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciśnij przycisk **OK**, aby zapamiętać wpis.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej

Tekst oraz symbole można wprowadzać korzystając z klawiatury wizualnej, która pojawia się automatycznie na wyświetlaczu gdy konieczne jest wprowadzenie tekstu. Na przykład klawiatura wizualna automatycznie pojawi się podczas ustawiania sieci przewodowej lub bezprzewodowej, definiowania danych nagłówka faksu lub pozycji szybkiego wybierania.


 **Wskazówka** Możesz także wprowadzać tekst i liczby z klawiatury wizualnej za pomocą klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Naciśnij przycisk kilka razy by uzyskać dostęp do dodatkowych liter. Na przykład naciśnij trzy razy przycisk **2** by wprowadzić literę **C**.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej

1. Aby wprowadzić literę, cyfrę lub symbol na klawiaturze wizualnej, użyj przycisków ◀, ▶, ▲ i ▼ by wyświetlić odpowiedni znak.

Wprowadzanie małych liter, wielkich liter, cyfr i symboli

- Aby wprowadzić małe litery, wybierz przycisk **abc** na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby wprowadzić wielkie litery, wybierz przycisk **ABC** na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby wprowadzić cyfry, wybierz przycisk **123** na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby wprowadzić symbole, wybierz przycisk **!@** na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Po zaznaczeniu odpowiedniej litery, cyfry lub symbolu naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania, aby wybrać dany znak.
Na wyświetlaczu pojawi się menu .

 **Wskazówka** Aby usunąć literę, cyfrę lub symbol, wybierz przycisk **Clear** (Wyczyść) na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Po zakończeniu wprowadzania tekstu, numerów lub symboli wybierz przycisk **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów

Aby wprowadzić symbol, np. *, naciskaj przycisk **Symbole** w celu przejrzania listy symboli. W tabeli znajdują się symbole, których można używać w numerach faksów i telefonów, nagłówkach faksów oraz pozycjach szybkiego wybierania.

Dostępne symbole	Opis	Dostępne podczas wprowadzania następujących elementów
*	Wyświetla symbol gwiazdki, gdy jest on niezbędny podczas wybierania.	Nazwa nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania, numery faksów lub telefonów oraz pozycje monitorowania wybierania
-	Podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One wprowadza pauzę między cyframi numeru.	Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
()	Wyświetla lewy lub prawy nawias w celu oddzielenia numerów (np. numerów kierunkowych), aby ułatwić ich odczytanie. Symbole te nie mają wpływu na wybieranie numeru.	Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
W	Użycie znaku W powoduje, że podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One czeka na sygnał wybierania przed kontynuowaniem.	Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
R	Użycie znaku R podczas automatycznego wybierania ma takie samo działanie jak użycie przycisku Flash w telefonie.	Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
+	Wyświetla symbol plus. Symbol ten nie ma wpływu na wybieranie numeru.	Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów

Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart


Oprogramowanie HP Photosmart pozwala na łatwe i szybkie drukowanie zdjęć. Udostępnia ono również inne podstawowe funkcje oprogramowania graficznego HP, takie jak zapisywanie i przeglądanie zdjęć.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania HP Photosmart:

- Sprawdź panel **Spis treści** po lewej stronie. Poszukaj książki **Spis treści pomocy dla oprogramowania HP Photosmart** na górze.
- Jeśli nie widać książki **Spis treści pomocy dla oprogramowania HP Photosmart** na górze panelu **Spis treści**, wejdź do pomocy przez program Centrum obsługi HP.

3 Znajdowanie dalszych informacji

Można uzyskać dostęp do wielu zasobów — zarówno papierowych, jak i w formie elektronicznej — dotyczących konfigurowania i używania urządzenia HP All-in-One.

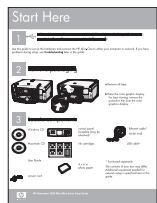

Instrukcja instalacyjna

W instrukcja instalacyjna znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia HP All-in-One oraz instalowania oprogramowania. Czynności podane w instrukcja instalacyjna należy wykonywać w prawidłowej kolejności.

Jeśli występują problemy w czasie konfiguracji, sprawdź informacje o rozwiązywaniu problemów w instrukcja instalacyjna, lub „[Rozwiązywanie problemów](#)” na stronie 185 w tej pomocy ekranowej.



Podręczny przewodnik

Podręczny przewodnik zawiera ogólny opis urządzenia HP All-in-One, łącznie z instrukcjami wyjaśniającymi krok po kroku wykonywanie podstawowych zadań, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz informacje techniczne.



Animacje HP Photosmart Essential

Animacje HP Photosmart Essential to ciekawy, interaktywny sposób, aby w krótkim czasie poznać możliwości oprogramowania dołączonego do urządzenia HP All-in-One. Dzięki nim dowiesz się, jak program może pomóc w tworzeniu, udostępnianiu, zarządzaniu i drukowaniu zdjęć.



Pomoc ekranowa

Pomoc ekranowa zawiera szczegółowe instrukcje na temat korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia HP All-in-One.

- Temat **W jaki sposób?** zawiera odnośniki do konkretnych tematów, co umożliwia szybkie odnalezienie informacji o wykonywaniu typowych czynności.
- **Prezentacja HP All-in-One** zawiera ogólne informacje na temat funkcji urządzenia HP All-in-One.
- **Rozwiązywanie problemów** zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić przy korzystaniu z urządzenia HP All-in-One.



Plik Readme

Plik Readme zawiera najnowsze informacje, które mogą nie być dostępne w innych publikacjach.

Zainstaluj oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do pliku Readme.

www.hp.com/support

Posiadając dostęp do Internetu możesz uzyskać pomoc i wsparcie na stronach internetowych firmy HP. Na stronie internetowej można uzyskać pomoc techniczną, sterowniki, zamówić materiały eksploatacyjne i uzyskać informacje o sposobie zamawiania produktów.

4 Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Instrukcja instalacyjna należy skorzystać z instrukcji w tej sekcji, aby zakończyć konfigurację urządzenia HP All-in-One. W tej sekcji opisano ważne informacje związane z konfiguracją urządzenia, w tym ustawienia preferencji.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ustawienie preferencji](#)
- [Informacje o połączeniu z komputerem](#)
- [Łączenie z siecią](#)
- [Konfiguracja faksu](#)

Ustawienie preferencji

Ustawienia urządzenia HP All-in-One można zmienić tak, aby działało ono zgodnie z preferencjami użytkownika. Można na przykład ustawić ogólne preferencje urządzenia, takie jak data i godzina lub język używany do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Istnieje także możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych obowiązujących w chwili zakupu urządzenia. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych ustawień domyślnych.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Preferencje ogólne](#)
- [Preferencje faksu](#)

Preferencje ogólne

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia HP All-in-One należy sprawdzić i w razie potrzeby dostosować ogólne ustawienia urządzenia opisane w tej sekcji.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wybierz język oraz kraj/region](#)
- [Ustawianie daty i godziny](#)
- [Regulacja głośności](#)
- [Ustawienie domyślnego podajnika papieru dla druku PictBridge/DPOF/uPnP](#)
- [Włączanie szybszego przeglądania](#)
- [Wybierz podajnik papieru do drukowania przez urządzenia Bluetooth.](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych](#)
- [Odtwarzanie pokazu slajdów na wyświetlaczu](#)

Wybierz język oraz kraj/region


Ustawienie to określa język, którego urządzenie HP All-in-One używa do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Ustawienie kraju/regiony ustala domyślne rozmiary papieru oraz układy drukowania. Ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie, wykonując następującą procedurę.

Ustawianie języka i kraju/regionu

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Preferences** (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Set Language** (Ustaw język), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼ by przewinąć listę języków. Po wyświetleniu języka, który ma być używany, naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy pojawi się monit, naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Yes** (Tak) lub **No** (Nie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Set Country/Region** (Ustaw kraj/region), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciskaj przycisk ▼, aby przejrzeć dostępne kraje/regiony. Po wyświetleniu kraju/regionu, który ma zostać wybrany, naciśnij przycisk **OK**.
8. Gdy pojawi się monit, naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Yes** (Tak) lub **No** (Nie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie daty i godziny

Można ustawić datę oraz czas z poziomu panelu sterowania. Format daty i godziny jest uzależniony od ustawień języka i kraju/regionu. Przy wysłaniu faksu w nagłówku umieszczane są bieżąca data i godzina oraz numer faksu i nazwa nadawcy.

 **Uwaga** W niektórych krajach/regionach znacznik daty i godziny w nagłówku faksu jest wymagany przez prawo.

W urządzeniu HP All-in-One znajduje się zegar zasilany bateryjnie, więc data i czas nie są tracone po odłączeniu zasilania.

Ustawianie daty i godziny

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Date and Time** (Data i godzina), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź miesiąc, dzień i rok, naciskając odpowiednie cyfry na klawiaturze. W zależności od ustawień kraju/regionu można wprowadzić datę w innym formacie.
5. Wprowadź godzinę i minuty.
6. Jeśli godzina jest wyświetlana w formacie 12-godzinnym, naciśnij **1**, aby wybrać porę przedpołudniową (AM), lub **2**, aby wybrać porę popołudniową (PM).
Na wyświetlaczu pojawią się nowe ustawienia daty i godziny.

Regulacja głośności


Możesz dostosować głośność różnych dźwięków urządzenia HP All-in-One, w tym także dźwięków związanych ze zdarzeniami występującymi w urządzeniu, błędami oraz sygnałami faksu.

Dostosowanie głośności efektów dźwiękowych

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Preferences** (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Sound Effects Volume** (Głośn. efektów dźwięk.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij ▼, aby zaznaczyć opcję **Soft** (Cicho), **Loud** (Głośno) lub **Off** (Wył.), a następnie naciśnij przycisk **OK** by wybrać preferowane ustawienie głośności.

Regulacja głośności faksu

1. Naciśnij **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Głośność faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć jedną z opcji: **Cicho**, **Głośno** lub **Off** (Wył.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

 **Uwaga** Jeśli zostanie wybrana opcja **Off** (Wył.), nie będzie słychać sygnału wybierania, sygnałów faksu ani dzwonka sygnalizującego połączenia przychodzące. Gdy opcja **Głośność faksu** jest ustawiona na **Off** (Wył.), nie można wysłać faksu z monitorowaniem wybierania, na przykład podczas wysyłania faksu przy użyciu karty telefonicznej.

Tematy pokrewne

[„Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania” na stronie 148](#)

Ustawienie domyślnego podajnika papieru dla druku PictBridge/DPOF/uPnP


Ustaw domyślny podajnik papieru do wykorzystania przy drukowaniu zdjęć z urządzenia Pictbridge, pliku DPOF lub urządzenia uPnP. Domyślnie ustawiona jest opcja **Photo Tray** (Podajnik papieru fotograficznego).

Ustawianie domyślnego zasobnika papieru

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Preferences** (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **PictBridge/DPOF/uPnP Tray Select** (Wybór wnęki PictBridge/DPOF/uPnP), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przyciski ▼ lub ▲, aby zaznaczyć opcję **Main Tray** (Podajnik główny) lub **Photo Tray** (Podajnik papieru fotograficznego), a następnie naciśnij przycisk **OK** by wybrać odpowiedni zasobnik.

Włączanie szybszego przeglądania

Urządzenie HP All-in-One można ustawić tak, aby szybciej wyświetlało zdjęcia dzięki zapisaniu miniaturki na karcie pamięci. Miniaturki te zajmują względnie małą przestrzeń na karcie i umożliwiają szybsze przeglądanie zdjęć znajdujących się na karcie.

 **Uwaga** Domyślnie funkcja ta jest włączona.

Włączanie i wyłączanie szybszego przeglądania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Preferences** (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Enable Faster Photo Browsing** (Włącz szybsze przeglądanie zdjęć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby zaznaczyć opcję **On** (Włącz) lub **Off** (Wył.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wybierz podajnik papieru do drukowania przez urządzenia Bluetooth.


Ustaw domyślny podajnik papier do wykorzystania przy drukowaniu zdjęć z urządzeń Bluetooth.

Ustawianie podajnika papieru do drukowania z urządzenia Bluetooth


1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Bluetooth Tray Select** (Wybór wnęki Bluetooth), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Main Tray** (Podajnik główny) lub **Photo Tray** (Podajnik papieru fotograficznego), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Istnieje możliwość przywrócenia ustawień, według których urządzenie HP All-in-One było skonfigurowane w chwili zakupu.

 **Uwaga** Przywrócenie ustawień fabrycznych nie wpływa na zmienione ustawienia skanowania ani na ustawienia języka i kraju/regionu.

Ustawienia fabryczne można przywrócić tylko przy użyciu panelu sterowania.

 **Uwaga** Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia wprowadzonych informacji, takich jak godzina czy nagłówki faksu. Nie są także usuwane informacje zapisane w pamięci, takie jak dziennik faksów czy historia połączeń.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Restore Factory Defaults** (Przywracanie ustaw. fabrycz.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

Odtwarzanie pokazu slajdów na wyświetlaczu

Urządzenie HP All-in-One można ustawić tak, aby na wyświetlaczu wyświetlany był pokaz slajdów, gdy urządzenie nie jest wykorzystywane, podobnie jak w przypadku wygaszacza ekranu na komputerze.

Dostępne są dwa rodzaje pokazów slajdów:

- **Store Demo** (Demonstracja): pojawia się po bezczynności urządzenia HP All-in-One przez minutę i pokazuje zestaw wybranych obrazów, które opisują funkcje urządzenia. Pokaz slajdów jest wyświetlany, aż do naciśnięcia przycisku na urządzeniu lub użycia urządzenia w inny sposób. Jeżeli urządzenie HP All-in-One będzie bezczynne przez osiem godzin, wyświetlacz wyłączy się.



Uwaga HP zaleca wyłączenie opcji **Store Demo** (Demonstracja).

- **Tips Slideshow** (Wskazówki - pokaz): pojawia się tylko przy drukowaniu z komputera. Urządzenie HP All-in-One pokazuje zestaw przygotowanych slajdów z informacją na temat funkcji specjalnych, w które jest wyposażone urządzenie. Pokaz slajdów jest wyświetlany raz, po czym wyświetlacz powraca do menu głównego.

Włączanie i wyłączanie demonstracji przechowywania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Store Demo** (Demonstracja), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼ lub ▲, aby podświetlić opcję **On** (Włącz) lub **Off** (Wył.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Włączanie i wyłączanie demonstracji ze wskazówkami

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tips Slideshow** (Wskazówki - pokaz), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼ lub ▲, aby podświetlić opcję **On** (Włącz) lub **Off** (Wył.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Preferencje faksu

Aby uzyskać informacje o zalecanych ustawieniach opcji opisanych w poniższych tematach, przejrzyj informacje zawarte w rozdziale **Konfiguracja faksu** w dokumentacji drukowanej. Zalecane ustawienia zależą od konfiguracji urządzenia HP All-in-One na potrzeby faksowania z urządzeniami i usługami działającymi już na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One.



Uwaga Przed rozpoczęciem ustawiania preferencji faksu opisanych w tej sekcji należy upewnić się, że ustawiono preferencje języka/kraju/regionu oraz daty/godziny.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru faksu przez urządzenie HP All-in-One](#)
- [Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego](#)
- [Ustawianie szybkości transmisji faksu](#)

Tematy pokrewne

- „[Konfiguracja faksu](#)” na stronie 67
- „[Preferencje ogólne](#)” na stronie 25

Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru faksu przez urządzenie HP All-in-One

Urządzenie HP All-in-One można skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku zajętości lub nieodebrania połączenia ponownie wybierało numer. Domyślnym ustawieniem funkcji **Ponowne wyb. — sygn. zajętości** jest **Ponowne wybieranie**. Domyślnym ustawieniem funkcji **Ponowne wyb. — brak odp.** jest **Bez pon. wybierania**.

Ustawianie opcji ponownego wybierania za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić ustawienie **Ponowne wyb. — sygn. zajętości**

- a. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- b. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ponowne wyb. — sygn. zajętości**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Aby zmienić ustawienie **Ponowne wyb. — brak odp.**

- a. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ponowne wyb. — brak odp.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ponowne wybieranie** lub **Bez pon. wybierania**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego

Możliwe jest ustawienie wybierania tonowego lub impulsowego dla urządzenia HP All-in-One.

Większość systemów telefonicznych obsługuje oba rodzaje wybierania. Jeżeli system telefoniczny, do którego jest podłączone urządzenie, nie wymaga stosowania wybierania impulsowego, zalecamy pozostawienie domyślnego ustawienia wybierania tonowego. Jeśli urządzenie korzysta z publicznej sieci telefonicznej lub prywatnej centrali PBX, konieczne może być wybranie opcji **Wybieranie impulsowe**. Jeżeli użytkownik nie ma pewności, jakie ustawienie wybrać, powinien skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej.

 **Uwaga** Jeśli zostanie wybrane ustawienie **Wybieranie impulsowe**, niektóre opcje systemu telefonicznego mogą być niedostępne. Poza tym wybranie numeru faksu albo telefonu może trwać dłużej.

Uwaga Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Jeśli funkcja nie jest dostępna w danym kraju/regionie, menu **Podstawowe ustawienia faksu** nie zawiera opcji **Wybieranie ton. lub impuls.**

Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wybieranie ton. lub impuls.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wybieranie tonowe** lub **Wybieranie impulsowe**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie szybkości transmisji faksu

Możesz ustawić szybkość transmisji faksu z którą urządzenie HP All-in-One komunikuje się z innymi urządzeniami faksowymi by wysyłać i odbierać fakсы. Wartość domyślna różni się w zależności od kraju/regionu.

W wypadku używania jednego z następujących elementów, może być konieczne ustawienie niższej prędkości transmisji faksu:

- Internetowa usługa telefoniczna
- Centrala PBX
- Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol)
- Usługa ISDN (Integrated Services Digital Network)

Jeśli wystąpią problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów, należy dla opcji **Szybkość faksu** wybrać ustawienie **Średnio (14400)** lub **Wolno (9600)**.


Ustawianie prędkości transmisji faksu za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Szybkość faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby wybrać jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienie prędkości transmisji faksu	Prędkość transmisji faksu
Szybko (36600)	v.34 (33 600 bodów)
Średnio (14400)	v.17 (14 400 bodów)
Wolno (9600)	v.29 (9 600 bodów)

Informacje o połączeniu z komputerem

Urządzenie HP All-in-One jest wyposażone w port USB, dzięki czemu można je podłączyć bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB. Można także połączyć urządzenie HP All-in-One z siecią przewodową lub bezprzewodową. Jeżeli do przedniego gniazda USB podłączysz bezprzewodowy adapter drukarki HP bt450 z technologią bezprzewodową Bluetooth®, inne urządzenia Bluetooth®, takie jak komputery kieszonkowe i telefony komórkowe z aparatami cyfrowymi, mogą drukować bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** W pozostałej części tego rozdziału adapter HP bt450 do drukarki i komputera wykorzystujący technologię bezprzewodową Bluetooth® jest określany krótko jako HP bt450.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Obsługiwane rodzaje połączeń](#)
- [Podłączanie za pośrednictwem karty Ethernet](#)
- [Podłączanie za pomocą zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11](#)
- [Podłączanie urządzenia przy użyciu adaptera HP bt450 do drukarki i komputera, udostępniającego technologię bezprzewodową Bluetooth®](#)
- [Korzystanie z udostępnionej drukarki](#)

Obsługiwane rodzaje połączeń

Opis	Zalecana liczba połączonych komputerów dla najlepszego połączenia	Obsługiwane funkcje oprogramowania	Instrukcje konfiguracji
Połączenie USB	Komputer podłączony kablem USB do tylnego portu USB 2.0 High Speed urządzenia HP All-in-One.	Wszystkie funkcje są obsługiwane, poza Webscan.	Postępuj zgodnie z podręcznikiem użytkownika, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.
Połączenie Ethernet (kablowe)	Maksymalnie pięć komputerów połączonych do jednego urządzenia HP All-in-One poprzez koncentrator lub router.	Wszystkie funkcje są obsługiwane, w tym Webscan.	Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w części „ Konfiguracja sieci przewodowej ” na stronie 39.
Połączenie sieci bezprzewodowej WLAN 802.11	Maksymalnie pięć komputerów połączonych do jednego urządzenia poprzez router bezprzewodowy (tryb infrastruktury).	Wszystkie funkcje są obsługiwane, w tym Webscan.	Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w części „ Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11 ” na stronie 42.
Adapter HP bt450 do drukarki i komputera z bezprzewodową technologią Bluetooth®	Jedno urządzenie Bluetooth lub komputer.	Drukowanie z urządzenia Bluetooth, takiego jak urządzenie PDA lub telefon komórkowy z aparatem cyfrowym, albo	Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w części „ Podłączanie urządzenia przy użyciu adaptera HP bt450 do drukarki i komputera,

(ciąg dalszy)

Opis	Zalecana liczba połączonych komputerów dla najlepszego połączenia	Obsługiwane funkcje oprogramowania	Instrukcje konfiguracji
		komputera z interfejsem Bluetooth.	udostępniającego technologie bezprzewodową Bluetooth® na stronie 33.
Udostępnianie drukarki	Pięć. Komputer bezpośrednio połączony do urządzenia HP All-in-One musi działać cały czas, albo pozostałe komputery tracą dostęp do urządzenia.	Na komputerze głównym obsługiwane są wszystkie dostępne funkcje. Z innych komputerów dostępna jest wyłącznie funkcja drukowania.	Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w części „ Korzystanie z udostępnionej drukarki ” na stronie 38.

Podłączanie za pośrednictwem karty Ethernet

Urządzenie HP All-in-One obsługuje połączenia sieciowe Ethernet 10 Mb/s i 100 Mb/s. Bardziej szczegółowe instrukcje podłączania urządzenia HP All-in-One do sieci przewodowej (Ethernet) znajdują się w: „[Konfiguracja sieci przewodowej](#)” na stronie 39.

Podłączanie za pomocą zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11

Urządzenie HP All-in-One wykorzystuje wewnętrzny moduł sieciowy, który obsługuje sieci bezprzewodowe. Bardziej szczegółowe instrukcje podłączania urządzenia HP All-in-One do sieci bezprzewodowej (802.11) znajdują się w: „[Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11](#)” na stronie 42.

Podłączanie urządzenia przy użyciu adaptera HP bt450 do drukarki i komputera, udostępniającego technologię bezprzewodową Bluetooth®

Adapter HP bt450 do drukarki i komputera wykorzystujący technologię bezprzewodową Bluetooth® pozwala drukować obrazy z większości urządzeń Bluetooth, w tym komputerów. Wystarczy podłączyć adapter HP bt450 do przedniego gniazda USB i rozpocząć drukowanie z urządzenia Bluetooth, takiego jak komputer kieszonkowy lub telefon komórkowy z aparatem cyfrowym.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Odszukiwanie nazwy urządzenia i adresu](#)
- [Ustawianie zabezpieczeń Bluetooth dla urządzenia HP All-in-One](#)
- [Drukowanie z komputera przy użyciu połączenia Bluetooth®](#)

Odszukiwanie nazwy urządzenia i adresu

Niektóre urządzenia Bluetooth podczas wzajemnej komunikacji wymieniają się adresami urządzeń, dlatego też konieczne może być ustalenie adresu sprzętowego urządzenia HP All-in-One w celu nawiązania połączenia. Poza tym po uzyskaniu połączenia niektóre

urządzenia Bluetooth wyświetlają nazwę drukarki. Jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była domyślna nazwa urządzenia HP All-in-One, można ją zmienić.

Określanie adresu urządzenia HP All-in-One

1. Włóż HP bt450 do przedniego portu USB.
2. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Device Address** (Adres urządz.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Wyświetlana jest opcja **Device Address** (Adres urządz.), która jest przeznaczona tylko do odczytu.
5. Aby wprowadzić adres do urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia Bluetooth.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść z menu **Setup** (Ustawienia).

Zmiana nazwy urządzenia HP All-in-One

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Device Name** (Nazwa urządz.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One jest dostarczane ze zdefiniowaną wcześniej nazwą **Photosmart C7200**.

4. Za pomocą klawiatury wprowadź nową nazwę.
5. Po zakończeniu wprowadzania nazwy urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **OK**.
Wprowadzona nazwa pojawi się w urządzeniu Bluetooth połączonym z urządzeniem HP All-in-One do drukowania.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść z menu **Setup** (Ustawienia).

Tematy pokrewne

„[Tekst i symbole](#)” na stronie 19

Ustawianie zabezpieczeń Bluetooth dla urządzenia HP All-in-One

Możesz włączyć ustawienia zabezpieczeń drukarki poprzez menu **Bluetooth** urządzenia HP All-in-One. Naciśnij przycisk **Ustawienia** na panelu sterowania i wybierz opcję **Bluetooth**. Z poziomu menu **Bluetooth** można:

- Wymóc uwierzytelnianie od użytkownika, zanim będzie on mógł drukować na drukarce HP All-in-One z urządzenia Bluetooth
- Uczynić urządzenie HP All-in-One widocznym lub niewidocznym dla urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.


W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Uwierzytelnianie urządzeń Bluetooth przy użyciu hasła](#)
- [Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby było niewidoczne dla urządzeń Bluetooth](#)
- [Resetowanie ustawień Bluetooth w urządzeniu HP All-in-One.](#)

Uwierzytelnianie urządzeń Bluetooth przy użyciu hasła


Poziom zabezpieczeń urządzenia HP All-in-One można ustawić na wartość **Low** (Niska) lub **High** (Wysoka). Domyślne ustawienie zabezpieczeń to **Low** (Niska). Ustawienie niskiego poziomu zabezpieczeń nie wymaga użycia uwierzytelnienia.

- **Low** (Niska): Jest to domyślne ustawienie zabezpieczeń. Niski poziom zabezpieczeń nie wymaga klucza dostępu i nie obsługuje uwierzytelnienia. Drukowanie na urządzeniu jest możliwe za pomocą dowolnego urządzenia Bluetooth znajdującego się w zasięgu.
- **High** (Wysoka): Wysoki poziom zabezpieczeń wymaga klucza dostępu, jako że obsługuje uwierzytelnienie. Urządzenie Bluetooth musi podać klucz dostępu zanim urządzenie HP All-in-One zezwoli mu na wysłanie zadania drukowania.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One ma predefiniowane hasło, którym są cztery zera „0000”.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby wymagało uwierzytelnienia przez hasło

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Passkey** (Klucz dostępu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą klawiatury wprowadź nowe hasło.

 **Uwaga** Klucz dostępu musi zawierać od 1 do 4 znaków i może składać się wyłącznie z cyfr.

5. Po zakończeniu wprowadzania klucza dostępu naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Bluetooth**.
6. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Security Level** (Poziom bezp.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać usługę **High** (Wysoka).
Ustawienie wysokiego poziomu zabezpieczeń wymaga użycia uwierzytelnienia.
W urządzeniu HP All-in-One jest już ustawione uwierzytelnianie przez hasło.


Tematy pokrewne

[„Tekst i symbole” na stronie 19](#)

Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby było niewidoczne dla urządzeń Bluetooth

Urządzenie HP All-in-One może być widoczne dla wszystkich urządzeń Bluetooth (publiczne — ustawienie **Visible to all** (Dla wszystkich)) lub dla żadnego (prywatne — ustawienie **Not visible** (Niewidoczny)).

- **Visible to all** (Dla wszystkich): Drukowanie na urządzeniu jest możliwe za pomocą dowolnego urządzenia Bluetooth znajdującego się w zasięgu urządzenia HP All-in-One.
- **Not visible** (Niewidoczny): Drukowanie na urządzeniu jest możliwe jedynie za pomocą tych urządzeń Bluetooth, na których jest zapisany adres urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One jest dostarczane z domyślnym poziomem dostępności **Visible to all** (Dla wszystkich).


Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby było niewidoczne

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Visibility** (Widoczność), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby wybrać opcję **Not visible** (Niewidoczny), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie HP All-in-One jest niedostępne dla urządzeń Bluetooth nie posiadających zapisanego adresu urządzenia.

Resetowanie ustawień Bluetooth w urządzeniu HP All-in-One.

Można przywrócić ustawienia fabryczne Bluetooth dla urządzenia HP All-in-One.


 **Uwaga** Opcję **Reset Bluetooth** (Resetuj Bluetooth) należy wybrać tylko w przypadku, gdy dla wszystkich ustawień Bluetooth urządzenia HP All-in-One mają zostać przywrócone wartości fabryczne.

Przywracanie ustawień Bluetooth

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Reset Bluetooth** (Resetuj Bluetooth), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Drukowanie z komputera przy użyciu połączenia Bluetooth®

Połączenie Bluetooth zapewnia szybką i prostą metodę drukowania obrazów z komputera z obsługą Bluetooth bez potrzeby użycia kabla. Połączenie Bluetooth pozwala na korzystanie z tych samych opcji drukowania, co w przypadku użycia połączenia USB. Można na przykład sprawdzić stan drukarki lub przybliżoną ilość tuszu pozostałą w pojemnikach z tuszem.

 **Uwaga** Połączenie Bluetooth umożliwia korzystanie wyłącznie z funkcji drukowania. Korzystając z połączenia Bluetooth, nie można skanować ani faksować za pomocą oprogramowania. Jednak funkcje autonomicznego kopiowania i faksowania są nadal dostępne.


Przed rozpoczęciem drukowania musisz podłączyć do urządzenia HP All-in-One Adapter HP bt450 dla drukarki i komputera z technologią bezprzewodową Bluetooth®.

Aby połączyć się z urządzeniem HP All-in-One, należy korzystać z systemu Windows XP lub Windows Vista oraz jednego z protokołów: Microsoft Bluetooth® Protocol Stack lub Widcomm Bluetooth® Protocol Stack. W komputerze możesz mieć zainstalowane oba protokoły, ale do połączenia z urządzeniem HP All-in-One używa się tylko jednego.

- **Microsoft stack:** Jeśli w komputerze zainstalowany jest system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows Vista, wówczas komputer obsługuje protokół Microsoft Bluetooth® Protocol Stack. Microsoft stack pozwala na automatyczną instalację zewnętrznego adaptera Bluetooth®. Jeśli adapter Bluetooth® obsługuje Microsoft stack, ale nie instaluje się automatycznie, wówczas w komputerze nie zainstalowano protokołu Microsoft stack. Sprawdź dokumentację dołączonej do adaptera Bluetooth®, by dowiedzieć się czy obsługuje on protokół Microsoft stack.
- **Widcomm stack:** Protokół Widcomm stack jest używany przez komputer HP z wbudowaną technologią Bluetooth® lub zainstalowanym adapterem HP bt450. Po podłączeniu do komputera HP adapter HP bt450 jest instalowany automatycznie przy użyciu protokołu Widcomm stack.

Instalacja i drukowanie za pomocą stosu Bluetooth firmy Microsoft

1. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Oprogramowanie jest instalowane w celu udostępnienia sterownika drukarki dla połączenia Bluetooth®. Dlatego też jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane, ponowna instalacja nie jest konieczna. Aby korzystać z połączeń USB i Bluetooth® w urządzeniu HP All-in-One, najpierw należy zainstalować połączenie USB. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcja instalacyjna. Jeśli jednak połączenie USB nie ma być używane, należy na ekranie **Rodzaj połączenia** wybrać opcję **Bezpośrednio z komputerem**. Na ekranie **Podłącz teraz urządzenie** należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji **Jeżeli nie możesz teraz podłączyć urządzenia** na dole ekranu.

2. Podłącz adapter HP bt450 do przedniego portu USB urządzenia HP All-in-One.
3. Jeśli używasz zewnętrznego adaptera Bluetooth®, sprawdź czy komputer jest uruchomiony i ponownie podłącz adapter Bluetooth® do gniazda USB komputera. Jeżeli posiadasz zainstalowany system Windows XP z Service Pack 2 lub Windows Vista, sterowniki Bluetooth® są instalowane automatycznie. Jeżeli pojawi się prośba o wybranie profilu Bluetooth®, wybierz **HCRP**.
Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany interfejs Bluetooth®, po prostu sprawdź, czy komputer jest uruchomiony.
4. Na pasku zadań systemu Windows kliknij **Start, Drukarki i faksy** (lub **Panel sterowania i Drukarki**).
5. Kliknij dwukrotnie ikonę **Dodaj drukarkę** lub (kliknij **Dodaj drukarkę**).
6. Kliknij przycisk **Dalej**, a następnie wybierz opcję **Drukarka Bluetooth**.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację.
8. Drukuj tak, jak na każdej innej drukarce.

Instalacja i drukowanie za pomocą protokołu Widcomm stack

1. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Oprogramowanie jest instalowane w celu udostępnienia sterownika drukarki dla połączenia Bluetooth®. Dlatego też jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane, ponowna instalacja nie jest konieczna. Aby korzystać z połączeń USB i Bluetooth® w urządzeniu HP All-in-One, najpierw należy zainstalować połączenie USB. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcja instalacyjna. Jeśli jednak połączenie USB nie ma być używane, należy na ekranie **Rodzaj połączenia** wybrać opcję **Bezpośrednio z komputerem**. Na ekranie **Podłącz teraz urządzenie** należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji **Jeżeli nie możesz teraz podłączyć urządzenia** na dole ekranu.

2. Podłącz adapter HP bt450 do przedniego portu USB urządzenia HP All-in-One.
3. Kliknij ikonę **Moje miejsca Bluetooth** na pulpicie lub na pasku zadań.
4. Kliknij opcję **Zobacz urządzenia znajdujące się w zasięgu**.
5. Po wykryciu dostępnych drukarek kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia HP All-in-One, aby zakończyć instalację.
6. Drukuj tak jak na każdej innej drukarce.

Korzystanie z udostępnionej drukarki

Jeśli komputer użytkownika jest podłączony do sieci, a do innego komputera w sieci jest podłączone — za pośrednictwem kabla USB — urządzenie HP All-in-One, użytkownik może używać tego urządzenia jako własnej drukarki, korzystając z funkcji udostępniania drukarek.

Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One działa jako **host** drukarki i umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji oprogramowania. Komputer użytkownika, nazywany **klientem**, ma dostęp wyłącznie do funkcji drukowania. Dostęp do innych funkcji odbywa się z komputera hosta lub panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.


Aby włączyć funkcję udostępniania drukarki na komputerze z systemem Windows

- ▲ Należy skorzystać z Podręcznika użytkownika dołączonego do komputera lub z Pomocy systemu Windows.

Łączenie z siecią

Rozdział ten opisuje, jak podłączyć urządzenie HP All-in-One do sieci i jak przeglądać oraz zarządzać ustawieniami sieciowymi.


Jeśli chcesz wykonać to:	Przejdź do tego rozdziału:
Połączyć się z siecią przewodową (Ethernet).	„ Konfiguracja sieci przewodowej ” na stronie 39
Połączyć się z siecią bezprzewodową z routerem bezprzewodową (tryb infrastruktury).	„ Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11 ” na stronie 42
Wykonać bezpośrednie połączenie z komputerem obsługującym komunikację bezprzewodową bez użycia routera bezprzewodowego (tryb ad hoc).	„ Konfiguracja sieci bezprzewodowej ad hoc ” na stronie 46
Zainstalować oprogramowanie urządzenia HP All-in-One do użytku w środowisku sieciowym.	„ Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego ” na stronie 50
Dodać połączenia do innych komputerów w sieci.	„ Podłączanie dodatkowych komputerów do sieci ” na stronie 51
Zmienić połączenie urządzenia HP All-in-One z USB na połączenie sieciowe.	„ Zmiana połączenia urządzenia HP All-in-One z USB na połączenie sieciowe ” na stronie 51
Uwaga Skorzystaj z instrukcji w tym rozdziale, jeśli początkowo urządzenie HP All-in-One zostało zainstalowane z połączeniem USB, a teraz chcesz je zmienić na połączenie sieciowe przewodowe lub bezprzewodowe.	
Obejrzeć lub zmienić ustawienia sieci.	„ Zarządzanie ustawieniami sieciowymi ” na stronie 52
Odnaleźć informacje o rozwiązywaniu problemów.	„ Rozwiązywanie problemów z siecią ” na stronie 201

 **Uwaga** Możesz połączyć urządzenie HP All-in-One z siecią przewodową lub bezprzewodową, ale nie z obiema na raz.

Konfiguracja sieci przewodowej

W tym rozdziale opisano sposób podłączenia urządzenia HP All-in-One do routera, przełącznika lub routera bezprzewodowego przy użyciu kabla Ethernet, a także proces

instalacji oprogramowania HP All-in-One do użytku w środowisku sieciowym. Nazywa się to siecią przewodową lub siecią Ethernet.

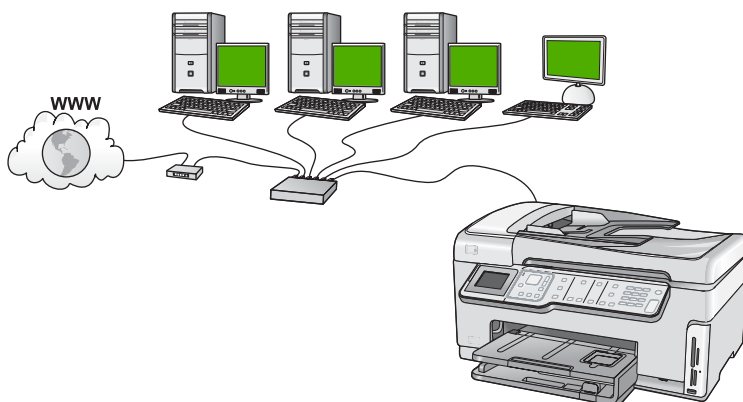


<p>Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One do pracy w sieci przewodowej, musisz wykonać następujące czynności:</p>	<p>Przejdź do tego rozdziału:</p>
<p>Zbierz wymagane materiały.</p>	<p>„Rzeczy potrzebne do zbudowania sieci przewodowej” na stronie 40</p>
<p>Następnie podłącz do sieci przewodowej.</p>	<p>„Podłączenie urządzenia HP All-in-One do sieci” na stronie 41</p>
<p>Na koniec zainstaluj oprogramowanie.</p>	<p>„Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego” na stronie 50</p>

Rzeczy potrzebne do zbudowania sieci przewodowej

Przed podłączeniem urządzenia HP All-in-One do sieci należy sprawdzić, czy są dostępne wszystkie wymagane materiały.

- Działająca sieć Ethernet zawierająca router, przełącznik lub koncentrator z portem Ethernet.
- Przewód Ethernet CAT-5.

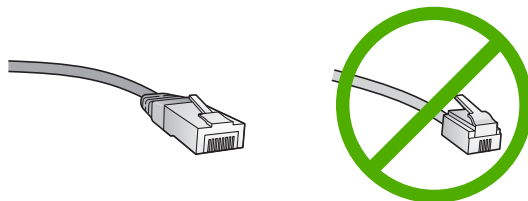

Choć standardowe kable sieci Ethernet są podobne do standardowego kabla telefonicznego, to kable te nie mogą być używane zamiennie. Stosowana jest inna

liczba przewodów i inne wtyczki. Złącze Ethernet (nazywane złączem RJ-45) jest szersze i grubsze oraz zawsze ma 8 styków. Złącze telefoniczne ma od 2 do 6 styków.

- Komputer stacjonarny lub przenośny z połączeniem Ethernet.


Uwaga Urządzenie HP All-in-One obsługuje sieci Ethernet zarówno o szybkości 10 Mb/s jak i 100 Mb/s. Jeśli kupujesz lub posiadasz kartę sieciową, sprawdź, czy działa z jedną z tych prędkości.

Podłączanie urządzenia HP All-in-One do sieci


Gniazdo Ethernet znajduje się z tyłu urządzenia HP All-in-One.

Podłączanie urządzenia HP All-in-One do sieci


1. Wyjmij żółtą wtyczkę w tylnej części urządzenia HP All-in-One.

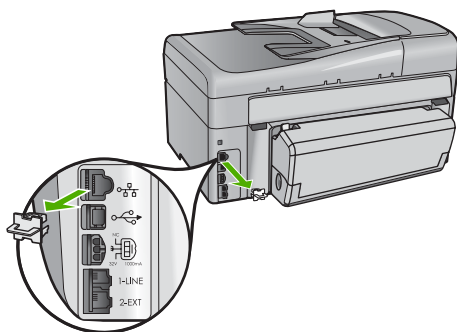

2. Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet z tyłu urządzenia HP All-in-One.

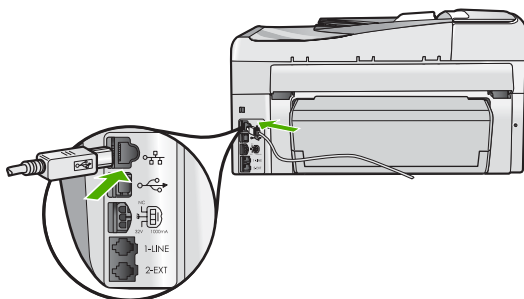

3. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do wolnego portu routera Ethernet lub przełącznika.

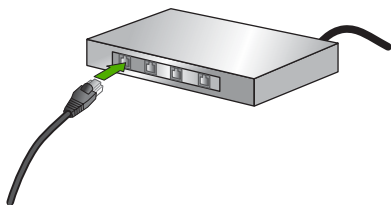


4. Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One do sieci, zainstaluj oprogramowanie.

Tematy pokrewne

[„Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego”](#) na stronie 50

Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11

Aby uzyskać optymalną wydajność i bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej, firma HP zaleca korzystanie z routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego (802.11) do łączenia urządzenia HP All-in-One z innymi elementami sieci. Konfigurację, w której elementy sieci połączone są za pośrednictwem routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego nazywamy siecią w trybie **infrastruktury**.

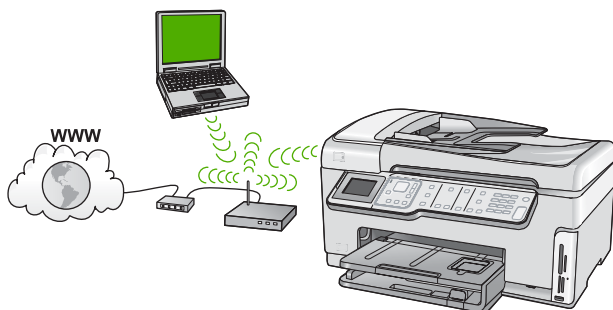

Zalety sieci bezprzewodowej w trybie infrastruktury z siecią ad hoc obejmują:

- Zaawansowane zabezpieczenia sieci
- Zwiększoną niezawodność
- Elastyczność sieci
- Lepszą wydajność, zwłaszcza w trybie 802.11g
- Współdzielony, szerokopasmowy dostęp do Internetu

Aby skonfigurować HP All-in-One do pracy ze zintegrowaną siecią WLAN 802.11, potrzebne będą:	Przejdź do tego rozdziału:
Zbierz wymagane materiały.	„Rzeczy potrzebne do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11” na stronie 43
Następnie podłącz urządzenie HP All-in-One do routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego i uruchom Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.	„Podłączanie do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11” na stronie 43
Na koniec zainstaluj oprogramowanie.	„Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego” na stronie 50

Rzeczy potrzebne do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11

Aby podłączyć urządzenie HP All-in-One do zintegrowanej sieci WLAN 802,11, potrzebne będą:

- Sieć bezprzewodowa 802.11 zawierająca router bezprzewodowy lub punkt dostępowy.
- Komputer stacjonarny lub przenośny z bezprzewodową lub przewodową kartą sieciową. Komputer musi być podłączony do sieci bezprzewodowej w której chcesz zainstalować urządzenie HP All-in-One.
- Szerokopasmowy dostęp do Internetu (zalecany), jak modem kablowy czy DSL. Jeżeli podłączysz urządzenie HP All-in-One do sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, firma HP zaleca użycie routera bezprzewodowego (punktu dostępowego lub stacji bazowej) korzystającej z protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Nazwa sieci (SSID).
- Klucz WEP lub hasło WPA (zależnie od potrzeby).

Podłączanie do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11

Kreator konfiguracji połączenia bezprzewodowego zapewnia łatwy sposób na połączenie urządzenia HP All-in-One z siecią. Możesz także skorzystać z funkcji SecureEasySetup, jeśli jest ona obsługiwana przez router bezprzewodowy i punkt dostępowy. Aby

dowiedzieć się, czy punkt dostępowy obsługuje funkcję EasySetup i uzyskać dodatkowe informacje pomocne w konfiguracji, zajrzyj do dokumentacji do niego dołączonej.

△ Przewaga Jeżeli chcesz zapobiec korzystaniu z sieci bezprzewodowej przez innych użytkowników, HP zaleca ustawienie hasła szyfrującego (zabezpieczenie WPA lub WEP) oraz użycie własnej nazwy sieci (SSID) dla routera bezprzewodowego. Router bezprzewodowy może być dostarczany z domyślną nazwą sieci, która najczęściej jest taka, jak nazwa producenta urządzenia. Jeżeli korzystasz z domyślnej nazwy sieci, inni użytkownicy mają łatwy dostęp do tej sieci, gdy korzystają z tej samej domyślnej nazwy sieci (SSID). Oznacza to także, że urządzenie HP All-in-One może przypadkowo połączyć się z inną siecią bezprzewodową znajdującą się w okolicy, która korzysta z tej samej domyślnej nazwy sieci. W takim wypadku możesz nie mieć dostępu do urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat zmiany nazwy sieci znajduje się w dokumentacji dołączonej do routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.

📄 Uwaga Przed podłączeniem do sieci bezprzewodowej w trybie infrastruktury upewnij się, że kabel ethernet nie jest podłączony do urządzenia HP All-in-One.

Łączenie z urządzeniem HP All-in-One za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego

1. Zanotuj następujące informacje na temat routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego:

- Nazwa sieci (tzw. SSID)
- Klucz WEP, hasło WPA (zależnie od potrzeby)

Jeżeli nie wiesz, gdzie mogą znajdować się te informacje, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. We wbudowanym serwerze WWW możesz odnaleźć nazwę sieci (SSID), klucz WEP lub słowo kluczowe WPA dla routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

2. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.

3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfigur. łącza bezprzew.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Spowoduje to uruchomienie **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfigur. łącza bezprzew.). Kreator konfiguracji wyszukuje dostępne sieci i wyświetla listę wykrytych nazw sieci (SSID). Sieci o najmocniejszym sygnale znajdują się na górze listy, a najsłabsze na dole.

Wykonywany jest także test sieci bezprzewodowej, seria testów diagnostycznych określających czy ustawienie sieci jest prawidłowe. Test sieci bezprzewodowej jest drukowany po zakończeniu.


5. Naciśnij ▼, aby wybrać nazwę sieci zapisanej w kroku 1 i naciśnij **OK**.

Jeśli nazwy sieci nie widać na liście

- a. Wybierz urządzenie **Enter a New Network Name (SSID)** (Wprowadź nową nazwę sieciową (SSID)). W razie potrzeby zaznacz tę opcję przyciskiem ▼ i naciśnij **OK**.
Pojawi się klawiatura wizualna.
- b. Wpisz SSID. Za pomocą klawiszy strzałek panelu sterowania urządzenia HP All-in-One zaznacz literę lub cyfrę na klawiaturze wizualnej i naciśnij **OK**, aby wybrać ją.

 **Uwaga** Konieczne jest wpisanie nazwy z **dokładnym** zachowaniem wielkich i małych liter. W przeciwnym razie połączenie bezprzewodowe nie będzie działać.

- c. Po wpisaniu nowej nazwy SSID, użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej i naciśnij **OK**.


 **Wskazówka** Jeśli urządzenie HP All-in-One nie może wykryć sieci w oparciu o wpisaną nazwę, pojawią się następujące komunikaty. Może być konieczne przesunięcie urządzenia HP All-in-One bliżej komputera i ponowne uruchomienie Kreatora konfiguracji bezprzewodowej w celu automatycznego wykrycia sieci.

- d. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Infrastructure** (Infrastruktura), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- e. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **WEP encryption** (Szyfrowanie WEP) lub opcji **WPA encryption** (Szyfrowanie WPA), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Jeżeli **nie** chcesz korzystać z szyfrowania WEP, naciskaj ▼, aż zostanie podświetlona opcja **No, my network does not use encryption** (Nie, w mojej sieci nie jest stosowane szyfrowanie) i naciśnij **OK**. Przejdź do kroku 7.

6. Gdy pojawi się pytanie, podaj klucz WPA lub WEP, jak poniżej:

- a. Za pomocą klawiszy strzałek panelu sterowania zaznacz literę lub cyfrę na klawiaturze wizualnej i naciśnij **OK** aby ją wybrać.

 **Uwaga** Konieczne jest wpisanie nazwy z **dokładnym** zachowaniem wielkich i małych liter. W przeciwnym razie połączenie bezprzewodowe nie będzie działać.

- b. Po wpisaniu klucza WPA lub WEP użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej.


- c. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Urządzenie HP All-in-One spróbuje połączyć się z siecią. Jeżeli pojawi się komunikat informujący o podaniu nieprawidłowego klucza WPA lub WEP, postępuj według komunikatów by poprawić klucz, a następnie spróbuj ponownie.

7. Gdy urządzenie HP All-in-One połączy się z siecią, zainstaluj oprogramowanie na każdym z komputerów, który będzie korzystać przez sieć z tego urządzenia.

Łączenie urządzenia HP All-in-One za pomocą funkcji SecureEasySetup

1. Aktywuj funkcję SecureEasySetup na routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępowym.
2. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfigur. łącza bezprzew.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Postępuj według komunikatów na wyświetlaczu by zakończyć połączenie.
6. Po udanym połączeniu urządzenia HP All-in-One z siecią, przejdź do komputera by zainstalować oprogramowanie w każdym z komputerów korzystających z sieci.


 **Uwaga** Jeżeli połączenie nie uda się, podczas korzystania z SecureEasySetup mógł wystąpić błąd przekroczenia czasu oczekiwania. Powtórz powyższe operacje upewniając się, że wykonane zostały wszystkie kroki na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One natychmiast po naciśnięciu przycisku na routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępowym.


Tematy pokrewne

- „[Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej](#)” na stronie 20
- „[Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego](#)” na stronie 50
- „[Rozwiązywanie problemów z siecią](#)” na stronie 201

Konfiguracja sieci bezprzewodowej ad hoc

Informacje w tym rozdziale są przydatne przy podłączaniu urządzenia HP All-in-One do komputera z obsługą sieci bezprzewodowej bez użycia routera bezprzewodowego ani punktu dostępowego.

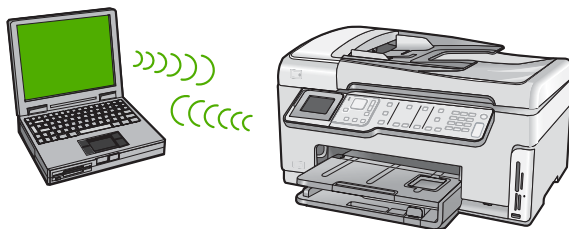

 **Uwaga** Połączenie ad hoc jest przydatne, gdy nie posiadasz routera bezprzewodowego, ani punktu dostępowego. Jednak ogranicza ono elastyczność, zapewni niższy poziom bezpieczeństwa i ogranicza wydajność sieci w porównaniu z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępowym.

Aby podłączyć urządzenie HP All-in-One do komputera (w trybie ad hoc), musisz utworzyć profil sieciowy ad hoc w komputerze. Obejmuje to wybór nazwy sieciowej (SSID) oraz zabezpieczenia WEP (opcjonalnie, ale jest to zalecane) dla sieci ad hoc.

Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One do pracy w sieci ad hoc, musisz wykonać następujące czynności:	Przejdź do tego rozdziału:
Zbierz wymagane materiały.	„ Rzeczy potrzebne do sieci ad hoc ” na stronie 47
Następnie przygotuj komputer tworząc profil sieciowy.	„ Tworzenie profilu sieciowego dla komputera z systemem Windows XP ” na stronie 47 „ Tworzenie profilu sieciowego w innych systemach operacyjnych ” na stronie 48
Następnie uruchom Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.	„ Łączenie z siecią bezprzewodową ad hoc ” na stronie 49
Na koniec zainstaluj oprogramowanie.	„ Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego ” na stronie 50


Rzeczy potrzebne do sieci ad hoc

Aby podłączyć urządzenie HP All-in-One do sieci bezprzewodowej potrzebny będzie komputer z Windows i bezprzewodową kartą sieciową.

Tworzenie profilu sieciowego dla komputera z systemem Windows XP


Następnie przygotuj komputer tworząc profil sieciowy dla połączenia typu ad hoc.

Tworzenie profilu sieciowego


 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One jest dostarczane z profilem sieciowym z nazwą sieciową (SSID) **hpsetup**. W celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności, HP zaleca utworzenie nowego profilu sieciowego na komputerze, zgodnie z zamieszczonym tu opisem.

1. W **Panelu sterowania** kliknij dwukrotnie **Połączenia sieciowe**.
2. W oknie **Połączeń sieciowych** kliknij prawym przyciskiem **Połączenie sieci bezprzewodowej**. Jeżeli w menu kontekstowym zobaczysz opcję **Włącz** wybierz ją. W przeciwnym wypadku zobaczysz **Wyłącz**, co oznacza, że połączenie bezprzewodowe jest aktywne.
3. Kliknij prawym klawiszem ikonę **Połączenie sieci bezprzewodowej** i kliknij **Właściwości**.
4. Kliknij zakładkę **Sieci bezprzewodowe**.


5. Zaznacz opcję **Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej**.
6. Kliknij **Dodaj**, a następnie:
 - a. W polu **Nazwa sieciowa (SSID)** wpisz wybraną, niepowtarzalną nazwę sieci.

 **Uwaga** W nazwie sieci rozpoznawane są wielkie i małe litery, dlatego należy pamiętać o tym podczas podawania nazwy.

 - b. Jeżeli pojawi się lista **Uwierzytelnianie sieciowe**, wybierz **Otwarte**. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.
 - c. Na liście **Szyfrowanie danych** wybierz **WEP**.

 **Uwaga** Możliwe jest utworzenie sieci nie korzystającej z klucza WEP. Jednak firma HP zaleca skorzystanie z klucza WEP do zabezpieczenia sieci.

 - d. Upewnij się, że opcja **Otrzymuję klucz automatycznie** nie jest zaznaczona. W razie potrzeby kliknij pole by ją odznaczyć.
 - e. W polu **Klucz sieciowy** wpisz klucz WEP o długości **dokładnie 5 lub dokładnie 13 znaków** alfanumerycznych (ASCII). Przykładowo, jeżeli wpisujesz 5 znaków, możesz wpisać **ABCDE** albo **12345**. Jeżeli wpisujesz 13 znaków, możesz wpisać **ABCDEF1234567**. (12345 i ABCDE to tylko przykłady. Wybierz własną kombinację.)
 Możesz także używać liczb HEX (heksadecymalnych) przy podawaniu klucza WEP. Klucz HEX WEP musi mieć 10 znaków dla szyfrowania 40-bitowego lub 26 w przypadku szyfrowania 128-bitowego.
 - f. W polu **Potwierdź klucz sieciowy** wpisz ten sam klucz WEP, który podałeś w poprzednim kroku.
 - g. Zapisz sobie klucz WEP dokładnie tak, jak go podałeś zwracając uwagę na małe i wielkie litery.

 **Uwaga** Konieczne jest zapamiętanie z dokładnym układem wielkich i małych liter. Jeżeli podasz nieprawidłowy klucz WEP na urządzeniu HP All-in-One, połączenie bezprzewodowe nie zadziała.

 - h. Zaznacz opcję **To jest sieć komputer-komputer (ad hoc); punkty dostępu bezprzewodowego nie są używane**.
 - i. Kliknij **OK**, aby zamknąć okno **Właściwości sieci bezprzewodowej** i ponownie kliknij **OK**.
 - j. Kliknij **OK** jeszcze raz, aby zamknąć okno **Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej**.

Tematy pokrewne

- [„Słownik pojęć sieciowych” na stronie 65](#)
- [„Łączenie z siecią bezprzewodową ad hoc” na stronie 49](#)

Tworzenie profilu sieciowego w innych systemach operacyjnych

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego innego niż Windows XP, firma HP zaleca użycie programu konfiguracyjnego dołączonego do bezprzewodowej karty sieciowej. Program konfiguracyjny dla bezprzewodowej karty sieciowej można znaleźć na liście programów w komputerze.

Za pomocą aplikacji konfiguracyjnej karty sieciowej utwórz profil sieciowy o następujących parametrach:

- **Nazwa sieci (SSID):** Mojasiec (przykład)



Uwaga Utwórz taką nazwę sieci, by była niepowtarzalna i łatwa do zapamiętania. Należy jednak pamiętać, że w nazwie sieci rozróżniane są małe i wielkie litery. Dlatego też należy dokładnie zapamiętać, które litery są wielkie, a które małe.

- **Tryb komunikacji:** Ad Hoc
- **Szyfrowanie:** włączone

Łączenie z siecią bezprzewodową ad hoc

By podłączyć urządzenie HP All-in-One do sieci bezprzewodowej ad hoc, możesz skorzystać z Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.

Łączenie z siecią bezprzewodową ad hoc

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łącza bezprzew.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Spowoduje to uruchomienie **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łącza bezprzew.). Kreator konfiguracji wyszukuje dostępne sieci i wyświetla listę wykrytych nazw sieci (SSID). Na początku listy znajdują się sieci w trybie infrastruktury, następnie dostępne sieci ad hoc. Sieci o najmocniejszym sygnale znajdują się na górze listy, a najsłabsze na dole.
4. Wyszukaj na wyświetlaczu nazwy sieci utworzonej na komputerze (przykładowo Mynetwork).
5. Za pomocą przycisków strzałek zaznacz nazwę sieci i naciśnij **OK**.
Jeśli nazwa sieci została odnaleziona i wybrana, przejdź do kroku 6.


Jeśli nazwy sieci nie widać na liście

- a. Wybierz **Enter a New Network Name (SSID)** (Wprowadź nową nazwę sieciową (SSID)).
Pojawi się klawiatura wizualna.
- b. Wpisz SSID. Za pomocą klawiszy strzałek panelu sterowania urządzenia HP All-in-One zaznacz literę lub cyfrę na klawiaturze wizualnej i naciśnij **OK**, aby wybrać ją.




Uwaga Konieczne jest wpisanie nazwy z **dokładnym** zachowaniem wielkich i małych liter. W przeciwnym razie połączenie bezprzewodowe nie będzie działać.

- c. Po wpisaniu nowej nazwy SSID, użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej i naciśnij **OK**.

 **Wskazówka** Jeśli urządzenie HP All-in-One nie może wykryć sieci w oparciu o wpisaną nazwę, pojawią się następujące komunikaty. Może być konieczne przesunięcie urządzenia HP All-in-One bliżej komputera i ponowne uruchomienie Kreatora konfiguracji bezprzewodowej w celu automatycznego wykrycia sieci.

- d. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Ad Hoc**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- e. Naciskaj ▼, aż zostanie podświetlona opcja **Yes, my network uses WEP encryption** (Tak, moja sieć korzysta z szyfrowania WEP), a następnie naciśnij **OK**. Pojawi się klawiatura wizualna.
- Jeżeli **nie** chcesz korzystać z szyfrowania WEP, naciskaj ▼, aż zostanie podświetlona opcja **No, my network does not use encryption** (Nie, w mojej sieci nie jest stosowane szyfrowanie) i naciśnij **OK**. Przejdź do kroku 7.
6. Gdy pojawi się pytanie, podaj klucz WEP, jak poniżej: W przeciwnym razie przejdź do kroku 7.
- a. Za pomocą klawiszy strzałek panelu sterowania zaznacz literę lub cyfrę na klawiaturze wizualnej i naciśnij **OK** aby ją wybrać.

 **Uwaga** Konieczne jest wpisanie nazwy z **dokładnym** zachowaniem wielkich i małych liter. W przeciwnym razie połączenie bezprzewodowe nie będzie działać.

- b. Po wpisaniu klucza WEP użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej.


7. Naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Urządzenie HP All-in-One spróbuje połączyć się z podanym SSID. Jeżeli pojawi się komunikat informujący o podaniu nieprawidłowego klucza WEP, postępuj według komunikatów by poprawić klucz WEP, a następnie spróbuj ponownie.
8. Po udanym połączeniu urządzenia HP All-in-One z siecią, przejdź do komputera, aby zainstalować oprogramowanie.

Tematy pokrewne

- [„Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej” na stronie 20](#)
- [„Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego” na stronie 50](#)
- [„Rozwiązywanie problemów z siecią” na stronie 201](#)

Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego

W tym rozdziale opisano instalację oprogramowania urządzenia HP All-in-One w komputerach podłączonych do sieci. Zanim zainstalujesz oprogramowanie, sprawdź czy urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci.

 **Uwaga** Jeżeli komputer jest skonfigurowany do łączenia się z wieloma dyskami sieciowymi, upewnij się, że jest on połączony z nimi, zanim rozpoczniesz instalację oprogramowania. W przeciwnym razie instalacja urządzenia HP All-in-One może próbować zająć jedną z zarezerwowanych liter napędów i stracisz dostęp do jednego z dysków sieciowych.


Uwaga Czas instalacji może wynieść od 20 do 45 minut, zależnie od systemu operacyjnego, ilości dostępnego miejsca oraz prędkości procesora w komputerze.

Instalacja oprogramowania urządzenia HP All-in-One w systemie Windows

1. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe.
2. Włóż płytę Windows CD dołączonej do urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
3. Jeżeli pojawi się okno dialogowe z informacją o zaporze firewall, postępuj zgodnie z poleceniami. Jeśli pojawiają się komunikaty zapory, musisz zaakceptować lub zezwolić na komunikację.
4. Na ekranie **Typ połączenia** wybierz **Za pośrednictwem sieci** i kliknij **Dalej**. Pojawi się ekran **Wyszukiwanie**, który oznacza, że program instalacyjny szuka urządzenia HP All-in-One w sieci.
5. Na ekranie **Znaleziono drukarkę** sprawdź, czy opis drukarki zgadza się. Jeśli w sieci zlokalizowano kilka drukarek, zostanie wyświetlony ekran **Znaleziono drukarki**. Wybierz urządzenie HP All-in-One, które ma zostać podłączone.
6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie. Po zakończeniu instalacji urządzenie HP All-in-One jest gotowe do użycia.
7. Jeżeli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je ponownie.
8. Aby przetestować połączenie sieciowe, przejdź do komputera i wydrukuj raport z autotestu na urządzeniu HP All-in-One.

Podłączanie dodatkowych komputerów do sieci

Możesz podłączyć więcej niż jeden komputer do urządzenia HP All-in-One w małej sieci komputerowej. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest już podłączone do komputera w sieci, dla każdego dodatkowego komputera musisz zainstalować oprogramowanie HP All-in-One. Podczas instalacji połączenia bezprzewodowego, oprogramowanie wykryje SSID (nazwę sieci) istniejącej sieci. Po skonfigurowaniu urządzenia HP All-in-One do pracy w sieci nie będzie trzeba ponownie zmieniać jego konfiguracji przy dodawaniu kolejnych komputerów.

 **Uwaga** Możesz połączyć urządzenie HP All-in-One z siecią przewodową lub bezprzewodową, ale nie z obiema na raz.


Tematy pokrewne

[„Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego” na stronie 50](#)

Zmiana połączenia urządzenia HP All-in-One z USB na połączenie sieciowe

Jeśli początkowo urządzenie HP All-in-One zostało zainstalowane z połączeniem USB, można je później zamienić na połączenie bezprzewodowe lub przewodowe w sieci

Ethernet. Jeśli wiesz, jak łączyć z siecią bezprzewodową, możesz kierować się podanymi niżej ogólnymi wskazówkami.

 **Uwaga** Aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej, należy podłączać urządzenie HP All-in-One z wykorzystaniem punktu dostępowego (takiego jak router bezprzewodowy).

Zmiana z połączenia USB na połączenie przez zintegrowaną sieć bezprzewodową WLAN 802.11

1. Odłącz kabel USB z tylnego panelu urządzenia HP All-in-One.
2. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfigur. łączy bezprzew.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Spowoduje to uruchomienie **Wireless Setup Wizard** (Kreatora konfiguracji łączy bezprzewodowego).
5. Zainstaluj oprogramowanie dla połączenia sieciowego, wybierz opcję **Dodaj urządzenie**, a następnie wybierz opcję **Z sieci**.
6. Po zakończeniu instalacji otwórz okno **Drukarki i faksy** (lub **Drukarki**) w **Panelu sterowania** i usuń drukarki z połączeniem USB.

Zmiana połączenia USB na połączenie przewodowe (Ethernet)

1. Odłącz kabel USB z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet z tyłu urządzenia HP All-in-One i do wolnego gniazda Ethernet w routerze lub przełączniku.
3. Zainstaluj oprogramowanie dla połączenia sieciowego, wybierz opcję **Dodaj urządzenie**, a następnie wybierz opcję **Z sieci**.
4. Po zakończeniu instalacji otwórz okno **Drukarki i faksy** (lub **Drukarki**) w **Panelu sterowania** i usuń drukarki z połączeniem USB z poprzedniej instalacji.

Bardziej szczegółowe instrukcje podłączania urządzenia HP All-in-One do sieci znajdziesz w:

- [„Konfiguracja sieci przewodowej” na stronie 39](#)
- [„Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11” na stronie 42](#)
- [„Konfiguracja sieci bezprzewodowej ad hoc” na stronie 46](#)

Zarządzanie ustawieniami sieciowymi

Ustawieniami sieciowymi urządzenia HP All-in-One można zarządzać za pomocą panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Dodatkowe ustawienia zaawansowane są dostępne we wbudowanym serwerze internetowym — narzędziu do konfiguracji i sprawdzania stanu otwieranym w przeglądarce internetowej korzystającej z istniejącego połączenia sieciowego z urządzeniem HP All-in-One.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Zmiana podstawowych ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania](#)
- [Zmiana zaawansowanych ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania](#)

- [Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego](#)
- [Definicje strony konfiguracji sieci](#)

Zmiana podstawowych ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania

Panel sterowania HP All-in-One umożliwia ustawienie i zarządzanie połączeniem bezprzewodowym oraz wykonanie szeregu operacji zarządzania siecią. Obejmuje to przeglądanie ustawień sieciowych, przywracanie ustawień domyślnych, włączanie i wyłączanie nadajnika radiowego oraz zmianę ustawień sieciowych.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Korzystanie z Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.](#)
- [Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych](#)
- [Przywracanie ustawień domyślnych sieci](#)
- [Włączanie i wyłączanie nadajnika radiowego](#)
- [Drukowanie testu sieci bezprzewodowej](#)

Korzystanie z Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.

Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego zapewnia prostą metodę ustawienia i zarządzania połączeniem bezprzewodowym z urządzeniem HP All-in-One.

Uruchamianie programu Wireless Setup Wizard (Kreator konfigur. łącza bezprzew.)

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfigur. łącza bezprzew.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Spowoduje to uruchomienie **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfigur. łącza bezprzew.).

Tematy pokrewne

- [„Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11” na stronie 42](#)
- [„Konfiguracja sieci bezprzewodowej ad hoc” na stronie 46](#)

Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych

Możesz wyświetlić podsumowanie ustawień sieciowych na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One oraz wydrukować dokładniejszą stronę konfiguracji. Strona konfiguracji sieci zawiera listę wszystkich ważnych ustawień sieciowych, takich jak adres IP, szybkość połączenia, DNS i DNS-SD.

Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone okno Menu **Network** (Sieć).

3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **View Network Settings** (Przeglądanie ustawień sieci), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone okno Menu **View Network Settings** (Wyświetl ustawienia sieciowe).
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - **Aby wyświetlić ustawienia sieci przewodowej**, naciskaj przycisk ▼ aż zostanie podświetlona opcja **Display Wired Summary** (Pokaż podsumowanie dla sieci przewodowej), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie wyświetli podsumowanie konfiguracji sieci przewodowej (Ethernet).
 - **Aby wyświetlić ustawienia sieci bezprzewodowej**, naciskaj przycisk ▼ aż zostanie podświetlona opcja **Display Wireless Summary** (Pokaż podsumow. dla sieci bezprzewodowej), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie wyświetli podsumowanie konfiguracji sieci bezprzewodowej.
 - **Aby wydrukować stronę konfiguracji sieci**, naciskaj przycisk ▼ aż zostanie podświetlona opcja **Print Network Configuration Page** (Drukuj stronę konfiguracji sieci), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie wydrukuje stronę konfiguracji sieci.

Tematy pokrewne

[„Definicje strony konfiguracji sieci” na stronie 59](#)

Przywracanie ustawień domyślnych sieci

Można przywrócić ustawienia sieciowe, według których skonfigurowane było urządzenie HP All-in-One w chwili zakupu.

△ **Przeostoga** Spowoduje to usunięcie wszystkich wprowadzonych informacji na temat sieci bezprzewodowej. Aby odzyskać te ustawienia, konieczne będzie ponowne użycie Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.

Przywracanie ustawień sieciowych

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Restore Network Defaults** (Przywracanie ustawień domyślnych sieci), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **OK** by potwierdzić, że chcesz przywrócić domyślne ustawienia sieci.

Włączanie i wyłączanie nadajnika radiowego

Interfejs bezprzewodowy jest domyślnie wyłączony. Aby urządzenie było podłączone do sieci bezprzewodowej, nadajnik musi być włączony. Gdy nadajnik jest włączony, niebieska lampka na przednim panelu urządzenia HP All-in-One świeci się. Jeżeli jednak urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci przewodowej albo korzystasz tylko z połączenia USB, nadajnik nie jest potrzebny. W takim wypadku można wyłączyć nadajnik.

Włączanie i wyłączanie nadajnika sieci bezprzewodowej

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Wireless Radio** (Radio bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby podświetlić opcję **On** (Włącz) lub **Off** (Wył.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Drukowanie testu sieci bezprzewodowej

Test sieci bezprzewodowej wykonuje serię testów diagnostycznych określających czy ustawienie sieci jest prawidłowe. Test sieci bezprzewodowej jest automatycznie drukowany gdy uruchamiany jest Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego. W dowolnej chwili możesz także wydrukować test sieci bezprzewodowej.

Drukowanie raportu z testu sieci bezprzewodowej

1. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Wireless Network Test** (Test sieci bezprzewodowej), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowany **Wireless Network Test** (Test sieci bezprzewodowej).

Tematy pokrewne

[„Rozwiązywanie problemów z siecią” na stronie 201](#)

Zmiana zaawansowanych ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania

Dla wygody użytkownika udostępniono zaawansowane ustawienia sieciowe. Ustawienia te powinny być jednak zmieniane wyłącznie przez użytkowników zaawansowanych.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ustawianie szybkości łącza](#)
- [Zmiana ustawień IP](#)

Ustawianie szybkości łącza

Można zmienić szybkość, z jaką dane są przesyłane w sieci. Domyślne ustawienie to **Automatic** (Automat.).


Ustawianie szybkości łącza


1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone okno Menu **Network** (Sieć).

3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Advanced Setup** (Konfiguracja zaawansowana), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Set Link Speed** (Ustawianie szybkości łącza), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć szybkość dostępnego łącza, po czym naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór ustawienia.
 - **Automatic** (Automat.)
 - **10-Full** (10-Pełny dupl.)
 - **10-Half** (10-Półdupleks)
 - **100-Full** (100-Pełny dupl.)
 - **100-Half** (100-Półdupleks)

Zmiana ustawień IP

Domyślnym ustawieniem protokołu IP jest **Automatic** (Automat.), które automatycznie konfiguruje ustawienia IP. Jednak zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie ustawić adres IP, maskę podsieci lub domyślną bramę. Aby sprawdzić adres IP i maskę podsieci urządzenia HP All-in-One, należy wydrukować stronę konfiguracji sieci z urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** W przypadku ręcznego wprowadzania ustawień IP konieczne jest wcześniejsze nawiązanie aktywnego połączenia z siecią, w przeciwnym razie ustawienie nie zostanie zapamiętane po wyjściu z menu.

 **Przestroga** W przypadku ręcznego przypisywania adresu IP należy zachować ostrożność. Wprowadzenie nieprawidłowego adresu IP podczas instalacji spowoduje, że urządzenia sieciowe nie będą mogły połączyć się z urządzeniem HP All-in-One.

Zmiana ustawień IP

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone okno Menu **Network** (Sieć).
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Advanced Setup** (Konfiguracja zaawansowana), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **IP Settings** (Ustawienia protokołu IP), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli urządzenie HP All-in-One jest już podłączone do sieci przewodowej, pojawi się pytanie o potwierdzenie chęci zmiany ustawień IP. Naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Manual** (Ręcznie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

6. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć jedno z poniższych ustawień IP, po czym naciśnij przycisk **OK**.
 - **IP Address** (Adres IP)
 - **Subnet Mask** (Maska podsieci)
 - **Default Gateway** (Brama domyślna)
7. Wprowadź wymagane zmiany i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić modyfikację ustawień.


Tematy pokrewne

- [„Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych” na stronie 53](#)
- [„Definicje strony konfiguracji sieci” na stronie 59](#)

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego

Jeśli komputer jest połączony z urządzeniem HP All-in-One przez sieć, możesz uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego znajdującego się w urządzeniu HP All-in-One. Wbudowany serwer internetowy to interfejs oparty na przeglądarce internetowej, w którym są dostępne pewne opcje, których nie ma w panelu sterowania HP All-in-One, na przykład Webscan, która umożliwi skanowanie zdjęć i dokumentów na urządzeniu HP All-in-One i przesłanie wyniku do komputera za pomocą przeglądarki internetowej, oraz zaawansowane opcje bezpieczeństwa sieciowego. Poza tym wbudowany serwer internetowy umożliwi monitorowanie stanu i zamawianie materiałów eksploatacyjnych.

Informacje na temat korzystania z tych opcji wbudowanego serwera internetowego (np. Webscan) znajdują się na stronach pomocy w samym serwerze. Aby uzyskać dostęp do pomocy wbudowanego serwera internetowego, otwórz ekran serwera, kliknij odnośnik **Pomoc** w dziale **Inne odnośniki** na zakładce **Strona główna** serwera.

 **Uwaga** Wbudowany serwer internetowy służy także do zmiany ustawień sieciowych niedostępnych w panelu sterowania.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Dostęp do wbudowanego serwera internetowego](#)
- [Korzystanie z kreatora konfiguracji wbudowanego serwera internetowego](#)

Dostęp do wbudowanego serwera internetowego

Komputer wykorzystywany do połączenia z wbudowanym serwerem internetowym urządzenia HP All-in-One, musi być podłączony do tej samej sieci, co urządzenie HP All-in-One.

Dostęp do Wbudowanego serwera WWW:

1. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, aby uzyskać adres IP urządzenia HP All-in-One.
2. W polu **Adres** przeglądarki internetowej wpisz adres IP urządzenia HP All-in-One ze strony konfiguracji sieci. Na przykład może to być adres `http://192.168.1.101`. Pojawia się **Strona główna** wbudowanego serwera internetowego, a na niej informacje o urządzeniu HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli korzystasz z serwera proxy w przeglądarce, konieczne może być jego wyłączenie, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego.

3. Zmiana języka we wbudowanym serwerze internetowym:
 - a. Kliknij zakładkę **Ustawienia**.
 - b. Kliknij **Wybierz język** w menu nawigacyjnym **Ustawienia**.
 - c. Na liście **Wybierz język**, kliknij wybrany język.
 - d. Kliknij przycisk **Zastosuj**.
4. Kliknij zakładkę **Strona główna**, aby uzyskać dostęp do informacji o urządzeniu i sieci, lub kliknij zakładkę **Sieć**, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o sieci lub zmienić ustawienia.
5. Dokonaj niezbędnych zmian.
6. Zamknij okno wbudowanego serwera internetowego.

Tematy pokrewne

[„Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych” na stronie 53](#)

Korzystanie z kreatora konfiguracji wbudowanego serwera internetowego

Kreator konfiguracji sieci znajdujący się we wbudowanym serwerze internetowym udostępnia intuicyjny interfejs dla parametrów połączenia sieciowego.

Aby uzyskać dostęp do kreatora ustawień wbudowanego serwera internetowego

1. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, aby uzyskać adres IP produktu HP All-in-One.
2. W polu **Adres** przeglądarki internetowej wpisz adres IP urządzenia HP All-in-One ze strony konfiguracji sieci. Na przykład może to być adres `http://192.168.1.101`. Pojawia się **Strona główna** wbudowanego serwera internetowego, a na niej informacje o urządzeniu HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli korzystasz z serwera proxy w przeglądarce, konieczne może być jego wyłączenie, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego.

3. Kliknij kartę **Sieć**.
4. Kliknij opcję **Sieć przewodowa (802.3)** lub **Sieć bezprzewodowa (802.11)** w menu nawigacyjnym **Połączenia**.
5. Kliknij opcję **Uruchom kreatora** i wykonuj instrukcje kreatora.

Tematy pokrewne

[„Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych” na stronie 53](#)

Definicje strony konfiguracji sieci

Strona ustawień sieci przedstawia ustawienia sieci dotyczące urządzenia HP All-in-One. Znajdują się na niej ogólne informacje, sieć przewodowa 802.3 (Ethernet), bezprzewodowa 802.11, oraz Bluetooth®.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ogólne ustawienia sieci](#)
- [Ustawienia sieci przewodowej \(802.3\)](#)
- [Wireless \(802.11\) network settings \(Ustawienia sieci bezprzewodowej \(802.11\)\)](#)
- [Ustawienia interfejsu Bluetooth](#)

Tematy pokrewne

- „Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych” na stronie 53
- „Słownik pojęć sieciowych” na stronie 65

Ogólne ustawienia sieci

Poniższa tabela zawiera opis ogólnych ustawień sieciowych prezentowanych na stronie konfiguracji sieci.

Parametr	Opis
Network Status (Stan sieci)	<p>Stan urządzenia HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ready (gotowe): Urządzenie HP All-in-One jest gotowe do odbioru lub nadawania danych. • Offline (odłączony): Urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do sieci.
Active connection type (Rodzaj aktywnego połączenia)	<p>Tryb sieci HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wired (Przewodowa): Urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci IEEE 802.3 przewodem Ethernet. • Wireless (Bezprzewodowa): Urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci bezprzewodowej (802.11). • None (Brak): Brak połączenia sieciowego.
URL	<p>Adres IP wbudowanego serwera internetowego.</p> <hr/> <p>Uwaga Aby uzyskać dostęp do serwera EWS, należy podać ten adres URL.</p>
Firmware Revision (Wersja oprogramowania sprzętowego)	<p>Międzynarodowy kod produktu sieciowego i kod wersji oprogramowania sprzętowego.</p> <hr/> <p>Uwaga Dzwoniąc do serwisu technicznego, w zależności od problemu, może pojawić się prośba o podanie kodu wersji oprogramowania sprzętowego.</p>
Nazwa hosta	<p>Nazwa TCP/IP przypisana do urządzenia przez oprogramowanie instalacyjne. Domyślnie są to litery HP z dopisanymi ostatnimi sześcioma cyframi adresu MAC (Media Access Control).</p>

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
Admin Password (Hasło administratora)	<p>Stan hasła administratora do wbudowanego serwera internetowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Set (ustawione): Określono hasło. Aby wprowadzić zmiany w parametrach wbudowanego serwera internetowego, konieczne jest podanie hasła. Not Set (nie ustawione): Nie ustawiono żadnego hasła. Aby wprowadzić zmiany w parametrach wbudowanego serwera internetowego, nie trzeba podawać hasła.
mDNS	<p>Niektóre sieci lokalne i sieci ad hoc nie używają centralnych serwerów DNS. W tego typu sieciach używana jest alternatywa serwera DNS o nazwie mDNS.</p> <p>Dzięki mDNS, komputer może wyszukać i wykorzystać każde urządzenie HP All-in-One podłączone do lokalnej sieci komputerowej. Współpraca obejmuje również dowolne inne urządzenia obsługujące Ethernet, które pojawiają się w sieci.</p>

Ustawienia sieci przewodowej (802.3)

Poniższa tabela zawiera opis ustawień sieci przewodowej w standardzie 802.3 prezentowanych na stronie konfiguracji sieci.

Parametr	Opis
Hardware Address (MAC) (Adres sprzętowy MAC)	<p>Adres MAC (Media Access Control) jednoznacznie identyfikuje urządzenie HP All-in-One. Jest to jednoznaczny, dwunastocyfrowy numer identyfikacyjny przypisany do sprzętu sieciowego takiego jak router, przełącznik i podobnych urządzeń w celu ich identyfikacji. Żadne dwa urządzenia nie mają tego samego adresu MAC.</p> <hr/> <p>Uwaga Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) wymagają zarejestrowania podczas instalacji adresu MAC karty sieciowej lub karty LAN wykorzystywanych do łączenia z siecią przez modem kablowy lub DSL.</p>
IP Address (Adres IP)	<p>Adres ten jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci. Adresy IP są przypisywane dynamicznie za pomocą protokołu DHCP lub AutoIP. Możesz również skonfigurować statyczny adres IP, ale nie jest to zalecane.</p> <hr/> <p>Przeostroga Postępuj ostrożnie podczas przypisywania adresu IP. Podanie podczas instalacji błędnego adresu IP spowoduje, że składniki sieci nie będą wykrywały urządzenia HP All-in-One.</p>
Subnet Mask (maska podsieci)	<p>Podsieć jest adresem IP przypisanym przez program instalacyjny w celu utworzenia dodatkowej sieci jako części większej sieci. Podsieć jest zdefiniowana za pomocą maski podsieci. Maska określa, które bity adresu IP urządzenia HP All-in-One określają sieć i podsieć, a które urządzenie jako takie.</p> <hr/> <p>Uwaga Zalecane jest, aby urządzenie HP All-in-One oraz komputery, z którymi ono współpracuje, znajdowały się w tej samej podsieci.</p>
Default Gateway (Domyślna brama)	<p>Węzeł sieci, łączący ją z inną siecią. Węzłem w tym znaczeniu może być komputer lub inne urządzenie.</p> <hr/> <p>Uwaga Adres bramy domyślnej jest przydzielany przez oprogramowanie instalacyjne, chyba że adres IP został ustawiony ręcznie.</p>

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
Configuration Source (Źródło konfiguracji)	<p>Protokół, który został użyty do przydzielenia adresu IP do urządzenia HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none">• AutoIP: Program instalacyjny określa parametry konfiguracji.• DHCP: Parametry konfiguracji są uzyskiwane z serwera DHCP w sieci. W małych sieciach może to być router.• Manual (ręcznie): Parametry konfiguracji, np. stały adres IP, są określane ręcznie.• Not Specified (nie określono): Tryb używany w czasie uruchamiania urządzenia HP All-in-One.
DNS server (Serwer DNS)	<p>Adres IP serwera DNS dla danej sieci. Korzystając z Internetu lub wysyłając wiadomość e-mail, możesz korzystać z nazwy domeny. Na przykład adres URL http://www.hp.com zawiera nazwę domeny – hp.com. Serwer DNS w Internecie konwertuje nazwę domeny na adres IP. Adresy IP wykorzystywane są do wzajemnego rozpoznawania się urządzeń.</p> <ul style="list-style-type: none">• IP Address (Adres IP): Adres IP serwera DNS.• Not Specified (nie określono): Adres IP nie został określony lub urządzenie uruchamia się. <hr/> <p>Uwaga Sprawdź, czy adres IP serwera DNS pojawia się na stronie konfiguracji sieci. Jeżeli adres się nie pojawia, uzyskaj adres serwera DNS od dostawcy usług internetowych (ISP).</p>
Link Configuration (Konfiguracja łącza)	<p>Prędkość, z jaką są przesyłane dane w sieci. Możliwymi prędkościami są 10TX-Full (Pełna), 10TX-Half (Połowiczna), 100TX-Full (Pełna) oraz 100TX-Half (Połowiczna). Przy ustawieniu opcji na None (Brak) sieć jest wyłączona.</p>
Total Packets transmitted (Liczba przesłanych pakietów)	<p>Liczba pakietów wysłanych przez urządzenie HP All-in-One bez wystąpienia błędów od chwili jego włączenia. Licznik ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One. Komunikat przy przesyłaniu przez sieć pakietową jest dzielony na pakiety. Każdy pakiet jest wyposażony w adres docelowy oraz dane.</p>
Total Packets received (Liczba odebranych pakietów)	<p>Liczba pakietów odebranych przez urządzenie HP All-in-One bez wystąpienia błędów od chwili jego włączenia. Licznik ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One.</p>

Wireless (802.11) network settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej (802.11))

Poniższa tabela zawiera opis ustawień sieci bezprzewodowej 802.11 prezentowanych na stronie konfiguracji sieci.

Parametr	Opis
Hardware Address (MAC) (Adres sprzętowy MAC)	<p>Adres MAC (Media Access Control) jednoznacznie identyfikuje urządzenie HP All-in-One. Jest to jednoznaczny, dwunastocyfrowy numer identyfikacyjny przypisany do sprzętu sieciowego takiego jak bezprzewodowy punkt dostępowy, router i podobnych urządzeń w celu ich identyfikacji. Nie istnieją dwa urządzenia o tym samym adresie MAC. Do urządzenia przydzielone są dwa adresy MAC: jeden dla sieci przewodowej Ethernet i jeden dla sieci bezprzewodowej (802.11).</p>

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
	<p>Uwaga Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) wymagają zarejestrowania podczas instalacji adresu MAC karty sieciowej lub karty LAN wykorzystywanych do łączenia z siecią przez modem kablowy lub DSL.</p>
IP Address (Adres IP)	<p>Adres ten jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci. Adresy IP są przypisywane dynamicznie za pomocą protokołu DHCP lub AutoIP. Możesz również skonfigurować statyczny adres IP, ale nie jest to zalecane.</p> <p>Uwaga Ręczne przypisanie błędnego adresu IP podczas instalacji spowoduje, że elementy sieciowe nie będą wykrywały urządzenia HP All-in-One.</p>
Maska podsieci	<p>Podsieć jest adresem IP przypisanym przez program instalacyjny w celu utworzenia dodatkowej sieci jako części większej sieci. Podsieć jest zdefiniowana za pomocą maski podsieci. Maski określa, które bity adresu IP urządzenia HP All-in-One określają sieć i podsieć, a które urządzenie jako takie.</p> <p>Uwaga Zalecane jest, aby urządzenie HP All-in-One oraz komputery, z którymi ono współpracuje, znajdowały się w tej samej podsieci.</p>
Default Gateway (domyślna brama)	<p>Węzeł sieci, łączący ją z inną siecią. Węzłem w tym znaczeniu może być komputer lub inne urządzenie.</p> <p>Uwaga Adres domyślnej bramy jest przypisywany przez oprogramowanie instalacyjne.</p>
Configuration Source (źródło konfiguracji)	<p>Protokół, który został użyty do przydzielenia adresu IP do urządzenia HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AutoIP: Program instalacyjny określa parametry konfiguracji. • DHCP: Parametry konfiguracji są uzyskiwane z serwera DHCP w sieci. W małych sieciach może to być router. • Manual (ręcznie): Parametry konfiguracji, np. stały adres IP, są określane ręcznie. • Not Specified (nie określono): Tryb używany w czasie uruchamiania urządzenia HP All-in-One.
DNS server (Serwer DNS)	<p>Adres IP serwera DNS dla danej sieci. Korzystając z Internetu lub wysyłając wiadomość e-mail, możesz korzystać z nazwy domeny. Na przykład adres URL http://www.hp.com zawiera nazwę domeny — hp.com. Serwer DNS w Internecie konwertuje nazwę domeny na adres IP. Adresy IP służą do wzajemnego rozpoznawania się urządzeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP Address (Adres IP): Adres IP serwera DNS. • Not Specified (nie określono): Adres IP nie został określony lub urządzenie uruchamia się. <p>Uwaga Sprawdź, czy adres IP serwera DNS pojawia się na stronie konfiguracji sieci. Jeżeli adres się nie pojawia, uzyskaj adres serwera DNS od dostawcy usług internetowych (ISP).</p>

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
Wireless Status (stan sieci bezprzewodowej)	Stan sieci bezprzewodowej: <ul style="list-style-type: none">• Connected (połączony): Urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci bezprzewodowej i wszystko działa poprawnie.• Disconnected (odłączony): Urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do sieci bezprzewodowej z powodu niewłaściwych ustawień (np. nieprawidłowy klucz WEP) lub urządzenie HP All-in-One jest poza zasięgiem sieci, albo przewód Ethernet jest podłączony do aktywnej sieci.• Disabled (wyłączone): Nadajnik radiowy jest wyłączony.• Not applicable (Nie dotyczy): Parametr nie dotyczy tego typu sieci.
Communication Mode (tryb komunikacji)	Struktura sieciowa IEEE 802.11 umożliwiająca połączenia urządzeń i stacji: <ul style="list-style-type: none">• Infrastructure (infrastruktura): Urządzenie HP All-in-One komunikuje się z innymi urządzeniami sieciowymi poprzez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, np. bezprzewodowy router lub stację bazową.• Ad hoc: Urządzenie HP All-in-One komunikuje się bezpośrednio z każdym urządzeniem w sieci. Nie jest wykorzystywany router czy punkt dostępowy. Jest to tak zwana sieć peer-to-peer.• Not applicable (Nie dotyczy): Parametr nie dotyczy tego typu sieci.
Network Name (SSID) (nazwa sieci SSID)	Identyfikator zestawu usług. Jednoznaczny identyfikator (zawierający do 32 znaków), który odróżnia od siebie bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN). Nazwa SSID jest również określana jako Nazwa sieci. Jest to nazwa sieci, od której podłączone jest urządzenie HP All-in-One.
Signal Strength (1-5) (siła sygnału)	Wartość sygnału nadawanego lub odbieranego w skali od 1 do 5: <ul style="list-style-type: none">• 5: Doskonała• 4: Dobra• 3: Średnia• 2: Słaba• 1: Pomijalna• No signal (brak sygnału): Nie wykryto sygnału sieci.• Not applicable (Nie dotyczy): Parametr nie dotyczy tego typu sieci.
Channel (kanał)	Numer kanału wykorzystywanego do komunikacji bezprzewodowej. Zależy on od używanej sieci i może być inny niż żądany numer kanału. Zakres od 1 do 14; w poszczególnych krajach i regionach zakres dostępnych kanałów może być ograniczony. <ul style="list-style-type: none">• (liczba): Liczba w zakresie od 1 do 14, w zależności od kraju i regionu.• None (Brak): Żaden kanał nie jest wykorzystywany.• Not applicable (nie dotyczy): Połączenie WLAN jest wyłączone lub parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. <p>Uwaga W trybie ad-hoc, jeśli nie można przesyłać danych między komputerem a urządzeniem HP All-in-One, należy sprawdzić, czy urządzenie HP All-in-One i komputer wykorzystują ten sam kanał. W trybie Infrastruktura kanał określany jest przez punkt dostępowy.</p>
Authentication type (rodzaj autoryzacji)	Rodzaj wykorzystywanej autoryzacji: <ul style="list-style-type: none">• None (Brak): Uwierzytelnianie nie jest stosowane.• Open System (system otwarty) (ad hoc i infrastruktura): Brak autoryzacji• Shared Key (Klucz współużytkowany): wymagany jest klucz WEP.

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK (tylko infrastruktura): WPA ze wstępnym wspólnym kluczem. • Not applicable (Nie dotyczy): Parametr nie dotyczy tego typu sieci. <p>Proces autoryzacji służy do identyfikacji użytkownika lub urządzenia przed umożliwieniem dostępu do sieci, czyniąc trudniejszym dostęp do zasobów sieci dla nieupoważnionych użytkowników. Jest to metoda stosowana powszechnie w sieciach bezprzewodowych.</p> <p>Sieci wykorzystujące autoryzację typu Open System (System otwarty) nie sprawdzają tożsamości użytkowników sieci. Każdy użytkownik sieci bezprzewodowej ma dostęp do sieci. W takiej sieci może być jednak stosowana metoda szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy), zapewniająca podstawowy poziom ochrony przed przypadkowym dostępem do sieci osób nieupoważnionych.</p> <p>Sieci wykorzystujące uwierzytelnianie typu Shared Key (Wspólny klucz) zapewniają podwyższony poziom ochrony, wymagając od użytkownika lub urządzenia identyfikacji za pomocą klucza statycznego (ciąg znaków szesnastkowych lub alfanumerycznych). Każdy użytkownik czy urządzenie w sieci dzieli ten sam klucz. Metoda szyfrowania WEP jest wykorzystywana obok uwierzytelniania typu Shared Key, a do autoryzacji i szyfrowania stosowany jest ten sam klucz.</p> <p>Sieci stosujące uwierzytelnianie na poziomie serwera (WPA-PSK) zapewniają znacznie wyższy poziom ochrony i są obsługiwane przez większość bezprzewodowych punktów dostępowych oraz routerów bezprzewodowych. Punkt dostępowy lub router weryfikuje użytkownika lub urządzenie przed umożliwieniem dostępu do sieci. Taki serwer może wykorzystywać kilka różnych protokołów uwierzytelniania.</p>
Encryption (szyfrowanie)	<p>Rodzaj wykorzystywanego szyfrowania w sieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (Brak): Szyfrowanie nie jest wykorzystywane. • 64-bit WEP: Wykorzystywany jest klucz WEP o długości 5 znaków lub 10 cyfr szesnastkowych. • 128-bit WEP: Wykorzystywany jest klucz WEP o długości 13 znaków lub 26 cyfr szesnastkowych. • WPA-AES: wykorzystywane jest szyfrowanie Advanced Encryption Standard. Jest to algorytm zabezpieczający poufne, ale nie tajne dane stosowany przez agendy rządowe USA. • WPA-TKIP: wykorzystywane jest zaawansowane szyfrowanie Temporal Key Integrity Protocol. • Automatic (Automatyczne): wykorzystywany jest AES lub TKIP. • Not applicable (Nie dotyczy): Parametr nie dotyczy tego typu sieci. <p>Protokół WEP zapewnia ochronę poprzez szyfrowanie danych w zakresie fal radiowych, aby były zabezpieczone podczas transmisji między punktami końcowymi. Jest to metoda stosowana powszechnie w sieciach bezprzewodowych.</p>
Access Point HW Address (adres sprzętowy punktu dostępowego)	<p>Jest to adres sprzętowy routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (MAC address) (Adres MAC): Adres sprzętowy MAC (Media Access Control) jednoznacznie identyfikujący punkt dostępowy. • Not applicable (Nie dotyczy): Parametr nie dotyczy tego typu sieci.
Total Packets transmitted (Liczba	<p>Liczba pakietów wysłanych przez urządzenie HP All-in-One, bez wystąpienia błędów, od chwili jego włączenia. Licznik ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One. Komunikat przy przesyłaniu przez sieć pakietową</p>

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
przesłanych pakietów)	jest dzielony na pakiety. Każdy pakiet jest wyposażony w adres docelowy oraz dane.
Total Packets received (Liczba odebranych pakietów)	Liczba pakietów odebranych przez urządzenie HP All-in-One, bez wystąpienia błędów, od chwili jego włączenia. Licznik ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One.

Ustawienia interfejsu Bluetooth

Poniższa tabela zawiera opis ustawień Bluetooth prezentowanych na stronie konfiguracji sieci.

Parametr	Opis
Device Address (Adres urządzenia)	Adres sprzętowy urządzenia Bluetooth.
Device Name (Nazwa urządzenia)	Nazwa urządzenia przypisana do drukarki, określająca ją w urządzeniu Bluetooth.
Klucz dostępu	Wartość, którą musi wprowadzić użytkownik, aby drukować za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
Visibility (Widoczność)	Wskazuje, czy urządzenie HP All-in-One jest widoczne dla urządzeń Bluetooth w zasięgu, czy nie. <ul style="list-style-type: none">• Visible to all (Widoczne dla wszystkich): Dowolne urządzenie Bluetooth znajdujące się w zasięgu może drukować na urządzeniu HP All-in-One.• Not visible (Niewidoczne): Tylko urządzenia Bluetooth z zapisanym adresem urządzenia HP All-in-One mogą na nim drukować.
Security (Zabezpieczenia)	Poziom zabezpieczeń ustawiony dla urządzenia HP All-in-One połączonych przez Bluetooth. <ul style="list-style-type: none">• Low (Niski): Urządzenie HP All-in-One nie wymaga hasła. Drukowanie na urządzeniu jest możliwe za pomocą dowolnego urządzenia Bluetooth znajdującego się w zasięgu.• High (Wysoki): Urządzenie HP All-in-One wymaga hasła od urządzenia Bluetooth przed zezwoleniem mu na wykonanie zadania drukowania.

Słownik pojęć sieciowych

punkt dostępowy	Router sieciowy, który ma funkcję komunikacji bezprzewodowej.
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (Amerykański kod standardowy służący do wymiany informacji). Standard liczb używany przez komputery do reprezentacji wszystkich wielkich i małych liter w alfabecie łańciskim, cyfr, znaków interpunkcyjnych itd.
AutoIP	Funkcja oprogramowania instalacyjnego, która ustala parametry konfiguracyjne urządzeń w sieci.

(ciąg dalszy)

DHCP	Protokół dynamicznej konfiguracji stacji (Dynamic Host Configuration Protocol). Serwer w sieci dostarczający parametry konfiguracyjne do urządzeń w sieci. W małych sieciach może to być router.
DNS	Usługa nazw domen (Domain Name Service). Korzystając z Internetu lub wysyłając wiadomość e-mail, możesz korzystać z nazwy domeny. Na przykład adres URL http://www.hp.com zawiera nazwę domeny – hp.com. Serwer DNS w Internecie konwertuje nazwę domeny na adres IP. Adresy IP służą do wzajemnego rozpoznawania się urządzeń.
DNS-SD	Patrz DNS. Litery SD oznaczają ustalanie listy usług (Service Discovery). Jest to opracowana przez firmę Apple część protokołu, która umożliwia automatyczne wykrywanie komputerów, urządzeń i usług w sieciach IP.
DSL	Cyfrowa linia abonencka (Digital Subscriber Line). Szybkie połączenie z Internetem.
Ethernet	Najpowszechniejsza technologia sieci lokalnych umożliwiająca łączenie komputerów za pomocą miedzianych przewodów.
kabel Ethernet	Kabel używany do łączenia elementów sieci przewodowej. Kabel Ethernet CAT-5 jest także nazywany skrętką. W przypadku korzystania z kabla Ethernet elementy sieci muszą być podłączone do routera. Kabel Ethernet wymaga stosowania złącza RJ-45.
EWS	Wbudowany serwer internetowy (Embedded Web Server). Narzędzie oparte na przeglądarce internetowej, które umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniem HP All-in-One. Korzystając z tego narzędzia, można monitorować stan, konfigurować parametry sieciowe produktu HP All-in-One lub uzyskać dostęp do funkcji urządzenia HP All-in-One.
Brama sieciowa	Komputer lub inne urządzenie, na przykład router, które stanowi połączenie z Internetem lub inną siecią.
HEX	Heksadecymalnie (Hexadecimal). System liczbowy o podstawie 16, który korzysta z cyfr 0–9 i liter A–F.
komputer-host	Komputer stanowiący centralną część sieci.
Nazwa hosta	Nazwa TCP/IP przypisana do urządzenia przez oprogramowanie instalacyjne. Domyślnie są to litery HP z dopisanymi ostatnimi sześcioma cyframi adresu MAC (Media Access Control).
koncentrator	Urządzenie coraz rzadziej używane w nowoczesnych sieciach domowych. Koncentrator odbiera sygnały z poszczególnych komputerów i wysyła je do wszystkich pozostałych komputerów podłączonych do koncentratora. Koncentratory są urządzeniami pasywnymi. Inne urządzenia w sieci podłączone do koncentratora komunikują się ze sobą. Koncentrator nie zarządza siecią.
Adres IP	Liczba jednoznacznie identyfikująca urządzenie w sieci. Adresy IP są przypisywane dynamicznie za pomocą protokołu DHCP lub funkcji AutoIP. Można również skonfigurować statyczny adres IP, ale nie jest to zalecane.
Adres MAC	Adres MAC (Medium Access Control) jednoznacznie identyfikuje urządzenie HP All-in-One. Jest to niepowtarzalny, dwunastocyfrowy numer identyfikacyjny przypisany do urządzenia sieciowego w celu jego identyfikacji. Nie istnieją dwa urządzenia o tym samym adresie MAC.
nazwa sieci	SSID lub nazwa sieci identyfikuje sieć bezprzewodową.


(ciąg dalszy)

NIC	Karta interfejsu sieciowego (Network Interface Card). Karta rozszerzeń w komputerze, która zapewnia połączenie z siecią Ethernet umożliwiające podłączenie komputera do sieci.
RJ-45, złącze	Złącze na końcach kabla Ethernet. Standardowe złącza kabli Ethernet (RJ-45) są podobne do standardowych złączy kabla telefonicznego, jednak nie można używać ich zamiennie. Złącze RJ-45 jest szersze, grubsze i zawsze wyposażone w 8 styków. Złącze telefoniczne ma od 2 do 6 styków.
router	Router zapewnia połączenie między dwiema lub więcej sieciami. Router umożliwia połączenie danej sieci z Internetem, połączenie dwóch sieci ze sobą i z Internetem, a także ułatwia zabezpieczenie sieci za pomocą zapór sieciowych (firewall) oraz przypisywanie adresów dynamicznych. W odróżnieniu od przełącznika, router może także pełnić rolę bramy.
SSID	SSID lub nazwa sieci identyfikuje sieć bezprzewodową.
przełącznik	Przełącznik umożliwia kilku użytkownikom jednoczesne wysyłanie informacji przez sieć bez wzajemnego spowalniania transmisji. Dzięki przełącznikom różne węzły sieci (punkty podłączenia do sieci — zwykle są to komputery) uzyskują bezpośrednie połączenie ze sobą.
WEP	Wired Equivalent Privacy (WEP) jest rodzajem szyfrowania stosowanym w sieciach bezprzewodowych do ich zabezpieczenia.
WPA	Wi-Fi Protected Access (WPA) jest rodzajem szyfrowania stosowanym w sieciach bezprzewodowych do ich zabezpieczenia. Protokół WPA zapewnia większe bezpieczeństwo niż protokół WEP.

Konfiguracja faksu

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Instrukcji instalacji skorzystaj z instrukcji w tej części, aby zakończyć konfigurację faksu. Zachowaj Instrukcję instalacji na przyszłość.

W tej części można znaleźć informacje o koniecznej w celu bezbłędnego przeprowadzania operacji faksowania konfiguracji urządzenia HP All-in-One zależnie od posiadanego sprzętu oraz innych usług używanych na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One.

 **Uwaga** Szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania urządzenia HP All-in-One na potrzeby faksowania za pośrednictwem innego telefonu lub urządzenia biurowego i usług można znaleźć w dokumentacji drukowanej.

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji faksu dla różnych krajów/regionów można także znaleźć w witrynie Konfiguracji faksu podanej poniżej.

Austria	www.hp.com/at/faxconfig
Niemcy	www.hp.com/de/faxconfig
Szwajcaria (region francuskojęzyczny)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Szwajcaria (region niemieckojęzyczny)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Wielka Brytania	www.hp.com/uk/faxconfig
Hiszpania	www.hp.es/faxconfig

(ciąg dalszy)

Holandia	www.hp.nl/faxconfig
Belgia (język francuski)	www.hp.be/fr/faxconfig
Belgia (język flamandzki)	www.hp.be/nl/faxconfig
Portugalia	www.hp.pt/faxconfig
Szwecja	www.hp.se/faxconfig
Finlandia	www.hp.fi/faxconfig
Dania	www.hp.dk/faxconfig
Norwegia	www.hp.no/faxconfig
Irlandia	www.hp.com/ie/faxconfig
Francja	www.hp.com/fr/faxconfig
Włochy	www.hp.com/it/faxconfig

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Zmiana ustawień urządzenia HP All-in-One w celu odbierania faksów](#)
- [Testowanie ustawień faksu](#)
- [Ustawianie nagłówka faksu](#)
- [Ustawianie szybkiego wybierania](#)

Tematy pokrewne

„Korzystanie z funkcji faksu” na stronie 145

Zmiana ustawień urządzenia HP All-in-One w celu odbierania faksów

By można było pomyślnie odbierać fakсы może być konieczna zmiana niektórych ustawień urządzenia HP All-in-One. Jeśli nie masz pewności, które ustawienie należy wybrać dla określonej opcji faksu, przeczytaj szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji faksu zawarte w drukowanej dokumentacji.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ustawianie trybu odbierania](#)
- [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#)
- [Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne](#)

Ustawianie trybu odbierania

Tryb odbierania określa, czy urządzenie HP All-in-One odbiera połączenia przychodzące czy nie.

- Aby urządzenie HP All-in-One odpowiadało na fakсы **automatycznie**, włącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**. Urządzenie HP All-in-One będzie odpowiadało na wszystkie przychodzące połączenia i fakсы.
- Aby odpowiadać na fakсы **ręcznie**, należy wyłączyć ustawienie **Odbieranie automatyczne**. Aby urządzenie HP All-in-One odbierało fakсы, użytkownik musi odbierać przychodzące fakсы osobiście.

Aby ustawić tryb odbierania

- ▲ Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne**, aby włączyć lub wyłączyć kontrolkę, w zależności od wybranych ustawień.

Jeśli kontrolka **Odbieranie automatyczne** świeci, urządzenie HP All-in-One odbiera połączenia automatycznie. Jeśli kontrolka nie świeci, urządzenie HP All-in-One nie odbiera połączeń.

Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem

Po włączeniu opcji **Odbieranie automatyczne** można określić liczbę dzwonek, po których urządzenie HP All-in-One automatycznie odpowie na połączenie.

Ustawienie **Dzwon. do odebr.** jest ważne, jeśli na tej samej linii co urządzenie HP All-in-One znajduje się automatyczna sekretarka, ponieważ automatyczna sekretarka powinna odebrać połączenie przed urządzeniem HP All-in-One. Liczba dzwonek przed odebraniem dla urządzenia HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonek przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej.

Na przykład ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała na połączenie po mniejszej liczbie dzwonek, natomiast urządzenie HP All-in-One po maksymalnej liczbie dzwonek. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek różni się w poszczególnych krajach/regionach.) Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał faksu, to HP All-in-One odbierze faks. Jeśli połączenie jest głosowe, automatyczna sekretarka nagra odbieraną wiadomość.

Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Dzwon. do odebr.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź odpowiednią liczbę dzwonek za pomocą klawiatury bądź naciskaj przyciski ▼ i ▲, aby zmienić liczbę dzwonek.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby zaakceptować ustawienie.

Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne

Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie z kilku numerów telefonu na jednej linii telefonicznej. Po wykupieniu tej usługi każdy numer będzie miał inny wzorec dzwonienia. Można tak skonfigurować urządzenie HP All-in-One, aby odbierało połączenia przychodzące, które są zgodne z wybranym wzorcem dzwonienia.

Podłączając urządzenie HP All-in-One do linii z funkcją dzwonienia dystynktywnego, operator sieci telefonicznej musi przypisać osobne wzorce dzwonka do rozmów i do faksów. Firma HP zaleca korzystanie z dzwonek podwójnych lub potrójnych dla numeru faksu. Gdy urządzenie HP All-in-One wykryje określony wzorec dzwonienia, odpowie na połączenie i odbierze faks.

Jeśli ta usługa jest niedostępna, należy zastosować domyślny wzorec dzwonienia, czyli opcję **Wszystkie dzwonki**.

Zmiana wzorca dzwonienia dystynktywnego z panelu sterowania

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało fakсы automatycznie.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Dzwonienie dystynktywne**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć odpowiednią opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Gdy połączenie przychodzące używa wzorca dzwonienia przypisanego do linii faksu, urządzenie HP All-in-One odpowiada na połączenie i odbiera faks.

Testowanie ustawień faksu

Ustawienia faksu można przetestować, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One i upewnić się, że jest ono odpowiednio skonfigurowane do faksowania. Ten test należy uruchomić po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One w celu faksowania. Podczas testu wykonywane są następujące operacje:

- Sprawdzenie sprzętu.
- Sprawdzenie, czy do urządzenia HP All-in-One podłączony jest prawidłowy rodzaj kabla telefonicznego.
- Sprawdzenie, czy kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu.
- Sprawdzenie sygnału wybierania.
- Sprawdzenie aktywnej linii telefonicznej.
- Sprawdzenie stanu połączenia linii telefonicznej

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu i uruchom test ponownie.

Aby przetestować konfigurację faksu z panelu sterowania


1. Skonfiguruj urządzenie HP All-in-One na potrzeby faksowania, zgodnie z instrukcjami konfiguracji dotyczącymi konkretnego domu lub biura.
2. Zainstaluj kasety drukujące i załaduj papier do zasobnika wejściowego przed rozpoczęciem testu.
3. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Uruchom test faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie HP All-in-One wyświetli stan testu na wyświetlaczu i wydrukuje raport.

6. Przejrzyj raport.
 - Jeśli test zakończy się pomyślnie, ale wciąż pojawiają się problemy z operacjami faksowania, sprawdź czy ustawienia faksu wypisane w raporcie są prawidłowe. Niewypełnione lub nieprawidłowe ustawienie faksu może powodować problemy z faksowaniem.
 - Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w celu uzyskania dalszych informacji o sposobie rozwiązania wykrytych problemów.
7. Po wydrukowaniu raportu faksu przez urządzenie HP All-in-One naciśnij przycisk **OK**.
W razie konieczności rozwiąż wszystkie napotkane problemy i uruchom test ponownie.

Ustawianie nagłówka faksu

Nagłówek faksu jest drukowany w górnej części każdego wysłanego faksu; zawiera nazwę oraz numer faksu użytkownika. Firma HP zaleca, aby konfigurować nagłówek faksu przy użyciu oprogramowania zainstalowanego razem z produktem HP All-in-One. Zgodnie z poniższym opisem, nagłówek faksu można także zdefiniować przy użyciu panelu sterowania.

 **Uwaga** W niektórych krajach/regionach nagłówek faksu jest wymagany przez prawo.

Definiowanie domyślnego nagłówka faksu z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Nagłówek faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura wizualna.
4. Użyj klawiatury wizualnej by wprowadzić swoje nazwisko lub nazwę firmy. Gdy zakończysz, zaznacz przycisk **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź numer faksu, używając klawiatury numerycznej, następnie naciśnij przycisk **OK**.

Tematy pokrewne

[„Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej” na stronie 20](#)

Ustawianie szybkiego wybierania

Do często używanych numerów faksów można przypisać pozycje szybkiego wybierania. Dzięki temu będzie można je szybko wybierać za pomocą panelu sterowania.


W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Konfigurowanie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania](#)
- [Konfigurowanie grupowych pozycji szybkiego wybierania](#)

- [Usuwanie pozycji szybkiego wybierania](#)
- [Drukowanie listy szybkiego wybierania](#)

Konfigurowanie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania

Dla często używanych numerów faksów można utworzyć pozycje szybkiego wybierania. W razie potrzeby można również zmodyfikować nazwę i numer faksu w już utworzonej pozycji szybkiego wybierania.

 **Wskazówka** Indywidualne pozycje szybkiego wybierania można przypisać do grupowej pozycji szybkiego wybierania. Umożliwia to jednoczesne rozesłanie faksu do grupy odbiorców. Maksymalna liczba pojedynczych pozycji szybkiego wybierania w grupie szybkiego wybierania może się różnić w zależności od modelu.

W tej części zawarte są następujące tematy:


- [Tworzenie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania](#)
- [Aktualizacja indywidualnych pozycji szybkiego wybierania](#)

Tworzenie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania

Pozycje szybkiego wybierania można utworzyć, używając panelu sterowania urządzenia lub korzystając z oprogramowania zainstalowanego z produktem HP All-in-One.

Tworzenie pozycji szybkiego wybierania z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ustaw. szyb. wybier.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Osoba — szybkie wyb.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nieprzypisana pozycja szybkiego wybierania.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać wyświetlaną pozycję szybkiego wybierania. Możesz także nacisnąć przycisk ▼, by wybrać pustą pozycję, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.
5. Wprowadź numer faksu dla pozycji szybkiego wybierania używając klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

 **Wskazówka** Aby dodać pauzę we wprowadzonym numerze faksu, naciskaj przycisk **Symbols (*)** (Symbole (*)), aż na wyświetlaczu pojawi się myślnik (-).

Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura wizualna.

6. Użyj klawiatury wizualnej do wprowadzenia nazwy. Gdy zakończysz, zaznacz przycisk **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk **OK** jeśli chcesz dodać kolejny numer.

Tematy pokrewne


[„Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej” na stronie 20](#)

Aktualizacja indywidualnych pozycji szybkiego wybierania

Nazwę lub numer faksu w pozycji szybkiego wybierania można zmodyfikować przy użyciu panelu sterowania lub oprogramowania zainstalowanego z produktem HP All-in-One.

Uaktualnianie pozycji szybkiego wybierania z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Ustaw. szyb. wybier.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Osoba — szybkie wyb.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nieprzypisana pozycja szybkiego wybierania.
4. Naciskaj przycisk **▼** lub **▲**, aby przejrzeć pozycje szybkiego wybierania, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać odpowiednią pozycję.
5. Gdy zostanie wyświetlony bieżący numer faksu, naciśnij przycisk **◀**, aby go usunąć.
6. Wprowadź nowy numer faksu używając klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

 **Wskazówka** Aby dodać pauzę we wprowadzanym numerze faksu, naciskaj przycisk **Symbols (*)** (Symbole (*)), aż na wyświetlaczu pojawi się myślnik (-).

Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura wizualna.


7. Użyj klawiatury wizualnej do wprowadzenia nowej nazwy. Gdy zakończysz, zaznacz przycisk **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Naciśnij przycisk **OK** jeśli chcesz uaktualnić kolejny numer.


Tematy pokrewne

- [„Tekst i symbole” na stronie 19](#)
- [„Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej” na stronie 20](#)

Konfigurowanie grupowych pozycji szybkiego wybierania

Aby wysłać ten sam dokument do wielu odbiorców, można połączyć indywidualne pozycje szybkiego wybierania w grupy. Maksymalna liczba pojedynczych pozycji szybkiego wybierania w grupie szybkiego wybierania może się różnić w zależności od modelu.

 **Uwaga** W grupowej pozycji szybkiego wybierania można umieszczać wyłącznie numery, które zostały już skonfigurowane jako indywidualne pozycje szybkiego wybierania w urządzeniu HP All-in-One.

 **Wskazówka** Możesz wysłać jednorazowy faks do wielu odbiorców za pomocą funkcji **Rozsyłanie faksu**. Lista odbiorców funkcji **Rozsyłanie faksu** nie jest zapisywana i działa tylko w przypadku faksów czarno-białych.

Tworzenie grupowych pozycji szybkiego wybierania z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ustaw. szybk. wybier.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Grupa — szybkie wyb.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nieprzypisana pozycja szybkiego wybierania.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać wyświetlaną pozycję szybkiego wybierania. Możesz także nacisnąć przycisk ▼, by wybrać pustą pozycję, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.
5. Naciskaj przycisk ▼ lub ▲, aby przejrzeć skonfigurowane indywidualne pozycje szybkiego wybierania, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać odpowiednią pozycję. Potwórz ten krok dla każdej pozycji, którą chcesz dodać do grupy.
6. Gdy zakończysz, naciśnij przycisk ▲, aby zaznaczyć opcję **Wybieranie zakończone**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura wizualna.
7. Użyj klawiatury wizualnej by wprowadzić nazwę grupy szybkiego wybierania. Gdy zakończysz, zaznacz przycisk **Done** (Gotowe) na klawiaturze wizualnej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Naciśnij przycisk **OK** by dodać kolejną grupę.

Tematy pokrewne

- [„Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej”](#) na stronie 20
- [„Rozsyłanie faksu do wielu odbiorców”](#) na stronie 150

Usuwanie pozycji szybkiego wybierania

Istnieje możliwość usunięcia indywidualnej lub grupowej pozycji szybkiego wybierania. Przy usuwaniu pozycji szybkiego wybierania należy rozważyć następujące konsekwencje:

- Usunięcie indywidualnej pozycji szybkiego wybierania powoduje też usunięcie tej pozycji ze wszystkich grup, do których została przypisana.
- Usunięcie grupowej pozycji szybkiego wybierania nie powoduje usunięcia indywidualnych pozycji szybkiego wybierania, które do tej grupy należą. W dalszym ciągu do wysyłania faksów można używać indywidualnych pozycji szybkiego wybierania.

Usuwanie pozycji szybkiego wybierania za pomocą panelu sterowania


1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ustaw. szybk. wybier.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Usuń szybkie wybier.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼ by zaznaczyć pozycję szybkiego wybierania, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Drukowanie listy szybkiego wybierania

Możesz wydrukować listę wszystkich pozycji szybkiego wybierania, które zostały zapisane w urządzeniu HP All-in-One.

Drukowanie listy szybkiego wybierania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ustaw. szyb. wybier.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Drukuj listę szyb. wybier.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

 **Wskazówka** Tę listę można także wydrukować, wybierając opcję **Lista numerów szybkiego wyb.** w menu **Print Report** (Drukuj sprawozdanie).

5 W jaki sposób?

W tej części znajdują się łącza do często wykonywanych zadań, takich jak drukowanie zdjęć, skanowanie, kopiowanie i faksowanie.

- [„W jaki sposób drukować zdjęcia bez marginesów 10 x 15 cm \(4 x 6 cali\) z karty pamięci?”](#) na stronie 116
- [„Jak wykonać kolejne wydruki zdjęcia w różnych rozmiarach?”](#) na stronie 129
- [„W jaki sposób wykonać czarno-białe lub kolorowe kopie dokumentu?”](#) na stronie 135
- [„W jaki sposób drukować zdjęcia bez marginesów 13 x 18 cm \(5 x 7 cali\) lub większe z karty pamięci?”](#) na stronie 116
- [„Jak zapisać zdjęcia w komputerze?”](#) na stronie 121
- [„Jak udostępnić zdjęcia rodzinie i znajomym?”](#) na stronie 120
- [„Jak zeskanować zdjęcie lub dokument do komputera?”](#) na stronie 131
- [„Jak drukować po obu stronach arkusza papieru?”](#) na stronie 103
- [„Jak drukować papier w linie i w kratkę do prac domowych moich dzieci?”](#) na stronie 170
- [„Jak przetestować ustawienia faksu?”](#) na stronie 70
- [„Jak wysłać podstawowy faks?”](#) na stronie 145
- [„Jak ręcznie wysłać faks?”](#) na stronie 147
- [„Jak używać karty kredytowej podczas wysyłania faksu?”](#) na stronie 148
- [„Jak rozsyłać faks do wielu odbiorców?”](#) na stronie 150
- [„Jak ręcznie odebrać faks?”](#) na stronie 155
- [„Jak wydrukować potwierdzenie wysłania/odebrania faksu?”](#) na stronie 166

6 Ładowanie oryginałów i papieru

Do urządzenia HP All-in-One można załadować wiele różnych rodzajów i rozmiarów papieru, na przykład papier Letter lub A4, papier fotograficzny, folie, koperty i etykiety HP dla płyt CD/DVD. Domyślnie urządzenie HP All-in-One automatycznie wykrywa rozmiar i rodzaj papieru załadowanego do podajnika wejściowego, a następnie dostosowuje ustawienia tak, aby uzyskać najwyższą jakość wydruku dla danego rodzaju papieru.

Jeśli używany jest papier specjalny, taki jak papier fotograficzny, folia przezroczysta, koperty lub etykiety, albo gdy jakość wydruku przy ustawieniach automatycznych jest niezadowolająca, możesz dla zadań drukowania i kopiowania ustawić ręcznie rodzaj i rozmiar papieru.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ładowanie oryginałów](#)
- [Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania](#)
- [Ładowanie papieru](#)
- [Unikanie zacięć papieru](#)

Ładowanie oryginałów

Oryginał do kopiowania, faksowania lub skanowania można załadować do automatycznego podajnika papieru lub na szybę urządzenia. Oryginały załadowane do automatycznego podajnika dokumentów będą automatycznie wprowadzane do urządzenia HP All-in-One.

W tej części zawarte są następujące tematy:


- [Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów](#)
- [Umieszczanie oryginału na szybie](#)


Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów

Możesz kopiować, skanować lub faksować jedno- lub wielostronicowe dokumenty w formacie Letter, A4 lub Legal, umieszczając je w podajniku dokumentów.

Automatyczny podajnik dokumentów mieści do 50 arkuszy papieru typu Letter lub A4 albo 35 arkuszy papieru formatu Legal.



 **Uwaga** Niektóre funkcje, na przykład funkcja kopiowania **Fit to Page** (Dopasuj do strony), nie działają, gdy oryginały zostaną załadowane do automatycznego podajnika dokumentów. Oryginały należy położyć na szybie.


 **Przestroga** W automatycznym podajniku dokumentów nie należy umieszczać zdjęć. Mogłoby to spowodować ich uszkodzenie.


Aby załadować oryginał do zasobnika podajnika dokumentów

1. Załaduj oryginał do zasobnika podajnika dokumentów zadrukowaną stroną ku górze. Wsuwaj papier do automatycznego podajnika dokumentów, aż usłyszysz brzęczyk


lub zobaczysz na wyświetlaczu wiadomość z informacją, że urządzenie HP All-in-One wykryło załadowane strony.

Jeśli ładujesz papier formatu Legal, przed załadowaniem papieru otwórz przedłużenie podajnika dokumentów.

 **Wskazówka** Dodatkowe instrukcje ładowania oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów zamieszczono na schemacie wytłoczonym w zasobniku podajnika dokumentów.

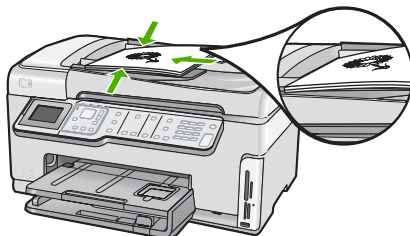


2. Wsuwaj prowadnice papieru do środka, dopóki nie oprą się o lewą i prawą krawędź stosu papieru.

 **Uwaga** Przed podniesieniem pokrywy urządzenia HP All-in-One wyjmij wszystkie oryginały z zasobnika podajnika dokumentów.


Umieszczanie oryginału na szybie


Oryginały rozmiaru Letter lub A4 można kopiować, skanować lub faksować, umieszczając je na szybie. Oryginały rozmiaru Legal lub składające się z wielu pełnowymiarowych stron należy ładować do automatycznego podajnika dokumentów.

 **Uwaga** Wiele funkcji specjalnych nie będzie działało poprawnie, jeśli szyba i wewnętrzna część pokrywy będą zabrudzone.

Umieszczanie oryginału na szybie

1. Wyjmij wszystkie oryginały z podajnika dokumentów i podnieś pokrywę urządzenia HP All-in-One.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.

 **Wskazówka** Przy ładowaniu oryginału pomocne są prowadnice widoczne wzdłuż szyby urządzenia.

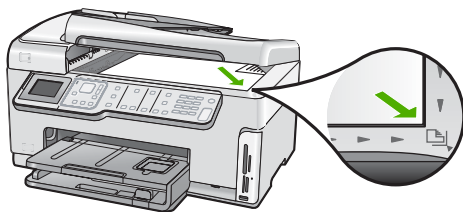

3. Zamknij pokrywę.

Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania

Urządzenie HP All-in-One umożliwia korzystanie z różnych rodzajów i rozmiarów papieru. Najwyższą jakość drukowania i kopiowania można uzyskać, przestrzegając poniższych zaleceń. Przy każdej zmianie rodzaju lub rozmiaru papieru należy pamiętać o dostosowaniu tych ustawień.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania](#)
- [Zalecane rodzaje papieru tylko do drukowania](#)
- [Rodzaje papieru, których należy unikać](#)

Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania

Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, firma HP zaleca używanie papierów firmy HP, które są przeznaczone do danych zastosowań. Na przykład przy drukowaniu zdjęć należy do podajnika wejściowego załadować papier fotograficzny HP Premium lub HP Premium Plus.

Papier fotograficzny HP Premium Plus

Papiery fotograficzne HP Premium Plus to najlepsze z tej grupy produktów firmy HP, charakteryzujące się jakością obrazu i odpornością na blaknięcie lepszą od tej uzyskiwanej w zakładach fotograficznych. Są idealne do drukowania zdjęć o wysokiej rozdzielczości do umieszczania w ramkach lub albumach fotograficznych. Są dostępne w kilku formatach, między innymi 10 x 15 cm (z zakładkami lub bez), A4 oraz 8,5 x 11 cali do drukowania lub kopiowania zdjęć z urządzenia HP All-in-One.

Papier fotograficzny HP Premium

Papiery fotograficzne HP Premium to papiery błyszczące lub delikatnie błyszczące o wysokiej jakości. W wyglądzie i dotyku nie różnią się od zdjęć wykonanych w zakładzie, można je oprawić w ramki lub umieścić w albumie. Są dostępne w kilku formatach, między innymi 10 x 15 cm (z zakładkami lub bez), A4 oraz 8,5 x 11 cali do drukowania lub kopiowania zdjęć z urządzenia HP All-in-One.

Papier fotograficzny HP Advanced lub Papier fotograficzny HP

Papier fotograficzny HP Advanced lub papier fotograficzny HP to solidny i błyszczący papier fotograficzny, zapewniający natychmiastowe wysychanie ułatwiające użytkowanie i zapobiegające rozmazaniu. Jest odporny na wodę, plamy, odciski palców i wilgoć. Wydruki na nich można porównać ze zdjęciami wykonanymi w zakładzie fotograficznym.

Jest dostępny w kilku formatach, między innymi A4, 8,5 x 11 cali i 10 x 15 cm (z zakładkami lub bez) do drukowania lub kopiowania zdjęć z urządzenia HP All-in-One. Papier fotograficzny HP Advanced jest oznaczony w narożnikach nieprzeznaczonych do drukowania następującym symbolem:



Folia HP Premium do drukarek atramentowych albo Folia HP Premium Plus do drukarek atramentowych

Folie HP Premium do drukarek atramentowych i folie HP Premium Plus do drukarek atramentowych pozwalają tworzyć jeszcze bardziej kolorowe i imponujące prezentacje. Folia jest łatwa w użyciu, szybko wysycha i nie pozostają na niej smugi.

Papier HP Premium do drukarek atramentowych

Papier HP Premium do drukarek atramentowych to najlepszy papier powlekany do drukowania w wysokiej rozdzielczości. Gładkie, matowe wykończenie doskonale nadaje się do sporządzania dokumentów o najwyższej jakości.

Papier HP Bright White do drukarek atramentowych

Papier HP Bright White do drukarek atramentowych gwarantuje wysoki kontrast kolorów i ostrość tekstu. Jest wystarczająco nieprzejrysty na potrzeby dwustronnego druku w kolorze, nie dopuszczając do przebijania kolorów na drugą stronę, dzięki czemu doskonale nadaje się do drukowania biuletynów, raportów i ulotek.

Papier HP All-in-One lub papier HP Printing

- Papier HP All-in-One został zaprojektowany specjalnie dla urządzeń HP All-in-One. Ma on dodatkowo jasny biało-niebieski odcień, który sprawia, że tekst jest ostrzejszy, a kolory bardziej soczyste niż na zwykłych papierach wielofunkcyjnych.
- Papier HP Printing to papier wielofunkcyjny o wysokiej jakości. Wydrukowane na nim dokumenty wyglądają poważniej niż te na zwykłym papierze wielofunkcyjnym lub do kopiowania.

Aby zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne do urządzenia HP All-in-One, przejdź na stronę internetową www.hp.com/buy/supplies. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i postępując według komunikatów wybierz produkt, a następnie kliknij w jedno z łączy do zakupów na stronie.

Zalecane rodzaje papieru tylko do drukowania

Niektóre rodzaje papieru są obsługiwane tylko w przypadku drukowania z poziomu komputera. Poniższa lista zawiera informacje dotyczące tych rodzajów papieru.

W celu osiągnięcia najwyższej jakości druku zaleca się korzystanie z papieru firmy HP. Używanie papieru zbyt cienkiego, zbyt grubego, który jest zbyt śliski lub łatwo się rozciąga, może powodować zacięcia papieru. Korzystanie z papieru, który ma chropowatą fakturę lub nie wchłania atramentu, może spowodować rozmazywanie wydruku, zacieki albo niecałkowite wypełnienia.

W zależności od kraju/regionu niektóre rodzaje papieru mogą być niedostępne.

Naprasowanki HP

Naprasowanki HP (do tkanin kolorowych lub do tkanin jasnych bądź białych) stanowią idealny sposób wykorzystania zdjęć do tworzenia oryginalnych koszulek.

Karty fotograficzne HP Premium

Karty fotograficzne HP Premium umożliwiają wydrukowanie własnych kartek pocztowych.

Papier HP Brochure & Flyer

Papier HP Brochure & Flyer (błyszczący lub matowy) jest błyszczący bądź matowy z obu stron i umożliwia tworzenie wydruków dwustronnych. Doskonale nadaje się do tworzenia reprodukcji o jakości zbliżonej do fotograficznej i grafiki na potrzeby firmy: stron tytułowych raportów, prezentacji specjalnych, broszur, ulotek i kalendarzy.

Papier HP Premium Presentation

Papier HP Premium Presentation umożliwia nadanie prezentacjom wysokiej jakości wyglądu.

Etykiety HP na płyty CD/DVD

Etykiety HP na płyty CD/DVD pozwalają na tworzenie własnych płyt CD i DVD dzięki tanim, drukowanym etykietom wysokiej jakości.

Aby zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne do urządzenia HP All-in-One, przejdź na stronę internetową www.hp.com/buy/supplies. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i postępując według komunikatów wybierz produkt, a następnie kliknij w jedno z łączy do zakupów na stronie.

Rodzaje papieru, których należy unikać

Używanie papieru zbyt cienkiego lub zbyt grubego, papieru, który jest zbyt śliski lub łatwo się rozciąga, może powodować zacięcia papieru. Korzystanie z papieru, który ma chropowatą fakturę lub nie wchłania atramentu, może spowodować rozmazywanie wydruku, zacieki albo niecałkowite wypełnienia.

Papiery, na których nie należy drukować ani kopiować

- Dowolny rodzaj papieru o rozmiarze innym niż rozmiary papieru wymienione w oprogramowaniu urządzenia HP All-in-One.
- Papier z wycięciami lub perforacją (z wyjątkiem specjalnie przygotowanych do użycia w urządzeniach HP inkjet).
- Materiały o zbyt wydatnej teksturze, jak len. Materiały takie mogą się nie zadrukowywać równo, a tusz może tworzyć zacieki.
- Papier zbyt gładki, błyszczący lub powlekany, nieprzeznaczony specjalnie do urządzenia HP All-in-One. Może zacinać się w urządzeniu HP All-in-One lub nie wchłaniać tuszu.
- Wielowarstwowe formularze (np. dwu- i trzywarstwowe). Mogą się one marszczyć lub zacinać, a tusz może się rozmazywać.


- Koperty z okienkami lub metalowymi zamknięciami. Okienka lub zamknięcia mogą utknąć w rolkach i spowodować zacięcie papieru.
- Papier ciągły.

Inne papiery, na których nie należy kopiować

- Koperty.
- Folia inna niż folia HP Premium do drukarek atramentowych lub folia HP Premium Plus do drukarek atramentowych.
- Naprasowanki.
- Papier do drukowania kart pocztowych.
- Etykiety do drukarek atramentowych
- Etykiety HP dla płyt CD/DVD.

Ładowanie papieru

W tej sekcji opisano procedurę ładowania różnych rodzajów papieru o różnych rozmiarach do urządzenia HP All-in-One w celu wykonywania kopii lub wydruków.

 **Wskazówka** Wszystkie nośniki należy przechowywać płasko, w szczelnie zamykanym pojemniku, dzięki czemu nie będą podarte, pomarszczone ani nie będą miały pozaginanych brzegów. Duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zwijanie się arkuszy, a przy ich nieprawidłowym przechowywaniu efekty pracy urządzenia HP All-in-One mogą być niezadowalające.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru](#)
- [Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm \(4 x 6 cali\)](#)
- [Ładowanie kart pocztowych, Hagaki i kart indeksowych](#)
- [Ładowanie kopert](#)
- [Ładowanie innych rodzajów papieru](#)


Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru

Do głównego zasobnika wejściowego urządzenia HP All-in-One można załadować wiele rodzajów papieru rozmiaru Letter, A4 lub Legal.




Ładowanie papieru pełnowymiarowego

1. Wysuń główny podajnik wejściowy i jak najszerzej rozsuń prowadnice długości i szerokości papieru.

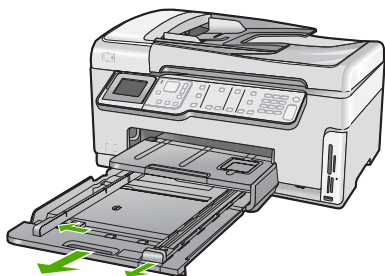

2. Popukaj plikiem kartek o płaską powierzchnię, aby wyrównać krawędzie kartek oraz upewnij się, że:
 - Nie są podarte, pomarszczone ani nie mają pozaginanych brzegów.
 - Wszystkie strony są tego samego rodzaju i wielkości.
3. Wsuń plik kartek do głównego podajnika wejściowego krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń stos arkuszy do urządzenia, aż do oporu.

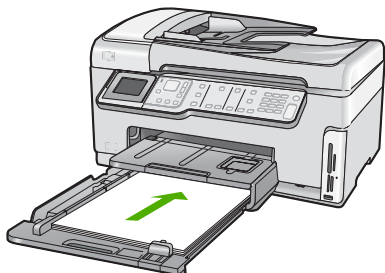


△ **Przeostrog** Podczas ładowania papieru do głównego podajnika wejściowego urządzenie HP All-in-One powinno być beczynne i nie wydawać sygnałów dźwiękowych. Jeśli urządzenie HP All-in-One przeprowadza czyszczenie pojemników z tuszem lub wykonuje inne zadanie, ogranicznik papieru w urządzeniu może być przemieszczony. W takim przypadku można włożyć papier zbyt głęboko; urządzenie HP All-in-One wysunie wtedy czyste kartki papieru.


💡 **Wskazówka** Papier firmowy należy wkładać górną krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół. Więcej pomocnych informacji na temat ładowania pełnowymiarowych arkuszy papieru zwykłego oraz firmowego znajduje się na diagramie na podstawie głównego podajnika wejściowego.


4. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach arkuszy.

Nie należy przepelniać głównego podajnika; sprawdź, czy plik kartek mieści się w podajniku wejściowym, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

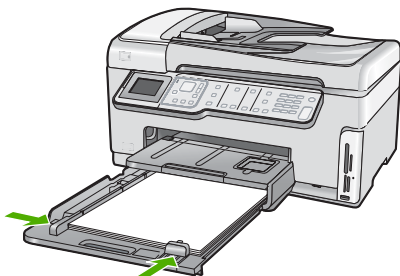

5. Dociśnij główny podajnik wejściowy do wnętrza urządzenia HP All-in-One.
6. Wysuń przedłużkę zasobnika wyjściowego na całą długość, pociągając do siebie.

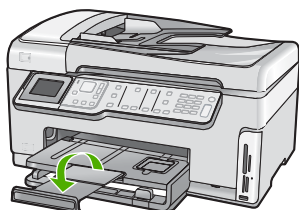

 **Uwaga** Jeśli używany jest papier formatu Legal, przedłużenie zasobnika papieru powinno być zamknięte.

Tematy pokrewne

- [„Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania” na stronie 81](#)
- [„Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania” na stronie 94](#)


Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)

Do podajnika fotograficznego urządzenia HP All-in-One można załadować papier fotograficzny 10 x 15 cm. Najlepsze rezultaty można uzyskać, używając papieru fotograficznego HP Premium Plus lub HP Premium rozmiaru 10 x 15 cm.




Ładowanie papieru do podajnika fotograficznego 10 x 15 cm.

1. Unieś zasobnik wyjściowy, a następnie wyciągnij zasobnik fotograficzny.

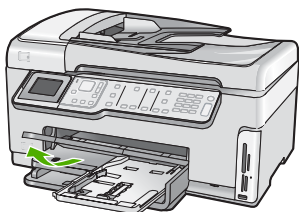

2. Wsuń plik papieru fotograficznego do podajnika fotograficznego krótszą krawędzią do przodu, błyszczącą stroną odwróconą do dołu. Wsuń stos arkuszy papieru fotograficznego do urządzenia aż do oporu.
Jeśli używany papier fotograficzny ma perforowane zakładki, ładuj go zakładkami skierowanymi do zewnątrz.
3. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach pliku arkuszy papieru fotograficznego.
Nie przepelniaj podajnika fotograficznego; sprawdź, czy plik papieru fotograficznego mieści się w podajniku fotograficznym, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

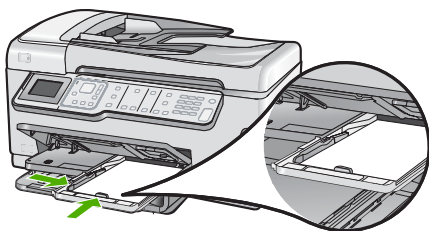

4. Wsuń podajnik papieru fotograficznego i opuść zasobnik wyjściowy w dół.

Tematy pokrewne

- [„Zalecane rodzaje papieru tylko do drukowania”](#) na stronie 82
- [„Drukowanie zdjęć”](#) na stronie 116
- [„Drukowanie obrazu bez obramowania”](#) na stronie 101
- [„Drukowanie zdjęcia na papierze fotograficznym”](#) na stronie 101


Ładowanie kart pocztowych, Hagaki i kart indeksowych

Do zasobnika fotograficznego możesz ładować karty pocztowe, Hagaki i karty indeksowe.

W celu uzyskania optymalnych wyników przed rozpoczęciem kopiowania lub drukowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru.


Ładowanie kart pocztowych, Hagaki i kart indeksowych do zasobnika fotograficznego

1. Podnieś podajnik wyjściowy i wyciągnij podajnik fotograficzny.

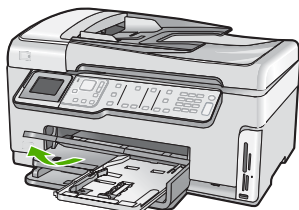

2. Wsuń plik kart do podajnika fotograficznego krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń plik kartek do urządzenia, aż do oporu.
3. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach kartek.

Nie przepelniaj podajnika fotograficznego; sprawdź, czy plik kartek mieści się w podajniku fotograficznym, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

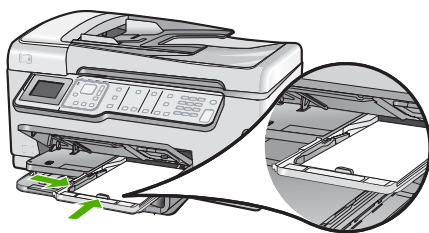

4. Wepchnij podajnik fotograficzny i opuść podajnik wyjściowy.

Tematy pokrewne

„[Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania](#)” na stronie 94

Ładowanie kopert


Do głównego zasobnika wejściowego urządzenia HP All-in-One można załadować jedną lub więcej kopert. Nie należy używać błyszczących ani tłoczonych kopert, ani kopert z metalowymi zamknięciami lub okienkami.



Uwaga Informacje dotyczące formatowania tekstu drukowanego na kopertach można znaleźć w plikach Pomocy używanego edytora tekstu. W celu osiągnięcia najlepszych efektów należy rozważyć możliwość nanoszenia adresu zwrotnego na etykietach.

Aby załadować koperty

1. Wysuń główny zasobnik wejściowy, aby załadować koperty.
2. Wyjmij cały papier z głównego zasobnika wejściowego.
3. Włóż kopertę lub koperty do prawej części głównego zasobnika wejściowego, tak aby były zwrócone zamknięciami w górę i w lewo. Wsuń plik kopert do urządzenia aż do oporu.

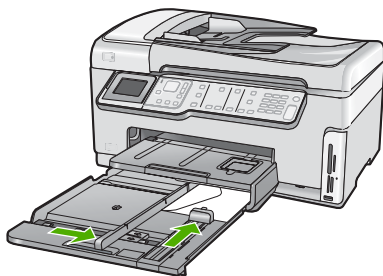

4. Przesuwaj prowadnicę szerokości papieru do środka, aż oprze się o stos kopert. Nie należy przepelniać głównego podajnika; sprawdź, czy plik kopert mieści się w podajniku głównym, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.
5. Dociśnij główny podajnik wejściowy do wnętrza urządzenia HP All-in-One.
6. Wsuń do końca przedłużkę zasobnika wyjściowego, pociągając ją do siebie.

Tematy pokrewne


[„Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania” na stronie 94](#)

Ładowanie innych rodzajów papieru

Poniższe rodzaje papieru są zaprojektowane z myślą o specjalnych projektach. Stwórz swój projekt w oprogramowaniu HP Photosmart lub w innej aplikacji, wybierz rodzaj papieru i jego rozmiar, a następnie wydrukuj.


Folia HP Premium do drukarek atramentowych albo Folia HP Premium Plus do drukarek atramentowych.

- ▲ Umieść folię w taki sposób, aby biały pasek (ze strzałkami i logo firmy HP) znajdował się u góry i jako pierwszy wchodził do zasobnika wejściowego.

 **Uwaga** W celu uzyskania najlepszych wyników przed rozpoczęciem drukowania na folii jako rodzaj papieru należy wybrać folię.

Naprasowanki HP


1. Wyrównaj naprasowanke przed jej użyciem, nie ładuj wygiętych arkuszy.

 **Wskazówka** Aby zapobiec zwijaniu się arkuszy, papier do naprasowanek należy przechowywać zamknięty w oryginalnym opakowaniu aż do chwili jego użycia.

2. Odszukaj niebieski pasek na stronie arkusza nieprzeznaczonej do zadrukowania i ręcznie wsuwaj pojedyncze sztuki do zasobnika wejściowego niebieskim paskiem do góry.

Karty pocztowe HP, Karty pocztowe HP Photo lub Karty pocztowe HP Textured:

- ▲ Włóż niewielki stos kart pocztowych HP do zasobnika wejściowego, stroną do zadrukowania do dołu; wsuń stos kart do urządzenia aż do oporu.

 **Wskazówka** Upewnij się, że obszar, na którym chcesz drukować, został włożony do zasobnika wejściowego jako pierwszy, a powierzchnia do zadrukowania jest skierowana do dołu.


Etykiety do drukarek atramentowych

1. Zawsze używaj arkuszy przeznaczonych do urządzeń atramentowych o formacie Letter lub A4 i sprawdzaj, czy nie są starsze niż dwa lata. Etykiety na starszych arkuszach mogą się odklejać przy przeciąganiu papieru przez urządzenie HP All-in-One, co w konsekwencji może spowodować blokady papieru.
2. Przekartkuj stos etykiet, aby arkusze nie były ze sobą sklejone.
3. Umieść plik arkuszy w podajniku na zwykłym papierze pełnego rozmiaru, skierowany etykietami ku dołowi. Nie wkładaj arkuszy pojedynczo.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów przed rozpoczęciem drukowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru.

Etykiety na papierze HP CD/DVD Tattoo

- ▲ Włóż jeden arkusz etykiet CD/DVD do zasobnika wejściowego stroną drukowaną do dołu; przesuń arkusz do przodu, aż się zatrzyma.

 **Uwaga** Podczas drukowania etykiet na płyty CD/DVD przedłużenie zasobnika papieru powinno być zamknięte.

Tematy pokrewne

- [„Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania”](#) na stronie 94
- [„Zalecane rodzaje papieru tylko do drukowania”](#) na stronie 82

Unikanie zacięć papieru

W celu uniknięcia zacięć papieru należy stosować się do następujących wskazówek.

- Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z zasobnika wyjściowego.
- Nie pozostawiaj oryginałów na szybie. Jeśli załadujesz oryginał do automatycznego podajnika dokumentów gdy na szybie znajduje się inny oryginał, oryginał w automatycznym podajniku dokumentów może ulec zacięciu.
- Przechowuj wszystkie nieużywane arkusze papieru płasko, w szczelnie zamykanym pojemniku, aby zapobiec ich zwijaniu się i marszczeniu.
- Sprawdzaj, czy papier załadowany do podajnika leży płasko, oraz czy jego krawędzie nie są zagięte lub podarte.
- Jeśli drukujesz etykiety, upewnij się że arkusze etykiet nie są starsze niż dwa lata. Etykiety na starszych arkuszach mogą się odklejać przy przeciąganiu papieru przez urządzenie HP All-in-One i spowodować blokady papieru.
- Nie umieszczaj w podajniku wejściowym arkuszy papieru różniących się od siebie rodzajem lub rozmiarem — zawsze ładuj papier tego samego rodzaju i o tych samych wymiarach.
- Dokładnie dopasuj prowadnice szerokości w podajniku do papieru. Prowadnica nie powinna wyginać papieru w podajniku wejściowym.
- Nie wsuwaj na siłę zbyt głęboko papieru do podajnika.
- Używaj rodzajów papieru zalecanych dla urządzenia HP All-in-One.

Tematy pokrewne

- [„Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania” na stronie 81](#)
- [„Rodzaje papieru, których należy unikać” na stronie 83](#)
- [„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

7 Drukowanie z komputera

Urządzenia HP All-in-One można używać z dowolną aplikacją umożliwiającą drukowanie. Przy jego użyciu można drukować całą gamę różnych projektów, takich jak obrazy bez obramowania, biuletyny, karty pocztowe, naprasowanki i plakaty.

W tej części zawarte są następujące tematy:


- [Drukowanie z aplikacji](#)
- [Ustawianie urządzenia HP All-in-One jako drukarki domyślnej](#)
- [Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania](#)
- [Zmiana domyślnych ustawień drukowania](#)
- [Klawisze skrótów drukowania](#)
- [Wykonywanie specjalnych zadań drukowania](#)
- [Zatrzymywanie zadania drukowania](#)

Drukowanie z aplikacji


Większość ustawień drukowania jest obsługiwana automatycznie przez aplikację. Ustawienia drukowania należy zmienić ręcznie, tylko aby wybrać jakość druku, drukować na określonych rodzajach papieru lub folii albo używać funkcji specjalnych.

Drukowanie z aplikacji

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Wybierz HP All-in-One jako drukarkę.
Jeśli urządzenie HP All-in-One ustawiono jako drukarkę domyślną, można pominąć ten krok. Urządzenie HP All-in-One będzie już wybrane.
4. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.

 **Uwaga** Podczas drukowania zdjęć musisz wybrać określony papier fotograficzny i opcje poprawy jakości zdjęć.

5. Odpowiednie opcje zadania drukowania można wybrać, korzystając z funkcji dostępnych na zakładkach **Zaawansowane**, **Skróty drukowania**, **Funkcje** i **Kolor**.

 **Wskazówka** Można w prosty sposób wybrać odpowiednie opcje zadania drukowania, określając jedno ze wstępnie zdefiniowanych zadań na karcie **Skróty drukowania**. Kliknij rodzaj zadania na liście **Skróty drukowania**. Ustawienia domyślne dla tego rodzaju zadań drukowania są zdefiniowane i zebrane na karcie **Skróty drukowania**. W razie potrzeby można tutaj zmienić te ustawienia i zapisać własne ustawienia jako nowy skrót drukowania. Aby zapisać własny skrót drukowania, wybierz skrót i kliknij przycisk **Zapisz jako**. Aby usunąć skrót, wybierz skrót i kliknij przycisk **Usuń**.

6. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości**.
7. Kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One jako drukarki domyślnej

Można ustawić urządzenie HP All-in-One jako drukarkę domyślną, używaną ze wszystkich aplikacji. Oznacza to, że urządzenie HP All-in-One będzie automatycznie wybierane z listy drukarek po wybraniu w używanej aplikacji polecenia **Drukuj** w menu **Plik**. Drukarka domyślna jest także automatycznie wybierana po kliknięciu przycisku **Drukuj** w pasku narzędziowym większości aplikacji. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc ekranowa Windows.

Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania

Ustawienia drukowania urządzenia HP All-in-One można dostosować prawie do każdego zadania drukowania.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ustawianie rozmiaru papieru](#)
- [Ustawianie rodzaju papieru do drukowania](#)
- [Wyświetlanie rozdzielczości wydruku](#)
- [Zmiana szybkości lub jakości drukowania](#)
- [Zmiana orientacji strony](#)
- [Skalowanie rozmiaru dokumentu](#)
- [Zmiana nasycenia, jasności lub temperatury kolorów](#)
- [Podgląd zadania drukowania](#)

Ustawianie rozmiaru papieru

Ustawienie **Rozmiar** umożliwia urządzeniu HP All-in-One określenie obszaru wydruku na stronie. Wybranie niektórych formatów papieru pozwala na drukowanie bez obramowania, tzn. zadrukowanie górnych, dolnych i bocznych krawędzi papieru.

Rozmiar papieru zwykle można ustawić w aplikacji, w której dokument lub projekt został utworzony. Jednak gdy używany jest papier niestandardowy lub jeśli nie można ustawić rozmiaru papieru z danej aplikacji, rozmiar papieru można zmienić w oknie dialogowym **Właściwości**.

Ustawianie rozmiaru papieru

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.

- Kliknij kartę **Funkcje**.
- W obszarze **Opcje zmiany rozmiaru** wybierz odpowiedni rozmiar z listy **Format**. Poniższa tabela zawiera wykaz zalecanych ustawień rozmiaru papieru dla różnych rodzajów papieru, jakie można załadować do zasobnika wejściowego. Sprawdź, czy na liście **Format** znajduje się już zdefiniowany rozmiar używanego papieru.

Rodzaj papieru	Zalecane ustawienia rozmiaru papieru
Etykiety na dyski CD/DVD	5 x 7 cali
Papier do kopiarki, wielozadaniowy lub zwykły	Letter lub A4
Koperty	Właściwy rozmiar koperty z listy
Papiery do drukowania kart pocztowych	Letter lub A4
Karty indeksowe	Właściwy rozmiar karty z listy (jeśli podane rozmiary nie są odpowiednie, użytkownik może zdefiniować rozmiar niestandardowy)
Papiery do drukarek atramentowych	Letter lub A4
Naprasowanki	Letter lub A4
Etykiety	Letter lub A4
Legal	Legal
Papier firmowy z nagłówkiem	Letter lub A4
Papier fotograficzny panoramiczny	Właściwy rozmiar papieru panoramicznego z listy (jeśli podane rozmiary nie są odpowiednie, użytkownik może zdefiniować rozmiar niestandardowy)
Papiery fotograficzne	10 x 15 cm (z zakładkami lub bez), 4 x 6 cali (z zakładkami lub bez), Letter, A4 lub właściwy rozmiar z listy
Folie	Letter lub A4
Papiery o rozmiarze niestandardowym	Niestandardowy rozmiar papieru

Ustawianie rodzaju papieru do drukowania

W przypadku drukowania na papierach specjalnych, takich jak papier fotograficzny, folia, koperty lub etykiety, oraz w przypadku niskiej jakości wydruków rodzaj papieru można ustawić ręcznie.

Ustawianie rodzaju papieru do drukowania

- Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
- W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
- Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.

4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Opcje podstawowe** z listy **Rodzaj papieru** wybierz odpowiedni rodzaj papieru.

Wyświetlanie rozdzielczości wydruku

Oprogramowanie drukarki wyświetli zoptymalizowaną rozdzielczość wydruku dla urządzenia w punktach na cal (dpi). Rozdzielczość zależy od rodzaju papieru i jakości wydruku określonej w oprogramowaniu drukarki.

Wyświetlanie rozdzielczości wydruku

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Jakość druku** wybierz odpowiednie ustawienie jakości dla danego projektu.
7. Z listy **Rodzaj papieru** wybierz rodzaj papieru, który został załadowany.
8. Kliknij przycisk **Rozdzielczość**, aby wyświetlić rozdzielczość wydruku w punktach na cal (dpi).

Zmiana szybkości lub jakości drukowania

Urządzenie HP All-in-One automatycznie wybiera jakość wydruku w zależności od wybranego rodzaju papieru. Można także zmienić ustawienie jakości wydruku, aby dostosować szybkość i jakość procesu drukowania.

Wybór szybkości lub jakości drukowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Jakość druku** wybierz odpowiednie ustawienie jakości dla danego projektu.



Uwaga Aby wyświetlić maksymalną rozdzielczość wydruku dla urządzenia HP All-in-One, kliknij opcję **Rozdzielczość**.

7. Z listy **Rodzaj papieru** wybierz rodzaj papieru, który został załadowany.

Zmiana orientacji strony

Ustawienie orientacji strony pozwala wydrukować dokument pionowo lub poziomo na stronie.

Orientację strony zwykle ustawia się w aplikacji, w której dokument lub projekt został utworzony. Jednak gdy używany jest papier niestandardowy lub specjalny papier HP lub jeśli nie można ustawić orientacji strony z danej aplikacji, orientację strony można zmienić przed drukowaniem w oknie dialogowym **Właściwości**.

Zmiana orientacji strony

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Opcje podstawowe** kliknij jedną z następujących opcji:
 - Kliknij opcję **Pionowa**, aby wydrukować dokument pionowo na stronie.
 - Kliknij opcję **Pozioma**, aby wydrukować dokument poziomo na stronie.

Skalowanie rozmiaru dokumentu

Urządzenie HP All-in-One umożliwia wydrukowanie dokumentu w rozmiarach różniących się od rozmiaru oryginału.

Skalowanie rozmiaru dokumentu

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Opcje zmiany rozmiaru** kliknij opcję **Skaluj do rozmiaru papieru**, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar papieru z listy.

Zmiana nasycenia, jasności lub temperatury kolorów

Intensywność kolorów oraz poziom zaciemnienia wydruku można zmienić za pomocą opcji **Nasycenie**, **Jasność** i **Tonacja koloru**.

Zmiana nasycenia, jasności lub temperatury kolorów

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.

4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Kolor**.

Podgląd zadania drukowania

Można przejrzeć zadanie drukowania przed wysłaniem go do urządzenia HP All-in-One. Pozwala to zapobiec marnowaniu papieru i atramentu na projekty, które nie są zgodne z oczekiwaniami.

Podgląd zadania drukowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. W wyświetlonym oknie dialogowym na każdej z kart wybierz ustawienia drukowania odpowiednie dla danego projektu.
6. Kliknij kartę **Funkcje**.
7. Zaznacz pole wyboru **Wyświetl podgląd przed wydrukiem**.
8. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.
Zadanie drukowania zostanie wyświetlone w oknie podglądu.
9. W oknie **Podgląd wydruku HP** wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby wydrukować, kliknij przycisk **Rozpocznij drukowanie**.
 - Aby anulować, kliknij przycisk **Anuluj drukowanie**.

Zmiana domyślnych ustawień drukowania


Jeśli jakieś ustawienia są często używane podczas drukowania, można je ustawić jako domyślne, tak aby były już skonfigurowane w otwieranym oknie dialogowym **Drukowanie** w używanej aplikacji.

Zmiana domyślnych ustawień drukowania

1. W programie Centrum obsługi HP otwórz menu **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia drukowania** i kliknij polecenie **Ustawienia drukarki**.
2. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk **OK**.

Klawisze skrótów drukowania

Skróty drukowania służą do drukowania z wykorzystaniem najczęściej używanych ustawień. Oprogramowanie drukarki zawiera kilka specjalnie zaprojektowanych skrótów drukowania, które są dostępne na liście Skrótów drukowania.

 **Uwaga** Po wybraniu skrótu drukowania automatycznie zostaną wyświetlone odpowiednie opcje. Można pozostawić je bez zmian, zmienić, lub utworzyć nowe skróty do najczęściej wykonywanych zadań.

Na karcie Skróty drukowania dostępne są następujące zadania:

- **Drukowanie w jakości zwykłej:** Szybkie drukowanie dokumentu.
- **Drukowanie na papierze fotograficznym bez obramowania:** Umożliwia drukowanie do górnej, dolnej i bocznej krawędzi papieru fotograficznego HP Premium Plus o rozmiarze 10 x 15 cm z odrywaną zakładką oraz bez niej.
- **Drukowanie zdjęć z białym obramowaniem:** Drukowanie zdjęcia z białymi ramkami dookoła brzegów.
- **Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym:** Szybki wydruk o jakości kopii roboczej.
- **Drukowanie prezentacji:** Drukowanie dokumentów o wysokiej jakości, w tym listów i folii.
- **Drukowanie dwustronne:** Drukuj arkusze papieru zadrukowane z dwóch stron za pomocą urządzenia HP All-in-One.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Tworzenie skrótów drukowania](#)
- [Usuwanie skrótów drukowania](#)

Tematy pokrewne

- [„Drukowanie obrazu bez obramowania” na stronie 101](#)
- [„Drukowanie zdjęcia na papierze fotograficznym” na stronie 101](#)
- [„Drukowanie na foliach” na stronie 107](#)
- [„Drukowanie na obu stronach arkusza papieru” na stronie 103](#)

Tworzenie skrótów drukowania

Oprócz korzystania z dostępnych skrótów na liście **Skróty drukowania**, istnieje możliwość tworzenia własnych.

Na przykład w przypadku częstego drukowania na folii, można utworzyć własny skrót drukowania wybierając skrót **Drukowanie prezentacji**, zmieniając rodzaj papieru na **Folie do drukarek atramentowych HP Premium**, a następnie zapisując zmodyfikowany skrót pod inną nazwą; na przykład **Prezentacje na foliach**. Po utworzeniu skrótu drukowania, aby rozpocząć drukowanie na folii wystarczy wybrać skrót zamiast za każdym razem zmieniać ustawienia drukowania.

Aby utworzyć skrót drukowania

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
4. Kliknij kartę **Klawisze skrótów drukowania**.

5. Na liście **Skróty drukowania** kliknij skrót drukowania.
Wyświetlone zostaną ustawienia drukowania wybranego skrótu.
6. Zmień ustawienia drukowania na wymagane dla nowego skrótu drukowania.
7. W polu **Podaj nazwę nowego skrótu** wpisz nazwę nowego skrótu drukowania i kliknij przycisk **Zapisz**.
Skrót drukowania zostanie dodany do listy.

Usuwanie skrótów drukowania

Skróty drukowania, które nie są już wykorzystywane, można usunąć.

Aby usunąć skrót drukowania

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
4. Kliknij kartę **Klawisze skrótów drukowania**.
5. Na liście **Skróty drukowania** kliknij skrót, który ma zostać usunięty.
6. Kliknij przycisk **Usuń**.
Skrót drukowania zostanie usunięty z listy.



Uwaga Usunięte mogą zostać wyłącznie skróty utworzone przez użytkownika. Oryginalnych skrótów HP nie można usunąć.

Wykonywanie specjalnych zadań drukowania


Oprócz obsługi standardowych zadań drukowania urządzenie HP All-in-One obsługuje zadania specjalne, takie jak drukowanie obrazów bez obramowania, naprasowanek i plakatów.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Drukowanie obrazu bez obramowania](#)
- [Drukowanie zdjęcia na papierze fotograficznym](#)
- [Drukowanie etykiet na płyty CD/DVD](#)
- [Drukowanie przy użyciu opcji Maksymalna rozdzielczość](#)
- [Drukowanie na obu stronach arkusza papieru](#)
- [Drukowanie wielostronicowego dokumentu jako broszury](#)
- [Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu](#)
- [Drukowanie wielostronicowego dokumentu w odwrotnej kolejności](#)
- [Odwracanie obrazu na naprasowanki](#)
- [Drukowanie na foliach](#)
- [Drukowanie grupy adresów na etykietach lub kopertach](#)
- [Drukowanie plakatu](#)
- [Drukowanie strony internetowej](#)

Drukowanie obrazu bez obramowania

Drukowanie bez obramowania pozwala na zadrukowanie górnego, dolnego i bocznych marginesów papieru fotograficznego o formacie 10 x 15 cm.

 **Wskazówka** Przy drukowaniu zdjęć najlepsze efekty daje użycie Papieru fotograficznego HP Premium lub Papieru fotograficznego HP Premium Plus.

Aby wydrukować obraz bez obramowania

1. Załaduj papier nie większy niż 10 x 15 cm do podajnika fotograficznego lub pełnowymiarowego papieru do głównego zasobnika wejściowego.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. Na liście **Format** kliknij rozmiar papieru załadowanego do podajnika fotograficznego. Jeśli obraz bez obramowania można wydrukować w wybranym formacie, pole wyboru **Drukowanie bez obramowania** jest włączone.
7. Na liście rozwijanej **Rodzaj papieru** kliknij opcję **Więcej**, a następnie wybierz odpowiedni rodzaj papieru.



Uwaga Nie można wydrukować obrazu bez obramowania, jeśli wybranym ustawieniem rodzaju papieru jest opcja **Zwykły papier** lub jeśli wybrano rodzaj papieru inny niż fotograficzny.

8. Zaznacz pole wyboru **Drukowanie bez obramowania**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
Jeśli rozmiar papieru do drukowania bez obramowania nie zgadza się z rodzajem papieru, oprogramowanie urządzenia HP All-in-One wyświetli ostrzeżenie i umożliwi wybór innego rodzaju lub rozmiaru.
9. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.

Drukowanie zdjęcia na papierze fotograficznym

W przypadku drukowania wysokiej jakości zdjęć za pomocą urządzenia HP All-in-One zalecane jest używanie papieru fotograficznego HP Premium Plus.

Drukowanie zdjęcia na papierze fotograficznym

1. Wyjmij papier z zasobnika wejściowego, a następnie załaduj papier fotograficzny, stroną do drukowania skierowaną w dół.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.

5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Opcje podstawowe** z listy **Rodzaj papieru** wybierz rodzaj papieru fotograficznego.
7. W obszarze **Opcje zmiany rozmiaru** wybierz odpowiedni rozmiar z listy **Format**. Jeżeli rozmiar i typ papieru nie są zgodne, oprogramowanie urządzenia HP All-in-One wyświetli ostrzeżenie i umożliwi ponowne wybranie innego rozmiaru i typu papieru.
8. W obszarze **Opcje podstawowe** z listy **Jakość wydruku** wybierz wysoką jakość wydruku, na przykład **Najlepsza** lub **Maksymalna rozdzielczość**.
9. W obszarze **Technologie HP Real Life** kliknij listę rozwijaną **Poprawianie fotografii** i wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Wyłączona:** nie stosuje technologii **HP Real Life** do obrazu.
 - **Podstawowa:** automatycznie optymalizuje ostrość obrazu; dostosowuje ostrość obrazu w umiarkowanym stopniu.
 - **Pełna:** automatycznie rozjaśnia ciemne obrazy; automatycznie dostosowuje ostrość i kontrast obrazów; automatycznie usuwa efekt czerwonych oczu.
10. Kliknij przycisk **OK**, aby powrócić do okna dialogowego **Właściwości**.
11. Aby wydrukować zdjęcie w czerni i bieli, kliknij kartę **Kolor** i zaznacz pole wyboru **Druk w skali szarości**.
12. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.



Uwaga Nie należy pozostawiać niewykorzystanego papieru fotograficznego w zasobniku wejściowym. Papier może zacząć się zawijać, co spowoduje obniżenie jakości wydruku. Papier fotograficzny używany do drukowania powinien być płaski.

Drukowanie etykiet na płyty CD/DVD

Oprogramowanie HP Photosmart oraz szablony na stronie internetowej HP umożliwiają utworzenie i wydrukowanie etykiet naklejanych na płyty CD i DVD. Wydrukowaną etykietę CD/DVD można przykleić do każdej płyty CD/DVD.

Drukowanie naklejanej etykiety CD/DVD

1. Użyj oprogramowania HP Photosmart lub przejdź na stronę www.hp.com, gdzie znajdziesz szablony do tworzenia etykiet CD/DVD.
2. Włóż papier CD/DVD tattoo wielkości 13 x 18 cm do głównego podajnika wejściowego.
3. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
4. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
5. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**. W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
6. Kliknij kartę **Funkcje**.
7. Na liście rozwijanej **Rodzaj papieru** kliknij opcję **Więcej**, a następnie wybierz z listy papier **Etykiety CD/DVD HP**.
8. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.

Drukowanie przy użyciu opcji Maksymalna rozdzielczość

Wybierz opcję **Maksymalna rozdzielczość**, aby drukować ostre zdjęcia wysokiej jakości.

Aby w pełni wykorzystać możliwości trybu **Maksymalna rozdzielczość**, należy go używać do drukowania obrazów wysokiej jakości, takich jak zdjęcia cyfrowe. Po wybraniu opcji **Maksymalna rozdzielczość** oprogramowanie drukarki wyświetli zoptymalizowaną rozdzielczość wydruku dla urządzenia HP All-in-One.

Wydruk w trybie **Maksymalna rozdzielczość** trwa dłużej niż wydruk w innych trybach i wymaga dużo miejsca na dysku.

Drukowanie w trybie Maksymalna rozdzielczość

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. Na liście rozwijanej **Rodzaj papieru** kliknij opcję **Więcej**, a następnie wybierz odpowiedni rodzaj papieru.
7. Z listy rozwijanej **Jakość druku** wybierz opcję **Maksymalna rozdzielczość**.



Uwaga Aby wyświetlić maksymalną rozdzielczość wydruku dla urządzenia HP All-in-One, kliknij opcję **Rozdzielczość**.

8. Wybierz inne żądane ustawienia drukowania, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Drukowanie na obu stronach arkusza papieru

Za pomocą urządzenia HP All-in-One można drukować dwustronnie. W przypadku drukowania dwustronnego, sprawdź, czy używany papier jest wystarczająco gruby i drukowane obrazy nie przebijają na drugą stronę.

Drukowanie na obu stronach arkusza

1. Załaduj papier do zasobnika wejściowego.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Opcje oszczędzania papieru** wybierz opcję **Druk dwustronny**.
7. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.

Tematy pokrewne

[„Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania” na stronie 81](#)

Drukowanie wielostronicowego dokumentu jako broszury

Urządzenie HP All-in-One umożliwia wydrukowanie dokumentu jako małej broszury, której poszczególne części można złożyć i zszyć razem.


W celu uzyskania najlepszych wyników należy tak zaprojektować dokument, aby mieścił się na liczbie stron będącej wielokrotnością liczby cztery, np. na 8, 12 lub 16 stronach (tak wydrukowany dokument można użyć do zabaw dziecięcych lub zaproszeń weselnych).


Drukowanie wielostronicowego dokumentu jako broszury

1. Załaduj papier do zasobnika wejściowego.
Papier powinien być wystarczająco gruby, aby drukowane obrazy nie przebijały na drugą stronę.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. W obszarze **Opcje oszczędzania papieru** wybierz opcję **Druk dwustronny**.
7. Wybierz brzeg do oprawy z listy **Układ broszury**, zależnie od języka dokumentu.
 - Jeśli w danym języku czyta się od lewej do prawej, kliknij opcję **Łączenie lewej krawędzi**.
 - Jeśli w danym języku czyta się od prawej do lewej, kliknij opcję **Łączenie prawej krawędzi**.


Wartość w polu **Strony na arkuszu** jest automatycznie ustawiana na dwie strony na arkusz.

8. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.
Urządzenie HP All-in-One rozpocznie drukowanie.
9. Gdy urządzenie HP All-in-One zakończy drukowanie, odczekaj kilka sekund zanim wyjmiesz wydrukowane strony z zasobnika.
Wyjęcie stron dokumentu z zasobnika podczas trwania drukowania dokumentu może spowodować, że strony nie będą wysuwane we właściwej kolejności.
10. Po wydrukowaniu całego dokumentu złoż plik wydrukowanych arkuszy na pół w taki sposób, aby pierwsza strona była na wierzchu, a następnie zszyj dokument wzdłuż linii zgięcia.

 **Wskazówka** Najlepsze wyniki można uzyskać, zszywając broszurę przy użyciu zszywacza siodłkowego lub zszywacza z długim ramieniem.

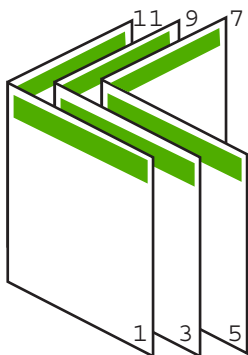

Rysunek 7-1 Łączenie lewej krawędzi dla języków czytanych od lewej do prawej

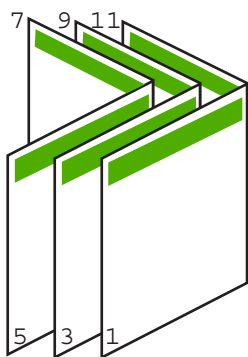

Rysunek 7-2 Łączenie prawej krawędzi dla języków czytanych od prawej do lewej

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

Na jednym arkuszu papieru można wydrukować do 16 stron.


Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. Z listy **Strony na arkuszu** wybierz opcję **2**, **4**, **6**, **8**, **9** lub **16**.
7. Aby otoczyć każdy obraz strony ramką, zaznacz pole wyboru **Drukuj ramki stron**.


8. Wybierz odpowiednią opcję z listy **Kolejność stron**.
Obraz w okienku podglądu próbnego jest numerowany tak, aby widoczna była kolejność stron w przypadku wybrania poszczególnych opcji.
9. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.


Drukowanie wielostronicowego dokumentu w odwrotnej kolejności

Ze względu na sposób pobierania papieru przez urządzenie HP All-in-One, pierwsza wydrukowana strona jest wysuwana z urządzenia stroną zadrukowaną do góry i znajduje się na dole stosu. Zwykle oznacza to konieczność ułożenia wydrukowanych stron we właściwej kolejności.

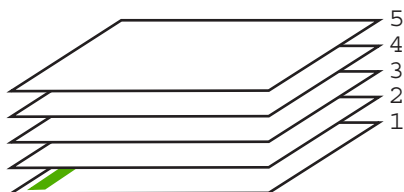

Lepiej jest drukować strony dokumentu w odwrotnej kolejności, tak aby były one układane poprawnie.

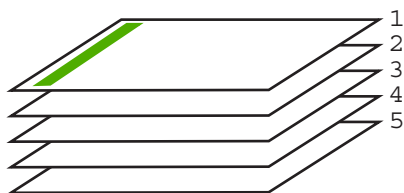


 **Wskazówka** Tę opcję należy ustawić jako domyślną, aby nie było potrzeby jej ustawiania przy każdym drukowaniu dokumentu wielostronicowego.


Drukowanie wielostronicowego dokumentu w odwróconej kolejności

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Zaawansowane**.

6. W obszarze **Opcje układu** wybierz **Od początku do końca** w opcji **Kolejność stron**.

 **Uwaga** Jeśli ustawiono drukowanie dokumentu na obu stronach arkuszy, opcja **Od początku do końca** nie jest dostępna. Dokument zostanie automatycznie wydrukowany z zachowaniem właściwej kolejności kartek.

7. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.


 **Uwaga** W wypadku drukowania dokumentu w wielu egzemplarzach kolejny zestaw stron będzie drukowany dopiero po całkowitym zakończeniu drukowania poprzedniego zestawu.

Odwracanie obrazu na naprasowanki

Opcja ta tworzy odbicie lustrzane obrazu do przygotowania naprasowanek. Funkcja ta umożliwia także zapisywanie adnotacji na tylnej stronie folii bez uszkodzania oryginału.

Odwracanie obrazu na naprasowanki

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
4. Kliknij kartę **Funkcje**.
5. Na liście rozwijanej **Rodzaj papieru** kliknij opcję **Więcej**, a następnie wybierz z listy **Naprasowanki HP**.
6. Jeśli wybrany rozmiar nie jest odpowiedni, kliknij odpowiedni rozmiar na liście **Rozmiar**.
7. Kliknij kartę **Zaawansowane**.
8. W obszarze **Funkcje drukarki** wybierz **Włącz** z listy rozwijanej **Odwróć obraz**.
9. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.

 **Uwaga** Aby uniknąć zacięć papieru, należy ręcznie ładować do zasobnika wejściowego pojedyncze arkusze naprasowanek.


Drukowanie na foliach

W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się używanie folii HP podczas pracy z urządzeniem HP All-in-One.


Drukowanie na foliach

1. Umieść folię w zasobniku wejściowym.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.

4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Funkcje**.
6. Na liście rozwijanej **Rodzaj papieru** kliknij opcję **Więcej**, a następnie wybierz odpowiedni rodzaj papieru.

 **Wskazówka** Aby dodać adnotacje na tylnej stronie folii i usuwać je, nie uszkadzając wydruku, kliknij kartę **Zaawansowane** i zaznacz pole wyboru **Obraz lustrzany**.

7. W obszarze **Opcje zmiany rozmiaru** wybierz odpowiedni rozmiar z listy **Format**.
8. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.


 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One automatycznie zatrzymuje folie do momentu ich wyschnięcia. Atrament na folii schnie wolniej niż na zwykłym papierze. Przed przystąpieniem do korzystania z folii sprawdź, czy atrament już wysechł.

Drukowanie grupy adresów na etykietach lub kopertach

Urządzenie HP All-in-One umożliwia drukowanie na pojedynczej kopercie, na wielu kopertach lub na arkuszach etykiet przeznaczonych do drukarek atramentowych

Drukowanie adresów na etykietach lub kopertach


1. Najpierw wydrukuj stronę testową na zwykłym papierze.
2. Umieść stronę testową na arkuszu etykiet lub kopercie, a następnie obejrzyj obie kartki pod światło. Sprawdź odstępy dla każdego bloku tekstu. W razie potrzeby wprowadź zmiany.
3. Umieść etykiety lub koperty w głównym podajniku wejściowym.

 **Przeostroga** Nie należy używać kopert z okienkami lub metalowymi zamknięciami. Mogą one blokować się na rolkach i powodować zacięcia papieru.

4. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach pliku etykiet lub kopert.
5. Jeśli drukujesz na kopertach, wykonaj poniższe kroki:
 - a. Wyświetl ustawienia drukowania, a następnie kliknij kartę **Funkcje**.
 - b. W obszarze **Opcje zmiany rozmiaru** wybierz odpowiedni rozmiar z listy **Format**.
6. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.

Drukowanie plakatu

Plakat można utworzyć, drukując dokument na kilku stronach. Urządzenie HP All-in-One drukuje na niektórych stronach kropkowane linie w celu oznaczenia miejsc przycięcia stron przed sklejeniem w całość.

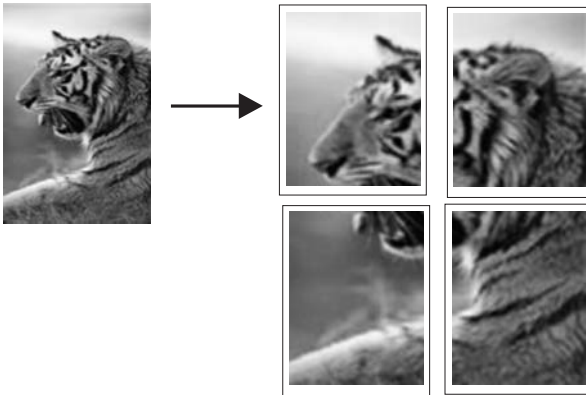

Drukowanie plakatu


1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Kliknij kartę **Zaawansowane**.
6. Rozwiń opcję **Opcje dokumentu**, a następnie rozwiń **Funkcje drukarki**.
7. Z listy **Drukowanie plakatu** wybierz opcję **2x2, 4 arkusze**, **3x3, 9 arkuszy**, **4x4, 16 arkuszy** lub **5x5, 25 arkuszy**.
Określenie tej opcji spowoduje, że urządzenie HP All-in-One powiększy dokument, tak aby mieścił się na 4, 9, 16 lub 25 stronach.
Jeśli oryginalne dokumenty są kilkustronicowe, wówczas każda strona zostanie wydrukowana na 4, 9, 16 lub 25 kartkach. Na przykład jeżeli oryginał zawiera jedną stronę, to wybór opcji 3x3 spowoduje wydrukowanie 9 stron, natomiast przy dwustronnym oryginale wybór opcji 3x3 spowoduje wydrukowanie 18 stron.
8. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj** lub przycisk **OK** w oknie dialogowym **Drukowanie**.
9. Po wydrukowaniu plakatu wystarczy przyciąć krawędzie arkuszy i połączyć poszczególne części ze sobą za pomocą taśmy.

Drukowanie strony internetowej

Urządzenie HP All-in-One umożliwia drukowanie stron internetowych za pomocą przeglądarki.


Drukowanie strony internetowej

1. Upewnij się, że do głównego zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** przeglądarki internetowej kliknij polecenie **Drukuj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Drukowanie**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Jeśli przeglądarka internetowa obsługuje taką funkcję, wybierz elementy, które mają zostać uwzględnione na wydruku.
W przeglądarce Internet Explorer kliknij kartę **Opcje** by zaznaczyć takie opcje jak **Tak jak na ekranie**, **Tylko zaznaczoną ramkę** czy **Drukuj wszystkie połączone dokumenty**.
5. Kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK**, aby wydrukować stronę internetową.

 **Wskazówka** Aby poprawnie wydrukować stronę internetową, konieczna może okazać się zmiana ustawienia orientacji strony na **Poziomą**.

Zatrzymywanie zadania drukowania

Chociaż zadanie drukowania można zatrzymać z urządzenia HP All-in-One lub z komputera, aby uzyskać najlepsze wyniki, firma HP zaleca zatrzymywanie zadań z urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Choć większość aplikacji zaprojektowanych dla systemu Windows korzysta z kolejki wydruku Windows, dana aplikacja może z niej nie korzystać. Przykładem takiego oprogramowania jest program PowerPoint z pakietu Microsoft Office 97.


Jeśli nie można anulować zadania drukowania za pomocą jednej z metod opisanych poniżej, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi anulowania zadań drukowania w tle zawartymi w systemie pomocy ekranowej używanego programu.

Zatrzymywanie zadania drukowania z urządzenia HP All-in-One

- ▲ Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania. Jeśli zadanie drukowania nie zostanie zatrzymane, naciśnij ponownie przycisk **Anuluj**.
Anulowanie zadania drukowania może potrwać kilka minut.

Zatrzymywanie zadania drukowania z komputera (użytkownicy Windows 2000)


1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Drukarki**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One.

 **Wskazówka** Można również kliknąć dwukrotnie ikonę drukarki na pasku zadań systemu Windows.

3. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.
4. W menu **Dokument** kliknij opcję **Anuluj drukowanie** lub **Anuluj**, albo naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.
Anulowanie zadania drukowania może potrwać kilka chwil.

Zatrzymywanie zadania drukowania z komputera (użytkownicy Windows XP)


1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Panel sterowania**.
2. Otwórz w Panelu sterowania okno **Drukarki i faksy**.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One.

 **Wskazówka** Można również kliknąć dwukrotnie ikonę drukarki na pasku zadań systemu Windows.

4. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.
5. W menu **Dokument** kliknij opcję **Anuluj drukowanie** lub **Anuluj**, albo naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.
Anulowanie zadania drukowania może potrwać kilka chwil.

Zatrzymywanie zadania drukowania z komputera (użytkownicy Windows Vista)

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Panel sterowania**.
2. Kliknij **Drukarki**.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One.

 **Wskazówka** Można również kliknąć dwukrotnie ikonę drukarki na pasku zadań systemu Windows.


4. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.
5. W menu **Dokument** kliknij opcję **Anuluj drukowanie** lub **Anuluj**, albo naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.
Anulowanie zadania drukowania może potrwać kilka chwil.

8 Korzystanie z funkcji zdjęć

Urządzenie HP All-in-One jest wyposażone w gniazda kart pamięci i przedni port USB umożliwiające drukowanie i edycję zdjęć z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej (takiego jak pamięci USB, przenośne dyski twarde lub aparaty cyfrowe w trybie pamięci masowej) bez potrzeby przesyłania zdjęć do komputera. Ponadto po podłączeniu urządzenia HP All-in-One do komputera poprzez sieć lub za pomocą kabla USB, można wysłać zdjęcia do komputera w celu ich wydrukowania, edytowania lub udostępnienia.

Urządzenie HP All-in-One obsługuje karty pamięci wymienione poniżej. Każdy rodzaj karty pamięci może być włożony w gniazdo odpowiednie dla danej karty, jednorazowo może być włożona tylko jedna karta.

△ **Przestroga** Nigdy nie wsadzaj więcej, niż jednej karty pamięci na raz. Jeżeli włożonych zostanie wiele kart, może wystąpić nieodwracalna utrata danych.

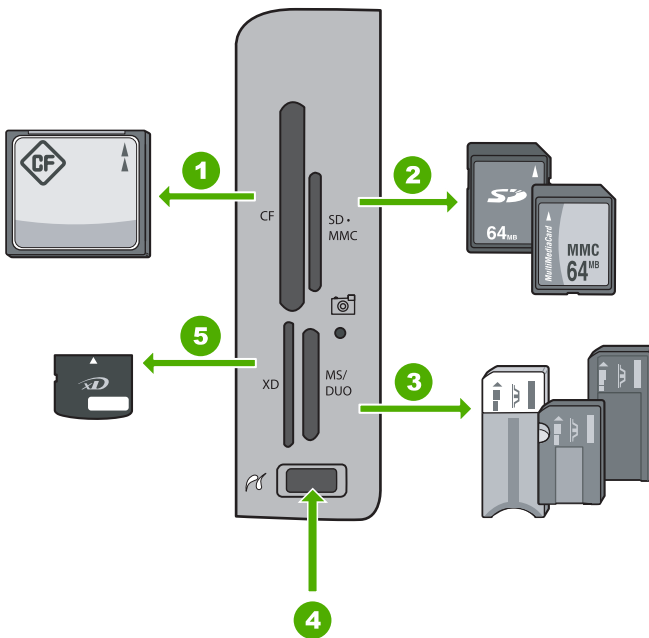

1	CompactFlash (CF – typu I i II)
2	Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (wymagany adapter), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC; wymagany adapter), TransFlash MicroSD Card, lub Secure MultiMedia Card
3	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo lub Duo Pro (wymagany adapter), albo Memory Stick Micro (wymagany adapter)
4	Przedni port USB (dla urządzeń pamięci masowej)
5	xD-Picture Card

Obszar kart pamięci posiada diodę Zdjęcie. Dioda ta miga na zielono gdy karta pamięci jest odczytywana lub gdy obrazy z karty są drukowane, a świeci na zielono gdy obrazy są gotowe do przejrzenia. Dioda Zdjęcie znajduje się obok gniazd kart pamięci i jest oznaczona ikoną aparatu.

△ **Przeostroga** Nie należy wyjmować karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej gdy wskaźnik Zdjęcie miga. Miganie wskaźnika oznacza, że urządzenie HP All-in-One komunikuje się z urządzeniem pamięci. Zaczekaj, aż wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym. Wyjęcie karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej w czasie odczytu może uszkodzić informacje na nim zawarte, lub uszkodzić urządzenie HP All-in-One, kartę pamięci lub urządzenie pamięci masowej.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wyświetlanie i wybieranie zdjęć](#)
- [Drukowanie zdjęć](#)
- [Tworzenie specjalnych projektów ze zdjęć](#)
- [Udostępnianie zdjęć za pomocą oprogramowania HP Photosmart](#)
- [Zapisywanie zdjęć na komputerze](#)
- [Edycja zdjęć za pomocą panelu sterowania](#)

Wyświetlanie i wybieranie zdjęć





Można przejrzeć i wybierać zdjęcia z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej przed oraz w czasie ich drukowania.

Wyświetlanie i wybieranie zdjęć

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z najnowszym zdjęciem widocznym na wyświetlaczu.



View (Wyświetl)

 <p>Print (Drukuj)</p>	 <p>Create (Utwórz)</p>	 <p>Share (Udostępnij)</p>	 <p>Save (Zapisz)</p>
--	---	--	---

2. Załaduj do zasobnika fotograficznego papier fotograficzny o rozmiarze do 10 x 15 cm lub pełnowymiarowy papier fotograficzny do zasobnika głównego.
3. Po zaznaczeniu opcji **View** (Wyświetl) naciśnij **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **View Photos** (Przeglądanie zdjęć).
4. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
5. Gdy pojawi się miniatura zdjęcia, które chcesz obejrzeć, naciśnij przycisk **OK**.
6. Gdy zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij ponownie przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Photo Options** (Opcje fotograficzne).
7. Po zaznaczeniu opcji **Print Preview** (Podgląd wydruku) naciśnij **OK**.
Pojawi się ekran **Print Preview** (Podgląd wydruku) pokazujący jak zdjęcie będzie wyglądać po wydrukowaniu.

8. Jeśli chcesz wybrać dodatkowe zdjęcia do przeglądania i drukowania, naciśnij przycisk ▼ by wybrać opcję **Add More** (Dodatkowe opcje), naciśnij przycisk **OK** i powtórz kroki 4-6.
Będąc na ekranie **Add Photos** (Dodaj zdjęcia), najszybszą metodą wybrania wielu zdjęć (jeśli nie potrzebujesz ich edytować) jest naciśnięcie przycisku ▲ by wybrać zdjęcie, a następnie naciśnięcie przycisku ◀ lub ▶ by przejrzeć i wybrać więcej zdjęć.
-
- 💡 **Wskazówka** Pojawi się znak wyboru, oznaczający że wybrane zdjęcia. Możesz zmienić liczbę kopii naciskając przycisk ▲ lub ▼. Łączna liczba zdjęć do wydrukowania pojawi się na górze wyświetlacza.
-
9. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz sprawdzić i/lub zmienić ustawienia drukowania, naciśnij przycisk ▼ by zaznaczyć opcję **Settings** (Ustawienia) a następnie naciśnij przycisk **OK**.
10. By wydrukować zdjęcia użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Print Now** (Drukuj teraz), a następnie naciśnij przycisk **OK** (lub naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcia** na panelu sterowania).
Na ekranie stanu drukowania widoczna jest liczba stron do wydrukowania i szacowany czas do zakończenia.
-
- 💡 **Wskazówka** W trakcie drukowania możesz zaznaczyć opcję **Add more photos** (Dodaj więcej zdjęć) i nacisnąć przycisk **OK** by dodać więcej zdjęć do kolejki drukowania.
-

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej można wydrukować w różnych rozmiarach, od 10 x 15 cm, aż do rozmiaru letter lub A4, Można także wydrukować niewielkie, pojedyncze zdjęcia na całej stronie.



Drukowanie zdjęć

- 💡 **Wskazówka** Jeśli chcesz wydrukować tylko pojedyncze zdjęcie bez marginesów formatu 10 x 15 cm na papierze 10 x 15 cm, po prostu naciśnij dwukrotnie przycisk **Drukuj zdjęcia** na panelu sterowania (raz by wyświetlić ekran **Print Preview** (Podgląd wydruku) i raz by rozpocząć zadanie drukowania).
-

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z największym zdjęciem widocznym na wyświetlaczu.



View (Wyświetl)



2. Załaduj do zasobnika fotograficznego papier o rozmiarze do 10 x 15 cm lub pełnowymiarowy papier fotograficzny do zasobnika głównego.
3. Naciśnij przycisk ► do czasu aż zostanie zaznaczona opcja **Print** (Drukuj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Layout** (Układ).
4. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ by przejść pomiędzy opcjami układu, a następnie naciśnij przycisk **OK** gdy zostanie zaznaczona szukana opcja:



Zostanie wyświetlony ekran **Select Photos** (Wybierz zdjęcia).

5. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
6. Gdy zostanie zaznaczona miniatura zdjęcia, które chcesz wydrukować, naciśnij przycisk **OK**.

7. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk ▲ by zaznaczyć je. Pojawi się znak wyboru, oznaczający że zdjęcie zostało wybrane. Możesz zmienić liczbę kopii naciskając przycisk ▲ lub ▼. Łączna liczba zdjęć do wydrukowania pojawi się na górze wyświetlacza.
8. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, by kontynuować przewijanie i wybieranie zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne).
9. Po zaznaczeniu opcji **Print Preview** (Podgląd wydruku) naciśnij **OK**.
Pojawi się ekran **Print Preview** (Podgląd wydruku) pokazujący jak zdjęcia będą wyglądać po wydrukowaniu.
10. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz sprawdzić i/lub zmienić ustawienia drukowania, użyj przycisków ▲ lub ▼ by zaznaczyć opcję **Settings** (Ustawienia) a następnie naciśnij przycisk **OK**.
11. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Print Now** (Drukuj teraz), a następnie naciśnij przycisk **OK** (lub naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcia** na panelu sterowania).
Na ekranie stanu drukowania widoczna jest liczba stron do wydrukowania i szacowany czas do zakończenia.

Tworzenie specjalnych projektów ze zdjęć

Urządzenie HP All-in-One umożliwia tworzenie specjalnych projektów ze zdjęć, włączając:

- Albumy fotograficzne
- Wydruki panoramiczne
- Zdjęcia o rozmiarze wizytówkowym
- Zdjęcia paszportowe

Tworzenie projektów specjalnych

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB. Pojawi się menu **Photosmart Express** z najnowszym zdjęciem widocznym na wyświetlaczu.



View (Wyświetl)

 <p>Print (Drukuj)</p>	 <p>Create (Utwórz)</p>	 <p>Share (Udostępnij)</p>	 <p>Save (Zapisz)</p>
--	---	--	---

2. Upewnij się, że w zasobniku fotograficznym lub głównym zasobniku wejściowym znajduje się papier właściwy dla tworzonego projektu.
3. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby zaznaczyć opcję **Create** (Utwórz), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Create** (Utwórz).
4. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przejrzeć projekty, a następnie naciśnij przycisk **OK** by wybrać dany projekt.
 - **Album Pages** (Strony albumu): Umożliwia wybranie wielu zdjęć i wydrukowanie ich w serii stron albumu, które można połączyć razem by utworzyć album ze zdjęciami. Zdjęcia na stronach albumu są ustawione w tym samym położeniu by stworzyć przyjemną wizualnie prezentację.
 - **Panorama Prints** (Wydruki panoramiczne): umożliwia wybranie i „zszycie” ze sobą wielu zdjęć w celu utworzenia jednego, szerokiego obrazu (lub zdjęcia panoramicznego). Urządzenie HP All-in-One automatycznie dopasowuje krawędzie wybranych zdjęć, tak aby przejścia pomiędzy zdjęciami były najbardziej płynne.

- **Wallets** (Zdjęcia kieszonkowe): Umożliwia drukowanie własnych zdjęć o rozmiarze wizytówkowym, aby nosić je ze sobą lub rozdawać przyjaciołom bądź krewnym.
 - **Passport Photos** (Zdjęcia paszportowe): Umożliwia drukowanie zdjęć paszportowych. (Jeśli chcesz poznać informacje o ograniczeniach dotyczących zdjęć paszportowych, skontaktuj się z lokalnym biurem paszportowym.)
5. Odpowiedz na komunikaty dotyczące tworzonego projektu.
 6. Na ekranie **Print Preview** (Podgląd wydruku), zaznacz opcję **Print Now** (Drukuj teraz), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na ekranie stanu drukowania widoczna jest liczba stron do wydrukowania i szacowany czas do zakończenia.

Udostępnianie zdjęć za pomocą oprogramowania HP Photosmart

Możesz skorzystać z oprogramowania HP Photosmart zainstalowanego w komputerze do przesyłania zdjęć z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej na dysk komputera w celu udostępniania zdjęć w Internecie i drukowania ich z komputera.





Przed przesłaniem zdjęć do komputera, należy wyjąć kartę pamięci z aparatu cyfrowego i umieścić ją w odpowiednim gnieździe karty pamięci w urządzeniu HP All-in-One lub podłączyć urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.

Wysyłanie zdjęć z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.



View (Wyświetl)

			
Print (Drukuj)	Create (Utwórz)	Share (Udostępnij)	Save (Zapisz)

2. Naciskaj przycisk ► do czasu aż zostanie zaznaczona opcja **Share** (Udostępnij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Share Photos** (Udostępnianie zdjęć).
3. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
4. Gdy zostanie zaznaczona miniatura zdjęcia, które chcesz udostępnić, naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk ▲ by zaznaczyć je. Pojawi się znak wyboru, oznaczający że zdjęcie zostało wybrane.
6. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, by kontynuować przewijanie i wybieranie zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Share Options** (Opcje udostępniania).
7. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Share** (Udostępnij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, pojawi się lista dostępnych komputerów. Wybierz komputer do którego chcesz wysłać zdjęcia i przejdź do kolejnego kroku.
8. Gdy pojawi się komunikat **Share Not Finished** (Udostępnianie nie zakończone), naciśnij przycisk **OK** i postępuj według komunikatów na ekranie komputera.

Zapisywanie zdjęć na komputerze

Możesz skorzystać z oprogramowania HP Photosmart zainstalowanego w komputerze do przesyłania zdjęć z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej na dysk komputera w celu udostępniania zdjęć w Internecie i drukowania ich z komputera.

Przed przesłaniem zdjęć do komputera, należy wyjąć kartę pamięci z aparatu cyfrowego i umieścić ją w odpowiednim gnieździe karty pamięci w urządzeniu HP All-in-One lub podłączyć urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.



Zapisywanie zdjęć

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.



View (Wyświetl)



2. Naciskaj przycisk ► do czasu aż zostanie zaznaczona opcja **Save** (Zapisz), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, pojawi się lista dostępnych komputerów. Wybierz komputer do którego chcesz wysłać zdjęcia i przejdź do kolejnego kroku.
3. Gdy pojawi się ekran **Save to Computer** (Zapisz w komputerze) z komunikatem o konieczności sprawdzenia opcji Importowania na monitorze komputera, postępuj według instrukcji na ekranie komputera by zapisać zdjęcia w komputerze.
Do komputera są kopiowane tylko te obrazy, które nie zostały wcześniej zapisane.

Edycja zdjęć za pomocą panelu sterowania

Urządzenie HP All-in-One zawiera kilka podstawowych narzędzi do ręcznej edycji zdjęć przed wydrukowaniem, a także funkcję automatycznego poprawiania zdjęć.


W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Powiększanie i przesuwanie w celu przycięcia fotografii](#)
- [Obracanie zdjęć](#)
- [Dostosowywanie jasności zdjęć](#)
- [Stosowanie efektów kolorystycznych na zdjęciach](#)

- [Usuwanie efektu czerwonych oczu](#)
- [Automatyczne poprawianie jakości zdjęć](#)

Powiększanie i przesuwanie w celu przycięcia fotografii

Urządzenie HP All-in-One umożliwia powiększanie i pomniejszanie określonych obszarów zdjęcia. Gdy drukujesz zdjęcie, będzie ono przycięte, tak że tylko widoczny obszar zostanie wydrukowany.


 **Uwaga** Zmiany wprowadzone do zdjęcia dotyczą tylko przeglądania i drukowania zdjęcia. Zmiany te nie zostaną zapisane na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci masowej.

Przycinanie zdjęć

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.
2. Po zaznaczeniu opcji **View** (Wyświetl) naciśnij **OK**.
Możesz użyć przycisków ◀ lub ▶ by zaznaczyć opcje.
Zostanie wyświetlony ekran **View Photos** (Przeglądanie zdjęć).
3. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
4. Gdy pojawi się miniatura zdjęcia, które chcesz edytować, naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk ponownie przycisk **OK** by wyświetlić menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne).
6. W menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne) użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Edit Photo** (Edycja zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Edit Photo** (Edycja zdjęcia).
7. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Crop** (Przycinanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Crop** (Przycinanie).
8. Naciśnij przyciski **Powiększenie** lub **Pomniejszenie** by przybliżyć lub oddalić obiekt znajdujący się na zdjęciu.
Na zdjęciu pojawi się ramka pokazująca w przybliżeniu obszar, który zostanie wydrukowany.
9. Naciśnij strzałki na klawiaturze kierunkowej by przesuwać zdjęcie i wybrać określony obszar do wydrukowania.
10. Naciśnij przycisk **OK**, aby przyciąć zdjęcie.

Obracanie zdjęcia

Zależnie od tego jak zdjęcie jest zapisane, na wyświetlaczu może być obrócone na bok lub do góry nogami. Może być konieczne obrócenie zdjęcia by wyglądało lub drukowało się prawidłowo.


 **Uwaga** Podczas drukowania kilku zdjęć na stronie urządzenie HP All-in-One automatycznie obraca zdjęcia, tak aby zmieścić na jednej stronie maksymalną liczbę fotografii. W tym wypadku wprowadzone przez użytkownika zmiany pozycji zdjęć są ignorowane w celu dostosowania liczby wybranych zdjęć na stronie.

Obracanie zdjęcia

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.
2. Po zaznaczeniu opcji **View** (Wyświetl) naciśnij **OK**.
Możesz użyć przycisków ◀ lub ▶ by zaznaczyć opcje.
Zostanie wyświetlony ekran **View Photos** (Przeglądanie zdjęć).
3. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
4. Gdy pojawi się miniatura zdjęcia, które chcesz edytować, naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij ponownie przycisk **OK** by wyświetlić menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne).
6. W menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne) użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Edit Photo** (Edycja zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Edit Photo** (Edycja zdjęcia).
7. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Rotate** (Obracanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Rotate** (Obracanie).
8. Użyj przycisków ◀ lub ▶ by obrócić obraz o 90 stopni zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
9. Gdy zakończysz obracanie obrazu, naciśnij przycisk **OK**.

Dostosowywanie jasności zdjęć

Możesz dostosować jasność zdjęcia, by zostało wydrukowane jaśniej lub ciemniej niż oryginalne zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym.

 **Uwaga** Zmiany wprowadzone do zdjęcia dotyczą tylko przeglądania i drukowania zdjęcia. Zmiany te nie zostaną zapisane na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci masowej.


Regulacja jasności

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.
2. Po zaznaczeniu opcji **View** (Wyświetl) naciśnij **OK**.
Możesz użyć przycisków ◀ lub ▶ by zaznaczyć opcje.
Zostanie wyświetlony ekran **View Photos** (Przeglądanie zdjęć).
3. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
4. Gdy pojawi się miniatura zdjęcia, które chcesz edytować, naciśnij przycisk **OK**.

5. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk ponownie przycisk **OK** by wyświetlić menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne).
6. W menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne) użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Edit Photo** (Edycja zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Edit Photo** (Edycja zdjęcia).
7. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Brightness** (Jasność), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Brightness** (Jasność).
8. Naciśnij przyciski ◀ i ▶, aby zmniejszyć lub zwiększyć jasność zdjęcia.
Bieżące ustawienie jasności wskazywane jest przez pionową linię na suwaku.
9. Gdy zakończysz regulację jasności, naciśnij przycisk **OK**.

Stosowanie efektów kolorystycznych na zdjęciach

Możesz zastosować specjalne efekty kolorystyczne do zdjęcia, tak by zostało wydrukowane w sepii, ręcznie podbarwione lub czarno-białe.

 **Uwaga** Zmiany wprowadzone do zdjęcia dotyczą tylko przeglądania i drukowania zdjęcia. Zmiany te nie zostaną zapisane na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci masowej.

Zmieniana efektów kolorystycznych

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.
2. Po zaznaczeniu opcji **View** (Wyświetl) naciśnij **OK**.
Możesz użyć przycisków ◀ lub ▶ by zaznaczyć opcje.
Zostanie wyświetlony ekran **View Photos** (Przeglądanie zdjęć).
3. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
4. Gdy pojawi się miniatura zdjęcia, które chcesz edytować, naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk ponownie przycisk **OK** by wyświetlić menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne).
6. W menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne) użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Edit Photo** (Edycja zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Edit Photo** (Edycja zdjęcia).
7. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Color Effect** (Efekt kolorystyczny), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Color Effect** (Efekt kolorystyczny).
8. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby wybrać jedną z poniższych opcji efektów kolorystycznych, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

No Effect (Brak efektu)	Nie stosuje żadnych efektów kolorystycznych do zdjęcia.
Black & White (Czarno-białe)	Drukuje zdjęcie w czerni i bieli.

Sepia	Stosuje do zdjęcia brązowe tony, podobne do zdjęć z początków XX wieku.
Antique (Postarzone)	Stosuje do zdjęcia brązowe tony wraz z kilkoma jasnymi kolorami. Przy tej opcji zdjęcie będzie wyglądało na ręcznie podmalowane.

Wybrany efekt kolorystyczny zostanie zastosowany do zdjęcia, a zdjęcie zostanie pokazane na ekranie.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

Lampa błyskowa w aparatach (szczególnie w starszych modelach) może czasem powodować, że oczy fotografowanej osoby są czerwone na zdjęciu. Czerwony odcień oczu można usunąć tak, aby ich kolor na zdjęciu był prawidłowy.

Usuwanie ze zdjęć efektu czerwonych oczu

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.
2. Po zaznaczeniu opcji **View** (Wyświetl) naciśnij **OK**.
Możesz użyć przycisków ◀ lub ▶ by zaznaczyć opcje.
Zostanie wyświetlony ekran **View Photos** (Przeglądanie zdjęć).
3. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
4. Gdy pojawi się miniatura zdjęcia, które chcesz edytować, naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk **Usuwanie efektu czerwonych oczu** na panelu sterowania.

 **Wskazówka** Inną metodą jest wybranie opcji **Red Eye Removal** (Usuwanie efektu czerwonych oczu) z menu **Edit Photo** (Edycja zdjęcia).

Ikona efektu czerwonych oczu zacznie migać w lewym górnym rogu zdjęcia, zostanie usunięty efekt czerwonych oczu a zdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie.

Automatyczne poprawianie jakości zdjęć

Urządzenie HP All-in-One jest domyślnie skonfigurowane tak, aby automatycznie poprawiało jakość zdjęć podczas drukowania. Zmiany są widoczne jedynie na wydrukach; Nie widać ich na wyświetlaczu urządzenia.

Po włączeniu tej funkcji urządzenie HP All-in-One będzie stosowało technologię **HP Real Life Technologies** (Technologie HP Real Life) w celu:

- dopasowania jasności fotografii;
- dopasowania jasności, aby ciemne obrazy wyglądały jaśniej;
- wyostrzenia zamazanych obrazów.

Automatyczne poprawianie jakości zdjęć można wyłączyć dla poszczególnych zdjęć.

Wyłączenie automatycznego poprawiania zdjęć

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB.
Pojawi się menu **Photosmart Express** z ostatnio używanym zdjęciem widocznym na ekranie.
2. Po zaznaczeniu opcji **View** (Wyświetl) naciśnij **OK**.
Możesz użyć przycisków ◀ lub ▶ by zaznaczyć opcje.
Zostanie wyświetlony ekran **View Photos** (Przeglądanie zdjęć).
3. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby przewinąć miniatury zdjęć.
4. Gdy pojawi się miniatura zdjęcia, które chcesz edytować, naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy wybrane zdjęcie pojawi się na ekranie, naciśnij ponownie przycisk **OK** by wyświetlić menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne).
6. W menu **Photo Options** (Opcje fotograficzne) użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Edit Photo** (Edycja zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Edit Photo** (Edycja zdjęcia).
7. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby zaznaczyć opcję **Photo Fix**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Photo Fix**.
8. By wyłączyć automatyczne poprawianie zdjęć dotknij użyj przycisku ▲ lub ▼ by wybrać opcję **Off** (Nie świeci) i naciśnij przycisk **OK**.

9 Korzystanie z funkcji skanowania

Skanowanie to proces przekształcania tekstu i obrazów do postaci elektronicznej zrozumiałej dla komputera. Za pomocą urządzenia HP All-in-One można skanować niemal wszystko (zdjęcia, artykuły w gazetach, negatywy, slajdy i dokumenty tekstowe).

Korzystając z funkcji skanowania urządzenia HP All-in-One, można wykonać następujące zadania:

- Wykonywanie przedruków ulubionych zdjęć.
- Zeskanować tekst artykułu wprost do procesora tekstu i zacytować go w raporcie.
- Wydrukować wizytówki i broszury dzięki możliwości zeskanowania logo i użycia go w oprogramowaniu graficznym.
- Wysłać zdjęcia do członków rodziny i przyjaciół dzięki możliwości zeskanowania ulubionych odbitek i dołączenia ich do wiadomości e-mail.
- Utworzyć fotograficzny katalog przedmiotów przechowywanych w domu lub w biurze.
- Archiwizować cenne zdjęcia w elektronicznym albumie.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wykonywanie przedruków zdjęć](#)
- [Skanowanie obrazów](#)
- [Edycja zeskanowanego obrazu](#)
- [Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciołom i bliskim](#)
- [Zatrzymywanie skanowania](#)

Wykonywanie przedruków zdjęć


Możesz zeskanować wydrukowaną kopię zdjęcia by wykonać kopie w wielu różnych rozmiarach papieru, aż do rozmiaru Letter (8,5 x 11 cali) lub A4 (210 x 297 mm).

Domyślnie urządzenie HP All-in-One jest ustawione na automatyczne wykrywanie rodzaju papieru. Aby uzyskać najlepsze rezultaty w czasie kopiowania zdjęć, pozostaw opcję **Paper Type** (Rodzaj papieru) ustawioną na **Automatic** (Automat.) i załaduj papier fotograficzny do urządzenia HP All-in-One. Opcję **Paper Type** (Rodzaj papieru) należy zmieniać tylko wtedy, gdy występują problemy z jakością wydruku przy ustawieniu **Automatic** (Automat.).



Kopiowanie oryginału zdjęcia

1. Naciśnij **Wydruki ze skanera**, aby wybrać opcję **Scan and Reprint** (Skanuj i drukuj ponownie).

 **Uwaga** Można także nacisnąć **Menu Skanuj** na panelu sterowania, aby włączyć opcję **Scan and Reprint** (Skanuj i drukuj ponownie).

Uwaga W zależności od wybranego rozmiaru papieru, można umieścić papier fotograficzny w podajniku papieru fotograficznego lub w podajniku głównym.


2. Gdy pojawi się komunikat, załaduj oryginalne zdjęcie stroną z obrazem do dołu, w prawym przednim narożniku szyby i wykonaj jedną z czynności:

Kopiowanie zdjęcia za pomocą domyślnych ustawień drukowania

- ▲ Naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcia** na panelu sterowania.


Zmiana ustawień drukowania przed kopiowaniem zdjęcia

- a. Naciśnij przycisk **OK**, aby zmienić opcje drukowania.
Zostanie wyświetlony ekran **Source of Original** (Źródło oryginału).
- b. Naciskaj ▲ lub ▼, aby zaznaczyć dowolną z opcji, a następnie naciśnij **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Print Layout** (Układ wydruku).
- c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać układ wydruku, a następnie naciśnij **OK**.


 **Uwaga** Zależnie od wybranego rozmiaru papieru może pojawić się monit o wybranie układu zdjęć na stronach.

Pojawi się menu **Scan Preview** (Podgląd skanu).

- d. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustalić liczbę kopii, a następnie naciśnij **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Reprint Options** (Opcje reprintów).

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One zeskanuje oryginał i pokaże podgląd zdjęcia na wyświetlaczu.

- e. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **Print Preview** (Podgląd wydruku).


 **Uwaga** Wybierz **Edit Photo** (Edycja zdjęcia), aby zmodyfikować zdjęcia przed wydrukowaniem.

Zostanie wyświetlony ekran **Print Preview** (Podgląd wydruku).


- f. Użyj ▲ i ▼, aby zaznaczyć **Print Now** (Drukuj teraz) i naciśnij **OK** (lub **Drukuj zdjęcia** na panelu sterowania).

Skanowanie obrazów

Skanowanie można rozpocząć za pomocą komputera lub panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Ta część zawiera informacje dotyczące wyłącznie skanowania z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Do skanowania można wykorzystać oprogramowanie zainstalowane z produktem HP All-in-One. Za pomocą oprogramowania możesz edytować skanowane obrazy lub tworzyć specjalne projekty, korzystając z zeskanowanego obrazu.

Aby można było korzystać z funkcji skanowania, urządzenie HP All-in-One oraz komputer muszą być ze sobą połączone i muszą być włączone. Oprócz tego, przed przystąpieniem do skanowania na komputerze powinno być zainstalowane i uruchomione oprogramowanie HP All-in-One. Aby sprawdzić, czy oprogramowanie urządzenia HP All-in-One jest uruchomione na komputerze z systemem Windows, znajdź ikonę HP All-in-One na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu, obok zegara.

 **Uwaga** Zamknięcie ikony **HP Digital Imaging Monitor** na pasku zadań systemu Windows może spowodować, że niektóre funkcje skanowania urządzenia HP All-in-One staną się niedostępne. W takim przypadku można przywrócić pełną funkcjonalność, uruchamiając ponownie komputer lub uruchamiając oprogramowanie HP Photosmart.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Skanowanie oryginału do komputera](#)
- [Skanowanie oryginału na kartę pamięci lub do urządzenia pamięciowego](#)


Skanowanie oryginału do komputera

Oryginały umieszczone na szybie można skanować za pomocą panelu sterowania.



Skanowanie do komputera

1. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
2. Naciśnij przycisk **Menu Skanuj**.
3. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Scan to Computer** (Skanuj do komputera), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do jednego lub więcej komputerów w sieci, wykonaj następujące czynności:
 - a. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać **Select Computer** (Wybierz komputer). Na wyświetlaczu widoczna jest lista komputerów podłączonych do urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Na liście w menu **Select Computer** (Wybierz komputer) obok komputerów podłączonych za pośrednictwem sieci mogą pojawić się komputery podłączone przez gniazdo USB.

- b. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać komputer domyślny, lub naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać inny komputer, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Na wyświetlaczu widoczne jest menu **Scan To** (Skanuj do) zawierające aplikacje na wybranym komputerze.

Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone bezpośrednio do komputera kablem USB, przejdź do kroku 5.


- Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać aplikację domyślną, lub naciśnij przycisk ▼, aby wybrać inną aplikację, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na komputerze zostanie wyświetlony podgląd zeskanowanego obrazu, umożliwiając jego edycję.
- Przeprowadź edycję obrazu podglądu, a następnie kliknij przycisk **Akceptuj**.

Tematy pokrewne

- [„Funkcje panelu sterowania” na stronie 13](#)
- [„Menu Skanuj” na stronie 17](#)

Skanowanie oryginału na kartę pamięci lub do urządzenia pamięciowego

Możesz przesłać zeskanowany obraz jako obraz JPEG do aktualnie zainstalowanej karty pamięci lub urządzenia pamięciowego podłączonego do przedniego gniazda USB. Umożliwia to użycie opcji drukowania zdjęć, aby uzyskać z zeskanowanego obrazu wydruki bez obramowania i strony albumu.


 **Uwaga** Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, użytkownik może uzyskać dostęp do zeskanowanych obrazów tylko wtedy, gdy karta lub urządzenie są współużytkowane w sieci.

Aby zapisać zeskanowany obraz na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięciowym

- Upewnij się, że karta pamięci jest włożona do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One albo czy urządzenie pamięci masowej jest podłączone do przedniego portu USB.
- Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
- Naciśnij przycisk **Menu Skanuj**.
- Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Scan to Memory Card** (Skanuj do karty pamięci), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie HP All-in-One zeskanuje obraz i zapisze plik na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięciowym w formacie JPEG.

Edycja zeskanowanego obrazu

Za pomocą oprogramowania urządzenia HP All-in-One można edytować zeskanowane obrazy. Za pomocą oprogramowania OCR (Optical Character Recognition) można także zeskanowane dokumenty poddać edycji.

 **Uwaga** Jeśli używany jest program HP Photosmart Essential, oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) mogło nie zostać zainstalowane. Aby zainstalować oprogramowanie OCR, należy ponownie włożyć płytę z oprogramowaniem i wybrać opcję **OCR** w grupie ustawień instalacji **Niestandardowe**.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Edycja zeskanowanego podglądu obrazu](#)
- [Edycja zeskanowanych zdjęć lub grafiki](#)
- [Edycja zeskanowanego dokumentu](#)

Edycja zeskanowanego podglądu obrazu

Możesz skorzystać z narzędzi oprogramowania **Skanowanie HP** do zmiany podglądu obrazu. Wszystkie wprowadzone zmiany, np. jasność, rodzaj obrazu, rozdzielczość itp., dotyczą danej sesji skanowania.


Po zeskanowaniu obrazu można dokonać dodatkowych zmian za pomocą oprogramowania HP Photosmart.

Edycja zeskanowanych zdjęć lub grafiki

Za pomocą oprogramowania urządzenia HP All-in-One można edytować zeskanowane zdjęcia i grafiki. Program ten umożliwia obracanie lub przycinanie obrazów, a także dostosowywanie jasności, kontrastu i nasycenia kolorów.


Edycja zeskanowanego dokumentu

Skanowanie tekstu (zwane także optycznym rozpoznawaniem znaków – OCR, ang. optical character recognition) umożliwia przenoszenie treści czasopism, książek i innych druków do dowolnego edytora oraz innych programów w postaci tekstu nadającego się do edycji. Opanowanie prawidłowych zasad skanowania OCR jest istotne dla uzyskania najlepszych wyników. Nie należy oczekiwać, że już za pierwszym użyciem oprogramowania OCR uda się uzyskać tekst co do litery zgodny z oryginałem. Korzystanie z oprogramowania OCR wymaga pewnej wprawy i doświadczenia.

 **Uwaga** Jeśli używany jest program HP Photosmart Essential, oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) mogło nie zostać zainstalowane. Aby zainstalować oprogramowanie OCR, należy ponownie włożyć płytę z oprogramowaniem i wybrać opcję **OCR** w grupie ustawień instalacji **Niestandardowe**.

Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciółom i bliskim

Możesz w prosty sposób udostępnić zeskanowane obrazy rodzinie i znajomym przy pomocy usługi online HP Photosmart – Udostępnianie. Usługa HP Photosmart – Udostępnianie umożliwia wysyłanie obrazów jako wiadomości e-mail lub przesłanie zdjęcia do internetowego albumu fotograficznego oraz zamawianie odbitek przez Internet.

 **Uwaga** Dostępność opisanych tutaj usług zależy od kraju/regionu. Niektóre z opisanych usług mogą być niedostępne w danym kraju/regionie.

Wysyłanie zeskanowanego zdjęcia lub dokumentu

1. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
2. Naciśnij przycisk **Menu Skanuj**.
3. Naciśnij przycisk **OK** by wybrać opcję **HP Photosmart Share** i wysłać zeskanowany obraz do komputera. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do jednego lub kilku komputerów w sieci, pojawi się menu **Select Computer** (Wybierz komputer). Wybierz nazwę komputera docelowego.

4. Użyj oprogramowania **HP Photosmart Share** na komputerze do przesłania zdjęć w postaci miniaturki w poczcie e-mail (pełnowymiarowe pliki można pobrać później, gdy będzie to wygodne dla odbiorcy), przesłania zdjęć do internetowego albumu fotograficznego albo usługi elektronicznego zakładu fotograficznego, a także przesłania zdjęć do innego urządzenia HP podłączonego do sieci.
5. Urządzenie HP All-in-One wyśle zeskanowane zdjęcie lub dokument do komputera lub do wszystkich wybranych miejsc docelowych Share.

Tematy pokrewne

[„Udostępnianie zdjęć za pomocą oprogramowania HP Photosmart”](#) na stronie 120


Zatrzymywanie skanowania

Aby zatrzymać skanowanie

- ▲ Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania.

10 Korzystanie z funkcji kopiowania

Urządzenie HP All-in-One umożliwia wykonywanie wysokiej jakości kolorowych oraz czarno-białych kopii na różnych rodzajach papieru, a także na foliach. Rozmiar oryginału można zwiększać i zmniejszać, dopasowując go do danego formatu papieru. Można również zmieniać jasność wydruku oraz korzystać z opcji specjalnych, umożliwiających tworzenie wysokiej jakości zdjęć, także bez obramowania.

 **Wskazówka** Największą wydajność kopiowania w standardowych projektach można uzyskać, ustawiając rozmiar papieru na **Letter** lub **A4**, rodzaj papieru na **Plain Paper** (Zwykły papier), a jakość kopii na **Fast** (Rob.).

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Kopiowanie](#)
- [Podgląd zadania kopiowania](#)
- [Zmiana ustawień kopiowania dla bieżącego zadania](#)
- [Zmiana domyślnych ustawień kopiowania](#)
- [Wykonywanie specjalnych zadań kopiowania](#)
- [Zatrzymywanie kopiowania](#)

Kopiowanie

Możesz tworzyć wysokiej jakości kopie wybranych zdjęć za pomocą panelu sterowania.

Aby wykonać kopię z panelu sterowania


1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu płyty szklanej (zadrukowaną stroną do dołu) lub w zasobniku podajnika dokumentów (zadrukowaną stroną do góry).
3. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**, aby rozpocząć kopiowanie.

Tematy pokrewne

[„Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów”](#) na stronie 79

Podgląd zadania kopiowania

Po zmianie ustawień urządzenia HP All-in-One w celu wykonania kopii można przed rozpoczęciem kopiowania wyświetlić podgląd wydruku.

 **Uwaga** Musisz dokładnie wybrać opcje kopiowania, aby zapewnić dokładny podgląd. Ustawienia automatyczne nie wpływają na rozmiar i rodzaj załadowanego papieru, gdyż wykorzystują wartości domyślne.

Podgląd pojawia się po wybraniu **Podgląd w Copy Menu** (Menu Kopiuj), oraz po użyciu opcji przycinania w celu określenia, który obszar oryginału należy skopiować.

Oglądanie podglądu kopii z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
2. Zmień ustawienia kopiowania w urządzeniu HP All-in-One, aby wykonać jak najdokładniejszą kopię.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podgląd**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Wyświetlony obraz przedstawia kopię, która zostanie wydrukowana.
4. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**, aby zaakceptować wyświetloną wersję i rozpocząć kopiowanie.

Zmiana ustawień kopiowania dla bieżącego zadania

Ustawienia kopiowania urządzenia HP All-in-One można dopasować do wykonania niemal każdego rodzaju kopii.

W tej części zawarte są następujące tematy:


- [Ustawianie liczby kopii](#)
- [Ustawianie rozmiaru papieru](#)
- [Ustawianie rodzaju papieru](#)
- [Zmiana szybkości lub jakości kopiowania](#)
- [Dostosowywanie rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii](#)

Ustawianie liczby kopii

Liczbę kopii do wydrukowania można ustawić za pomocą przycisku **Menu Kopiuj** na panelu sterowania lub przez ustawienia odpowiednich opcji w oprogramowaniu.

Ustawianie liczby kopii za pomocą panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
3. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Copies** (Kopie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona opcja **Copies** (Kopie).
5. Użyj klawiatury lub naciśnij przycisk ▲ by wybrać liczbę kopii, aż do maksymalnej wartości.
(Maksymalna liczba kopii zależy od modelu urządzenia.)

 **Wskazówka** Przytrzymanie przycisku strzałki powoduje, że wybrana liczba kopii będzie się zmieniała skokowo o 5, co ułatwia ustawienie dużej liczby kopii.

6. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**.

Ustawianie rozmiaru papieru

Możesz wybrać rozmiar papieru w urządzeniu HP All-in-One. Wybrany rozmiar papieru powinien być zgodny z rozmiarem arkuszy załadowanych do zasobnika wejściowego.

Aby ustawić rozmiar papieru

1. Naciśnij przycisk **Menu Kopiu**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiu).
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Paper Size** (Rozmiar papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Paper Size** (Rozmiar papieru).
3. Naciśnij ▼, aby wybrać odpowiedni rozmiar papieru, a następnie naciśnij **OK**.
Poniższa tabela służy do określenia ustawień rozmiaru papieru na podstawie papieru załadowanego do zasobnika wejściowego.

Rodzaj papieru	Zalecane ustawienia rozmiaru papieru
Papier do kopiarki, wielozadaniowy lub zwykły	8.5x11 inch (8,5x11 cali) lub A4
Papiery do drukarek atramentowych	8.5x11 inch (8,5x11 cali) lub A4
Papier firmowy z nagłówkiem	8.5x11 inch (8,5x11 cali) lub A4
Papiery fotograficzne	10x15 cm 4x6 inch (4x6 cali) 13x18 cm 5x7 inch (5x7 cali) 8.5x11 inch (8,5x11 cali) A4 L (tylko dla Japonii) Format 2L (tylko dla Japonii) 20x25 cm (tylko dla Niemiec) Mutsugiri (tylko dla Japonii)
Hagaki	Hagaki (tylko dla Japonii)
Folie	8.5x11 inch (8,5x11 cali) lub A4

Ustawianie rodzaju papieru

Można wybrać rodzaj papieru w urządzeniu HP All-in-One. Domyślnie dla kopiowania ustawiany jest rodzaj **Automatic** (Automat.), dzięki czemu urządzenie HP All-in-One samo wykrywa rodzaj papieru w podajniku wejściowym.

Ustawianie rodzaju papieru do kopiowania

1. Naciśnij przycisk **Menu Kopiu**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiu).
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Paper Type** (Rodzaj papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Paper Type** (Rodzaj papieru).

3. Naciskaj przycisk ▼, aby wybrać odpowiedni rodzaj papieru.
Poniższa tabela służy do określenia ustawień rodzaju papieru na podstawie papieru załadowanego do pojemnika wejściowego.

Rodzaj papieru	Ustawienie Panelu sterowania
Papier do kopiarek albo firmowy	Plain Paper (Zwykły papier)
Papier HP Bright White	Plain Paper (Zwykły papier)
Papier fotograficzny HP Premium Plus, błyszczący	Premium Photo (Fotograf. Premium)
Papier fotograficzny HP Premium Plus, matowy	Premium Photo (Fotograf. Premium)
Papier fotograficzny HP Premium Plus 10 x 15 cm (4 x 6 cali)	Premium Photo (Fotograf. Premium)
Papier fotograficzny HP Premium Plus 13 x 18 cm (5 x 7 cali)	Premium Photo (Fotograf. Premium)
Papier fotograficzny HP	Photo Paper (Papier fotograficzny)
Papier fotograficzny HP Everyday	Everyday Photo (Foto. codzien. użytku)
Papier fotograficzny HP Everyday, półbłyszczący	Everyday Matte (Codzien. użytku, mat.)
Papier HP Premium	Premium Inkjet (Premium do druk. atr.)
Inne rodzaje papieru do drukarek atramentowych	Premium Inkjet (Premium do druk. atr.)
Papier HP Professional Brochure & Flyer, (błyszczący)	Brochure Glossy (Broszurowy, błyszczący)
Papier HP Professional Brochure & Flyer (matowy)	Brochure Matte (Broszurowy, matowy)
Folia HP Premium lub Premium Plus do drukarek atramentowych	Transparency (Folia)
Inne rodzaje folii	Transparency (Folia)
Zwykły Hagaki	Plain Paper (Zwykły papier)
Błyszczący Hagaki	Premium Photo (Fotograf. Premium)
L (tylko Japonia)	Premium Photo (Fotograf. Premium)
Papieri fotograficzne Advanced	Advanced Photo (Adv. Photo)

4. Naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana szybkości lub jakości kopiowania

Urządzenie HP All-in-One udostępnia cztery opcje wpływające na szybkość i jakość kopiowania.

- Opcja **Maximum dpi** (Maksymalna rozdzielczość) tworzy najwyższej jakości kopie na każdym papierze. **Maximum dpi** (Maksymalna rozdzielczość) powoduje wolniejsze kopiowanie niż inne ustawienia.
- Opcja **Best** (Najlepsza) zapewnia wysoką jakość dla wszystkich rodzajów papieru i eliminuje pasma (paski), które występują czasem na obszarach o jednolitym wypełnieniu. **Best** (Najlepsza) działa wolniej niż opcja **Normal** (Normalna) lub **Fast** (Robocza).
- **Normal** (Normalna) zapewnia wysoką jakość i jest zalecana dla większości kopii. **Normal** (Normalna) działa szybciej od opcji **Best** (Najlepsza) i jest ustawieniem domyślnym.
- Opcja **Fast** (Robocza) działa szybciej od opcji **Normal** (Normalna). Jakość tekstu jest porównywalna z ustawieniem **Normal** (Normalna), natomiast grafika może być niższej jakości. Opcja **Fast** (Robocza) powoduje mniejsze zużycie atramentu i przedłuża okres wykorzystania pojemników z tuszem.

Zmiana jakości kopiowania z panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
3. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Quality** (Jakość), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Quality** (Jakość).
5. Naciśnij przycisk ▼ by wybrać jakość kopii.
6. Naciśnij przycisk **OK**.

Dostosowywanie rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii

Do ustawienia kontrastu wykonywanych kopii służy opcja **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej).

Aby ustawić kontrast kopii z poziomu panelu sterowania


1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
3. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej).
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk ►, aby przyciemnić kopię.
 - Naciśnij przycisk ◀, aby rozjaśnić kopię.
6. Naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana domyślnych ustawień kopiowania

Zmiana ustawień kopiowania za pomocą panelu przedniego dotyczy tylko bieżącego zadania kopiowania. Aby zmiana dotyczyła wszystkich zadań kopiowania wykonywanych w przyszłości, należy zapisać ustawienia jako domyślne.

Aby określić ustawienia domyślne kopiowania z panelu sterowania.

1. Wprowadź wszystkie wymagane zmiany w ustawieniach kopiowania.
2. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Set As New Defaults** (Ustaw nowe ust. domyślne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Yes, change defaults** (Tak, zmień ust. domyślne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

 **Uwaga** Określone w tym miejscu ustawienia są zapisywane tylko w urządzeniu HP All-in-One. Nie powodują zmiany ustawień w oprogramowaniu. Korzystając z oprogramowania zainstalowanego razem z urządzeniem HP All-in-One, można zapisywać najczęściej używane ustawienia.

Wykonywanie specjalnych zadań kopiowania

Oprócz obsługi standardowych zadań kopiowania, urządzenie HP All-in-One obsługuje zadania specjalne, np. drukowanie obrazów bez obramowania i zmiana rozmiarów oryginału.

W tej części zawarte są następujące tematy:


- [Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania](#)
- [Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A4](#)
- [Zmiana rozmiaru oryginału przy użyciu ustawień niestandardowych](#)
- [Przycinanie oryginału](#)
- [Przesuwanie lewego marginesu](#)
- [Poprawianie jakości kopii](#)

Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania


Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania zdjęć, załaduj papier fotograficzny 10 x 15 cm do podajnika fotograficznego i zmień ustawienia kopiowania na właściwy rodzaj papieru i funkcję poprawy jakości zdjęcia.


Aby wykonać kopię fotografii bez obramowań z panelu sterowania

1. Załaduj papier fotograficzny 10 x 15 cm do podajnika fotograficznego.

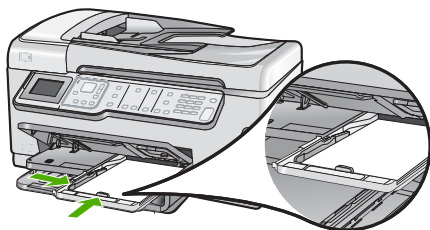

2. Połóż oryginalne zdjęcie w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź zdjęcia znajdowała się przy przedniej krawędzi szyby, tak jak pokazano na wskazówkach widocznych wzdłuż krawędzi szyby.
3. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**.
Urządzenie HP All-in-One wykona kopię oryginału zdjęcia w formacie 10 x 15 cm bez obramowania.

 **Uwaga** Jeśli w podajniku fotograficznym znajduje się papier z zakładkami, możesz możesz oderwać zakładki po wyschnięciu tuszu.

 **Wskazówka** Jeśli wydruk ma mieć obramowanie, ustaw rodzaj papieru na **Premium Photo** (Fotograf. Premium), następnie spróbuj ponownie wykonać kopię.


Tematy pokrewne


- [„Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm \(4 x 6 cali\)” na stronie 86](#)
- [„Ustawianie rodzaju papieru” na stronie 137](#)

Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A4

Możesz korzystać z funkcji **Fit to Page** (Dopasuj do strony) by skopiowany oryginał dopasował się do marginesów strony bez ryzyka przycinania części oryginału. Jest to przydatna funkcja podczas pomniejszania lub powiększania oryginału. Na przykład:

- Gdy powiększasz zdjęcie 10 x 15 cm, by wykonać pełnowymiarową kopię bez obramowań na papierze Letter lub A4, część zdjęcia zostanie przycięta. Funkcja **Fit to Page** (Dopasuj do strony) powiększy zdjęcie tak jak to możliwe by dopasować je do strony bez przycinania zdjęcia.
- Jeżeli obraz lub tekst oryginału wypełnia cały arkusz bez marginesów, możesz skorzystać z opcji **Fit to Page** (Dopasuj do strony), zmniejszając w ten sposób oryginał i unikając niezamierzonego przycięcia tekstu lub obrazu przy krawędziach arkusza.

 **Uwaga** W celu powiększenia oryginału bez zmiany proporcji oryginału i uniknięcia sytuacji, w której zostałyby przycięte krawędzie oryginału, urządzenie wielofunkcyjne może pozostawić nierówną ilość pustego miejsca wokół krawędzi arkusza papieru.

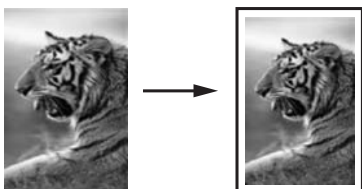

Aby zmienić rozmiar dokumentu z poziomu panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
3. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Size** (Rozmiar), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Size** (Rozmiar).
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Fit to Page** (Dopasuj do strony), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana rozmiaru oryginału przy użyciu ustawień niestandardowych

Do pomniejszania lub powiększania kopii dokumentu można używać własnych ustawień niestandardowych.

Aby ustawić rozmiar niestandardowy na panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
3. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Size** (Rozmiar), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Size** (Rozmiar).
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Custom 100%** (Niestandardowy 100%), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Custom 100%** (Niestandardowy 100%).
6. Użyj klawiatury lub naciśnij przycisk ▼ lub ▲ by wybrać wartość procentową zmniejszenia lub powiększenia kopii.
(Minimalna i maksymalna wartość procentowa zmiany rozmiaru zależy od modelu urządzenia.)
7. Naciśnij przycisk **OK**.

Przycinanie oryginału

Po zmianie ustawień kopiowania urządzenia HP All-in-One, możesz skorzystać z funkcji przycinania, aby określić obszar oryginału, który ma zostać skopiowany.

Przycinanie kopii z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
2. Zmień ustawienia kopiowania w urządzeniu HP All-in-One, aby wykonać jak najdokładniejszą kopię.
3. Naciśnij przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Crop** (Przycinanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Crop** (Przycinanie).
4. Za pomocą strzałek na klawiaturze kierunkowej przesuń kursor do górnego, prawego rogu obszaru, który chcesz wyciąć, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciskaj **▼** i **▶**, aby przesunąć kursor do dolnego, prawego narożnika wycinanego obszaru, po czym naciśnij **OK**.
Urządzenie HP All-in-One pokaże podgląd wydruku na wyświetlaczu.
6. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**, aby zaakceptować wyświetloną wersję i rozpocząć kopiowanie.

Przesuwanie lewego marginesu

Lewy margines kopii można przesunąć za pomocą opcji **Margin Shift** (Przesunięcie marginesu). Jest to przydatne w przygotowaniu kopii do bindowania. Urządzenie HP All-in-One przesuwaa obraz utworzonej kopii o 0,95 cm w prawo.



Uwaga Przy włączonej opcji **Margin Shift** (Przesunięcie marginesu), prawa krawędź kopii może ulec przycięciu.

Przesuwanie marginesu kopii z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
2. Zmień ustawienia kopiowania w urządzeniu HP All-in-One, aby wykonać jak najdokładniejszą kopię.
3. Naciśnij przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Margin Shift** (Przesunięcie marginesu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się menu **Margin Shift** (Przesunięcie marginesu).
4. Naciśnij przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **On** (Włącz), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**, aby rozpocząć kopiowanie.

Poprawianie jakości kopii

Funkcja **Enhancements** (Ulepszenia) polepsza jakość dokumentów tekstowych dzięki wyostrzeniu krawędzi czarnego tekstu lub zdjęć, modyfikując jasne kolory, które w przeciwnym razie mogłyby zostać skopiowane jako białe.

Domyślna opcja zwiększania jakości to **Mixed** (Łączone). Opcja **Mixed** (Łączone) służy do zwiększania ostrości krawędzi większości oryginałów. Za pomocą funkcji zwiększania

jakości **Photo** (Fotograficzny) można uwydatnić jasne kolory, które inaczej mogłyby zostać skopiowane jako białe.

Poniższe problemy można rozwiązać zmieniając ustawienie **Enhancements** (Ulepszenia) na opcję **Photo** (Fotograficzny) lub **None** (Brak).

- Rozproszone kolorowe kropki wokół fragmentów tekstu na kopiach.
- Duże, czarne litery wyglądają jak poplamione (nie są jednolite).
- Cienkie kolorowe figury lub linie są częściowo zaczerwione.
- Na obszarach jasnych lub średnioszarych widoczne są poziome ziarniste lub białe pasma.

Kopiowanie rozmazanego dokumentu z panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
3. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Enhancements** (Ulepszenia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Enhancements** (Ulepszenia).
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Text** (Tekst), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**.

Kopiowanie prześwietlonego zdjęcia

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść zdjęcie na płycie szklanej tak, aby dłuższa krawędź fotografii leżała równolegle do dolnej krawędzi szklanej płyty.
Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
3. Naciśnij przycisk **Menu Kopiuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Copy Menu** (Menu Kopiuj).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Enhancements** (Ulepszenia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Enhancements** (Ulepszenia).
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Photo** (Fotograficzny), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Kopiuj Mono** lub **Kopiuj Kolor**.


Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie

- ▲ Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania.

11 Korzystanie z funkcji faksu

Za pomocą urządzenia HP All-in-One można wysyłać i odbierać fakсы, w tym fakсы kolorowe. Można także skonfigurować pozycje szybkiego wybierania, które pozwolą w szybki i prosty sposób wysyłać fakсы na często używane numery. Za pomocą panelu sterowania można także skonfigurować wiele opcji faksu, takich jak rozdzielczość i kontrast między rozjaśnieniem/przyciemnieniem w wysyłanych faksach.

 **Uwaga** Przed rozpoczęciem faksowania upewnij się, że urządzenie HP All-in-One zostało prawidłowo skonfigurowane. Być może urządzenie zostało już skonfigurowane w ramach konfiguracji początkowej, za pomocą panelu sterowania lub oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Prawidłowość konfiguracji faksu można sprawdzić, uruchamiając test konfiguracji faksu na panelu sterowania. Test ten jest dostępny w menu Konfiguracja.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wysyłanie faksu](#)
- [Odbieranie faksu](#)
- [Faksowanie przez Internet za pomocą telefonu IP](#)
- [Przerywanie operacji faksowania](#)

Wysyłanie faksu


Faks można wysłać na wiele sposobów. Za pomocą panelu sterowania można wysłać faks czarno-biały lub kolorowy z urządzenia HP All-in-One. Można również wysłać faks ręcznie za pomocą podłączonego telefonu. Umożliwia to rozmowę z odbiorcą przed wysłaniem faksu.


W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wysyłanie zwykłego faksu](#)
- [Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania](#)
- [Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu](#)
- [Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania](#)
- [Skanowanie faksu w celu wysłania go z pamięci](#)
- [Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie](#)
- [Rozsyłanie faksu do wielu odbiorców](#)
- [Faksowanie dokumentów kolorowych lub zdjęć](#)
- [Zmiana rozdzielczości faksu i ustawień Lighter/Darker \(Jaśniej/Ciemniej\)](#)
- [Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów](#)

Wysyłanie zwykłego faksu


Zgodnie z poniższym opisem za pomocą panelu sterowania możesz łatwo wysłać czarno-białe fakсы jedno- lub wielostronicowe.

 **Uwaga** Jeśli potrzebne jest drukowane potwierdzenie pomyślnego wysłania faksu, **przed** przystąpieniem do wysyłania faksów należy włączyć funkcję potwierdzania faksów.

 **Wskazówka** Faks można również wysłać ręcznie za pomocą telefonu lub funkcji monitorowania wybierania. Funkcje te pozwalają na kontrolę tempa wybierania numeru. Są również przydatne, gdy połączenie jest opłacane za pomocą karty telefonicznej, a podczas wybierania numeru istnieje konieczność odpowiadania na monity dotyczące sygnału.


Wysyłanie zwykłego faksu za pomocą panelu sterowania

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.

 **Uwaga** Jeżeli wysyłasz faks wielostronicowy, musisz włożyć oryginały do podajnika dokumentów. Nie można faksować dokumentów wielostronicowych z szyby skanera.


2. Naciśnij przycisk **Menu Faksuj**.

Wprowadź numer faksu z klawiatury lub naciśnij przycisk ▲ by wybrać ostatni numer, albo naciśnij ▼ aby uzyskać dostęp do funkcji szybkiego wybierania.

 **Wskazówka** Aby dodać pauzę we wprowadzanym numerze faksu, naciskaj przycisk **Symbols (*)** (Symbole (*)), aż na wyświetlaczu pojawi się myślnik (-).

3. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.

- **Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje oryginał załadowany do automatycznego podajnika dokumentów**, dokument zostanie wysłany pod wprowadzony numer.
- **Jeśli urządzenie nie wykryje oryginału w automatycznym podajniku dokumentów**, zostanie wyświetlony monit **Podajnik pusty**. Upewnij się, że oryginał został umieszczony na szybie skanera zadrukowaną stroną do dołu, a następnie naciśnij przycisk ▼, by zaznaczyć opcję **Faksuj oryginał z szyby skanera** i naciśnij przycisk **OK**.

 **Wskazówka** Jeśli odbiorca zgłasza problemy z jakością wysłanego faksu, można zmienić rozdzielczość lub kontrast faksu.

Tematy pokrewne

- „[Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu](#)” na stronie 147
- „[Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania](#)” na stronie 148
- „[Zmiana rozdzielczości faksu i ustawień Lighter/Darker \(Jaśniej/Ciemniej\)](#)” na stronie 151
- „[Drukowanie raportów potwierdzeń faksów](#)” na stronie 166
- „[Faksowanie dokumentów kolorowych lub zdjęć](#)” na stronie 150

Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania

Możesz szybko wysłać czarno-biały lub kolorowy faks z urządzenia HP All-in-One dzięki funkcji szybkiego wybierania. W tym rozdziale przedstawiono zalecenia dotyczące wysyłania faksów czarno-białych.

Wysyłanie faksu z panelu sterowania z wykorzystaniem szybkiego wybierania

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.



Uwaga Jeżeli wysyłasz faks wielostronicowy, musisz włożyć oryginały do podajnika dokumentów. Nie można faksować dokumentów wielostronicowych z szyby skanera.

2. Naciśnij przycisk **Menu Faksuj**.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby uzyskać dostęp do funkcji szybkiego wybierania.
4. Naciskaj przycisk ▼ aż zostanie zaznaczona odpowiednia pozycja szybkiego wybierania, lub wprowadź kod pozycji szybkiego wybierania z klawiatury. Naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.
 - **Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje oryginał załadowany do automatycznego podajnika dokumentów**, dokument zostanie wysłany pod wprowadzony numer.
 - **Jeśli urządzenie nie wykryje oryginału w automatycznym podajniku dokumentów**, zostanie wyświetlony monit **Podajnik pusty**. Upewnij się, że oryginał został umieszczony na szybie skanera zadrukowaną stroną do dołu, a następnie naciśnij przycisk ▼, by zaznaczyć opcję **Faksuj oryginał z szyby skanera** i naciśnij przycisk **OK**.



Wskazówka Jeśli odbiorca zgłasza problemy z jakością wysłanego faksu, można zmienić rozdzielczość lub kontrast faksu.

Tematy pokrewne

[„Ustawianie szybkiego wybierania” na stronie 71](#)


Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu

Ręczne wysyłanie faksu umożliwia przeprowadzanie rozmowy z odbiorcą przed wysłaniem faksu. Jest to przydatne, gdy przed wysłaniem faksu należy powiadomić o tym adresata. Przy ręcznym wysyłaniu faksu w słuchawce telefonu słychać sygnały wybierania, monity telefonu i inne dźwięki. Dzięki temu do wysyłania faksów można łatwo wykorzystać kartę telefoniczną.


W zależności od sposobu skonfigurowania przez odbiorcę urządzenia faksującego może on odebrać połączenie lub może to zrobić automatycznie urządzenie odbierające. Jeśli telefon odebrał człowiek, przed wysłaniem faksu można porozmawiać z odbiorcą. Jeśli telefon odebrało urządzenie faksujące, można bezpośrednio wysłać faks do urządzenia po usłyszeniu sygnału faksu.

Ręczne odbieranie faksu za pomocą telefonu


1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę.

 **Uwaga** Funkcja ta nie jest obsługiwana, jeśli oryginały zostaną umieszczone na szybie. Oryginały należy umieścić w podajniku dokumentów.

2. Wybierz numer z klawiatury telefonu podłączonego do urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Nie należy używać klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Aby wybrać numer odbiorcy, należy skorzystać z klawiatury telefonu.

3. Jeśli odbiorca odbierze telefon, możesz z nim porozmawiać przed wysłaniem faksu.


 **Uwaga** Jeśli urządzenie faksujące odebrało telefon, usłyszysz sygnały faksu nadawane przez to urządzenie. Aby wysłać faks, przejdź do następnego kroku.

4. Po przygotowaniu faksu do wysłania naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.

Jeśli przed wysłaniem faksu rozmawiałeś z odbiorcą, poinformuj go, że po usłyszeniu sygnału faksu powinien naciśnąć przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym. W trakcie transmitowania faksu linia telefoniczna jest wyciszona. W tym momencie możesz się rozłączyć. Jeśli chcesz kontynuować rozmowę z odbiorcą, pozostań na linii do momentu zakończenia transmisji faksu.

Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania

Funkcja monitorowania wybierania pozwala na wybranie numeru z panelu sterowania, tak jak ze zwykłego telefonu. Przy wysłaniu faksu z użyciem funkcji monitorowania wybierania w głośniku urządzenia HP All-in-One słychać sygnały wybierania, zgłoszenia telefoniczne i inne dźwięki. Dzięki temu można odpowiadać na zgłoszenia podczas wybierania, a także kontrolować jego tempo.

 **Uwaga** Upewnij się, że głośnik jest wyłączony, w przeciwnym razie nie będzie słychać sygnału wybierania.

Wysyłanie faksu z panelu sterowania z wykorzystaniem monitorowania wybierania

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.
2. Naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.
3. Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer za pomocą klawiatury na panelu sterowania.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
Faks zostanie wysłany, gdy urządzenie faksujące odbiorcy odpowie.

Tematy pokrewne


- „Regulacja głośności” na stronie 26
- „Ustawianie szybkiego wybierania” na stronie 71

Skanowanie faksu w celu wysłania go z pamięci

Czarno-biały faks można zeskanować do pamięci, a następnie wysłać zapamiętany faks w późniejszym terminie. Ta funkcja jest przydatna, jeśli numer faksu odbiorcy jest zajęty lub tymczasowo niedostępny. Urządzenie HP All-in-One zeskanuje oryginały do pamięci i wyśle, gdy będzie możliwe nawiązanie połączenia z faksem odbiorcy. Gdy tylko urządzenie HP All-in-One zeskanuje strony i zapisze ich obraz w pamięci, można wyjąć oryginały z podajnika dokumentów.

Skanowanie faksu w celu wysłania go z pamięci

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk **Menu Faksuj** by przejść do ekranu **Menu Faksuj**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Skanowanie i faksowanie**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wpisz numer faksu z klawiatury.
5. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.


 **Uwaga** Po naciśnięciu przycisku **Faksuj kolor** zostanie wysłany faks czarno-biały, a na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat.

Urządzenie HP All-in-One zeskanuje oryginały do pamięci, a następnie wyśle je, gdy faks odbiorcy będzie dostępny.

Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie

Można zaplanować wysłanie faksu czarno-białego w ciągu następnych 24 godzin. Umożliwia to wysłanie faksu czarno-białego późnym wieczorem, kiedy na przykład linie telefoniczne nie są zajęte lub opłaty za połączenie są niższe. Urządzenie HP All-in-One automatycznie wysyła faks o ustalonej porze.

Można zaplanować wysłanie tylko jednego faksu naraz. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wysłać fakсы w zwykły sposób, podczas gdy zaplanowany faks oczekuje na wysłanie.

 **Uwaga** Nie można zaplanować wysłania faksu kolorowego ze względu na ograniczenia pamięci.


Planowanie wysłania faksu z panelu sterowania

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk **Menu Faksuj** by przejść do ekranu **Menu Faksuj**.
3. Naciskaj przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Wysyłanie faksu później**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź godzinę wysłania z klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Po pojawieniu się monitu naciśnij przycisk **1** dla opcji **AM** lub **2** dla opcji **PM**.

5. Wpisz numer faksu z klawiatury.
6. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.
Urządzenie HP All-in-One skanuje wszystkie strony, a czas wysłania pojawia się na wyświetlaczu. Urządzenie HP All-in-One wysyła faks o wybranej godzinie.


Anulowanie zaplanowanego wysłania faksu

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk **Menu Faksuj** by przejść do ekranu **Menu Faksuj**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wysyłanie faksu później**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Faks jest zaplanowany**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Anuluj zaplanowany faks** i naciśnij przycisk **OK**.

 **Uwaga** Zaplanowany faks można także anulować, naciskając przycisk **Anuluj** na panelu sterowania, gdy na wyświetlaczu widoczna jest wiadomość **Wysyłanie faksu później**.


Rosyłanie faksu do wielu odbiorców

Możesz wysłać faks do wielu odbiorców bez wcześniejszego tworzenia grupy szybkiego wybierania.

 **Uwaga** Lista odbiorców wybranych dla faksu nie jest zapisywana i działa tylko przy wysyłaniu faksów czarno-białych. Jeśli masz zamiar wysłać inne fakсы do tej samej grupy odbiorców, musisz utworzyć grupę szybkiego wybierania.

Wysyłanie faksu do wielu odbiorców z panelu sterowania

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk **Menu Faksuj** na ekranie **Menu Faksuj**.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Rosyłanie faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlony ekran **Podaj numer faksu**.
3. Wprowadź numer faksu z klawiatury lub naciśnij przycisk ▼ aby uzyskać dostęp do funkcji szybkiego wybierania.

 **Uwaga** Możesz dodać do 20 osobnych numerów faksu.

4. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.
5. Gdy pojawi się monit, załaduj oryginały do podajnika dokumentów zadrutowaną stroną do góry, tak aby ich górna część była zwrócona do wnętrza urządzenia.
6. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.

Tematy pokrewne

[„Konfigurowanie grupowych pozycji szybkiego wybierania” na stronie 73](#)

Faksowanie dokumentów kolorowych lub zdjęć


Z urządzenia HP All-in-One można wysłać faksem dokumenty kolorowe lub zdjęcia. Jeśli urządzenie HP All-in-One stwierdzi, że urządzenie faksujące odbiorcy obsługuje

wyłącznie fakсы czarno-białe, urządzenie HP All-in-One automatycznie wyśle faks czarno-biały.


Firma HP zaleca korzystanie z faksowania w kolorze jedynie w przypadku kolorowych oryginałów.

Wysyłanie kolorowego faksu za pomocą panelu sterowania

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.


 **Uwaga** Jeżeli wysyłasz faks wielostronicowy, musisz włożyć oryginały do podajnika dokumentów. Nie można faksować dokumentów wielostronicowych z szyby skanera.

2. Wpisz numer faksu z klawiatury.

 **Wskazówka** Aby dodać pauzę we wprowadzonym numerze faksu, naciśnij przycisk **Symbols (*)** (Symbole (*)), aż na wyświetlaczu pojawi się myślnik (-).


3. Naciśnij przycisk **Faksuj kolor**.

- **Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje oryginał załadowany do automatycznego podajnika dokumentów**, dokument zostanie wysłany pod wprowadzony numer.
- **Jeśli urządzenie nie wykryje oryginału w automatycznym podajniku dokumentów**, zostanie wyświetlony monit **Podajnik pusty**. Upewnij się, że oryginał został umieszczony na szybie skanera zadrukowaną stroną do dołu, a następnie naciśnij przycisk **▼**, by zaznaczyć opcję **Faksuj oryginał z szyby skanera** i naciśnij przycisk **OK**.

 **Uwaga** Jeśli urządzenie faksujące odbiorcy obsługuje wyłącznie fakсы czarno-białe, urządzenie HP All-in-One automatycznie wysła faks czarno-biały. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat z informacją, że faks został wysłany jako czarno-biały. Naciśnij przycisk **OK**, aby usunąć komunikat.

Zmiana rozdzielczości faksu i ustawień Lighter/Darker (Jaśniej/Ciemniej)

W przypadku faksowanych dokumentów można zmienić ustawienia **Rozdzielczość i Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej).


 **Uwaga** Ustawienia te nie wpływają na ustawienia kopiowania. Rozdzielczość i rozjaśnienie/przyciemnienie kopii są ustawiane niezależnie od ustawień rozdzielczości i rozjaśnienia/przyciemnienia faksu. Ustawienia zmienione za pomocą panelu sterowania nie mają także wpływu na fakсы wysyłane z komputera.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Zmiana rozdzielczości faksu](#)
- [Zmiana ustawienia Lighter/Darker \(Jaśniej/Ciemniej\)](#)
- [Definiowanie nowych ustawień domyślnych](#)

Zmiana rozdzielczości faksu

Ustawienie **Rozdzielczość** wpływa na szybkość transmisji i jakość faksowanych dokumentów czarno-białych. Jeśli faks odbiorcy nie obsługuje wybranej przez użytkownika rozdzielczości, urządzenie HP All-in-One będzie wysyłać fakсы z najwyższą rozdzielczością obsługiwaną przez faks odbiorcy.

 **Uwaga** Rozdzielczość można zmienić tylko w przypadku faksów wysyłanych jako czarno-białe. Urządzenie HP All-in-One wysyła wszystkie fakсы kolorowe z rozdzielczością **Fine**.


Dostępne są następujące opcje rozdzielczości przy wysyłaniu faksów: **Fine**, **Bardzo wys.**, **Photo** (Fotograficzny) i **Standard**.

- **Fine**: zapewnia uzyskanie tekstu o wysokiej jakości odpowiedniej do wysyłania faksem większości dokumentów. Jest to ustawienie domyślne. Podczas wysyłania faksów w kolorze urządzenie HP All-in-One zawsze korzysta z ustawienia **Fine**.
- **Bardzo wys.**: zapewnia najwyższą jakość faksów sporządzonych z dokumentów zawierających bardzo drobne szczegóły. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania rozdzielczości **Bardzo wys.** przesyłanie faksu trwa dłużej i można wysyłać wyłącznie fakсы czarno-białe. Fakсы kolorowe będą za to wysyłane w rozdzielczości **Fine**.
- **Photo** (Fotograficzny): zapewnia najlepszą jakość faksu czarno-białego w czasie wysyłania zdjęć. Wybierając opcję **Photo** (Fotograficzny), pamiętaj, że wtedy faksowanie trwa dłużej. Podczas faksowania zdjęć w czerni i bieli firma HP zaleca wybór ustawienia **Photo** (Fotograficzny).
- **Standard**: zapewnia niższą jakość faksu, więc faksowanie trwa krócej.

Po opuszczeniu menu Faks przywracana jest opcja domyślna, chyba że wprowadzone zmiany zostały zapisane jako domyślne.

Zmiana rozdzielczości za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Menu Faksuj**.
Pojawi się ekran **Podaj numer faksu**.
2. Wprowadź numer faksu z klawiatury lub naciśnij przycisk ▲ by wybrać ostatni numer, albo naciśnij ▼ aby uzyskać dostęp do funkcji szybkiego wybierania.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Menu Faksuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Menu Faksuj**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Rozdzielczość**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć ustawienie rozdzielczości, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.

 **Uwaga** Jeśli zostanie naciśnięty przycisk **Faksuj kolor**, faks zostanie wysłany w rozdzielczości **Fine**.


6. Gdy pojawi się monit, załaduj oryginały do podajnika dokumentów zadrukowaną stroną do góry, tak aby ich górna część była zwrócona do wnętrza urządzenia.
7. Naciśnij ponownie przycisk **Faksuj mono**.

Tematy pokrewne

[„Definiowanie nowych ustawień domyślnych” na stronie 153](#)

Zmiana ustawienia Lighter/Darker (Jaśniej/Ciemniej)

Można zmienić kontrast faksu, aby faks był jaśniejszy lub ciemniejszy od oryginału. Opcja ta jest przydatna przy faksowaniu wyblakłych lub wypłowiałych dokumentów oraz pisma odręcznego. Zmieniając wartość kontrastu, można przyciemnić oryginał.

 **Uwaga** Ustawienie **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej) ma zastosowanie tylko do faksów czarno-białych, nie kolorowych.

Po opuszczeniu menu Faks przywracana jest opcja domyślna, chyba że wprowadzone zmiany zostały zapisane jako domyślne.

Zmiana opcji Lighter/Darker (Jaśniej/Ciemniej) za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Menu Faksuj**.
Pojawi się ekran **Podaj numer faksu**.
2. Wprowadź numer faksu z klawiatury lub naciśnij przycisk ▲ by wybrać ostatni numer, albo naciśnij ▼ aby uzyskać dostęp do funkcji szybkiego wybierania.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Menu Faksuj**.
Zostanie wyświetlone okno **Menu Faksuj**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej).
5. Naciśnij przycisk ◀, aby rozjaśnić faks, lub przycisk ▶, aby go przyciemnić.
Wskaźnik przesuwają się w lewo lub w prawo, w zależności od naciśniętego przycisku strzałki.
6. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.
7. Gdy pojawi się monit, załaduj oryginały do podajnika dokumentów zadrukowaną stroną do góry, tak aby ich górna część była zwrócona do wnętrza urządzenia.
8. Naciśnij ponownie przycisk **Faksuj mono**.

Tematy pokrewne

[„Definiowanie nowych ustawień domyślnych” na stronie 153](#)

Definiowanie nowych ustawień domyślnych

Za pomocą panelu sterowania można zmieniać domyślne wartości ustawień **Rozdzielczość** i **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej).

Definiowanie nowych ustawień domyślnych z panelu sterowania

1. Naciskaj przycisk **Menu Faksuj**, aż pojawi się opcja **Menu Faksuj**.
Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku **Menu Faksuj** by wyświetlić to menu.
2. Wprowadź zmiany w opcjach **Rozdzielczość** i **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej).
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Set As New Defaults** (Ustaw nowe ust. domyślne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów

Tryb korekcji błędów (ECM) zapobiega utracie danych z powodu słabej jakości połączenia dzięki wykrywaniu błędów pojawiających się podczas transmisji i

automatycznemu żądaniu retransmisji błędnego pakietu danych. Nie ma to wpływu na opłaty telekomunikacyjne; mogą one nawet zmaleć, jeśli połączenie jest dobrej jakości. W przypadku słabego połączenia tryb korekcji błędów może wydłużyć czas transmisji i zwiększyć opłaty, ale przesyłanie danych jest o wiele pewniejsze. Domyślnie ustawiona jest opcja **On** (Włącz). Tryb ECM należy wyłączyć tylko wtedy, jeśli jego włączenie znacznie podwyższa opłaty telekomunikacyjne, a uzyskana oszczędność rekompensuje obniżenie jakości.

Przed wyłączeniem trybu ECM należy rozważyć poniższe konsekwencje. Jeśli wyłączysz tryb ECM:

- Zmieni się jakość i szybkość transmisji faksów odbieranych i wysyłanych.
- Ustawienie **Szybkość faksu** jest automatycznie ustawiane na **Średnio (14400)**.
- Nie będzie można odbierać ani wysyłać faksów w kolorze.

Zmiana ustawienia ECM za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Zaawansowane ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tryb korekcji błędów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Tryb korekcji błędów**.
4. Naciśnij przycisk ▼ by zaznaczyć opcję **Off** (Wył.) lub **On** (Włącz).
5. Naciśnij przycisk **OK**.

Odbieranie faksu

Urządzenie HP All-in-One umożliwia odbieranie faksów automatycznie lub ręcznie. Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** zostanie wyłączona, fakсы muszą być odbierane ręcznie. Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** zostanie włączona (ustawienie domyślne), urządzenie HP All-in-One automatycznie odpowiada na połączenia przychodzące i odbiera fakсы po takiej liczbie dzwonek, jaką określono w ustawieniu **Dzwon. do odebr..** (Wartość domyślna opcji **Dzwon. do odebr.** to pięć dzwonek.)

Fakсы można odbierać ręcznie przy użyciu telefonu, który jest:

- Bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One (do portu 2-EXT);
- Podłączony do tej samej linii telefonicznej, ale nie bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One.

Jeśli odebrany faks jest formatu Legal, a urządzenie HP All-in-One nie jest w danym momencie skonfigurowane do korzystania z papieru tego formatu, nastąpi automatyczne zmniejszenie rozmiaru faksu, aby zmieścił się na papierze załadowanym w urządzeniu HP All-in-One. Jeśli opcja **Automatyczne zmniejszanie** jest wyłączona, urządzenie HP All-in-One może wydrukować faks na kilku stronach.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Ręczne odbieranie faksu](#)
- [Ustawianie odbierania faksów do pamięci](#)
- [Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci](#)

- [Odpytywanie w celu odebrania faksu](#)
- [Przekierowywanie faksów na inny numer](#)
- [Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów](#)
- [Ustawianie automatycznego sprawdzania rodzaju papieru przed drukowaniem faksów przez urządzenie HP All-in-One](#)
- [Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących](#)
- [Blokowanie niepożądanych numerów faksów](#)

Ręczne odbieranie faksu

Podczas rozmowy telefonicznej rozmówca może wysłać użytkownikowi faks w ramach tego samego połączenia. Jest to tzw. ręczne wysyłanie faksów. Aby otrzymać faks wysłany ręcznie, należy stosować się do instrukcji zawartych w tej sekcji.

Faksy można odbierać ręcznie przy użyciu telefonu, który jest:

- Bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One (do portu 2-EXT);
- podłączony do tej samej linii telefonicznej, ale nie bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One.

Ręczne odbieranie faksu

1. Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest włączone i w zasobniku wejściowym został umieszczony papier.
2. Usuń wszystkie oryginały z podajnika dokumentów.
3. Ustaw dużą liczbę w opcji **Dzwon. do odebr.**, aby umożliwić odebranie połączenia przychodzącego, zanim zrobi to urządzenie HP All-in-One. Można także wyłączyć ustawienie **Odbieranie automatyczne**, w wyniku czego urządzenie HP All-in-One nie będzie automatycznie odbierało połączeń przychodzących.
4. Jeśli prowadzisz rozmowę z nadawcą, poleć mu, aby nacisnął przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym.
5. Po usłyszeniu tonów emitowanych przez faks nadający wykonaj następujące czynności:
 - a. Naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.
 - b. Gdy pojawi się monit, naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ręcznie odbierz faks**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij ponownie przycisk **Faksuj mono**.
7. Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę lub pozostać na linii. Podczas transmisji faksu linia telefoniczna jest wyciszona.

Tematy pokrewne


- [„Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem” na stronie 69](#)
- [„Ustawianie trybu odbierania” na stronie 68](#)

Ustawianie odbierania faksów do pamięci

W zależności od preferencji i wymagań bezpieczeństwa można wybrać zachowanie w urządzeniu HP All-in-One wszystkich odebranych faksów, tylko faksów odebranych, gdy wystąpił błąd lub żadnych.

Dostępne są następujące ustawienia trybu **Rezerwowy odbiór faksów**:

On (Włącz)	<p>Ustawienie domyślne. Jeśli opcja Rezerwowy odbiór faksów ma wartość On (Włącz), urządzenie HP All-in-One zachowuje wszystkie odebrane fakсы w pamięci. Funkcja ta umożliwia ponownie wydrukowanie jednego lub wszystkich ostatnio drukowanych faksów, pod warunkiem że są one jeszcze przechowywane w pamięci.</p> <hr/> <p>Uwaga Po zapelnieniu pamięci urządzenie HP All-in-One zastępuje najstarsze wydrukowane fakсы nowo otrzymanymi. Po zapelnieniu pamięci niewydrukowanymi faksami urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe.</p> <p>Uwaga W przypadku otrzymania zbyt dużego faksu, na przykład szczegółowego, kolorowego zdjęcia, nie będzie możliwe jego przechowanie z powodu ograniczeń pamięci.</p>
Tylko przy błędzie	<p>Powoduje, że urządzenie HP All-in-One przechowuje fakсы w pamięci tylko wtedy, gdy wystąpi błąd uniemożliwiający urządzeniu HP All-in-One drukowanie faksów (na przykład gdy w urządzeniu HP All-in-One skończy się papier). Urządzenie HP All-in-One zachowuje fakсы przychodzące tak długo, dopóki jest na nie miejsce w pamięci. Jeśli pamięć zostanie zapelniona, urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe. Po usunięciu przyczyny błędu fakсы zachowane w pamięci są drukowane automatycznie, a następnie usuwane z pamięci.</p>
Off (Wył.)	<p>Powoduje, że fakсы nigdy nie są przechowywane w pamięci. Możesz wyłączyć opcję Rezerwowy odbiór faksów, na przykład ze względów bezpieczeństwa. Gdy wystąpi błąd uniemożliwiający urządzeniu HP All-in-One drukowanie faksów (na przykład gdy skończy się w nim papier), urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe.</p>

 **Uwaga** Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** jest włączona, po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы zapisane w pamięci zostaną usunięte (łącznie ze wszystkimi niewydrukowanymi faksami odebranymi po wystąpieniu błędu urządzenia HP All-in-One). W takim przypadku należy skontaktować się z nadawcami i poprosić ich o ponowne wysłanie niewydrukowanych faksów. Aby uzyskać listę odebranych faksów, należy wydrukować **Dziennik faksów**. Po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One **Dziennik faksów** nie jest usuwany.

Ustawianie odbierania faksów do pamięci za pomocą panelu sterowania


1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Zaawansowane ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Rezerwowy odbiór faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Rezerwowy odbiór faksów**.
4. Naciśnij przycisk ► by zaznaczyć opcję **On (Włącz)**, **Tylko przy błędzie** lub **Off (Wył.)**.
5. Naciśnij przycisk **OK**.

Tematy pokrewne

„Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci” na stronie 157

Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci

Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** ma wartość **On (Włącz)**, urządzenie HP All-in-One zachowuje odebrane fakсы w pamięci, niezależnie od tego czy wystąpił błąd urządzenia czy nie.

 **Uwaga** Po zapełnieniu pamięci urządzenie HP All-in-One w miarę odbierania nowych faksów zastępuje najstarsze, wydrukowane fakсы. Jeśli wszystkie zapisane fakсы są niewydrukowane, urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać połączenia do czasu wydrukowania lub usunięcia faksów z pamięci. Fakсы znajdujące się w pamięci można także usuwać na przykład ze względów bezpieczeństwa lub w celu zachowania poufności.

Możesz wybrać ponowne drukowanie jednego lub wszystkich faksów z pamięci. Możesz na przykład chcieć wydrukować swoje fakсы po utracie ostatnich wydruków.

Ponowne drukowanie faksów znajdujących się w pamięci za pomocą panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Tools (Narzędzia)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Tools (Narzędzia)**.
4. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Drukow. faksów zapis. w pamięci**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Wydr. ze sk..**
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Ponowne drukowanie jednego faksu z pamięci


- a. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Jeden faks**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Wybierz faks**.
- b. Naciśnij przycisk **▼**, aby zaznaczyć numer faksu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ponowne drukowanie wszystkich faksów z pamięci

- ▲ Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Wszystkie fakсы z pamięci**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Jeśli chcesz zatrzymać ponowne drukowanie faksów z pamięci, naciśnij przycisk **Anuluj**.

Aby usunąć wszystkie fakсы znajdujące się w pamięci za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Tools** (Narzędzia).
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wyczyść dziennik faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


 **Uwaga** Dowolne fakсы zapisane w pamięci można także usunąć przez wyłączenie urządzenia HP All-in-One. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One. Po wyłączeniu zasilania urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы przechowywane w pamięci zostaną usunięte.

Tematy pokrewne

[„Ustawianie odbierania faksów do pamięci” na stronie 155](#)


Odpytywanie w celu odebrania faksu

Odpytywanie to metoda odbierania faksów polegająca na tym, że urządzenie HP All-in-One prosi inny faks o przesłanie faksu oczekującego w kolejce. Podczas korzystania z funkcji **Wypytywanie przy odbieraniu** urządzenie HP All-in-One dzwoni do wybranego urządzenia faksującego i żąda od niego faksu. Wyznaczony faks musi być skonfigurowany do pracy w trybie odpytywania i musi mieć faks gotowy do wysłania.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One nie obsługuje hasła odpytywania. Hasła odpytywania to funkcja zabezpieczająca, która wymaga, aby w celu odebrania faksu urządzenie faksujące odbiorcy przedstawiło hasło urządzeniu odpytującemu. Upewnij się, że urządzenie wypytywane nie ma ustawionego kodu dostępu, gdyż urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odebrać faksu.

Ustawianie wypytywania przy odbieraniu faksu za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk **Menu Faksuj** by przejść do ekranu **Menu Faksuj**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wypytywanie przy odbieraniu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Gdy pojawi się monit, wprowadź numer drugiego faksu.
4. Naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.

 **Uwaga** Jeśli został naciśnięty przycisk **Faksuj kolor**, ale nadawca wysłał faks czarno-biały, urządzenie HP All-in-One wydrukuje faks czarno-biały.

Przekierowywanie faksów na inny numer

Urządzenie HP All-in-One można tak skonfigurować, aby przekierowywało fakсы na inny numer. Jeśli odbierzesz faks kolorowy, urządzenie HP All-in-One przekieruje faks czarno-biały.

Firma HP zaleca sprawdzenie działania numeru, pod który będą przekierowywane fakсы. Należy wysłać testowy faks, aby upewnić się, że telefaks odbierający może odbierać przekierowywane fakсы.

Aby skonfigurować przekazywanie faksów na panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Zaawansowane ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Przek. faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Przek. faksów**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aż zostanie wyświetlona opcja **Wł. - przekieruj** lub **Wł. - drukuj i przekieruj**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Wybierz opcję **Wł. - przekieruj**, jeśli faks ma zostać przekierowany na inny numer bez drukowania kopii zapasowej na urządzeniu HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie może przekierować faksu do innego wyznaczonego urządzenia (np. gdy jest ono wyłączone), urządzenie HP All-in-One wydrukuje faks. Jeśli urządzenie HP All-in-One skonfigurowano tak, aby drukowało raporty o błędach w odebranych faksach, zostanie także wydrukowany raport błędów.

- Wybierz opcję **Wł. - drukuj i przekieruj**, aby wydrukować kopię zapasową odebranego faksu na urządzeniu HP All-in-One podczas przekierowania faksu na inny numer.
5. Po monicie wprowadź numer faksu, który ma odbierać przekierowane fakсы, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 6. Po wyświetleniu monitu wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli podczas konfigurowania opcji **Przek. faksów** nastąpi przerwa w dopływie zasilania do urządzenia HP All-in-One, urządzenie HP All-in-One zapisze ustawienie **Przek. faksów** i numer telefonu. Po przywróceniu zasilania ustawieniem opcji **Przek. faksów** będzie wciąż **On (Włącz)**.



Uwaga Przekierowanie faksów można anulować, naciskając przycisk **Anuluj** na panelu sterowania, gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Przek. faksów**. Można również wybrać opcję **Off (Wył.)** w menu **Przek. faksów**.

Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów

Istnieje możliwość wybrania rozmiaru papieru dla przychodzących faksów. Wybrany rozmiar papieru powinien być zgodny z rozmiarem arkuszy załadowanych do zasobnika wejściowego. Fakсы można drukować wyłącznie na papierze o rozmiarach Letter, A4 lub Legal.



Uwaga Jeśli do podajnika zostanie załadowany papier o nieprawidłowym rozmiarze, odbierane fakсы nie będą drukowane, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Aby wydrukować faks, należy załadować papier o rozmiarze Letter, A4 lub Legal i nacisnąć przycisk **OK**.


Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Podstawowe ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Rozmiar papieru faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Rozmiar papieru faksu**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć odpowiednią opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie automatycznego sprawdzania rodzaju papieru przed drukowaniem faksów przez urządzenie HP All-in-One

Domyślnie urządzenie HP All-in-One sprawdza rodzaj papieru przed wydrukowaniem faksu, aby sprawdzić czy jest załadowany zwykły papier do podajnika wejściowego. Zapobiega to marnowaniu papieru i tuszu spowodowanego drukowaniem faksów na papierze fotograficznym lub folii pozostawionej po poprzednim drukowaniu.

Jeżeli załadowany jest zwykły papier, a urządzenie HP All-in-One błędnie rozpoznaje go jako inny, możesz zmienić opcję **Sprawdzanie papieru**, by nie przeprowadzać sprawdzania przed drukowaniem faksów.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One zawsze sprawdza rozmiar załadowanego papieru przed wydrukowaniem faksu, niezależnie od ustawienia opcji **Sprawdzanie papieru**. Zabezpiecza to przed rozpryskiwaniem tuszu w urządzeniu w przypadku próby wydruku faksu na mniejszym papierze.

Wyłączenie sprawdzania papieru z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Sprawdzanie papieru**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Off** (Wył.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących

Ustawienie **Automatyczne zmniejszanie** określa, jak sposób postępowania w przypadku odebrania przez urządzenie HP All-in-One faksu o wymiarach przekraczających domyślny rozmiar papieru. Ustawienie to jest włączone domyślnie, tak więc obraz faksu przychodzącego zostanie zmniejszony, aby w miarę możliwości zmieścił się na jednej stronie. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, dane niemieszczące się na pierwszej stronie zostaną wydrukowane na drugiej stronie. Opcja **Automatyczne zmniejszanie** jest przydatna wówczas, gdy otrzymany faks ma format Legal, a w zasobniku wejściowym znajduje się papier o formacie Letter.

Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania z panelu sterowania


1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Zaawansowane ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Automatyczne zmniejszanie**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Automatyczne zmniejszanie**.
4. Naciśnij przycisk ▼ by zaznaczyć opcję **Off (Wył.)** lub **On (Włącz)**.
5. Naciśnij przycisk **OK**.

Blokowanie niepożądanych numerów faksów

Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji numeru u swojego operatora, możesz zablokować niektóre numery faksu, tak by urządzenie HP All-in-One nie drukowało w przyszłości faksów odebranych z tych numerów. Gdy odebrany zostaje faks przychodzący, urządzenie HP All-in-One szuka danego numeru na liście numerów niepożądanych, aby określić, czy połączenie powinno zostać zablokowane. Jeśli numer znajduje się na liście numerów niepożądanych, faks nie zostanie wydrukowany. (Maksymalna liczba numerów faksu, które można zablokować, zależy od modelu).

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wybieranie ustawienia funkcji blokowania niepożądanych numerów faksów](#)
- [Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów](#)
- [Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów](#)

 **Uwaga** Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Jeśli nie jest dostępna w danym kraju/regionie, opcja **Ustawienia blokady faksów** nie będzie widoczna w menu **Podstawowe ustawienia faksu**.

Wybieranie ustawienia funkcji blokowania niepożądanych numerów faksów

Domyślnie ustawieniem trybu **Włącz blokadę faksów** jest **On (Włącz)**. Jeśli usługa identyfikacji rozmówcy nie została zamówiona u operatora sieci telefonicznej lub jeśli nie ma być używana, ustawienie to można wyłączyć.

Wybieranie trybu blokowania niechcianych faksów

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Podstawowe ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ustawienia blokady faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Ustawienia blokady faksów**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Włącz blokadę faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciskaj przycisk ▼, aby podświetlić opcję **On (Włącz)** lub **Off (Wył.)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów

Są dwa sposoby na dodanie pozycji do listy blokowanych numerów. Można wybrać numery z historii identyfikacji numeru lub wpisać nowe numery. Numery znajdujące się na liście będą blokowane, jeśli dla trybu **Włącz blokadę faksów** jest ustawiona wartość **On** (Włącz).

Wybieranie numeru z listy identyfikatorów rozmówców

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Podstawowe ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ustawienia blokady faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Blokada numerów faksów**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Dodaj numer do Listy blokowanych**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Jak dodać**.
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wybierz numer z Historii ID dzwoniących**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Dodaj numery**.
6. Naciskaj przycisk ▼, aby przejrzeć numery odebranych faksów. Po podświetleniu numeru, który ma zostać zablokowany, naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać ten numer.
7. Gdy pojawi się monit **Blokada numerów faksów**, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - **Jeśli chcesz dodać kolejny numer do listy numerów zablokowanych**, powtórz kroki od 4 do 6.
 - **Gdy zakończysz**, naciśnij przycisk **Wstecz**.

Ręczne dodawanie numeru do zablokowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Podstawowe ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Ustawienia blokady faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Blokada numerów faksów**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Dodaj numer do Listy blokowanych**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Jak dodać**.
5. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wprowadź nowy numer**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Wprowadź blokowany nr**.

6. Za pomocą klawiatury wprowadź numer faksu do zablokowania i naciśnij przycisk **OK**.

Upewnij się, że identyfikator nadawcy którego chcesz zablokować został poprawnie wpisany. W wielu niechcianych faksach numer wydrukowany w nagłówku faksu jest inny od prawdziwego identyfikatora dzwoniącego.

7. Gdy pojawi się monit **Blokada numerów faksów**, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - **Jeśli chcesz dodać kolejny numer do listy numerów zablokowanych**, powtórz kroki od 4 do 6.
 - **Gdy zakończysz**, naciśnij przycisk **Wstecz**.

Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów

Jeśli numer nie ma już być blokowany, można go usunąć z listy numerów blokowanych.


Usuwanie numeru z listy niepożądanych numerów faksów

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Podstawowe ustawienia faksu**.
3. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Ustawienia blokady faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Blokada numerów faksów**.
4. Naciskaj przycisk **▼**, aby zaznaczyć opcję **Usuń z Listy blokowan.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Usuń numery**.
5. Naciskaj przycisk **▼**, aby przejrzeć numery, które zostały zablokowane. Po podświetleniu numeru, który ma zostać usunięty, naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać ten numer.

Faksowanie przez Internet za pomocą telefonu IP

Możesz skorzystać z niedrogiej usługi telefonicznej pozwalającej na wysyłanie i odbieranie faksów w urządzeniu HP All-in-One przez Internet. Usługa ta nazywana jest przesyłaniem faksów przez Internet (FoIP). Usługa FoIP jest najprawdopodobniej stosowana (za pośrednictwem operatora sieci telefonicznej), jeśli:

- należy wybierać specjalny kod dostępu wraz z numerem faksu lub
- jest używany moduł konwertera IP do łączenia z Internetem, który posiada analogowe porty telefoniczne do podłączenia faksu.

 **Uwaga** Faksy można wysyłać i odbierać tylko po podłączeniu kabla telefonicznego do portu 1-LINE znajdującego się z tyłu urządzenia HP All-in-One, a nie do portu Ethernet. Oznacza to, że połączenie z Internetem musi być realizowane przez konwerter (wyposażony w zwykłe analogowe gniazda telefoniczne do połączeń faksowych) lub za pośrednictwem operatora sieci telefonicznej.

Usługa FoIP może nie działać prawidłowo, jeżeli urządzenie HP All-in-One będzie wysyłać i odbierać fakсы z dużą prędkością (33600 b/s). W przypadku wystąpienia problemów z wysyłaniem i odbieraniem faksów zmniejsz szybkość transmisji faksu.

Można to zrobić, zmieniając ustawienie **Szybkość faksu** z **Szybko (36600)** (domyślne) na **Średnio (14400)**.

Sprawdź także u operatora sieci telefonicznej, czy usługa telefonu przez Internet obsługuje faks. Jeżeli usługa ta nie obsługuje faksowania, nie będzie możliwe wysyłanie ani odbieranie faksów przez Internet.

Tematy pokrewne

[„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Przerywanie operacji faksowania

Wysyłanie lub odbieranie faksu można anulować w dowolnym momencie.

Przerywanie operacji faksowania za pomocą panelu sterowania

- ▲ Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania, aby zatrzymać wysyłanie lub odbieranie faksu. Jeśli wysyłanie lub odbieranie faksu przez urządzenie HP All-in-One nie zostanie zatrzymane, naciśnij ponownie przycisk **Anuluj**. Urządzenie HP All-in-One dokończy drukowanie rozpoczętych stron, a następnie anuluje pozostałe strony faksu. Może to potrwać kilka minut.

Anulowanie aktualnie wybranego numeru

- ▲ Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby anulować aktualnie wybierany numer.

12 Drukowanie raportów i formularzy

Urządzenie HP All-in-One umożliwia drukowanie raportów i kontrolę sytuacji, w których są one drukowane automatycznie. Można także drukować formularze takie jak papier liniowany czy listy kontrolne.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Drukowanie raportów](#)
- [Drukowanie formularzy](#)

Drukowanie raportów

Urządzenie HP All-in-One umożliwia drukowanie raportów i kontrolę sytuacji, w których są one drukowane automatycznie. Użyj funkcję raportowania by drukować raporty z autotestu i raporty faksu.



Uwaga Niektóre raporty mogą nie być dostępne w Twoim kraju/regionie.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Drukowanie raportu z autotestu](#)
- [Drukowanie raportów faksu](#)

Drukowanie raportu z autotestu

Jeżeli występują problemy z drukowaniem, wydrukuj raport na stronie testowej przed wymianą pojemników z tuszem. Zawiera on przydatne informacje związane z niektórymi aspektami funkcjonowania urządzenia, w tym o pojemnikach z tuszem.


Drukowanie raportu na stronie testowej

1. Do zasobnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Print Report** (Drukuj sprawozdanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Self-Test Report** (Raport na stronie testowej), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie HP All-in-One wydrukuje raport na stronie testowej zawierający następujące informacje:

- **Informacje o produkcie:** zawiera numer modelu, numer seryjny i inne informacje o drukarce
- **Informacje o wersji:** zawiera wersję oprogramowania układowego.
- **Informacje o systemie dostarczania tuszu:** wyświetla szacowany poziom tuszu w każdym z zainstalowanych pojemników, stan każdego z pojemników, datę instalacji pojemników oraz datę przeterminowania pojemników.
- **Wzorzec jakości wydruku:** zawiera sześć kolorowych pasków, odpowiadających każdej z sześciu zainstalowanych kaset. Jednolite, równe paski

koloru oznaczają, że nie występują żadne problemy z jakością druku. Jeśli na dowolnym z pasków koloru widoczne są smugi lub brakuje pasków, wyczyść głowicę drukującą zgodnie z procedurą opisaną w „[Czyszczenie głowicy drukującej](#)” na stronie 179. Jeśli po oczyszczeniu głowicy drukującej na kolorowych polach są nadal widoczne problemy z jakością wydruku, należy wyrównać drukarkę w sposób opisany w części „[Wyrównywanie pojemników](#)” na stronie 177. Jeśli na kolorowych paskach mimo wyczyszczenia i wyrównania nadal są widoczne błędy, należy skontaktować się z pomocą techniczną HP.

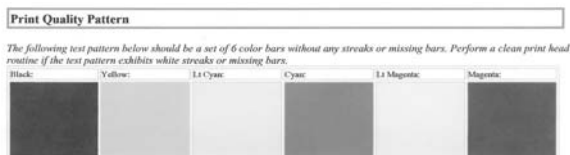

- **Informacje o Bluetooth:** wymienia ustawienia opcjonalnego urządzenia Bluetooth.
- **Dziennik historii:** zawiera informacje, które mogą być wykorzystane w celach diagnostycznych, jeśli potrzebujesz skontaktować się z pomocą techniczną firmy HP.

Drukowanie raportów faksu

Urządzenie HP All-in-One można skonfigurować w taki sposób, aby raporty błędów i raporty potwierżeń były drukowane automatycznie dla każdego wysłanego i odebranego faksu. Raporty systemowe można także drukować ręcznie, gdy są potrzebne. Raporty te zawierają przydatne informacje systemowe na temat urządzenia HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One jest domyślnie ustawione tak, aby raport był drukowany tylko w przypadku wystąpienia problemu z wysyłaniem lub odbieraniem faksu. Po zakończeniu każdej transmisji na wyświetlaczu pojawia się na krótko komunikat informujący o tym, czy faks został wysłany pomyślnie.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Drukowanie raportów potwierżeń faksów](#)
- [Drukowanie raportów na temat błędów faksu](#)
- [Drukowanie dziennika faksów](#)
- [Drukowanie innych raportów](#)

Drukowanie raportów potwierżeń faksów


Jeśli trzeba wydrukować potwierzenie wysłania, należy wykonać poniższe czynności, aby włączyć potwierzenie faksu, **zanim** przystąpi się do wysyłania faksu. Wybierz opcję **Faksy wysłane** lub **Wysyłanie i odbieranie**.

Domyślne ustawienie funkcji potwierzenia faksu to **Off** (Wył.). Oznacza to, że urządzenie HP All-in-One nie drukuje potwierzenia faksu po wysłaniu lub odebraniu każdego faksu. Po zakończeniu każdej transmisji na wyświetlaczu pojawia się na krótko komunikat informujący, czy udało się wysłać faks.

Włączanie funkcji potwierdzenia faksu za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Print Report** (Drukuj sprawozdanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Print Report** (Drukuj sprawozdanie).
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Potwierdzenie faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Off (Wył.)	Nie drukuje potwierdzenia faksu po udanym wysłaniu lub odebraniu faksu. Jest to ustawienie domyślne.
Fakсы wysłane	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu faksu.
Przy odbieraniu faksu	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym odebraniu faksu.
Wysyłanie i odbieranie	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu i odebraniu faksu.

 **Wskazówka** Jeśli wybrano opcję **Fakсы wysłane** lub **Wysyłanie i odbieranie** i zeskanowano faks, aby wysłać go z pamięci, można dołączyć obraz pierwszej przesyłanej strony do raportu **Potwierdzenie faksu**. Naciśnij przycisk ▼ by zaznaczyć opcję **Obraz na rap. wysłania faksu**. Wybierz opcję **On** (Włącz) z menu **Obraz na rap. wysłania faksu**.

Drukowanie raportów na temat błędów faksu

Można skonfigurować urządzenie HP All-in-One tak, aby automatycznie drukowało raport po wystąpieniu błędu w czasie transmisji.

Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do automatycznego drukowania raportów o błędach faksu

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Print Report** (Drukuj sprawozdanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Print Report** (Drukuj sprawozdanie).
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Raport błędów faksu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wysyłanie i odbieranie	Drukowane po wystąpieniu jakiegokolwiek błędu faksowania. Jest to ustawienie domyślne.
Off (Wył.)	Raporty błędów faksu nie są nigdy drukowane.
Fakсы wysłane	Drukowane po wystąpieniu błędu transmisji.

Przy odbieraniu faksu	Drukowane po wystąpieniu błędu odbioru.
------------------------------	---

Drukowanie dziennika faksów

Dziennik faksów umożliwia wydrukowanie dziennika około 30 ostatnich połączeń faksowych. Jeśli w czasie połączenia wystąpił błąd, jest on wskazany numerem błędu w dzienniku.

W razie potrzeby (na przykład ze względów bezpieczeństwa) można łatwo usunąć cały dziennik z pamięci. Spowoduje to także usunięcie zapisanych w pamięci faksów.

Drukowanie dziennika faksu za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Print Report** (Drukuj sprawozdanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Print Report** (Drukuj sprawozdanie).
3. Naciśnij ▼, aby zaznaczyć **Dziennik faksów**, a następnie naciśnij **OK** by wydrukować **Dziennik faksów**.

Usuwanie dziennika faksu z pamięci

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Tools** (Narzędzia).
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Wyczyść dziennik faksów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Dziennik faksów oraz fakсы przechowywane w pamięci zostaną usunięte.



Uwaga Usunięcie dziennika faksów nie usuwa historii połączeń. By usunąć historię połączeń, wyczyść dziennik faksów, a następnie wyłącz urządzenie HP All-in-One i włącz je ponownie.

Tematy pokrewne

[„Raport dziennika faksu wskazuje na wystąpienie błędu” na stronie 281](#)

Drukowanie innych raportów

Istnieje możliwość ręcznego tworzenia raportów związanych z urządzeniem HP All-in-One dotyczących np. stanu ostatniego wysłanego faksu lub listy zaprogramowanych pozycji szybkiego wybierania.

Drukowanie raportów za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Print Report** (Drukuj sprawozdanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Print Report** (Drukuj sprawozdanie).
3. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Potwierdzenie faksu	<p>Pozwala na automatyczne drukowanie raportów potwierdzeń faksu.</p> <hr/> <p>Wskazówka Jeśli wybrano opcję Faksy wysłane lub Wysyłanie i odbieranie i zeskanowano faks, aby wysłać go z pamięci, można dołączyć obraz pierwszej przesyłanej strony do raportu Potwierdzenie faksu. Naciśnij przycisk ▼ by zaznaczyć opcję Obraz na rap. wysłania faksu. Wybierz opcję On (Włącz) z menu Obraz na rap. wysłania faksu.</p>
Raport błędów faksu	<p>Pozwala na automatyczne drukowanie raportów o błędach faksu.</p>
Obraz na rap. wysłania faksu	<p>Jeśli wybrano opcję Faksy wysłane lub Wysyłanie i odbieranie i zeskanowano faks, aby wysłać go z pamięci, można dołączyć obraz pierwszej przesyłanej strony do raportu Potwierdzenie faksu. Naciśnij przycisk ▼ by zaznaczyć opcję Obraz na rap. wysłania faksu. Wybierz opcję On (Włącz) z menu Obraz na rap. wysłania faksu.</p>
Ostatnia transakcja	<p>Drukuje szczegółowe informacje dotyczące ostatniej transakcji faksowania.</p>
Dziennik faksów	<p>Drukuje podsumowanie ostatniej transakcji faksowania.</p>
Lista numerów szybkiego wyb.	<p>Drukuje listę zaprogramowanych pozycji szybkiego wybierania. Ten raport można także wydrukować, wybierając opcję Drukuj listę szyb. wybier. w menu Ustaw. szyb. wybier.</p>
Sprawozdanie identyfikacji numeru	<p>Jeśli używana jest usługa identyfikacji rozmówcy oferowana przez operatora, raport ten zawiera listę około 30 odebranych ostatnio połączeń faksowych. Raport zawiera numer telefonu, datę i godzinę oraz, zależnie od formatu, w którym operator przekazuje informacje o identyfikatorze rozmówcy, może zawierać nazwisko nadawcy.</p> <hr/> <p>Uwaga Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Jeśli nie jest dostępna w danym kraju/regionie, opcja Sprawozdanie identyfikacji numeru nie będzie widoczna w menu Print Report (Drukuj sprawozdanie).</p>
Raport nt. zablokowanych faksów	<p>Jeśli używana jest usługa identyfikacji rozmówcy oferowana przez operatora i zostały wyznaczone numery niepożądane, raport ten zawiera listę numerów telefonu, które zostały zablokowane. (Maksymalna liczba numerów faksu, które można zablokować, zależy od modelu.)</p> <hr/> <p>Uwaga Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Jeśli nie jest dostępna w danym kraju/regionie, opcja Raport nt. zablokowanych faksów nie będzie widoczna w menu Print Report (Drukuj sprawozdanie).</p>

Tematy pokrewne

- „[Drukowanie raportów potwierżeń faksów](#)” na stronie 166
- „[Drukowanie raportów na temat błędów faksu](#)” na stronie 167
- „[Drukowanie dziennika faksów](#)” na stronie 168
- „[Ustawianie szybkiego wybierania](#)” na stronie 71
- „[Blokowanie niepożądanych numerów faksów](#)” na stronie 161

Drukowanie formularzy

Urządzenie HP All-in-One zawiera wbudowane szablony, które ułatwiają wydruk często stosowanych formularzy, np. papier notatnikowy z szerokimi i wąskimi liniami, papier do wykresów, listy zadań, papier nutowy na papierze formatu A4 i letter.

Drukowanie formularzy za pomocą panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
Zostanie wyświetlone menu **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Printable School Papers** (Arkusze szkolne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Printable School Papers** (Arkusze szkolne).
4. Naciśnij przycisk ▼, aby zaznaczyć formularz, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciskaj przyciski ▲ i ▼, aby wybrać liczbę stron do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

13 Konserwacja urządzenia HP All-in-One


Urządzenie HP All-in-One wymaga niewielu zabiegów konserwacyjnych. Co pewien czas należy przeczyścić szybę i wewnętrzną część pokrywy, aby usunąć osiadły kurz i zapewnić wysoką jakość kopii i zeskanowanych dokumentów. Także będzie co jakiś czas konieczna wymiana pojemników z tuszem, czyszczenie zestawu głowicy drukującej lub wyrównywanie drukarki. W tej części zostały przedstawione zalecenia dotyczące utrzymywania urządzenia HP All-in-One w najlepszym stanie technicznym. Opisane proste procedury konserwacyjne należy wykonywać, gdy będzie to konieczne.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Czyszczenie urządzenia HP All-in-One](#)
- [Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach](#)
- [Korzystanie z pojemników z tuszem](#)
- [Odgłosy samoczynnej konserwacji urządzenia](#)
- [Ograniczanie poboru mocy gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone](#)
- [Wyłącz urządzenie HP All-in-One](#)

Czyszczenie urządzenia HP All-in-One

Co pewien czas należy przeczyścić szybę i wewnętrzną część pokrywy, aby zapewnić wysoką jakość kopii i zeskanowanych dokumentów. Dobrze jest również odkurzyć zewnętrzną obudowę urządzenia HP All-in-One.

 **Wskazówka** Do wyczyszczenia urządzenia HP można zakupić Zestaw czyszczący HP dla drukarek atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych (Q6260A), który zawiera wszystko, co jest potrzebne do bezpiecznego wyczyszczenia urządzenia HP. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.hp.com/buy/supplies.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Czyszczenie szyby](#)
- [Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy](#)
- [Czyszczenie obudowy](#)

Czyszczenie szyby

Odciski palców, smugi, włosy i kurz na powierzchni szkła powodują spowolnienie działania urządzenia i negatywnie wpływają na dokładność niektórych funkcji, takich jak **Fit to Page** (Dopasuj do strony).

Oprócz głównej powierzchni płyty szklanej konieczne może być również wyczyszczenie małego szklanego paska w automatycznym podajniku dokumentów. Jeśli pasek szklany w podajniku dokumentów jest zanieczyszczony, na kopiach mogą pojawiać się smugi.

Aby oczyścić szybę


1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One i podnieś pokrywę.
2. Oczyszczyć szybę przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki lekko zwilżonej środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym składników ściernych.

△ **Przeostroga** Nie używaj środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla, gdyż związki te mogą zniszczyć urządzenie. Bezpośrednio na szybie nie należy umieszczać ani rozpylać płynów. Mogłyby się one dostać pod szybę i uszkodzić urządzenie.


3. Osusz szybę suchą, miękką szmatką nie pozostawiającą kłaczek by uniknąć plamienia.
4. Włącz urządzenie HP All-in-One.

Aby oczyścić pasek szklany w automatycznym podajniku dokumentów

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One.
2. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

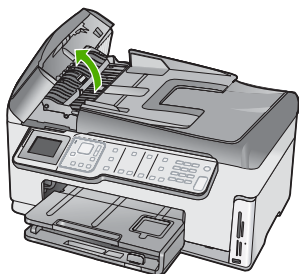

3. Podnieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.

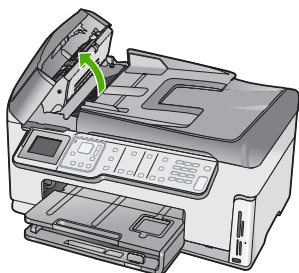

Pasek szklany znajduje się pod mechanizmem automatycznego podajnika dokumentów.

4. Oczyszczyć pasek szklany przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki lekko zwilżonej środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym składników ściernych.

△ **Przeostoga** Nie używaj środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochloru węgla, gdyż związki te mogą zniszczyć urządzenie. Bezpośrednio na szybie nie należy umieszczać ani rozpylać płynów. Mogłyby się one dostać pod szybę i uszkodzić urządzenie.

5. Opuść mechanizm podajnika automatycznego i zamknij pokrywę podajnika.
6. Włącz urządzenie HP All-in-One.

Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy

Na białej wewnętrznej stronie pokrywy urządzenia HP All-in-One mogą zbierać się drobne zabrudzenia.

Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One i podnieś pokrywę.
 2. Oczyszczyć białą wewnętrzną stronę pokrywy miękką szmatką lub gąbką zwilżoną łagodnym roztworem mydła i ciepłej wody.
Przemyj delikatnie wewnętrzną stronę pokrywy, aby zmiękczyć osad. Nie szoruj.
 3. Osusz wewnętrzną stronę pokrywy miękką, nie pozostawiającą kłaczek szmatką.
-
- △ **Przeostoga** Nie używaj ściereczek papierowych, ponieważ mogą one porysować wewnętrzną część pokrywy.
-
4. Jeśli wewnętrzna część pokrywy nadal jest zabrudzona, ponownie wykonaj powyższe czynności, używając alkoholu izopropylowego, i dokładnie wytrzyj pokrywę wilgotną szmatką, aby usunąć pozostały alkohol.

△ **Przeostoga** Należy uważać, aby nie rozlać alkoholu na szybę ani na zewnętrzne części urządzenia HP All-in-One, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.


Czyszczenie obudowy

Do wycierania kurzu, smug i plam z obudowy należy używać miękkiej szmatki lub lekko wilgotnej gąbki. Wnętrze urządzenia HP All-in-One nie wymaga czyszczenia. Wszelkie płyny należy przechowywać z dala od wewnętrznej części i panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

-
- △ **Przeostoga** Aby nie zniszczyć zewnętrznych części urządzenia HP All-in-One, do czyszczenia nie należy używać alkoholu ani środków czyszczących na bazie alkoholu.
-

Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach

Poziom tuszu w pojemniku można łatwo sprawdzić, aby określić, kiedy trzeba będzie wymienić pojemnik. Poziom tuszu wskazuje w przybliżeniu ilość tuszu pozostałą w pojemnikach.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One wykrywa poziomy tuszu tylko dla oryginalnych tuszy HP. Poziomy tuszu w pojemnikach napełnianych ponownie bądź używanych w innych urządzeniach mogą nie zostać dokładnie wykryte.

Uwaga Tusz z pojemników jest wykorzystywany na szereg sposobów w procesie drukowania, w tym w procesie inicjalizacji, który przygotowuje urządzenie i pojemniki do drukowania, podczas serwisowania głowicy, która utrzymuje czystość dysz i prawidłowy przepływ atramentu. Dodatkowo, po zakończeniu używania pojemnika pozostaje w nim niewielka ilość tuszu. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.hp.com/go/inkusage.

Sprawdzanie poziomu tuszu z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Display Ink Gauge** (Wyświetl poziom tuszu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Urządzenie HP All-in-One wyświetli wskaźnik pokazujący szacowane poziomy tuszu we wszystkich zainstalowanych pojemnikach.



4. Naciśnij dowolny przycisk by powrócić do menu **Tools** (Narzędzia).


Aby sprawdzić poziomy atramentu za pomocą oprogramowania HP Photosmart

1. W programie Centrum obsługi HP kliknij polecenie **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia drukowania**, a następnie kliknij opcję **Zestaw narzędzi do drukowania**.

 **Uwaga** W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** można również otworzyć aplikację **Zestaw narzędzi do drukowania**. W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** kliknij kartę **Usługi**, a następnie **Serwis urządzenia**.

Zostanie wyświetlona opcja **Zestaw narzędzi do drukowania**.

2. Kliknij zakładkę **Szacowany poziom tuszu**.
Zostaną wyświetlone szacowane poziomy tuszu w pojemnikach.

 **Wskazówka** Możesz także wydrukować raport na stronie testowej, aby sprawdzić, czy pojemniki z tuszem nie wymagają wymiany.

Tematy pokrewne

[„Drukowanie raportu z autotestu” na stronie 165](#)

Korzystanie z pojemników z tuszem


Aby zapewnić najlepszą jakość drukowania za pomocą urządzenia HP All-in-One, należy wykonać kilka prostych czynności konserwacyjnych, a gdy na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat, wymienić pojemniki z tuszem.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Wymiana kaset z atramentem](#)
- [Wyrównywanie pojemników](#)
- [Czyszczenie głowicy drukującej](#)
- [Czyszczenie styków pojemnika z tuszem](#)
- [Usuwanie atramentu ze skóry i odzieży](#)

Wymiana kaset z atramentem


Postępuj według tych instrukcji by wymienić pojemniki z tuszem.

 **Uwaga** Jeśli po raz pierwszy instalujesz pojemniki z tuszem w urządzeniu HP All-in-One, upewnij się że korzystasz wyłącznie z pojemników dostarczonych wraz z urządzeniem. Tusz w tych pojemnikach ma specjalny skład umożliwiający jego zmieszanie z tuszem znajdującym się w zespole głowicy drukującej przy pierwszej konfiguracji.

Jeśli nie masz zamiennych pojemników z tuszem dla urządzenia HP All-in-One, przejdź do witryny www.hp.com/buy/supplies by je zamówić. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i postępując według komunikatów wybierz produkt, a następnie kliknij w jedno z łączy do zakupów na stronie.


Wymiana pojemników z tuszem

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone.
2. Otwórz drzwiczki karetki unosząc dźwignię, aż do zatrzaśnięcia się drzwiczek w pozycji docelowej.

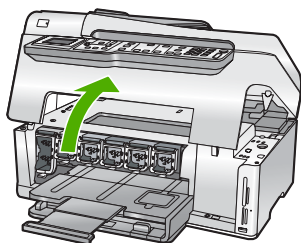


3. Ściśnij spód zatrzasku pod pojemnikiem, który chcesz wymienić, po czym unieś zatrzask.
- Jeśli wymieniasz pojemnik z tuszem czarnym, unieś zatrzask z lewej strony.

Jeśli wymieniasz jeden z pięciu pojemników z tuszem kolorowym, jak żółty, jasnobłękitny (niebieski), błękitny, jasnopurpurowy (różowy) lub purpurowy, unieś odpowiedni zatrzask w środkowej części.

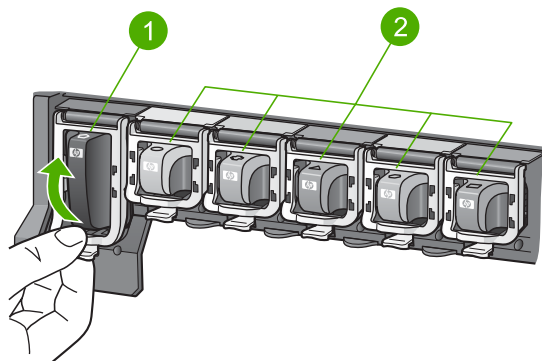


- | | |
|---|---|
| 1 | Zatrząsk pojemnika z tuszem dla pojemnika czarnego |
| 2 | Zatrząski pojemników z tuszem dla pojemników kolorowych |


4. Wyjmij pojemnik z gniazda, pociągając do siebie.

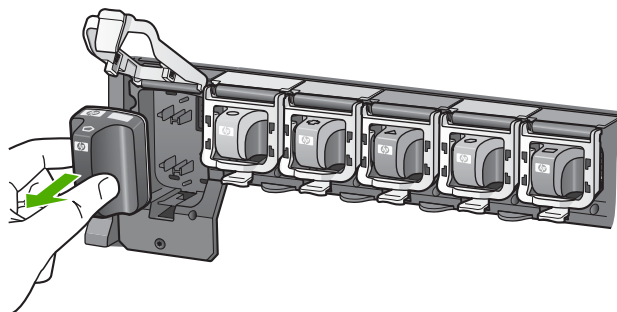


5. Wyjmij z opakowania nowy pojemnik z tuszem, a następnie, trzymając za uchwyt, wsuń pojemnik do pustego gniazda.
Dopasuj kolor i wzór na pojemniku z tuszem do koloru i wzoru na uchwycie pojemnika.

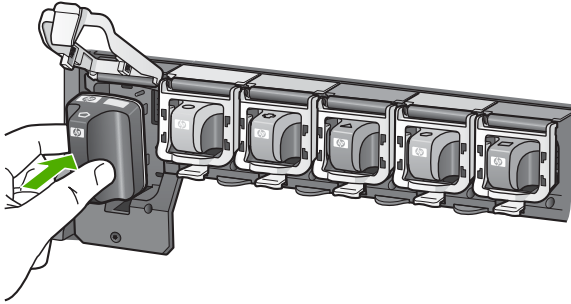

6. Zamknij zatrzask i upewnij się, że trzyma on prawidłowo pojemnik.

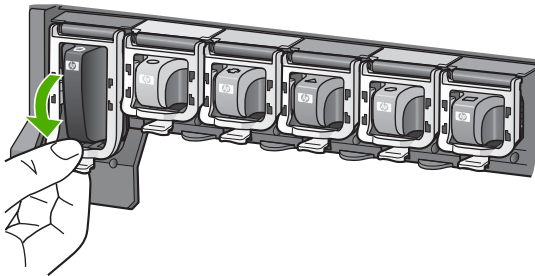

7. Powtórz kroki od 3 do 6 dla każdego z pojemników, które wymieniasz.
8. Zamknij drzwiczki karetki.

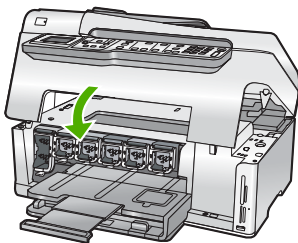

Tematy pokrewne

[„Zakup materiałów eksploatacyjnych” na stronie 183](#)

Wyrównywanie pojemników


Urządzenie HP All-in-One automatycznie wyrównuje głowice drukujące po instalacji pojemników z tuszem podczas pierwszego uruchomienia. Urządzenie HP All-in-One wyrównuje także głowice drukujące podczas okresowej konserwacji, aby utrzymać

wysoką jakość wydruków. Funkcji tej można użyć także, gdy na raporcie na stronie testowej na dowolnym z pasków koloru widoczne są smugi lub białe linie.

Jeżeli po wyrównaniu nadal są problemy z drukowaniem, spróbuj oczyścić głowicę drukującą. Jeśli mimo wyczyszczenia i wyrównania nadal występują problemy z jakością, należy skontaktować się z pomocą techniczną HP.

Wyrównywanie pojemników z panelu sterowania

1. Do zasobnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
Zostanie wyświetlone menu **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia) i naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Tools** (Narzędzia).
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Align Printer** (Wyrównaj pojemniki) i naciśnij przycisk **OK**.
5. Urządzenie HP All-in-One wydrukuje stronę testową, wyrówna głowicę drukującą i przeprowadzi kalibrację drukarki. Stronę testową należy wyrzucić lub przeznaczyć do recyklingu.
Pojawi się komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu.


 **Uwaga** Jeśli w podajniku wejściowym podczas operacji wyrównywania znajduje się papier kolorowy, wyrównywanie nie powiedzie się. Załaduj do zasobnika wejściowego nieużywany arkusz białego papieru, a następnie ponów próbę wyrównywania.

Jeśli wyrównywanie znowu nie powiedzie się, możliwe, że uszkodzeniu uległ czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Jeżeli pojawi się monit z zapytaniem, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Skontaktuj się z HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

6. Naciśnij przycisk **OK** by kontynuować.

Wyrównywanie pojemników z tuszem przy użyciu oprogramowania HP Photosmart

1. Do zasobnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. W programie Centrum obsługi HP kliknij menu **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia drukowania** i kliknij polecenie **Printer Toolbox**.

 **Uwaga** W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** można również otworzyć aplikację **Zestaw narzędzi do drukowania**. W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** kliknij kartę **Usługi**, a następnie **Serwis urządzenia**.

Zostanie wyświetlone okno **Zestaw narzędzi do drukowania**.

3. Kliknij kartę **Obsługa urządzenia**.
4. Kliknij przycisk **Wyrównaj pojemniki**.
Urządzenie HP All-in-One wydrukuje stronę testową, wyrówna głowicę drukującą i przeprowadzi kalibrację drukarki. Stronę testową należy wyrzucić lub przeznaczyć do recyklingu.

Tematy pokrewne

[„Czyszczenie głowicy drukującej” na stronie 179](#)

Czyszczenie głowicy drukującej

Używaj tej funkcji, gdy na raporcie na stronie testowej na dowolnym z pasków koloru widoczne są smugi lub białe linie. Nie czyść pojemników z tuszem, gdy nie zachodzi taka potrzeba, gdyż powoduje to niepotrzebne zużywanie tuszu i skraca żywotność dysz w głowicy drukującej.


Czyszczenie głowicy drukującej za pomocą panelu sterowania

1. Do podajnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru Letter lub A4.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskaj przycisk ▼, aby zaznaczyć opcję **Clean Printhead** (Wyczyść głowicę drukującą), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie HP All-in-One czyści głowicę drukującą i drukuje stronę testową, którą możesz wyrzucić lub zostawić do ponownego zadrukowania.

Czyszczenie głowicy drukującej za pomocą oprogramowania HP Photosmart

1. Do zasobnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. W programie Centrum obsługi HP kliknij polecenie **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia drukowania**, a następnie kliknij opcję **Zestaw narzędzi do drukowania**.

 **Uwaga** W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** można również otworzyć aplikację **Zestaw narzędzi do drukowania**. W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** kliknij kartę **Usługi**, a następnie **Serwis urządzenia**.

Zostanie wyświetlona opcja **Zestaw narzędzi do drukowania**.

3. Kliknij kartę **Obsługa urządzenia**.
4. Kliknij **Oczyść głowicę drukującą**.
5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, dopóki jakość wydruku nie będzie zadowalająca, a następnie kliknij przycisk **Gotowe**.
Jeżeli po czyszczeniu głowic jakość wydruku jest nadal niska, spróbuj dokonać wyrównania. Jeśli mimo wyczyszczenia i wyrównania nadal występują problemy z jakością, należy skontaktować się z pomocą techniczną HP.

Tematy pokrewne

[„Wyrównywanie pojemników” na stronie 177](#)

Czyszczenie styków pojemnika z tuszem

Jeśli na ekranie drukarki wyświetlany jest komunikat, że brakuje kasety z tuszem lub uległa ona uszkodzeniu, a wszystkie pojemniki są poprawnie zainstalowane, wyczyść miedziane styki kaset.

Przed wyczyszczeniem styków należy wyjąć kasetę z atramentem, sprawdzić, czy nie załuszczyła jej styków ani gniazda kasety, a następnie zainstalować kasetę ponownie. Jeśli nadal jest wyświetlany komunikat, że brakuje kasety z atramentem lub uległa ona uszkodzeniu, należy wyczyścić styki kasety. Jeśli ten komunikat jest wyświetlany nawet po wyczyszczeniu styków, należy wymienić kasetę z atramentem na nową. Wyjmij uszkodzony pojemnik i sprawdź datę końca gwarancji na spodzie. Jeśli okres gwarancji jeszcze nie upłynął, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy HP, aby otrzymać zamiennik kasety z atramentem.


Sprawdź, czy dysponujesz następującymi materiałami:

- Sucha gąbka, niepostrzępiona ściereczka lub inny miękki materiał, który nie rozpadnie się w rękach i nie zostawi kłaczek.
- Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić pojemniki z tuszem).


△ **Przeostroga** Do czyszczenia styków **nie** wolno używać środków czyszczących ani alkoholu. Środki te mogą uszkodzić pojemniki z tuszem lub urządzenie HP All-in-One.

Czyszczenie styków pojemnika z tuszem


1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone.
2. Unieś drzwiczki pojemników z tuszem.
3. Ściśnij spód zatrzasku pod pojemnikiem, który chcesz wyczyścić, po czym unieś zatrzask.

 **Uwaga** Nie wyjmuj równocześnie wielu pojemników z tuszem. Pojemniki z tuszem należy wyjmować i czyścić osobno. Nie pozostawiaj pojemnika z tuszem poza urządzeniem HP All-in-One dłużej niż przez 30 minut.

4. Sprawdź, czy na stykach pojemnika z tuszem nie osadził się tusz lub brud.
5. Zmocz czystą gąbkę lub ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij.

 **Uwaga** Przytrzymaj pojemnik z tuszem za jego uchwyt. Nie dotykaj palcami miedzianych styków pojemnika. Można je czyścić tylko gąbką lub nierozpadającą się szmatką.

6. Wyczyść tylko styki w kolorze miedzi.

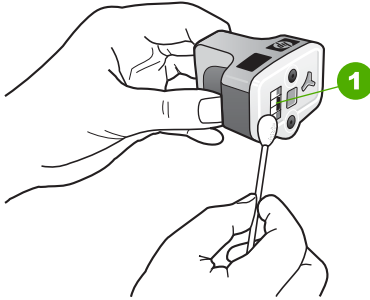

1 Styki w kolorze miedzi

7. Umieść pojemnik z tuszem w pustym gnieździe i wciśnij szary zatrzask, aż zostanie zablokowany na miejscu.
8. Jeśli to konieczne, wykonaj powyższe czynności dla pozostałych pojemników z tuszem.
9. Delikatnie zamknij drzwiczki pojemników z tuszem.

Usuwanie atramentu ze skóry i odzieży

Aby usunąć atrament ze skóry lub odzieży, należy wykonać poniższe czynności:

Powierzchnia	Sposób rozwiązania problemu
Skóra	Umyj zabrudzone miejsce pastą mydlaną.
Biała tkanina	Wypierz tkaninę w zimnej wodzie z dodatkiem wybielacza chlorowego.
Kolorowa tkanina	Wypierz tkaninę w zimnej wodzie z dodatkiem amoniaku.

- △ **Przeostoga** Do usuwania atramentu z tkanin należy zawsze stosować zimną wodę. Użycie ciepłej lub gorącej wody może doprowadzić do utrwalenia plam na tkaninie.


Odgłosy samoczynnej konserwacji urządzenia

Urządzenie HP All-in-One będzie wydawało mechaniczne dźwięki co pewien czas by przeprowadzić okresowe funkcje konserwacyjne, jak uzupełnianie poziomu tuszu w głowicy drukującej lub jej czyszczenie. Jest to normalne działanie i jest konieczne do zapewnienia przez urządzenie HP All-in-One najlepszej jakości wydruków.

- △ **Przeostoga** W czasie wykonywania funkcji konserwacyjnych przez urządzenie HP All-in-One, na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Nie odłączaj zasilania od urządzenia w tym czasie.

Ograniczanie poboru mocy gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone

Nawet gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, zużywa pewną ilość energii. Pobór mocy można ograniczać włączając tryb FEMP (Federal Energy Management Program, Federalny program zarządzania energią).

 **Uwaga** Gdy urządzenie HP All-in-One znajduje się w trybie FEMP będzie się włączało dłużej niż zwykle.

Włączanie trybu FEMP

- ▲ Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Wi.**, aż urządzenie HP All-in-One wyłączy się.


Wyłącz urządzenie HP All-in-One

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia HP All-in-One, należy je najpierw poprawnie wyłączyć za pomocą przycisku **Wi.** znajdującym się na urządzeniu. Nie wyłączaj urządzenia HP All-in-One odłączając przewód zasilający lub wyłączając listwę zasilającą.

14 Zakup materiałów eksploatacyjnych

Aby uzyskać listę numerów pojemników z tuszem, skorzystaj z dokumentacji drukowanej dołączonej do urządzenia HP All-in-One. Możesz także skorzystać z oprogramowania dołączonego do urządzenia HP All-in-One by ustalić numery katalogowe wszystkich pojemników z tuszem. Pojemniki z tuszem można zamówić w witrynie internetowej firmy HP. Dodatkowo można skontaktować się z lokalnym sprzedawcą firmy HP, aby dowiedzieć się jakie są prawidłowe numery katalogowe pojemników z tuszem dla posiadanego urządzenia i kupić je.

Aby zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne do urządzenia HP All-in-One, przejdź na stronę internetową www.hp.com/buy/supplies. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i postępując według komunikatów wybierz produkt, a następnie kliknij w jedno z łączy do zakupów na stronie.

 **Uwaga** Zamawianie pojemników z tuszem przez Internet nie jest obsługiwane we wszystkich krajach/regionach. Jeśli dotyczy to Twojego kraju/regionu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy HP by otrzymać informacje o zakupie pojemników z tuszem.


Zamawianie pojemników drukujących przez Internet

- ▲ Kliknij ikonę **Zakup materiałów eksploatacyjnych HP** na pulpicie, aby połączyć się ze stroną HP SureSupply. Pojawi się lista oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP, które są zgodne z tym urządzeniem, oraz szereg opcji, które ułatwiają zakup odpowiednich materiałów (dostępność opcji zależą od kraju/regionu).

W przypadku usunięcia ikony z pulpitu kliknij menu **Start**, potem **HP**, po czym kliknij **Zakup materiałów eksploatacyjnych**.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych firmy HP poprzez oprogramowanie Centrum obsługi HP

1. W programie Centrum obsługi HP kliknij polecenie **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia drukowania**, a następnie kliknij opcję **Zestaw narzędzi do drukowania**.

 **Uwaga** W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** można również otworzyć aplikację **Zestaw narzędzi do drukowania**. W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** kliknij kartę **Usługi**, a następnie **Serwis urządzenia**.

2. Kliknij zakładkę **Szacunkowe poziomy tuszu**.
3. Kliknij **Informacje o zamawianiu pojemników z tuszem**.
Zostaną wyświetlone numery katalogowe pojemników z tuszem.!
4. Kliknij opcję **Zamów w Internecie**.
Firma HP wysyła szczegółowe informacje o drukarkach, w tym o numerach modeli, numerach seryjnych i poziomach atramentu do autoryzowanych sprzedawców internetowych. Brakujące zasoby są wstępnie wybierane. Użytkownik może zmienić ich ilość, dodać lub usunąć pozycję, a następnie dokonać zakupu.

15 Rozwiązywanie problemów

W tej części zawarte są następujące tematy:


- [Pomoc w rozwiązywaniu problemów](#)
- [Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu](#)
- [Rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania](#)
- [Rozwiązywanie problemów z siecią](#)
- [Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania](#)
- [Rozwiązywanie problemów z drukowaniem](#)
- [Rozwiązywanie problemów z kartą pamięci i portem USB](#)
- [Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem](#)
- [Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem](#)
- [Rozwiązywanie problemów z faksem](#)
- [Błędy](#)

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB](#)
- [Informacje na temat kaset drukujących i głowicy drukującej](#)
- [Informacje na temat papieru](#)
- [Wskazówki dotyczące korzystania z automatycznego podajnika dokumentów](#)
- [Usuwanie zacięć papieru](#)
- [Wyczyść automatyczny podajnik dokumentów](#)


Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB

 **Uwaga** Aby uzyskać informacje na temat problemów z komunikacją w sieci, patrz „[Rozwiązywanie problemów z siecią](#)” na stronie 201. Aby uzyskać informacje na temat problemów z komunikacją dotyczących karty pamięci, aparatu zgodnego ze standardem PictBridge lub urządzenia pamięciowego, patrz „[Rozwiązywanie problemów z kartą pamięci i portem USB](#)” na stronie 227.

Jeżeli urządzenie HP All-in-One i komputer są połączone kablem USB i nie komunikują się ze sobą, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Wi.** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.
- Sprawdź kabel USB. Jeśli używasz starszego kabla, może on nie działać prawidłowo. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego urządzenia, aby zobaczyć czy kabel działa. Jeśli wciąż pojawiają się problemy, konieczna może być wymiana kabla USB. Sprawdź również, czy długość kabla nie przekracza 3 metrów.
- Sprawdź połączenie między urządzeniem HP All-in-One a komputerem. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB z tyłu urządzenia

HP All-in-One. Upewnij się, że drugi koniec kabla USB jest podłączony do portu USB komputera. Po prawidłowym podłączeniu kabla wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.

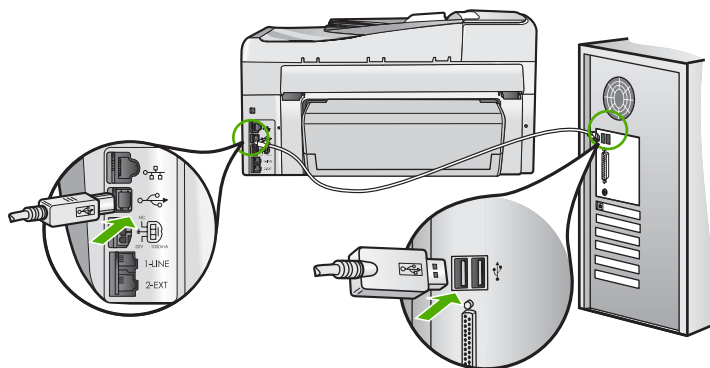

- W przypadku podłączania urządzenia HP All-in-One za pomocą koncentratora USB hub, upewnij się, że koncentrator jest włączony. Jeżeli koncentrator jest włączony, podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera.
- Sprawdź, czy w komputerze nie zainstalowano innych drukarek lub skanerów. Możliwe, że trzeba będzie odłączyć stare urządzenia od komputera.
- Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu w komputerze. Po sprawdzeniu połączeń spróbuj uruchomić ponownie komputer. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.
- Jeżeli jest to konieczne, usuń i ponownie zainstaluj oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Dezinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie” na stronie 198](#)

Informacje na temat kaset drukujących i głowicy drukującej

Poniższe wskazówki mogą być pomocne przy konserwacji pojemników z tuszem HP i zapewnieniu stałej jakości wydruków.

- Zainstaluj kasetę drukującą przed datą Zainstalować do, która znajduje się na opakowaniu kasety.
- Kasety drukujące przechowuj zamknięte w oryginalnym opakowaniu, aż do momentu ich użycia.
- Wyłącz urządzenie HP All-in-One naciskając przycisk **Wi.** znajdujący się na urządzeniu. Nie wyłączaj urządzenia, wyłączając listwę zasilania ani odłączając przewód zasilania od urządzenia HP All-in-One. Jeśli nieprawidłowo wyłączysz urządzenie HP All-in-One, głowica drukująca może nie powrócić na właściwą pozycję.
- Pojemniki z tuszem przechowuj w temperaturze pokojowej (15,6-26,6°C lub 60–78° F).

- Firma HP zaleca, aby nie wyjmować kaset z urządzenia HP All-in-One, jeśli nie masz nowych kaset drukujących gotowych do zainstalowania.
Jeśli przewożysz urządzenie HP All-in-One, upewnij się że zostało prawidłowo wyłączone przez naciśnięcie przycisku **Wi.**. Sprawdź także, czy kasety drukujące są zainstalowane w urządzeniu. W ten sposób uniknie się wyciekaniu atramentu z głowicy drukującej.
- Jeśli zaobserwujesz znaczący spadek jakości wydruku, wyczyść głowicę drukującą.
- Nie czyść głowicy drukującej, jeśli nie jest to konieczne. Niepotrzebne czyszczenie powoduje utratę tuszu oraz skraca trwałość pojemników.
- Obchodź się ostrożnie z pojemnikami z tuszem. Upuszczanie, potrząsanie lub nieostrożne traktowanie pojemnika podczas instalacji może spowodować przejściowe problemy z drukowaniem.

Informacje na temat papieru

Urządzenie HP All-in-One pozwala na stosowanie większości rodzajów papieru. Przed zakupieniem większej ilości papieru należy przetestować jego różne rodzaje. Pozwoli to znaleźć papier, który daje dobre efekty i jest łatwo dostępny. Papiery z rodziny HP Premium zapewniają najlepszą jakość drukowania. Ponadto kieruj się poniższymi wskazówkami:

- Nie stosuj papieru, który jest zbyt cienki, zbyt śliski lub łatwo się rozciąga. Papier taki może być nieprawidłowo podawany przez mechanizm urządzenia, powodując zacięcia papieru.
- Przechowuj materiały do drukowania fotografii w ich oryginalnych opakowaniach wewnątrz szczelnie zamykanych torebek na płaskiej powierzchni w chłodnym i suchym miejscu. Gdy wszystko gotowe jest do druku, wyjmij tylko tyle papieru, ile potrzebujesz do natychmiastowego użytku. Po zakończeniu drukowania niewykorzystany papier odłóż do opakowania.
- Zawsze trzymaj papier za krawędzie. Odciski palców na papierze mogą obniżyć jakość wydruków.
- Nie używaj papieru o mocnej teksturze. Może ona pogorszyć jakość druku grafiki i tekstu.
- Nie umieszczaj różnych rodzajów i rozmiarów papieru na raz w podajniku wejściowym. Wszystkie arkusze w podajniku muszą być są tego samego formatu i rodzaju.
- Wydrukowane zdjęcia należy przechowywać pod szkłem lub w albumach, aby zapobiec powstającemu z biegiem czasu rozmazywaniu pod wpływem wysokiej wilgotności. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać papieru HP Premium Plus.

Wskazówki dotyczące korzystania z automatycznego podajnika dokumentów

Dzięki poniższym wskazówkom unikniesz najczęściej spotykanych problemów przy korzystaniu z automatycznego podajnika dokumentów.

- Wyjmij wszystkie zszywki i spinacze z oryginalnego dokumentu.
- Sprawdź, czy papier nie jest zbyt gruby lub zbyt cienki dla urządzenia HP All-in-One.
- Nie wkładaj zbyt dużo papieru do podajnika dokumentów. Automatyczny podajnik dokumentów może pomieścić do 50 arkuszy papieru typu Letter lub A4 albo 35 arkuszy papieru formatu Legal.

- Nie używaj zwiniętego ani postrzępionego papieru. Przytnij krawędzie, jeśli musisz użyć papieru wyjętego ze spiralnego segregatora.
- Nie wkładaj zdjęć do automatycznego podajnika dokumentów. Podajnik ten może uszkodzić zdjęcia. Podczas skanowania lub kopiowania, zdjęcia zawsze kładź na szybie skanera.
- Sprawdź, czy prowadnice szerokości w podajniku dokumentów przylegają dokładnie do papieru tak, by go nie zaginać.
- Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę.

Usuwanie zacięć papieru

Jeśli papier został załadowany do podajnika, konieczne może być usunięcie zablokowanego papieru z tyłu urządzenia HP All-in-One.


Papier może także zablokować się w automatycznym podajniku dokumentów. Istnieje parę sytuacji, które mogą do tego doprowadzić:

- Włożenie zbyt dużej ilości papieru do podajnika dokumentów. Automatyczny podajnik dokumentów może pomieścić do 50 arkuszy papieru typu Letter lub A4 albo 35 arkuszy papieru formatu Legal.
- Użycie papieru zbyt grubego lub zbyt cienkiego dla HP All-in-One.
- Próba dodania papieru do podajnika dokumentów w czasie, gdy urządzenie HP All-in-One pobiera kartki.

Usuwanie zacięcia papieru z modułu druku dwustronnego urządzenia

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One.
2. Wciśnij zatrzaski z lewej i prawej strony modułu druku dwustronnego. Zdejmij moduł, odciągając go od urządzenia HP All-in-One.

△ **Przeostroga** Próba usunięcia zaciętego papieru od przodu może uszkodzić mechanizm drukujący urządzenia HP All-in-One. Zawsze usuwaj zacięcia papieru z modułu druku dwustronnego urządzenia HP All-in-One.

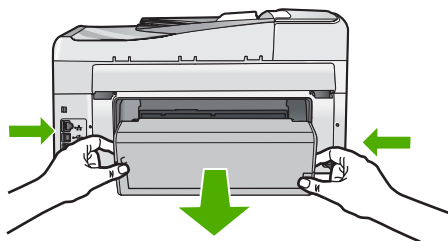

3. Delikatnie wyciągnij papier spomiędzy rolek.


△ **Przeostoga** Jeśli papier podarł się podczas wyciągania z rolek, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich kawałków papieru z urządzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko zacięcia papieru.

4. Jeżeli zacięcie papieru zostało usunięte, przejdź do punktu 5.
Jeżeli zacięcie nie zostało usunięte, wykonaj następujące czynności:
 - a. Otwórz moduł druku dwustronnego wyciągając zatrzaski do góry.
 - b. Wyjmij papier znajdujący się wewnątrz modułu.
 - c. Zamknij moduł druku dwustronnego wciskając zatrzaski w dół, aż zatrzaskną się na miejscu.
5. Załóż ponownie moduł druku dwustronnego. Delikatnie pchnij moduł do przodu, aż zatrzaskną się w odpowiednim położeniu.
6. Włącz urządzenie HP All-in-One i naciśnij przycisk **OK** by kontynuować obecne zadanie.


Aby usunąć zacięty papier z automatycznego podajnika dokumentów

△ **Przeostoga** Nie podnoś pokrywy urządzenia HP All-in-One ani nie próbuj zdejmować zablokowanego dokumentu z szyby. Możesz uszkodzić swój oryginał.

1. Usuń wszelkie oryginały z podajnika dokumentów.
2. Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

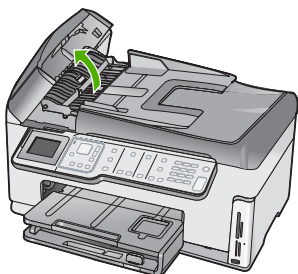

3. Podnieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.

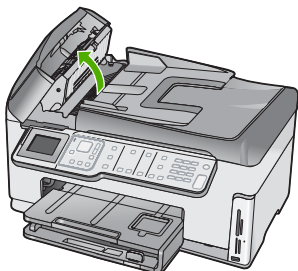

- Delikatnie wyciągnij papier zacięty w mechanizmie automatycznego podajnika dokumentów.

△ **Przeostroga** Jeśli papier podarł się podczas wyciągania, sprawdź, czy wewnątrz mechanizmu nie pozostały resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich fragmentów papieru z automatycznego podajnika dokumentów, istnieje ryzyko zacięcia papieru.


- Opuść mechanizm podajnika automatycznego i zamknij pokrywę podajnika. Pokrywa zatrzaskuje się po całkowitym zamknięciu.

Wyczyść automatyczny podajnik dokumentów

Jeżeli automatyczny podajnik papieru poda kilka stron lub nie podaje zwykłego papieru, można wyczyścić rolki oraz podkładkę separatora. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów, aby uzyskać dostęp do modułu podawania wewnątrz automatycznego podajnika, wyczyść rolki lub podkładkę separatora, a następnie zamknij pokrywę.

Aby oczyścić rolki lub podkładkę separującą

- Usuń wszelkie oryginały z podajnika dokumentów.
- Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów. Zapewni to dostęp do rolek i podkładki separatora zgodnie z poniższym rysunkiem.

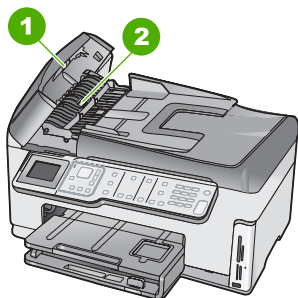

1	Rolki
2	Podkładka separująca

- Nieznacznie zwilż niestrzępiącą się ściereczką wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
- Wilgotną ściereczką zetrzyj zanieczyszczenia z rolek lub podkładki separatora.
- Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu

W tej części przedstawiono informacje o rozwiązywaniu problemów sprzętowych z urządzeniem HP All-in-One.

Przyczyną wielu problemów jest podłączenie urządzenia HP All-in-One przy pomocy kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania HP All-in-One na komputerze. Jeżeli

urządzenie HP All-in-One zostało podłączone do komputera przed wyświetleniem na ekranie komputera odpowiedniego komunikatu, należy wykonać następujące czynności:

Rozwiązywanie typowych problemów przy instalacji

1. Odłącz przewód USB od komputera.
2. Odinstaluj oprogramowanie (jeżeli zostało wcześniej zainstalowane).
3. Uruchom ponownie komputer.
4. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, odczekaj jedną minutę, a następnie włącz je ponownie.
5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP All-in-One.

△ **Przeostoga** Nie podłączaj kabla USB do komputera przed pojawieniem się na ekranie odpowiedniego komunikatu instalacyjnego.

W tej części zawarte są następujące tematy:


- [Urządzenie HP All-in-One nie włącza się](#)
- [Kabel USB jest podłączony, ale mam problemy z korzystaniem z urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem komputera.](#)
- [Na wyświetlaczu jest używany nieprawidłowy język](#)
- [Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o nieudanym wyrównaniu pojemników z tuszem.](#)
- [W menu na wyświetlaczu są używane nieprawidłowe jednostki miary.](#)
- [Urządzenie HP All-in-One nie drukuje.](#)
- [Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o konieczności zainstalowaniu modułu dwustronnego](#)
- [Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o blokadzie papieru lub blokadzie zespołu głowicy drukującej.](#)

Urządzenie HP All-in-One nie włącza się

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie zostało prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

Rozwiązanie:

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony do urządzenia HP All-in-One i do zasilacza. Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka sieciowego lub do listwy przeciwprzebieciowej.

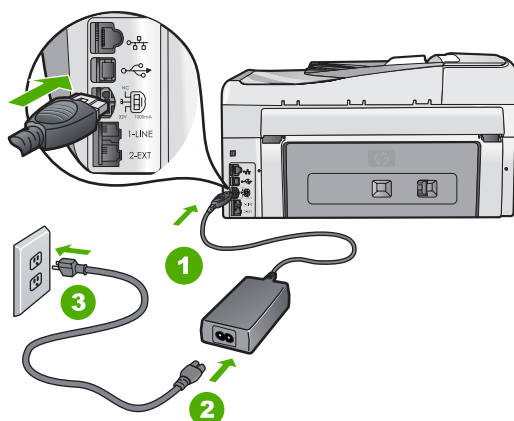

1	Zasilanie
2	Przewód zasilający i zasilacz
3	Gniazdko sieciowe z uziemieniem

- Jeśli używasz listwy przeciwprzebieciowej, sprawdź, czy została ona włączona. Ewentualnie spróbuj podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do gniazdka sieciowego z uziemieniem.
- Sprawdź, czy gniazdko sieciowe działa. Włącz urządzenie, które na pewno działa, aby stwierdzić, czy dostarczane jest do niego zasilanie. W przeciwnym wypadku źródłem problemu może być gniazdko sieciowe.
- Jeśli urządzenie HP All-in-One podłączono do gniazda z wyłącznikiem, sprawdź, czy jest on włączony. Jeśli jest włączony, ale urządzenie nadal nie działa, mógł wystąpić problem z gniazdem zasilającym.

Przyczyna: Przycisk **Wł.** został naciśnięty zbyt szybko.

Rozwiązanie: Urządzenie HP All-in-One może nie zareagować, jeżeli przycisk **Wł.** został naciśnięty zbyt szybko. Naciśnij raz przycisk **Wł.**. Ponowne włączenie

urządzenia HP All-in-One może zająć do kilku minut. Jeśli w tym czasie zostanie ponownie naciśnięty przycisk **Wi.**, urządzenie może zostać wyłączone.

⚠ Ostrzeżenie Jeśli w dalszym ciągu nie można uruchomić urządzenia HP All-in-One, przyczyną może być uszkodzenie mechaniczne. Wyłącz urządzenie HP All-in-One z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z firmą HP. Przejdź do witryny:

www.hp.com/support


Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Kabel USB jest podłączony, ale mam problemy z korzystaniem z urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem komputera.

Przyczyna: Kabel USB został podłączony przed zainstalowaniem oprogramowania. Podłączenie kabla USB przed wyświetleniem monitu może spowodować błąd.

Rozwiązanie: Przed podłączeniem kabla USB należy zainstalować oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One. Nie podłączaj kabla USB w czasie instalacji, zrób to dopiero po wyświetleniu monitu na ekranie.

Po zainstalowaniu oprogramowania łączenie komputera z urządzeniem HP All-in-One za pomocą kabla USB jest proste. Włóż jedną wtyczkę przewodu USB do gniazda USB z tyłu komputera, a drugą do gniazda z tyłu urządzenia HP All-in-One. Urządzenie można podłączyć do dowolnego z portów USB na tylnej ścianie komputera.

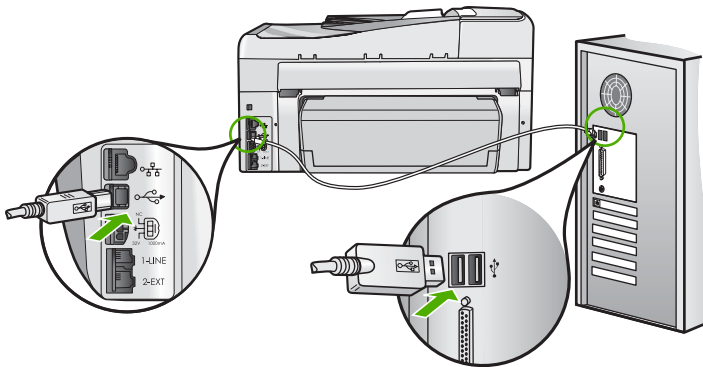

Więcej informacji na temat instalowania oprogramowania oraz podłączania kabla USB można znaleźć w Instrukcja instalacyjna dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Na wyświetlaczu jest używany nieprawidłowy język

Przyczyna: Być może podczas instalacji urządzenia HP All-in-One wybrano niewłaściwe ustawienie języka.

Rozwiązanie: Ustawienia języka można w każdej chwili zmienić z poziomu menu **Preferences** (Preferencje).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wybierz język oraz kraj/region” na stronie 25](#)

Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o nieudanym wyrównaniu pojemników z tuszem.

Przyczyna: Do podajnika wejściowego załadowano nieprawidłowy rodzaj papieru (na przykład papier kolorowy, zadrukowany lub jeden z określonych rodzajów papieru z odzysku).

Rozwiązanie: Włóż do podajnika zwykły czysty i niezadrukowany papier formatu Letter lub A4, a następnie spróbuj ponownie wyrównać pojemniki.

Jeśli wyrównywanie ponownie zakończy się niepowodzeniem, być może uszkodzony jest czujnik na głowicy drukującej. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Jeżeli pojawi się monit z zapytaniem, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Skontaktuj się z HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wyrównywanie pojemników” na stronie 177](#)

W menu na wyświetlaczu są używane nieprawidłowe jednostki miary.

Przyczyna: Być może podczas instalacji urządzenia HP All-in-One wybrano niewłaściwe ustawienie kraju/regionu. Wybrany kraj/region określa rozmiary papieru pokazywane na wyświetlaczu.

Rozwiązanie: Możesz zmienić ustawienie kraju/regionu w menu **Preferences** (Preferencje).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wybierz język oraz kraj/region” na stronie 25](#)

Urządzenie HP All-in-One nie drukuje.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One i komputer nie komunikują się ze sobą.

Rozwiązanie: Sprawdź połączenie pomiędzy urządzeniem HP All-in-One i komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB” na stronie 185](#)

Przyczyna: Mógł wystąpić problem z co najmniej jednym pojemnikiem z tuszem.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy pojemniki z tuszem są prawidłowo zainstalowane i czy jest w nich tusz.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Korzystanie z pojemników z tuszem” na stronie 175](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One może być wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Wi.** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One mogło zabraknąć papieru.

Rozwiązanie: Załaduj papier do zasobnika wejściowego.


Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o konieczności zainstalowaniu modułu dwustronnego

Przyczyna: Moduł druku dwustronnego jest nieprawidłowo zainstalowany.

Rozwiązanie: Jeśli moduł druku dwustronnego jest nieprawidłowo zainstalowany, wyjmij go i zainstaluj ponownie. W celu ponownej instalacji naciśnij przyciski z obu stron modułu i wciśnij go z tyłu urządzenia HP All-in-One do chwili zatrzasknięcia go na miejscu.

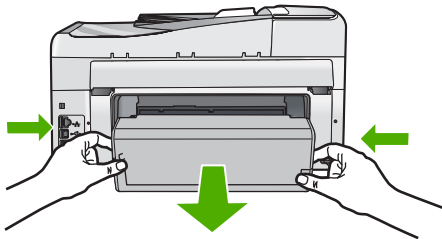

Jeśli moduł druku dwustronnego nie jest zainstalowany, zainstaluj go z tyłu urządzenia HP All-in-One.

Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o blokadzie papieru lub blokadzie zespołu głowicy drukującej.

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru.

Rozwiązanie: Usuń zacięcie papieru, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na wyświetlaczu lub ekranie komputera.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Przyczyna: Głowica drukująca została zablokowana.

Rozwiązanie: Wewnątrz urządzenia HP All-in-One mogły pozostać elementy opakowania. Wyłącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki kasety drukującej. Usuń wszystkie obiekty blokujące karetkę (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania

W tej sekcji można znaleźć informacje pomocne w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas konfiguracji urządzenia HP All-in-One.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Po włożeniu dysku CD-ROM do napędu CD-ROM komputera nic się nie dzieje.](#)
- [Wyświetlany jest ekran sprawdzania minimalnych wymagań systemowych](#)
- [Komunikat o podłączeniu kabla USB jest wyświetlany razem z czerwonym symbolem X](#)
- [Pojawił się komunikat o nieznanym błędzie](#)
- [Nie pojawia się ekran rejestracji](#)
- [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#)
- [Brak oprogramowania HP Photosmart](#)

Po włożeniu dysku CD-ROM do napędu CD-ROM komputera nic się nie dzieje.

Przyczyna: Automatyczne uruchomienie instalacji nie powiodło się.

Rozwiązanie: Jeśli instalacja nie uruchamia się automatycznie, można uruchomić ją ręcznie.

Aby uruchomić instalację na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows

1. W menu **Start** systemu Windows kliknij opcję **Uruchom** (lub kliknij **Akcesoria**, a następnie **Uruchom**).
2. W oknie dialogowym **Uruchom** wprowadź polecenie **d:\setup.exe**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Jeśli stacji dysków CD-ROM nie jest przypisana litera D, wprowadź odpowiednią literę.

Wyświetlany jest ekran sprawdzania minimalnych wymagań systemowych

Przyczyna: System nie spełnia minimalnych wymagań niezbędnych do instalacji oprogramowania.

Rozwiązanie: Kliknij przycisk **Szczegóły** w celu sprawdzenia, na czym polega problem, a następnie rozwiąż go przed próbą instalacji oprogramowania.


Komunikat o podłączeniu kabla USB jest wyświetlany razem z czerwonym symbolem X

Przyczyna: Podczas prawidłowej instalacji widoczny jest zielony symbol potwierdzenia, wskazujący na pomyślne podłączenie urządzenia przez USB. Czerwony X oznacza, że połączenie się nie udało.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone i spróbuj ponownie połączyć przez USB.

Ponawianie połączenia USB

1. Odłącz przewód zasilający urządzenia HP All-in-One i podłącz go ponownie.
2. Sprawdź, czy podłączono kabel USB oraz przewód zasilający.

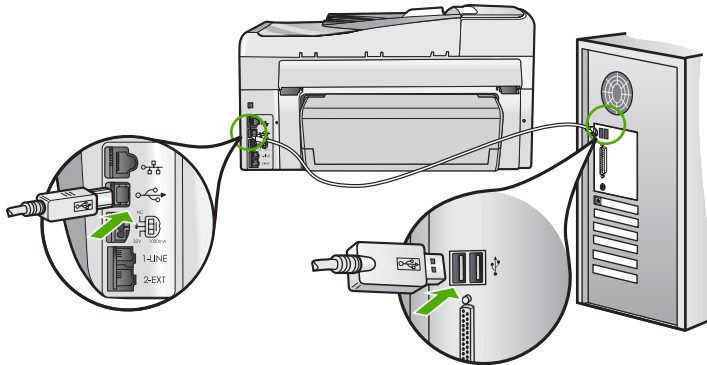

3. Kliknij przycisk **Ponów próbę**, aby ponowić połączenie. Jeśli to nie działa, przejdź do następnego punktu.
4. Sprawdź w następujący sposób, czy kabel USB jest prawidłowo zainstalowany:
 - Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie lub spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB.
 - Nie podłączaj kabla USB do klawiatury.
 - Sprawdź, czy długość kabla USB nie przekracza 3 metrów.
 - Jeżeli do komputera jest podłączonych kablem USB kilka urządzeń, wskazane może być odłączenie innych urządzeń podczas instalacji.
5. Kontynuuj instalację, a po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Dezinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie” na stronie 198](#)

Pojawił się komunikat o nieznanym błędzie

Przyczyna: Przyczyna błędu nie jest znana.

Rozwiązanie: Spróbuj kontynuować instalację. Jeśli to nie pomoże, zatrzymaj, a następnie rozpocznij ponownie instalację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli wystąpi błąd, konieczne może być odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania. Usunięcie plików programu HP All-in-One z komputera nie jest wystarczające. Upewnij się, że pliki zostały usunięte poprawnie za pomocą narzędzia dezinstalacji zainstalowanego razem z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Dezinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie” na stronie 198](#)

Nie pojawia się ekran rejestracji

Przyczyna: Ekran rejestracji nie został wyświetlony automatycznie.

Rozwiązanie: Ekran rejestracji (Zarejestruj się teraz) można wyświetlić za pomocą paska zadań systemu Windows, klikając kolejno opcje **Start, Programy** lub **Wszystkie programy, HP, Photosmart C7200 All-in-One series**, a następnie klikając pozycję **Rejestracja produktu**.

Dezinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie

W przypadku niekompletnej instalacji, lub w przypadku gdy przewód USB został podłączony przed pojawieniem się komunikatu instalatora oprogramowania, może zajść konieczność odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania. Usunięcie plików programu HP All-in-One z komputera nie jest wystarczające. Upewnij się, że pliki zostały usunięte poprawnie za pomocą narzędzia dezinstalacji zainstalowanego razem z urządzeniem HP All-in-One.

Dezinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 1

1. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.
2. Na pasku zadań systemu Windows kliknij **Start, Programy** lub **Wszystkie programy, HP, Photosmart C7200 All-in-One series, Odinstaluj**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po wyświetleniu zapytania, czy chcesz usunąć udostępnione pliki, kliknij **Nie**. W przypadku usunięcia tych plików korzystające z nich programy mogłyby nie działać prawidłowo.
5. Uruchom ponownie komputer.




Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.


6. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włóż płytę CD-ROM urządzenia HP All-in-One do stacji dysków CD-ROM komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz zawartymi w Instrukcja instalacyjna dostarczoną z urządzeniem HP All-in-One.

7. Po zainstalowaniu oprogramowania podłącz urządzenie HP All-in-One do komputera.
8. Naciśnij przycisk **Wł.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.
Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One i włączeniu zasilania trzeba czasem odczekać kilka minut na zakończenie działania mechanizmu Plug and Play.
9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 2


 **Uwaga** Z tej metody należy korzystać, jeżeli ikona **Odinstaluj** nie jest dostępna w menu Start systemu Windows.

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcje **Start, Ustawienia, Panel sterowania** (lub tylko **Panel sterowania**).
2. Kliknij dwukrotnie **Dodaj/Usuń programy** (lub kliknij **Usuń program**).
3. Wybierz **Sterownik HP Photosmart All-in-One** i kliknij przycisk **Dodaj/usuń**.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
5. Uruchom ponownie komputer.


 **Uwaga** Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

6. Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Instrukcja instalacyjna dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 3

 **Uwaga** Z tej metody należy korzystać, jeżeli ikona **Odinstaluj** nie jest dostępna w menu Start systemu Windows.

1. Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.
2. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
3. Wybierz **Odinstaluj** i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
4. Uruchom ponownie komputer.

 **Uwaga** Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

5. Uruchom ponownie program instalacyjny urządzenia HP All-in-One.
6. Wybierz opcję **Zainstaluj**.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Instrukcja instalacyjna dostarczoną wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Brak oprogramowania HP Photosmart

Przyczyna: Oprogramowanie HP Photosmart nie jest zainstalowane.

Rozwiązanie: Zainstaluj oprogramowanie HP Photosmart dostarczone z urządzeniem HP All-in-One. Jeżeli jest ono zainstalowane, uruchom ponownie komputer.

Instalacja oprogramowania HP Photosmart

1. Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.
2. Gdy pojawi się komunikat, kliknij **Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie** by zainstalować oprogramowanie HP Photosmart.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Instrukcja instalacyjna dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.


Rozwiązanie: Włącz urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Komputer jest wyłączony.

Rozwiązanie: Włącz komputer.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest poprawnie podłączone do komputera.

Rozwiązanie: Sprawdź połączenie między urządzeniem HP All-in-One a komputerem. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB z tyłu urządzenia HP All-in-One. Upewnij się, że drugi koniec kabla USB jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera. Po prawidłowym podłączeniu kabla wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.

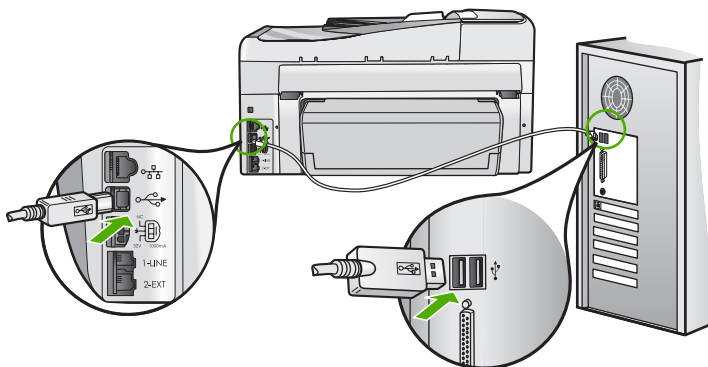

Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia HP All-in-One i podłączania go do komputera można znaleźć w Instrukcja instalacyjna dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z siecią

Rozdział ten opisuje problemy mogące wystąpić w czasie konfiguracji sieci.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci przewodowej](#)
- [Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci bezprzewodowej](#)

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci przewodowej

W tej części opisano problemy mogące wystąpić w czasie konfiguracji sieci przewodowej.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Komputer nie może znaleźć urządzenia HP All-in-One](#)
- [W trakcie instalacji pojawia się ekran Nie znaleziono drukarki](#)

Komputer nie może znaleźć urządzenia HP All-in-One

Przyczyna: Kable są niewłaściwie podłączone.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy następujące kable są właściwie podłączone.

- Kable między urządzeniem HP All-in-One a koncentratorem lub routerem
- Kable między koncentratorem lub routerem a komputerem
- Kable do i z modemu lub połączenie urządzenia HP All-in-One z Internetem (jeśli połączenie takie występuje)

Przyczyna: Karta sieciowa komputera (karta LAN) nie jest właściwie skonfigurowana.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy karta sieciowa LAN jest właściwie skonfigurowana.

Sprawdzanie konfiguracji karty sieciowej (system Windows 2000 i Windows XP)

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę **Mój komputer**.
2. W oknie dialogowym **Właściwości systemu** kliknij kartę **Sprzęt**.
3. Kliknij ikonę **Menedżer urządzeń**.
4. Sprawdź, czy karta sieciowa jest widoczna w grupie **Karty sieciowe**.
5. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z kartą.

Sprawdzanie konfiguracji karty sieciowej (Windows Vista)

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**, **Komputer**, a następnie opcję **Właściwości**.
2. Kliknij ikonę **Menedżer urządzeń**.
3. Sprawdź, czy karta sieciowa jest widoczna w grupie **Karty sieciowe**.
4. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z kartą.

Przyczyna: Brak aktywnego połączenia sieciowego.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest aktywne.

Aby sprawdzić, czy połączenie sieciowe jest aktywne

- ▲ Sprawdź dwie kontrolki Ethernet u góry i u dołu gniazda Ethernet RJ-45 z tyłu urządzenia HP All-in-One. Kontrolki wskazują następujące sytuacje:
 - a. Górna kontrolka: Jeśli świeci zielonym, ciągłym światłem, urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci i połączenie zostało nawiązane. Jeśli górna kontrolka nie świeci, oznacza to brak połączenia z siecią.
 - b. Dolna kontrolka: Żółta kontrolka miga podczas wysyłania lub odbierania danych przez urządzenie za pośrednictwem sieci.

Aby nawiązać aktywne połączenie sieciowe

1. Sprawdź połączenia kablowe między urządzeniem HP All-in-One i bramą, routerem lub koncentratorem, aby upewnić się, że połączenia są prawidłowe.
2. Jeśli połączenia są prawidłowe, wyłącz, a następnie włącz ponownie zasilanie urządzenia HP All-in-One. Naciśnij przycisk **On** (Włącz) na panelu sterowania, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć urządzenie. Wyłącz również zasilanie routera lub koncentratora, a następnie włącz je ponownie.

Przyczyna: Poprzednio udało się połączyć urządzenie HP All-in-One z siecią, ale teraz nie chce się łączyć.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One, komputer i router. Odczekaj 30 sekund. Jako pierwszy włącz router, następnie urządzenie HP All-in-One i komputer.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One i komputer nie są podłączone do tej samej sieci.

Rozwiązanie: Spróbuj uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW w urządzeniu HP All-in-One. Aby odnaleźć adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji sieci.

Tematy pokrewne

- [„Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych” na stronie 53](#)
- [„Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego” na stronie 57](#)

W trakcie instalacji pojawia się ekran Nie znaleziono drukarki

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest włączone.

Rozwiązanie: Włącz urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Brak aktywnego połączenia sieciowego.

Rozwiązanie: Upewnij się, że połączenie sieciowe jest aktywne.

Aby upewnić się, że połączenie sieciowe jest aktywne

1. Jeśli połączenia są prawidłowe, wyłącz, a następnie włącz ponownie zasilanie urządzenia HP All-in-One. Naciśnij przycisk **Wi.** na panelu sterowania, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć urządzenie. Wyłącz również zasilanie routera lub koncentratora, a następnie włącz je ponownie.
2. Sprawdź połączenia kablowe między urządzeniem HP All-in-One i bramą, routerem lub koncentratorem, aby upewnić się, że połączenia są prawidłowe.
3. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci za pomocą kabla CAT-5 Ethernet.

Przyczyna: Kable są niewłaściwie podłączone.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy następujące kable są właściwie podłączone:

- Kable między urządzeniem HP All-in-One a koncentratorem lub routerem
- Kable między koncentratorem lub routerem a komputerem
- Kable do i z modemu lub połączenie urządzenia HP All-in-One z Internetem (jeśli połączenie takie występuje)

Przyczyna: Zapora sieciowa, program antywirusowy lub antyszpiegowski uniemożliwiają urządzeniu HP All-in-One dostęp do komputera.


Rozwiązanie: Odinstaluj oprogramowanie HP All-in-One, a następnie uruchom komputer ponownie. Wyłącz czasowo wszystkie aplikacje antywirusowe i antyszpiegowskie, a następnie ponownie zainstaluj oprogramowanie HP All-in-One. Po zakończeniu instalacji możesz włączyć aplikacje antywirusowe lub antyszpiegowskie. Jeśli pojawiają się komunikaty zapory, musisz zawsze je zaakceptować lub na nie zezwolić.

Jeśli ekran jest wciąż widoczny, spróbuj odinstalować oprogramowanie urządzenia HP All-in-One, ponownie uruchomić komputer i czasowo wyłączyć zaporę przed zainstalowaniem oprogramowania urządzenia HP All-in-One. Po zakończeniu instalacji możesz włączyć aplikację zapory sieciowej. Jeśli wciąż pojawiają się komunikaty zapory, musisz zawsze je zaakceptować lub na nie zezwolić.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji oprogramowania zapory sieciowej.

Przyczyna: Sieć VPN (Virtual Private Network) uniemożliwia urządzeniu HP All-in-One uzyskanie dostępu do komputera.

Rozwiązanie: Spróbuj czasowo wyłączyć połączenie sieci VPN przed kontynuacją instalacji.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One nie jest dostępne podczas sesji VPN. Jednak zadania drukowania są zapisywane w kolejce drukowania. Po zakończeniu sesji VPN, zadania drukowania zostaną przesłane do drukarki.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci bezprzewodowej

W tej części opisano problemy mogące wystąpić w czasie konfiguracji sieci. Sprawdź komunikaty o błędach na wyświetlaczu urządzenia.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej nie widać nazwy sieci \(SSID\)](#)
- [Słaby sygnał](#)
- [Nie można połączyć się z siecią w trakcie konfiguracji](#)
- [Nieprawidłowy klucz WEP w trakcie konfiguracji sieci bezprzewodowej](#)
- [Nieprawidłowe hasło w trakcie konfiguracji sieci bezprzewodowej](#)
- [W trakcie instalacji pojawia się ekran Nie znaleziono drukarki.](#)

Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej nie widać nazwy sieci (SSID)

Przyczyna: Router bezprzewodowy nie rozsyła nazwy sieciowej (SSID), ponieważ opcja **Broadcast SSID** jest wyłączona.

Rozwiązanie: Otwórz wbudowany serwer internetowy routera i włącz opcję **Broadcast SSID**. Informacje na temat uzyskiwania dostępu do wbudowanego serwera www znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do routera bezprzewodowego. Sprawdź w niej ustawienie rozsyłania SSID.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Podłączanie do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11” na stronie 43](#)

Przyczyna: Router bezprzewodowy (infrastruktura) lub komputer (ad hoc) znajdują się zbyt daleko urządzenia HP All-in-One lub występują zakłócenia.

Rozwiązanie: Musisz trochę poeksperymentować, aby uzyskać dobry sygnał pomiędzy urządzeniem HP All-in-One a routerem bezprzewodowym (infrastruktura) lub komputerem (ad hoc). Zakładając, że urządzenia działają poprawnie, spróbuj wykonać następujące czynności, pojedynczo lub razem:

- Jeżeli komputer lub router bezprzewodowy znajduje się daleko od urządzenia HP All-in-One, przybliż je do siebie.
- Jeśli na drodze sygnału znajdują się metalowe obiekty (jak metalowy regał czy lodówka), spróbuj je usunąć z linii łączącej urządzenie HP All-in-One i komputer lub router bezprzewodowy.
- Jeśli w pobliżu znajduje się telefon bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa lub inne urządzenie emitujące sygnały radiowe o częstotliwości 2,4 GHz, przesun je dalej, aby zmniejszyć poziom zakłóceń radiowych.
- Jeśli komputer lub router bezprzewodowy znajdują się obok ściany zewnętrznej, odsuń je od ściany.

Przyczyna: Nazwa sieci (SSID) może znajdować się na dole listy SSID wyświetlanej w trakcie instalacji urządzenia HP All-in-One w sieci bezprzewodowej.

Rozwiązanie: Przejdź na dół listy za pomocą przycisku ▼. Najpierw wyświetlane są pozycje typu Infrastructure, a dopiero dalej typu ad hoc.

Przyczyna: Przewód Ethernet jest podłączony do urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Gdy przewód Ethernet jest podłączony do urządzenia HP All-in-One, sieć bezprzewodowa jest wyłączona. Odłącz przewód Ethernet.

Słaby sygnał

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One znajduje się zbyt daleko routera bezprzewodowego lub występują zakłócenia.

Rozwiązanie: Musisz trochę poeksperymentować, aby uzyskać dobry sygnał pomiędzy urządzeniem HP All-in-One a routerem bezprzewodowym. Zakładając, że urządzenia działają poprawnie, spróbuj wykonać następujące czynności, pojedynczo lub razem:

- Jeżeli komputer lub router bezprzewodowy znajduje się daleko od urządzenia HP All-in-One, przybliż je do siebie.
 - Jeśli na drodze sygnału znajdują się metalowe obiekty (jak metalowy regał czy lodówka), spróbuj je usunąć z linii łączącej urządzenie HP All-in-One i komputer lub router bezprzewodowy.
 - Jeśli w pobliżu znajduje się telefon bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa lub inne urządzenie emitujące sygnały radiowe o częstotliwości 2,4 GHz, przesuń je dalej, aby zmniejszyć poziom zakłóceń radiowych.
 - Jeśli komputer lub router bezprzewodowy znajdują się obok ściany zewnętrznej, odsuń je od ściany.
-

Nie można połączyć się z siecią w trakcie konfiguracji

Przyczyna: Urządzenia nie są włączone.

Rozwiązanie: Włącz urządzenia sieciowe, takie jak router bezprzewodowy w sieci typu infrastruktura, lub komputer w sieci typu ad hoc. Więcej informacji na temat włączania routera bezprzewodowego dostępowego znajduje się w dokumentacji dołączonej do routera bezprzewodowego.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie odbiera sygnału.

Rozwiązanie: Ustaw router bezprzewodowy i urządzenie HP All-in-One bliżej siebie. Następnie uruchom ponownie konfigurację łącza bezprzewodowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Konfiguracja zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11” na stronie 42](#)

Przyczyna: Jeśli nazwa sieci (SSID) została wprowadzona ręcznie, być może jest wprowadzona nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Uruchom ponownie proces konfiguracji łącza bezprzewodowego i dokładnie wprowadź nazwę sieci (SSID). Pamiętaj, że SSID rozróżnia małe i wielkie litery.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Podłączanie do zintegrowanej sieci bezprzewodowej WLAN 802.11” na stronie 43](#)

Przyczyna: Uruchom ponownie proces konfiguracji łącza bezprzewodowego i dokładnie wprowadź nazwę sieci (SSID).

Rozwiązanie: Wyłącz filtrowanie adresów MAC w routerze bezprzewodowym do czasu, gdy urządzenie HP All-in-One połączy się z siecią. Jeśli włączysz ponownie filtrowanie adresów MAC w routerze bezprzewodowym, sprawdź czy adres MAC urządzenia HP All-in-One znajduje się na liście akceptowanych adresów MAC.

Nieprawidłowy klucz WEP w trakcie konfiguracji sieci bezprzewodowej

Przyczyna: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, klucz WEP mógł być wprowadzony nieprawidłowo w trakcie konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Rozwiązanie: W trakcie konfiguracji sieci bezprzewodowej klucz WEP mógł być wprowadzony nieprawidłowo. Niektóre routery bezprzewodowe podają do czterech kluczy WEP. Urządzenie HP All-in-One korzysta z pierwszego klucza WEP (wybranego w routerze bezprzewodowym jako domyślny klucz WEP). Uruchom ponownie proces konfiguracji sieci bezprzewodowej i upewnij się, że korzystasz z pierwszego klucza WEP podanego przez router bezprzewodowy. Wprowadź klucz WEP dokładnie tak, jak widoczny jest w ustawieniach routera bezprzewodowego. Pamiętaj, że klucz WEP rozróżnia małe i wielkie litery.

Jeśli nie znasz klucza WEP, sprawdź w dokumentacji dołączonej do routera bezprzewodowego jak uzyskać dostęp do wbudowanego serwera www routera. Klucz WEP możesz odnaleźć logując się do wbudowanego serwera www korzystając z komputera w sieci bezprzewodowej.

Nieprawidłowe hasło w trakcie konfiguracji sieci bezprzewodowej

Przyczyna: W trakcie konfiguracji sieci bezprzewodowej hasło WPA mogło być wprowadzone nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Uruchom ponownie proces konfiguracji łącza bezprzewodowego i wprowadź prawidłowe hasło. Pamiętaj, że hasło rozróżnia małe i wielkie litery.

W trakcie instalacji pojawia się ekran Nie znaleziono drukarki.

Przyczyna: Zapora sieciowa, program antywirusowy lub antyszpiegowski uniemożliwiają urządzeniu HP All-in-One dostęp do komputera.


Rozwiązanie: Odinstaluj oprogramowanie HP All-in-One, a następnie uruchom komputer ponownie. Wyłącz czasowo wszystkie aplikacje antywirusowe i antyszpiegowskie, a następnie ponownie zainstaluj oprogramowanie HP All-in-One. Po zakończeniu instalacji możesz włączyć aplikacje antywirusowe lub antyszpiegowskie. Jeśli pojawiają się komunikaty zapory, musisz zawsze je zaakceptować lub na nie zezwolić.

Jeśli ekran jest wciąż widoczny, spróbuj odinstalować oprogramowanie urządzenia HP All-in-One, ponownie uruchomić komputer i czasowo wyłączyć zaporę przed zainstalowaniem oprogramowania urządzenia HP All-in-One. Po zakończeniu instalacji możesz włączyć aplikację zapory sieciowej. Jeśli wciąż pojawiają się komunikaty zapory, musisz zawsze je zaakceptować lub na nie zezwolić.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji oprogramowania zapory sieciowej.

Przyczyna: Sieć VPN (Virtual Private Network) uniemożliwia urządzeniu HP All-in-One uzyskanie dostępu do komputera.

Rozwiązanie: Wyłącz czasowo połączenie sieci VPN przed kontynuacją instalacji.

 **Uwaga** Funkcjonalność urządzenia HP All-in-One będzie ograniczona w czasie sesji VPN.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest włączone.

Rozwiązanie: Włącz urządzenie HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania

Jeśli występują problemy z jakością wydruku, wypróbuj rozwiązania z tej części i przestrzegaj poniższych wskazań:

- Wymień uzupełnianą lub pustą kasetę drukującą na oryginalną kasetę HP.
- Sprawdź, czy ustawienia urządzenia dotyczące trybu drukowania i wyboru papieru odpowiadają papierowi i zadaniu.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w sekcjach [„Ustawianie rodzaju papieru do drukowania”](#) na stronie 95 oraz [„Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania”](#) na stronie 81.

- Wydrukuj i oceń stronę autotestu.
Więcej informacji znajdziesz w [„Drukowanie raportu z autotestu”](#) na stronie 165.
Jeśli autotest wykazuje błędy, wykonaj poniższe czynności:
 - Wyczyść automatycznie kasety drukujące. Więcej informacji znajdziesz w [„Czyszczenie głowicy drukującej”](#) na stronie 179.
 - Jeśli brakuje linii na wydruku, wyczyść styki elektryczne. Więcej informacji znajdziesz w [„Czyszczenie styków pojemnika z tuszem”](#) na stronie 180.
- Jeśli autotest nie wykazuje problemów, zbadaj inne przyczyny, jak plik z obrazem czy aplikacja.

Dodatkowe rozwiązywanie problemów z kasetą drukującą znajduje się na stronie HP pod adresem www.hp.com/support.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Występują zacieki i smugi atramentu](#)
- [Automatyczny podajnik dokumentów pobiera za dużo stron naraz lub w ogóle nie pobiera stron](#)
- [Atrament nie wypełnia całkowicie tekstu lub grafiki](#)
- [Krawędzie tekstu są postrzępione](#)
- [Na wydruku pojawia się u dołu strony poziomy rozmazany pas](#)
- [Kolory zachodzą na siebie na wydruku](#)
- [Na wydrukach występują poziome smugi lub linie](#)

- [Wydruki są wyblakłe lub są matowe](#)
- [Wydruki są rozmyte i nieostre](#)
- [Na wydrukach występują poziome smugi](#)
- [Wydruki są pochylone lub przekrzywione](#)
- [Atrament jest rozpryskiwany na papierze podczas drukowania zdjęć](#)
- [Papier nie jest pobierany z zasobnika wejściowego](#)
- [Jakość drukowania odbieranych faksów jest niska](#)
- [Niektóre strony otrzymanego faksu są wyblakłe lub puste](#)

Występują zacieki i smugi atramentu

Przyczyna: Zastosowany rodzaj papieru jest nieodpowiedni dla HP All-in-One.

Rozwiązanie: Używaj papierów HP Premium lub innego rodzaju papieru, który jest odpowiedni dla urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Należy wyczyścić głowicę drukującą.

Rozwiązanie: Wyczyść głowicę drukującą, a następnie wydrukuj raportu z autotestu. Sprawdź, czy nie występują problemy z kolorowymi paskami na raporcie. Jeśli kolorowe paski są nieprawidłowe, przeprowadź wyrównywanie pojemników z tuszem.

Jeśli po czyszczeniu i wyrównywaniu problem występuje nadal, skontaktuj się z działem wsparcia HP by uzyskać pomoc. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Czyszczenie głowicy drukującej” na stronie 179](#)
- [„Drukowanie raportu z autotestu” na stronie 165](#)
- [„Wyrównywanie pojemników” na stronie 177](#)

Przyczyna: Papier znajduje się zbyt blisko głowicy drukującej.

Rozwiązanie: Jeśli w czasie drukowania papier znajduje się zbyt blisko głowicy drukującej, tusz może rozmazywać się. Może to się zdarzyć, gdy papier jest odchylony do góry, pomarszczony lub bardzo gruby, np. jak w przypadku kopert. Upewnij się, że papier leży płasko w podajniku i nie jest pomarszczony.


Automatyczny podajnik dokumentów pobiera za dużo stron naraz lub w ogóle nie pobiera stron

Przyczyna: Prawdopodobnie trzeba wyczyścić podkładkę separatora i rolki wewnątrz automatycznego podajnika dokumentów. W toku intensywnej eksploatacji

lub w przypadku kopiowania oryginałów pisanych ręcznie lub grubo pokrytych tuszem na rolkach i na podkładce separującej mógł nagromadzić się grafit, wosk lub tusz.

- Jeśli automatyczny podajnik dokumentów w ogóle nie pobiera stron, konieczne jest oczyszczenie rolek wewnątrz podajnika.
- Jeśli automatyczny podajnik dokumentów pobiera po kilka arkuszy zamiast jednego, konieczne jest oczyszczenie podkładki separatora wewnątrz podajnika.

Rozwiązanie: Załaduj jeden lub dwa arkusze czystego zwykłego papieru do zasobnika podajnika dokumentów i naciśnij przycisk **Kopiuj Mono**. Gdy czysty papier przechodzi przez automatyczny podajnik dokumentów, uwalnia on i wchłania resztki tuszu znajdujące się na rolkach i podkładce separatora.

 **Wskazówka** Jeśli automatyczny podajnik dokumentów nie pobiera zwykłego papieru, spróbuj wyczyścić przednie rolki. Wytrzyj rolkę miękką szmatką nie pozostawiającą włókien zamoczoną w wodzie destylowanej.

Jeśli problem nie ustąpi lub automatyczny podajnik nie pobiera zwykłego papieru, można ręcznie oczyścić rolki i podkładkę separatora.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wyczyść automatyczny podajnik dokumentów” na stronie 190](#)

Atrament nie wypełnia całkowicie tekstu lub grafiki

Przyczyna: Ustawienie **Paper Type** (Rodzaj papieru) jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Zmień ustawienie **Paper Type** (Rodzaj papieru) odpowiednio do rodzaju papieru załadowanego do zasobnika wejściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Ustawianie rodzaju papieru” na stronie 137](#)
 - [„Ustawianie rodzaju papieru do drukowania” na stronie 95](#)
-

Przyczyna: Ustawienie rodzaju papieru do kopiowania lub drukowania jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Załaduj wysokiej klasy papier do zasobnika wejściowego i wydrukuj obraz przy ustawieniu najwyższej jakości drukowania, takim jak **Najlepsza, Maksymalna rozdzielczość** lub **Wysoka rozdzielczość**. Upewnij się, że papier, na którym drukujesz, leży płasko. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas drukowania obrazów, używaj papieru fotograficznego HP Premium Plus.

Jeśli problem nie ustąpi, przy użyciu oprogramowania zainstalowanego z urządzeniem HP All-in-One lub innej aplikacji obróć obraz o 180 stopni, aby jasnoniebieskie, szare lub brązowe plamy na obrazie nie były drukowane u dołu strony.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Informacje na temat papieru” na stronie 187](#)

Przyczyna: Należy wyczyścić głowicę drukującą.

Rozwiązanie: Wyczyść głowicę drukującą, a następnie wydrukuj raportu z autotestu. Sprawdź, czy nie występują problemy z kolorowymi paskami na raporcie. Jeśli kolorowe paski są nieprawidłowe, przeprowadź wyrównywanie pojemników z tuszem.

Jeśli po czyszczeniu i wyrównywaniu problem występuje nadal, skontaktuj się z działem wsparcia HP by uzyskać pomoc. Sprawdź:

www.hp.com/support


Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- „[Czyszczenie głowicy drukującej](#)” na stronie 179
- „[Drukowanie raportu z autotestu](#)” na stronie 165
- „[Wyrównywanie pojemników](#)” na stronie 177

Przyczyna: Korzystasz z tuszu innej firmy niż HP.

Rozwiązanie: HP zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP. Oryginalne pojemniki z tuszem firmy HP są zaprojektowane i testowane z drukarkami HP, by umożliwić łatwe uzyskiwanie doskonałych rezultatów raz z razem.

 **Uwaga** Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności tuszu innych firm. Pomoc techniczna lub naprawy drukarki wymagane w wyniku awarii lub uszkodzenia drukarki, a spowodowane użyciem tuszu innych firm, nie będą objęte gwarancją.

Krawędzie tekstu są postrzępione

Przyczyna: Wybrano niestandardowy rozmiar czcionki.

Rozwiązanie: W niektórych programach dostępne są niestandardowe czcionki, które w powiększeniu lub na wydruku mają nierówne, postrzępione krawędzie. Podobnie, jeżeli chcesz wydrukować bitmapę tekstową, przy powiększaniu lub drukowaniu mogą pojawić się postrzępione krawędzie.

Aby urządzenie HP All-in-One mogło drukować czcionki o gładkich brzegach, używaj czcionek TrueType lub OpenType. Wybierając czcionkę, zwróć uwagę na ikonę TrueType lub OpenType.

Na wydruku pojawia się u dołu strony poziomy rozmazany pas

Przyczyna: Na obrazie u dołu strony widoczne są plamy jasnoniebieskie, szare lub brązowe.

Rozwiązanie: Załaduj wysokiej klasy papier do zasobnika wejściowego i wydrukuj obraz przy ustawieniu najwyższej jakości drukowania, takim jak **Najlepsza**, **Maksymalna rozdzielczość** lub **Wysoka rozdzielczość**. Upewnij się, że papier, na

którym drukujesz, leży płasko. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas drukowania obrazów, używaj papieru fotograficznego HP Premium Plus.

Jeśli problem nie ustąpi, przy użyciu oprogramowania zainstalowanego z urządzeniem HP All-in-One lub innej aplikacji obróć obraz o 180 stopni, aby jasnoniebieskie, szare lub brązowe plamy na obrazie nie były drukowane u dołu strony.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Informacje na temat papieru” na stronie 187](#)

Kolory zachodzą na siebie na wydruku

Przyczyna: Ustawienie jakości drukowania lub kopiowania jest za wysokie dla typu papieru załadowanego w HP All-in-One.

Rozwiązanie: Sprawdź ustawienie Jakość kopii. Użyj niższego ustawienia jakości, aby zmniejszyć ilość tuszu używanego do drukowania lub kopiowania.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Zmiana szybkości lub jakości drukowania” na stronie 96](#)
 - [„Zmiana szybkości lub jakości kopiowania” na stronie 139](#)
-

Przyczyna: Zastosowany rodzaj papieru jest nieodpowiedni dla HP All-in-One.

Rozwiązanie: Używaj papierów HP Premium lub innego rodzaju papieru, który jest odpowiedni dla urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Drukujesz na niewłaściwej stronie papieru.


Rozwiązanie: Załaduj papier stroną na której chcesz drukować skierowaną w dół. Na przykład błyszczący papier fotograficzny należy włożyć błyszczącą stroną skierowaną w dół.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Korzystasz z tuszu innej firmy niż HP.

Rozwiązanie: HP zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP. Oryginalne pojemniki z tuszem firmy HP są zaprojektowane i testowane z drukarkami HP, by umożliwić łatwe uzyskiwanie doskonałych rezultatów raz za razem.

 **Uwaga** Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności tuszu innych firm. Pomoc techniczna lub naprawy drukarki wymagane w wyniku awarii lub uszkodzenia drukarki, a spowodowane użyciem tuszu innych firm, nie będą objęte gwarancją.

Przyczyna: Należy wyczyścić głowicę drukującą.

Rozwiązanie: Wyczyść głowicę drukującą, a następnie wydrukuj raportu z autotestu. Sprawdź, czy nie występują problemy z kolorowymi paskami na raporcie. Jeśli kolorowe paski są nieprawidłowe, przeprowadź wyrównywanie pojemników z tuszem.

Jeśli po czyszczeniu i wyrównywaniu problem występuje nadal, skontaktuj się z działem wsparcia HP by uzyskać pomoc. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- „[Czyszczenie głowicy drukującej](#)” na stronie 179
- „[Drukowanie raportu z autotestu](#)” na stronie 165
- „[Wyrównywanie pojemników](#)” na stronie 177

Na wydrukach występują poziome smugi lub linie

Przyczyna: Papier nie jest podawany prawidłowo lub został nieprawidłowo załadowany.

Rozwiązanie: Upewnij się, że papier został prawidłowo załadowany.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

„[Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru](#)” na stronie 84

Przyczyna: Ustawienie rodzaju papieru do kopiowania lub drukowania jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Załaduj wysokiej klasy papier do zasobnika wejściowego i wydrukuj obraz przy ustawieniu najwyższej jakości drukowania, takim jak **Najlepsza, Maksymalna rozdzielczość** lub **Wysoka rozdzielczość**. Upewnij się, że papier, na którym drukujesz, leży płasko. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas drukowania obrazów, używaj papieru fotograficznego HP Premium Plus.

Jeśli problem nie ustąpi, przy użyciu oprogramowania zainstalowanego z urządzeniem HP All-in-One lub innej aplikacji obróć obraz o 180 stopni, aby jasnoniebieskie, szare lub brązowe plamy na obrazie nie były drukowane u dołu strony.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

„[Informacje na temat papieru](#)” na stronie 187

Przyczyna: Występują problemy w urządzeniu faksującym nadawcy.

Rozwiązanie: Zapytaj nadawcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Przyczyna: W połączeniu pojawia się dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń).

Rozwiązanie: Jeśli przyczyną niepowodzenia był szum na linii telefonicznej, poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu. Przy kolejnej próbie jakość może być lepsza. Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii telefonicznej podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej.

Przyczyna: Należy wyczyścić głowicę drukującą.

Rozwiązanie: Wyczyść głowicę drukującą, a następnie wydrukuj raportu z autotestu. Sprawdź, czy nie występują problemy z kolorowymi paskami na raporcie. Jeśli kolorowe paski są nieprawidłowe, przeprowadź wyrównywanie pojemników z tuszem.

Jeśli po czyszczeniu i wyrównywaniu problem występuje nadal, skontaktuj się z działem wsparcia HP by uzyskać pomoc. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- „[Czyszczenie głowicy drukującej](#)” na stronie 179
- „[Drukowanie raportu z autotestu](#)” na stronie 165
- „[Wyrównywanie pojemników](#)” na stronie 177

Wydruki są wyblakłe lub są matowe

Przyczyna: Ustawienie rodzaju papieru do kopiowania lub drukowania jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Załaduj wysokiej klasy papier do zasobnika wejściowego i wydrukuj obraz przy ustawieniu najwyższej jakości drukowania, takim jak **Najlepsza**, **Maksymalna rozdzielczość** lub **Wysoka rozdzielczość**. Upewnij się, że papier, na którym drukujesz, leży płasko. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas drukowania obrazów, używaj papieru fotograficznego HP Premium Plus.

Jeśli problem nie ustąpi, przy użyciu oprogramowania zainstalowanego z urządzeniem HP All-in-One lub innej aplikacji obróć obraz o 180 stopni, aby jasnoniebieskie, szare lub brązowe plamy na obrazie nie były drukowane u dołu strony.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

„[Informacje na temat papieru](#)” na stronie 187

Przyczyna: Zastosowany rodzaj papieru jest nieodpowiedni dla HP All-in-One.

Rozwiązanie: Używaj papierów HP Premium lub innego rodzaju papieru, który jest odpowiedni dla urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Ustawienie kopiowania **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej) w urządzeniu HP All-in-One jest zbyt jasne.

Rozwiązanie: Dostosuj jasność lub zaciemnienie kopii.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Dostosowywanie rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii” na stronie 139](#)

Przyczyna: Ustawienie **Paper Type** (Rodzaj papieru) jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Zmień ustawienie **Paper Type** (Rodzaj papieru) odpowiednio do rodzaju papieru załadowanego do zasobnika wejściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Ustawianie rodzaju papieru” na stronie 137](#)
 - [„Ustawianie rodzaju papieru do drukowania” na stronie 95](#)
-

Przyczyna: Kopiowanie obrazów o niskiej jakości, takich jak zdjęcia z gazety, powoduje powstawanie pasm i kratek na kopii. Są one nazywane efektem mory.

Rozwiązanie: Aby zredukować efekt mory, połóż jedną lub więcej przezroczystych plastikowych koszulek bezpośrednio na szybie, a następnie umieść na nich oryginał, stroną do zeskanowania skierowaną w dół.

Przyczyna: Szyba lub pokrywa mogą być zabrudzone; powoduje to słabą jakość wydruku i spowalnia drukowanie.

Rozwiązanie: Wyczyść szybę i tył pokrywy skanera.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Czyszczenie szyby” na stronie 171](#)
 - [„Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy” na stronie 173](#)
-

Przyczyna: Należy wyczyścić głowicę drukującą.

Rozwiązanie: Wyczyść głowicę drukującą, a następnie wydrukuj raportu z autotestu. Sprawdź, czy nie występują problemy z kolorowymi paskami na raporcie. Jeśli kolorowe paski są nieprawidłowe, przeprowadź wyrównywanie pojemników z tuszem.

Jeśli po czyszczeniu i wyrównywaniu problem występuje nadal, skontaktuj się z działem wsparcia HP by uzyskać pomoc. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Czyszczenie głowicy drukującej” na stronie 179](#)
- [„Drukowanie raportu z autotestu” na stronie 165](#)
- [„Wyrównywanie pojemników” na stronie 177](#)

Wydruki są rozmyte i nieostre

Przyczyna: Zastosowany rodzaj papieru jest nieodpowiedni dla HP All-in-One.

Rozwiązanie: Używaj papierów HP Premium lub innego rodzaju papieru, który jest odpowiedni dla urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Ustawienie **Paper Type** (Rodzaj papieru) jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Zmień ustawienie **Paper Type** (Rodzaj papieru) odpowiednio do rodzaju papieru załadowanego do zasobnika wejściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Ustawianie rodzaju papieru” na stronie 137](#)
- [„Ustawianie rodzaju papieru do drukowania” na stronie 95](#)

Przyczyna: Ustawienie rodzaju papieru do kopiowania lub drukowania jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Załaduj wysokiej klasy papier do zasobnika wejściowego i wydrukuj obraz przy ustawieniu najwyższej jakości drukowania, takim jak **Najlepsza, Maksymalna rozdzielczość** lub **Wysoka rozdzielczość**. Upewnij się, że papier, na którym drukujesz, leży płasko. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas drukowania obrazów, używaj papieru fotograficznego HP Premium Plus.

Jeśli problem nie ustąpi, przy użyciu oprogramowania zainstalowanego z urządzeniem HP All-in-One lub innej aplikacji obróć obraz o 180 stopni, aby jasnoniebieskie, szare lub brązowe plamy na obrazie nie były drukowane u dołu strony.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Informacje na temat papieru” na stronie 187](#)

Przyczyna: Drukujesz na niewłaściwej stronie papieru.

Rozwiązanie: Załaduj papier stroną na której chcesz drukować skierowaną w dół. Na przykład błyszczący papier fotograficzny należy włożyć błyszczącą stroną skierowaną w dół.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Nadawca wysłał faks w niskiej rozdzielczości lub oryginał był niskiej jakości.

Rozwiązanie: Poproś nadawcę o zwiększenie rozdzielczości i sprawdzenie jakości oryginału.

Na wydrukach występują poziome smugi

Przyczyna: Zastosowany rodzaj papieru jest nieodpowiedni dla HP All-in-One.

Rozwiązanie: Używaj papierów HP Premium lub innego rodzaju papieru, który jest odpowiedni dla urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Szyba lub automatyczny podajnik dokumentów urządzenia faksującego są zabrudzone.

Rozwiązanie: Jeśli na faksie widoczne są pionowe linie lub smugi, na szybie lub automatycznym podajniku dokumentów urządzenia faksującego nadawcy może znajdować się brud lub kurz. Dowiedz się, czy szyba i automatyczny podajnik dokumentów nadawcy są czyste.

Wydruki są pochylone lub przekrzywione

Przyczyna: Papier nie jest podawany prawidłowo lub został nieprawidłowo załadowany.

Rozwiązanie: Upewnij się, że papier został prawidłowo załadowany.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Do podajnika załadowano papier kilku typów.

Rozwiązanie: Załaduj tylko jeden rodzaj papieru.

Przyczyna: Oryginał mógł być nieprawidłowo włożony do urządzenia wysyłającego faks.


Rozwiązanie: Zapytaj nadawcę, czy faks został poprawnie wysłany.

Przyczyna: Moduł druku dwustronnego może być nieprawidłowo zainstalowany.

Rozwiązanie: Upewnij się, że moduł druku dwustronnego z tyłu urządzenia HP All-in-One jest prawidłowo zainstalowany.

Atrament jest rozpryskiwany na papierze podczas drukowania zdjęć

Przyczyna: Mały rozprysk tuszu (kilka milimetrów) pojawia się często podczas kopiowania zdjęć. Jeśli rozprysk jest większy niż kilka milimetrów, może to oznaczać, że urządzenie HP All-in-One ma ustawioną większą szerokość strony niż rzeczywista szerokość załadowanego papieru.

 **Wskazówka** Jedynym sposobem stwierdzenia, czy urządzenie rozpryskuje atrament na papier jest sprawdzenie tylnej strony wydrukowanej lub skopiowanej kartki papieru. Jeśli na tylnej stronie papieru widoczne są smugi atramentu, może to oznaczać, że urządzenie HP All-in-One rozpryskało atrament na poprzednio wydrukowanej lub skopiowanej kartce papieru.

Rozwiązanie: Sprawdź ustawienie formatu papieru. Ustaw rozmiar papieru zgodnie z papierem załadowanym do podajnika wejściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ustawianie rozmiaru papieru” na stronie 136](#)

Papier nie jest pobierany z zasobnika wejściowego

Przyczyna: W podajniku wejściowym znajduje się niewystarczająca ilość papieru.

Rozwiązanie: Jeśli w urządzeniu HP All-in-One skończył się papier lub pozostało tylko kilka arkuszy, należy załadować papier do zasobnika wejściowego. Jeśli w zasobniku wejściowym znajduje się papier, wyjmij go, wyrównaj stos papieru na płaskiej powierzchni i załaduj ponownie papier do zasobnika wejściowego. Postępuj zgodnie z informacjami na wyświetlaczu lub na ekranie komputera by kontynuować.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Jakość drukowania odbieranych faksów jest niska

Przyczyna: W połączeniu pojawia się dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń).

Rozwiązanie: Jeśli przyczyną niepowodzenia był szum na linii telefonicznej, poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu. Przy kolejnej próbie jakość może być lepsza. Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii telefonicznej podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej.

Przyczyna: Występują problemy w urządzeniu faksującym nadawcy.

Rozwiązanie: Zapytaj nadawcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Przyczyna: Szyba lub automatyczny podajnik dokumentów urządzenia faksującego są zabrudzone.

Rozwiązanie: Jeśli na faksie widoczne są pionowe linie lub smugi, na szybie lub automatycznym podajniku dokumentów urządzenia faksującego nadawcy może znajdować się brud lub kurz. Dowiedz się, czy szyba i automatyczny podajnik dokumentów nadawcy są czyste.

Przyczyna: Należy wyczyścić głowicę drukującą.

Rozwiązanie: Wyczyść głowicę drukującą, a następnie wydrukuj raportu z autotestu. Sprawdź, czy nie występują problemy z kolorowymi paskami na raporcie. Jeśli kolorowe paski są nieprawidłowe, przeprowadź wyrównywanie pojemników z tuszem.

Jeśli po czyszczeniu i wyrównywaniu problem występuje nadal, skontaktuj się z działem wsparcia HP by uzyskać pomoc. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- „[Czyszczenie głowicy drukującej](#)” na stronie 179
- „[Drukowanie raportu z autotestu](#)” na stronie 165
- „[Wyrównywanie pojemników](#)” na stronie 177

Niektóre strony otrzymanego faksu są wyblakłe lub puste

Przyczyna: Oryginał mógł być nieprawidłowo włożony do urządzenia wysyłającego faks.

Rozwiązanie: Zapytaj nadawcę, czy faks został poprawnie wysłany.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One pobrało dwie kartki z podajnika podczas drukowania faksu.

Rozwiązanie: Jeśli w urządzeniu HP All-in-One pozostanie jedynie kilka arkuszy papieru, należy uzupełnić papier. Jeśli w podajniku wejściowym znajduje się nadmiar papieru, usuń go, wyrównaj stos papieru na płaskiej powierzchni i włóż do podajnika.

Przyczyna: Papier załadowany do podajnika nie jest zgodny z wymaganiami faksu.

Rozwiązanie: Jeśli używany papier jest zbyt włóknisty, nanoszony przez urządzenie HP All-in-One atrament może nie pokryć całej powierzchni papieru. Należy używać papierów HP Premium lub innego rodzaju papieru, który jest odpowiedni dla urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Należy wyczyścić głowicę drukującą.

Rozwiązanie: Wyczyść głowicę drukującą, a następnie wydrukuj raportu z autotestu. Sprawdź, czy nie występują problemy z kolorowymi paskami na raporcie. Jeśli kolorowe paski są nieprawidłowe, przeprowadź wyrównywanie pojemników z tuszem.

Jeśli po czyszczeniu i wyrównywaniu problem występuje nadal, skontaktuj się z działem wsparcia HP by uzyskać pomoc. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Czyszczenie głowicy drukującej” na stronie 179](#)
- [„Drukowanie raportu z autotestu” na stronie 165](#)
- [„Wyrównywanie pojemników” na stronie 177](#)

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

W tej części omówiono problemy z drukowaniem:


- [Koperty są niepoprawnie drukowane](#)
- [Drukowanie bez obramowania powoduje nieoczekiwane rezultaty](#)
- [Urządzenie HP All-in-One nie odpowiada](#)
- [Urządzenie HP All-in-One drukuje bezsensowne znaki](#)
- [Podczas próby drukowania nic się nie dzieje](#)
- [Dokument po wydrukowaniu jest ułożony w niewłaściwej kolejności](#)
- [Marginesy nie są drukowane prawidłowo](#)
- [Tekst lub grafika są obcięte na krawędzi strony](#)
- [Podczas drukowania pojawiła się pusta strona](#)
- [Atrament rozpryskuje się wewnątrz urządzenia HP All-in-One podczas drukowania zdjęć](#)
- [Nie można wybrać opcji automatycznego drukowania dwustronnego](#)

Koperty są niepoprawnie drukowane

Przyczyna: Stos kopert załadowano nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Wyjmij cały papier z zasobnika wejściowego. Załaduj partię kopert do podajnika, zakładkami do góry i w lewo.

 **Uwaga** Aby uniknąć zacięcia papieru, włóż zakładki do środka kopert.

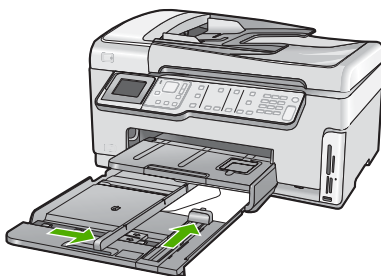

Przyczyna: Załadowano niewłaściwy rodzaj kopert.

Rozwiązanie: Nie należy używać błyszczących ani tłoczonych kopert, ani kopert z metalowymi zamknięciami lub okienkami.

Drukowanie bez obramowania powoduje nieoczekiwane rezultaty

Przyczyna: Drukowanie obrazu bez obramowania z aplikacji firmy innej niż HP może przynieść nieoczekiwane rezultaty.

Rozwiązanie: Spróbuj wydrukować obraz za pomocą oprogramowania do obróbki zdjęć dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One nie odpowiada

Przyczyna: Moduł druku dwustronnego jest nieprawidłowo zainstalowany.

Rozwiązanie: Jeśli moduł druku dwustronnego jest nieprawidłowo zainstalowany, wyjmij go i zainstaluj ponownie. W celu ponownej instalacji naciśnij przyciski z obu stron modułu i wciśnij go z tyłu urządzenia HP All-in-One do chwili zatrzaśnięcia go na miejscu.

Jeśli moduł druku dwustronnego nie jest zainstalowany, zainstaluj go z tyłu urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest zajęte wykonywaniem innego zadania.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One wykonuje inne zadanie, takie jak kopiowanie lub skanowanie, zadanie drukowania zostanie opóźnione do zakończenia przez urządzenie HP All-in-One bieżącego zadania.

Drukowanie niektórych dokumentów trwa dłużej. Jeśli nic nie zostało wydrukowane kilka minut po wysłaniu zadania drukowania do urządzenia HP All-in-One, sprawdź, czy na komputerze nie zostały wyświetlone jakieś komunikaty.

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru.

Rozwiązanie: Usuń zacięcie papieru.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Przyczyna: Brak papieru w urządzeniu HP All-in-One.

Rozwiązanie: Załaduj papier do podajnika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:


[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Głowica drukująca została zablokowana.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki kaset drukujących. Usuń wszelkie przedmioty blokujące głowicę drukującą (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Komputer nie komunikuje się z urządzeniem HP All-in-One.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest właściwie połączone z komputerem, mogą wystąpić błędy połączenia. Upewnij się, czy kabel USB jest dobrze połączony z urządzeniem HP All-in-One i z komputerem, jak pokazano poniżej.

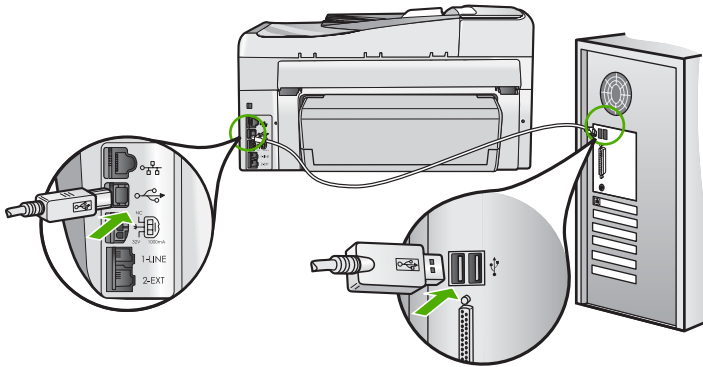

Jeśli połączenia są prawidłowe, ale nic nie zostało wydrukowane kilka minut po wysłaniu zadania drukowania do urządzenia HP All-in-One, sprawdź stan urządzenia HP All-in-One. W oprogramowaniu HP Photosmart kliknij opcję **Stan**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Kabel USB jest podłączony, ale mam problemy z korzystaniem z urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem komputera.” na stronie 193](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na przycisk **Wi.** znajdujący się na górze urządzenia HP All-in-One. Jeśli się nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wystąpił błąd.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego. Podłącz ponownie przewód zasilający, a następnie naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Stan sterownika drukarki uległ zmianie.

Rozwiązanie: Stan sterownika drukarki mógł zostać zmieniony na **offline** lub **drukowanie zatrzymane**.

Sprawdzanie stanu sterownika drukarki

1. W programie Centrum obsługi HP kliknij kartę urządzenia.
2. Kliknij **Ustawienia**.
3. Kliknij **Stan**.

Jeśli stan to **offline** lub **drukowanie zatrzymane**, zmień go na **gotowy**.

Przyczyna: Usunięte zadanie drukowania jest wciąż w kolejce.

Rozwiązanie: Zadanie drukowania może pozostać w kolejce po anulowaniu. Anulowane zadanie drukowania zatrzymuje kolejkę i uniemożliwia wydrukowanie kolejnego zadania drukowania.

Otwórz w komputerze folder drukarki i sprawdź, czy anulowane zadanie drukowania pozostaje w kolejce wydruku. Spróbuj usunąć zadanie z kolejki. Jeśli zadanie drukowania pozostaje w kolejce, spróbuj jednego lub obu poniższych rozwiązań:

- Odłącz kabel USB od urządzenia HP All-in-One, uruchom ponownie komputer, a następnie podłącz ponownie kabel USB do urządzenia HP All-in-One.
- Wyłącz urządzenie HP All-in-One, uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom ponownie urządzenie HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One drukuje bezsensowne znaki

Przyczyna: Brak pamięci w urządzeniu HP All-in-One.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i komputer na 60 sekund, a następnie włącz oba urządzenia ponownie i spróbuj jeszcze raz drukować.

Przyczyna: Dokument jest uszkodzony.

Rozwiązanie: Spróbuj wydrukować inny dokument z tej samej aplikacji. Jeśli to się uda, spróbuj wydrukować poprzednią wersję dokumentu, która nie sprawiała problemów.

Podczas próby drukowania nic się nie dzieje

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na przycisk **Wi.** znajdujący się na górze urządzenia HP All-in-One. Jeśli się nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.


Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest zajęte wykonywaniem innego zadania.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One wykonuje inne zadanie, takie jak kopiowanie lub skanowanie, zadanie drukowania zostanie opóźnione do zakończenia przez urządzenie HP All-in-One bieżącego zadania.

Drukowanie niektórych dokumentów trwa dłużej. Jeśli nic nie zostało wydrukowane kilka minut po wysłaniu zadania drukowania do urządzenia HP All-in-One, sprawdź, czy na komputerze nie zostały wyświetlone jakieś komunikaty.


Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest wybraną drukarką.

Rozwiązanie: Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest wybraną drukarką w aplikacji.

 **Wskazówka** Możesz ustawić urządzenie HP All-in-One jako drukarkę domyślną, aby upewnić się, że zostanie wybrana automatycznie po wybraniu opcji **Drukuj** w menu **Plik** w innych aplikacjach.

Przyczyna: Komputer nie komunikuje się z urządzeniem HP All-in-One.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest właściwie połączone z komputerem, mogą wystąpić błędy połączenia. Upewnij się, czy kabel USB jest dobrze połączony z urządzeniem HP All-in-One i z komputerem, jak pokazano poniżej.

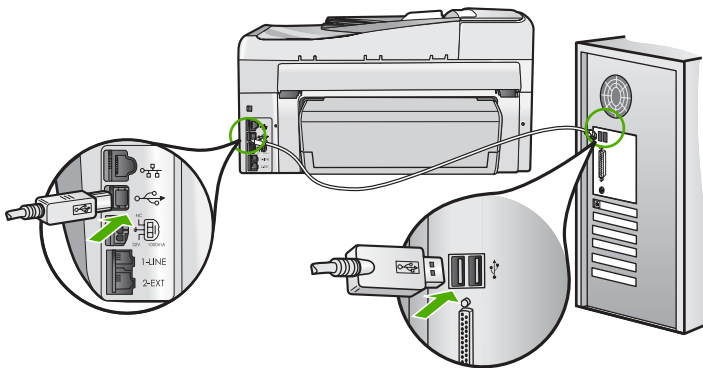

Jeśli połączenia są prawidłowe, ale nic nie zostało wydrukowane kilka minut po wysłaniu zadania drukowania do urządzenia HP All-in-One, sprawdź stan urządzenia HP All-in-One. W oprogramowaniu HP Photosmart kliknij opcję **Stan**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Kabel USB jest podłączony, ale mam problemy z korzystaniem z urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem komputera.” na stronie 193](#)

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru.

Rozwiązanie: Usuń zacięcie papieru.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Przyczyna: Głowica drukująca została zablokowana.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki kaset drukujących. Usuń wszelkie przedmioty blokujące głowicę drukującą (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Brak papieru HP All-in-One w urządzeniu .

Rozwiązanie: Załaduj papier do podajnika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Dokument po wydrukowaniu jest ułożony w niewłaściwej kolejności

Przyczyna: Ustawienia drukowania są skonfigurowane w taki sposób, aby najpierw była drukowana pierwsza strona dokumentu. Ze względu na sposób podawania papieru w urządzeniu HP All-in-One oznacza to, że pierwsza strona, skierowana drukiem do góry, będzie znajdowała się na dole stosu.

Rozwiązanie: Wydrukuj dokument w odwrotnej kolejności. Po zakończeniu drukowania dokumentu strony będą ułożone we właściwej kolejności.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Drukowanie wielostronicowego dokumentu w odwrotnej kolejności” na stronie 106](#)

Marginesy nie są drukowane prawidłowo

Przyczyna: Marginesy nie są ustawione prawidłowo w wykorzystywanej aplikacji.

Rozwiązanie: Sprawdź marginesy w drukarce.

Sprawdź, czy ustawienia marginesów w dokumencie nie przekraczają obszaru wydruku w urządzeniu HP All-in-One.

Aby sprawdzić ustawienia marginesów

1. Wyświetl podgląd zadania drukowania przed wysłaniem go do urządzenia HP All-in-One.
2. Sprawdź marginesy.
Urządzenie HP All-in-One stosuje marginesy ustawione w wykorzystywanej aplikacji, pod warunkiem, że są one większe od minimalnych marginesów obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One.
3. Jeśli ustawienia marginesów nie są zadowalające, anuluj zadanie wydruku i dopasuj marginesy w aplikacji.

Przyczyna: Ustawienie rozmiaru papieru może nie być prawidłowe dla drukowanego projektu.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy wybrano prawidłowe ustawienie rozmiaru papieru. Sprawdź, czy załadowano prawidłowy rozmiar papieru do podajnika.

Przyczyna: Prowadnice papieru są ustawione nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Wyjmij stos papieru z zasobnika wejściowego, załaduj papier ponownie i dosuń prowadnicę szerokości papieru aż zatrzyma się na papierze.


Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Stos kopert załadowano nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Wyjmij cały papier z zasobnika wejściowego. Załaduj stos kopert do zasobnika wejściowego, zamknięciami skierowanymi do góry i umieszczonymi po lewej stronie.

 **Uwaga** Aby uniknąć zacięcia papieru, włóż zakładki do środka kopert.

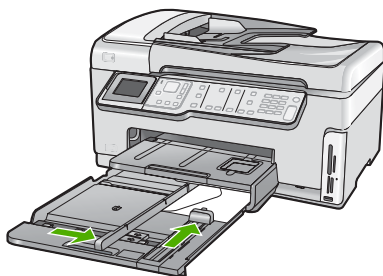

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie kopert” na stronie 88](#)

Tekst lub grafika są obcięte na krawędzi strony

Przyczyna: Marginesy nie są ustawione prawidłowo w wykorzystywanej aplikacji.

Rozwiązanie:

Aby sprawdzić ustawienia marginesów

1. Wyświetl podgląd zadania drukowania przed wysłaniem go do urządzenia HP All-in-One.
2. Sprawdź marginesy.
Urządzenie HP All-in-One stosuje marginesy ustawione w wykorzystywanej aplikacji, pod warunkiem, że są one większe od minimalnych marginesów obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One.
3. Jeśli ustawienia marginesów nie są zadowalające, anuluj zadanie wydruku i dopasuj marginesy w aplikacji.


Sprawdź, czy ustawienia marginesów w dokumencie nie przekraczają obszaru wydruku w urządzeniu HP All-in-One.

Przyczyna: Rozmiar drukowanego dokumentu jest większy niż papieru załadowanego do podajnika.

Rozwiązanie: Upewnij się, że drukowany dokument mieści się na papierze o formacie obsługiwany przez urządzenie HP All-in-One.

Aby skorzystać z podglądu układu strony

1. Umieść papier właściwego rozmiaru w podajniku wejściowym.
2. Skorzystaj z podglądu, aby sprawdzić poprawność zadania wydruku przed wysłaniem do urządzenia HP All-in-One.
3. Sprawdź, czy aktualny rozmiar grafiki w dokumencie nie przekracza obszaru wydruku urządzenia HP All-in-One.
4. Anuluj zadanie wydruku, jeśli grafika nie mieści się w obszarze wydruku na stronie.

 **Wskazówka** Niektóre programy umożliwiają skalowanie dokumentu, aby dopasować go do aktualnie wybranego rozmiaru papieru. Dodatkowo można skalować rozmiar dokumentu z okna dialogowego **Właściwości**.

Przyczyna: Papier jest załadowany nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Jeżeli papier jest nieprawidłowo podawany, może dojść do obciążenia niektórych części dokumentu.

Wymij stos papieru z zasobnika wejściowego, a następnie załaduj ponownie papier zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Podczas drukowania pojawiła się pusta strona

Przyczyna: Drukowany dokument zawiera dodatkową pustą stronę.

Rozwiązanie: Otwórz dokument w programie i usuń wszystkie dodatkowe strony lub linie na końcu dokumentu.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One pobrało dwie kartki z podajnika.

Rozwiązanie: Jeśli w urządzeniu HP All-in-One pozostało tylko kilka arkuszy papieru, załaduj więcej papieru do zasobnika wejściowego. Jeśli w zasobniku wejściowym znajduje się dużo papieru, wymij go, wyrównaj stos papieru na płaskiej powierzchni, a następnie załaduj ponownie papier do zasobnika wejściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Atrament rozpryskuje się wewnątrz urządzenia HP All-in-One podczas drukowania zdjęć


Przyczyna: Ustawienia drukowania bez obramowania wymagają załadowania papieru fotograficznego do zasobnika wejściowego. Używasz niewłaściwego rodzaju papieru.

Rozwiązanie: Przed rozpoczęciem zadania drukowania bez obramowania upewnij się, że do zasobnika wejściowego został załadowany papier fotograficzny.

Nie można wybrać opcji automatycznego drukowania dwustronnego

Przyczyna: Moduł druku dwustronnego nie został zainstalowany lub jest nieprawidłowo zainstalowany.

Rozwiązanie: Włóż dokładnie moduł druku dwustronnego z tyłu urządzenia, do chwili gdy obie strony zatrzasną się na miejscu.

 **Uwaga** Nie naciskaj przycisków na bocznych ścianach modułu automatycznego druku dwustronnego podczas instalowania. Przycisków tych można używać wyłącznie podczas wyjmowania modułu z urządzenia.

Przyczyna: Wybrany rodzaj i rozmiar papieru może nie być obsługiwany przez moduł druku dwustronnego.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy wybrany rodzaj i rozmiar papieru są zgodne z modułem druku dwustronnego. Więcej informacji znajdziesz w „[Informacje techniczne](#)” na stronie 315.

Rozwiązywanie problemów z kartą pamięci i portem USB

Problemy z kartami pamięci można rozwiązać, posługując się informacjami zawartymi w niniejszej sekcji:

- [Karta pamięci nie działa w aparacie cyfrowym](#)
- [Urządzenie HP All-in-One nie odczytuje karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej.](#)
- [Miga kontrolka Zdjęcie stanu obok gniazd kart pamięci](#)
- [Wskaźnik Uwaga miga po włożeniu karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej](#)
- [Zdjęcia zapisane na karcie pamięci nie przegrywają się do komputera](#)
- [Karta pamięci lub urządzenie pamięci masowej są niedostępne](#)
- [Zdjęcia z podłączonego aparatu cyfrowego z PictBridge nie drukują się](#)
- [Nazwę pliku tworzy niezrozumiały tekst](#)
- [Inni użytkownicy sieci mają dostęp do mojej karty pamięci](#)
- [Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć pliku lub pozycji. Upewnij się, że ścieżka i nazwa pliku są prawidłowe.](#)

Karta pamięci nie działa w aparacie cyfrowym

Przyczyna: Karta została sformatowana na komputerze z systemem Windows XP. System Windows XP domyślnie formatuje karty pamięci o pojemności do 8 MB lub mniej oraz 64 MB lub więcej w formacie FAT32. Aparaty cyfrowe oraz inne urządzenia korzystają z formatu FAT (FAT16 lub FAT12) i nie obsługują kart pamięci formatu FAT32.

Rozwiązanie: Sformatuj kartę ponownie w aparacie cyfrowym lub sformatuj kartę pamięci w komputerze z systemem Windows XP, wybierając format FAT.

Urządzenie HP All-in-One nie odczytuje karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej.

Przyczyna: Karta jest wsadzona na odwrót lub do góry nogami.

Rozwiązanie: Obróć kartę pamięci tak, by strona z etykietą znajdowała się z lewej strony, a styki były ustawione w prawą stronę (i w stronę urządzenia), a następnie wciśnij kartę do odpowiedniego gniazda aż zaświeci się wskaźnik Zdjęcie.

Jeżeli karta pamięci nie została włożona poprawnie, urządzenie HP All-in-One nie będzie odpowiadać, a zielona kontrolka Zdjęcie (obok gniazd kart pamięci) nie włączy się.

Po właściwym włożeniu karty pamięci kontrolka Zdjęcie będzie migać przez kilka sekund, a następnie będzie świecić na stałe.

Przyczyna: Karta pamięci lub urządzenie pamięci masowej nie jest włożone całkowicie.

Rozwiązanie: Upewnij się, że karta pamięci jest całkowicie włożona do odpowiedniego gniazda w urządzeniu HP All-in-One. Jeżeli korzystasz z takiego urządzenia pamięci masowej, jak pamięć USB, upewnij się że jest całkowicie włożone do przedniego portu USB.

Jeśli karta pamięci lub urządzenie pamięci masowej nie będzie włożone prawidłowo, urządzenie HP All-in-One nie będzie reagowało, a kontrolka Zdjęcie (obok gniazd kart pamięci) nie zaświeci się.

Po prawidłowym włożeniu karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej kontrolka Zdjęcie zacznie migać przez kilka sekund, po czym pozostanie włączona.

Przyczyna: Zostało włożonych kilka kart pamięci, lub zostały równocześnie włożone karta pamięci i urządzenie pamięci masowej.

Rozwiązanie: Jeśli zostało włożonych kilka kart pamięci, wyjmij jedną z kart. Można równocześnie używać tylko jednej karty pamięci.

Jeśli jest włożona karta pamięci i podłączone urządzenie pamięci masowej, odłącz urządzenie pamięci masowej. Możesz równocześnie używać tylko jednego urządzenia.

Przyczyna: System plików jest uszkodzony.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu informującego o błędzie i sposobie jego rozwiązania.

Jeśli system plików na karcie został uszkodzony, sformatuj ponownie kartę pamięci w aparacie cyfrowym.

△ **Przeostoga** Ponowne formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych na niej zdjęć. Można spróbować wydrukować zdjęcia z komputera, jeśli wcześniej zostały tam przeniesione z karty pamięci. W przeciwnym wypadku zdjęcia, które mogły zostać utracone, należy zrobić ponownie.

Miga kontrolka Zdjęcie stanu obok gniazd kart pamięci

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One odczytuje kartę pamięci.

Rozwiązanie: Nie należy wyjmować karty pamięci, gdy kontrolka Zdjęcie miga. Miganie oznacza, że urządzenie HP All-in-One komunikuje się z kartą pamięci. Zaczekaj, aż dioda zacznie świecić światłem ciągłym. Wyjęcie karty pamięci podczas pobierania z niej danych może spowodować uszkodzenie informacji zapisanych na karcie lub uszkodzenie urządzenia HP All-in-One i karty.

Wskaźnik Uwaga miga po włożeniu karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wykryto problem z kartą pamięci.

Rozwiązanie: Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie. Być może została nieprawidłowo włożona. Obróć kartę pamięci tak, by strona z etykietą znajdowała się z lewej strony, a styki były ustawione w prawą stronę (i w stronę urządzenia), a następnie wciśnij kartę do odpowiadającego gniazda aż zaświeci się wskaźnik Zdjęcie. Jeśli problem nie ustąpi, przyczyną może być uszkodzenie karty.

Przyczyna: Zostało włożonych kilka kart pamięci, lub zostały równocześnie włożone karta pamięci i urządzenie pamięci masowej.

Rozwiązanie: Jeśli zostało włożonych kilka kart pamięci, wyjmij jedną z kart. Można równocześnie używać tylko jednej karty pamięci.

Jeśli jest włożona karta pamięci i podłączone urządzenie pamięci masowej, odłącz kartę pamięci lub urządzenie pamięci masowej. Możesz równocześnie używać tylko jednego urządzenia.

Zdjęcia zapisane na karcie pamięci nie przegrywają się do komputera

Przyczyna: Oprogramowanie HP Photosmart nie jest zainstalowane.

Rozwiązanie: Zainstaluj oprogramowanie HP Photosmart dostarczone z urządzeniem HP All-in-One. Jeżeli jest ono zainstalowane, uruchom ponownie komputer.

Instalacja oprogramowania HP Photosmart

1. Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.
2. Gdy pojawi się komunikat, kliknij **Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie** by zainstalować oprogramowanie HP Photosmart.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Instrukcja instalacyjna dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Włącz urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Komputer jest wyłączony.

Rozwiązanie: Włącz komputer.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest poprawnie podłączone do komputera.

Rozwiązanie: Jeżeli urządzenie HP All-in-One jest bezpośrednio połączone z komputerem kablem USB, sprawdź fizyczne połączenie od urządzenia HP All-in-One do komputera. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB z tyłu urządzenia HP All-in-One. Upewnij się, że drugi koniec kabla USB jest podłączony do portu USB komputera. Po prawidłowym podłączeniu kabla wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.

Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, sprawdź fizyczne połączenia sieciowe i sprawdź, czy sieć działa. Po sprawdzeniu połączeń powtórz operację.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB” na stronie 185](#)
- [„Rozwiązywanie problemów z siecią” na stronie 201](#)

Karta pamięci lub urządzenie pamięci masowej są niedostępne

Przyczyna: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się ten komunikat, oznacza to, że inny użytkownik korzysta z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej przez sieć. Inni użytkownicy, którzy próbują używać tego samego urządzenia pamięci, mogą zobaczyć komunikat o błędzie odczytu/zapisu. Urządzenie pamięci może nie pojawić się na liście udostępnionych dysków sieciowych. Dodatkowo, jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do komputera kablem USB, komputer może korzystać z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej, czyniąc je niedostępnymi dla urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Poczekaj, aż inny użytkownik skończy pracę z kartą urządzeniem pamięci masowej.

Zdjęcia z podłączonego aparatu cyfrowego z PictBridge nie drukują się

Przyczyna: Aparat cyfrowy nie jest w trybie PictBridge.


Rozwiązanie: Jeśli aparat obsługuje standard PictBridge, upewnij się, że ustawiony jest na tryb PictBridge. Sprawdź w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu jak należy to zrobić.

Przyczyna: Obrazy są zapisane w nieobsługiwanych formatach.

Rozwiązanie: Upewnij się, że aparat cyfrowy zapisuje obrazy w plikach formatu obsługiwanego przez funkcję przesyłania PictBridge (exif/JPEG, JPEG i DPOF).

Przyczyna: W aparacie cyfrowym nie wybrano zdjęć do wydruku.

Rozwiązanie: Wybierz w aparacie cyfrowym zdjęcia do drukowania zanim podłączysz go do przedniego portu USB urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Niektóre aparaty cyfrowe nie pozwalają na wybieranie zdjęć przed nawiązaniem połączenia PictBridge. W takim przypadku należy podłączyć aparat cyfrowy do przedniego portu USB, włączyć go i przejść do trybu PictBridge, a następnie za pomocą aparatu wybrać zdjęcia do drukowania.

Nazwę pliku tworzy niezrozumiały tekst

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie obsługuje formatu Unicode. Jest to ograniczenie serwera CIFS.

Serwer CIFS jest obecny we wszystkich urządzeniach HP All-in-One podłączonych do sieci. Zapewnia dostęp do karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej w urządzeniu HP All-in-One jako napędu dyskowego. Umożliwia to odczytywanie i zapisywanie plików na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci w urządzeniu HP All-in-One za pośrednictwem sieci. Serwer CIFS jest widoczny w komputerze jako dysk sieciowy. Oprócz odczytu/zapisu plików, na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci masowej można też tworzyć katalogi i przechowywać inne informacje.

Rozwiązanie: Jeśli nazwa pliku została utworzona w formacie Unicode za pomocą innej aplikacji, zostanie wyświetlona jako bezsensowne znaki.

Inni użytkownicy sieci mają dostęp do mojej karty pamięci

Przyczyna: Serwer CIFS w urządzeniu HP All-in-One nie obsługuje uwierzytelnienia. Jest to ograniczenie serwera CIFS.

Serwer CIFS jest obecny we wszystkich urządzeniach HP All-in-One podłączonych do sieci. Zapewnia dostęp do karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej w urządzeniu HP All-in-One jako napędu dyskowego. Umożliwia to odczytywanie i zapisywanie plików na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci w urządzeniu HP All-in-One za pośrednictwem sieci. Serwer CIFS jest widoczny w komputerze jako dysk sieciowy. Oprócz odczytu/zapisu plików, na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci masowej można też tworzyć katalogi i przechowywać inne informacje.

Rozwiązanie: Każdy użytkownik sieci ma dostęp do karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej.

Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć pliku lub pozycji. Upewnij się, że ścieżka i nazwa pliku są prawidłowe.

Przyczyna: Serwer CIFS w urządzeniu HP All-in-One nie działa.

Serwer CIFS jest obecny we wszystkich urządzeniach HP All-in-One podłączonych do sieci. Zapewnia dostęp do karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej w urządzeniu HP All-in-One jako napędu dyskowego. Umożliwia to odczytywanie i zapisywanie plików na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci w urządzeniu HP All-in-One za pośrednictwem sieci. Serwer CIFS jest widoczny w komputerze jako dysk sieciowy. Oprócz odczytu/zapisu plików, na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci masowej można też tworzyć katalogi i przechowywać inne informacje.

Rozwiązanie: Spróbuj wykonać zadanie ponownie w innym terminie.

Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem

W tej części omówiono problemy ze skanowaniem:

- [Skanowanie zatrzymuje się](#)
- [Skanowanie nie powiodło się](#)
- [Skanowanie nie powiodło się z powodu braku pamięci w komputerze](#)
- [Zeskanowany obraz jest pusty](#)
- [Zeskanowany obraz jest niewłaściwie przycięty](#)
- [Zeskanowany obraz ma niewłaściwy układ strony](#)
- [Na zeskanowanym obrazie tekst zastąpiony został kropkowanymi liniami](#)
- [Format tekstu jest nieprawidłowy](#)
- [Brak tekstu lub niewłaściwy tekst](#)
- [Funkcja skanowania nie działa](#)

Skanowanie zatrzymuje się

Przyczyna: Zasoby systemowe komputera mogą być zbyt małe.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i włącz je ponownie. Wyłącz i włącz ponownie komputer.

Jeśli to nie pomoże, spróbuj skanować przy niższej rozdzielczości.

Skanowanie nie powiodło się

Przyczyna: Komputer nie jest włączony.

Rozwiązanie: Włącz komputer.

Przyczyna: Komputer nie jest podłączony do urządzenia HP All-in-One kablem USB lub kablem sieciowym.

Rozwiązanie: Podłącz komputer do urządzenia HP All-in-One standardowym kablem USB lub poprzez sieć.

Przyczyna: Oprogramowanie urządzenia HP All-in-One mogło nie zostać zainstalowane.

Rozwiązanie: Włóż dysk instalacyjny HP All-in-One i zainstaluj oprogramowanie.

Przyczyna: Oprogramowanie zainstalowane z urządzeniem HP All-in-One nie zostało uruchomione.

Rozwiązanie: Uruchom oprogramowanie zainstalowane z urządzeniem HP All-in-One i ponów próbę skanowania.

Skanowanie nie powiodło się z powodu braku pamięci w komputerze

Przyczyna: W komputerze uruchomiono za dużo programów.

Rozwiązanie: Zamknij wszystkie programy, z których nie korzystasz. (Dotyczy to również programów pracujących w tle, np. wygaszaczy ekranu i programów antywirusowych). Pamiętaj o ponownym włączeniu programu antywirusowego po zakończeniu skanowania.


Jeśli problem nadal występuje, pomoc może ponowne uruchomienie komputera. Niektóre programy nie zwalniają pamięci po zamknięciu. Pamięć zostanie wyczyszczona po ponownym uruchomieniu komputera.

Jeśli błąd występuje często i jeśli problemy z pamięcią występują również podczas używania innych programów, możliwe, że w komputerze trzeba rozbudować pamięć RAM. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z komputerem.

Zeskanowany obraz jest pusty

Przyczyna: Oryginał nie jest poprawnie umieszczony na szybie.

Rozwiązanie: Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.

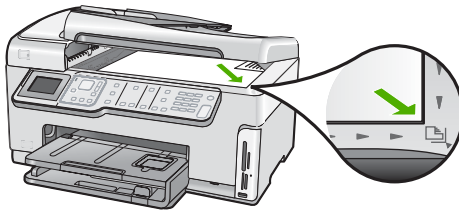

Zeskanowany obraz jest niewłaściwie przycięty

Przyczyna: Oprogramowanie ustawiono na automatyczne przycinanie skanowanych obrazów.

Rozwiązanie: Funkcja **Przytnij automatycznie** obcina wszystko, co nie jest częścią głównego obrazu. Czasem efekt może się różnić od pożądanego. W takim wypadku można ją wyłączyć i ręcznie ustawić obszar przycinania, lub w ogóle nie korzystać z przycinania.

Zeskanowany obraz ma niewłaściwy układ strony

Przyczyna: Automatyczne przycinanie zmienia układ strony.

Rozwiązanie: Wyłącz automatyczne przycinanie, aby zachować układ strony.

Na zeskanowanym obrazie tekst zastąpiony został kropkowanymi liniami

Przyczyna: Jeśli korzystasz z obrazu typu **Tekst** do skanowania tekstu, który chcesz edytować, skaner może nie rozpoznać tekstu kolorowego. Tryb **Tekst** skanuje z rozdzielczością 300 x 300 dpi, w czerni i bieli.

Jeśli skanujesz oryginał zawierający grafikę otaczającą tekst, skaner może nie rozpoznać tekstu.

Rozwiązanie: Wykonaj czarno-białą kopię oryginału i zeskanuj kopię.

Format tekstu jest nieprawidłowy

Przyczyna: Ustawienia skanowania dokumentu są nieprawidłowe.

Rozwiązanie: Niektóre aplikacje nie obsługują tekstu w ramkach. Tekst w ramach to jedno z ustawień skanowania dokumentu. W ustawieniu tym zachowywane są złożone układy, takie jak wielokolumnowy biuletyn, przy czym tekst umieszczany jest w odrębnych ramach w aplikacji docelowej.

Brak tekstu lub niewłaściwy tekst

Przyczyna: Jasność jest ustawiona nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Ustaw jasność, a następnie ponownie zeskanuj oryginał.

Przyczyna: Szyba lub pokrywa mogą być zabrudzone. Może to być przyczyną słabej jakości zeskanowanych obrazów.


Rozwiązanie: Wyczyść szybę i wewnętrzną część pokrywy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy” na stronie 173](#)
 - [„Czyszczenie szyby” na stronie 171](#)
-

Przyczyna: Opcje skanowania dokumentów nie są ustawione na właściwy język programu do optycznego rozpoznawania tekstu. Opcja **Język rozpoznawania tekstu** informuje oprogramowanie, jak interpretować znaki widoczne na obrazie oryginału. Jeżeli opcja **język rozpoznawania tekstu** nie odpowiada językowi oryginału, zeskanowany dokument może być nie prawidłowo zinterpretowany.

Rozwiązanie: Wybierz właściwy język rozpoznawania tekstu (OCR).

 **Uwaga** Jeśli używany jest program HP Photosmart Essential, oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) mogło nie zostać zainstalowane. Aby zainstalować oprogramowanie OCR, należy ponownie włożyć płytę z oprogramowaniem i wybrać opcję **OCR** w grupie ustawień instalacji **Niestandardowe**.

Funkcja skanowania nie działa

Przyczyna: Komputer jest wyłączony.

Rozwiązanie: Włącz komputer.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo podłączone do komputera za pomocą kabla USB.

Rozwiązanie: Sprawdź kable łączące urządzenie HP All-in-One z komputerem.

Przyczyna: Oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One nie zostało zainstalowane lub nie jest uruchomione.

Rozwiązanie: Uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nadal występuje, zainstaluj lub ponownie zainstaluj oprogramowanie dołączone do urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem

W tej części omówiono sposoby rozwiązywania problemów z kopiowaniem:

- [Kopie są zbyt jasne lub zbyt ciemne](#)
- [Podczas próby kopiowania nic się nie dzieje](#)
- [Fragmenty oryginału nie są drukowane lub są obcięte](#)
- [Funkcja Fit to Page \(Dopasuj do strony\) nie działa zgodnie z oczekiwaniami](#)
- [Kopia bez obramowania ma białe obramowanie wzdłuż brzegów](#)
- [Obraz zostaje przycięty, gdy wykonuję kopię bez obramowania](#)
- [Wydruk jest pusty](#)

Kopie są zbyt jasne lub zbyt ciemne

Przyczyna: Dla opcji **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej) urządzenia HP All-in-One wybrano zbyt jasne lub zbyt ciemne ustawienie.

Rozwiązanie: Dostosuj jasność lub zaciemnienie kopii.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Dostosowywanie rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii” na stronie 139](#)

Przyczyna: Kopiowany oryginał jest prześwietlony.

Rozwiązanie: Spróbuj użyć opcji **Enhancements** (Ulepszenia), aby poprawić prześwietlony obraz.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Poprawianie jakości kopii” na stronie 143](#)

Podczas próby kopiowania nic się nie dzieje

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Wi.** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Oryginał nie jest poprawnie umieszczony na szybie.

Rozwiązanie: Umieść oryginał na szybie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Umieszczanie oryginału na szybie” na stronie 80.](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One może być zajęte kopiowaniem lub drukowaniem.

Rozwiązanie: Sprawdź na wyświetlaczu, czy urządzenie HP All-in-One jest zajęte.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie rozpoznaje rodzaju papieru.

Rozwiązanie: Nie używaj urządzenia HP All-in-One do wykonywania kopii na kopertach lub innym papierze nie obsługiwanym przez HP All-in-One.

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One zablokował się papier.

Rozwiązanie: Usuń zacięcie papieru i wyjmij wszelkie skrawki papieru pozostałe w urządzeniu HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Fragmenty oryginału nie są drukowane lub są obcięte

Przyczyna: Oryginał nie jest poprawnie umieszczony na szybie.

Rozwiązanie: Ponownie umieść oryginał na szybie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie oryginałów” na stronie 79](#)

Przyczyna: Oryginał wypełnia całą stronę.

Rozwiązanie: Jeżeli obraz lub tekst oryginału wypełnia cały arkusz bez marginesów, skorzystaj z opcji **Fit to Page** (Dopasuj do strony), zmniejszając w ten sposób oryginał i unikając niezamierzonego przycięcia tekstu lub obrazu przy krawędziach arkusza.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A4” na stronie 141](#)

Przyczyna: Oryginał jest większy od papieru w podajniku wejściowym.

Rozwiązanie: Jeśli oryginał jest większy od papieru w zasobniku wejściowym, przy użyciu funkcji **Fit to Page** (Dopasuj do strony) zmniejsz oryginał tak, aby zmieścił się na papierze z zasobnika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A4” na stronie 141](#)

Funkcja Fit to Page (Dopasuj do strony) nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Przyczyna: Próbujesz zwiększyć rozmiar oryginału, który jest za mały.

Rozwiązanie: Funkcja **Fit to Page** (Dopasuj do strony) może powiększyć oryginał tylko do maksymalnej wartości procentowej dozwolonej w danym modelu. (Maksymalne powiększenie zależy od modelu.) Na przykład maksymalną wartością dozwoloną w danym modelu może być 200%. Powiększanie zdjęcia paszportowego o 200% nie powiększy go wystarczająco, aby wypełnić całą stronę.

Jeśli chcesz wykonać dużą kopię z małego oryginału, zeskanuj go na dysk komputera, zmień rozmiar obrazu w oprogramowaniu skanującym HP, a następnie wydrukuj kopię z powiększonego obrazu.

Przyczyna: Oryginał nie jest poprawnie umieszczony na szybie.

Rozwiązanie: Ponownie umieść oryginał na szybie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie oryginałów” na stronie 79](#)

Przyczyna: Szyba lub pokrywa mogą być zabrudzone. Urządzenie HP All-in-One wszystko, co wykryje na szybie, uznaje za część obrazu.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i za pomocą miękkiej szmatki oczyść szybę i spodnią część pokrywy skanera.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Czyszczenie szyby” na stronie 171](#)
- [„Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy” na stronie 173](#)

Kopia bez obramowania ma białe obramowanie wzdłuż brzegów

Przyczyna: Próbujesz wykonać kopię bez marginesów, której oryginał jest za mały.

Rozwiązanie: Podczas wykonywania kopii bez obramowania z małego oryginału, urządzenie HP All-in-One powiększa oryginał do maksymalnego rozmiaru. Może to spowodować pojawienie się białego obramowania wzdłuż brzegów. (Wartość maksymalnego powiększenia różni się zależnie od modelu).

Minimalny rozmiar oryginału zależy od rozmiaru kopii bez obramowania, którą usiłujesz wykonać. Na przykład nie można powiększyć zdjęcia paszportowego tak, aby uzyskać kopię rozmiaru letter bez obramowania.

Jeśli chcesz wykonać kopię bez obramowania z bardzo małego oryginału, zeskanuj go na dysk komputera, zmień rozmiar obrazu w programie skanującym HP, a następnie wydrukuj kopię bez obramowania z powiększonego obrazu.

Przyczyna: Próbujesz wykonać kopię bez obramowania nie używając papieru fotograficznego.

Rozwiązanie: Użyj papieru fotograficznego do tworzenia kopii bez obramowania.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania” na stronie 140](#)

Przyczyna: Szyba lub pokrywa mogą być zabrudzone. Urządzenie HP All-in-One wszystko, co wykryje na szybie, uznaje za część obrazu.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i za pomocą miękkiej szmatki oczyść szybę i spodnią część pokrywy skanera.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Czyszczenie szyby” na stronie 171](#)
- [„Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy” na stronie 173](#)

Obraz zostaje przycięty, gdy wykonuję kopię bez obramowania

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One przycięło część obrazu dookoła marginesów w celu uzyskania kopii bez obramowań bez zmieniania proporcji oryginału.

Rozwiązanie: Jeśli chcesz powiększyć zdjęcie tak, aby wypełniło całą stronę bez przycinania krawędzi, użyj opcji **Fit to Page** (Dopasuj do strony).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A4” na stronie 141](#)
- [„Zmiana rozmiaru oryginału przy użyciu ustawień niestandardowych” na stronie 142](#)

Przyczyna: Oryginał jest większy od papieru w podajniku wejściowym.

Rozwiązanie: Jeśli oryginał jest większy od papieru w zasobniku wejściowym, przy użyciu funkcji **Fit to Page** (Dopasuj do strony) zmniejsz oryginał tak, aby zmieścił się na papierze z zasobnika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A4” na stronie 141](#)

Wydruk jest pusty

Przyczyna: Oryginał nie jest poprawnie umieszczony na szybie.

Rozwiązanie: Ponownie umieść oryginał na szybie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie oryginałów” na stronie 79](#)

Rozwiązywanie problemów z faksem

W tej części opisano sposoby rozwiązywania następujących problemów z faksem:

- [Urządzenie HP All-in-One ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów](#)
- [Urządzenie HP All-in-One nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać](#)
- [Urządzenie HP All-in-One ma problemy z ręcznym wysyłaniem faksu](#)
- [Brakuje stron wysłanego faksu](#)
- [Jakość wysyłanych faksów jest niska](#)
- [Fragmenty wysłanego przeze mnie faksu zostały obcięte](#)
- [Wysłany faks został odebrany jako pusty](#)
- [Transmisja faksu przebiega powoli](#)
- [Urządzenie HP All-in-One nie odbiera faksów, chociaż może je wysyłać](#)
- [Urządzenie HP All-in-One ma problemy z ręcznym odbieraniem faksu](#)
- [Automatyczna sekretarka nagrywa sygnały faksowania](#)
- [Urządzenie HP All-in-One nie odpowiada na połączenia przychodzące](#)
- [Brakuje stron odebranego faksu](#)
- [Faksy są odbierane, ale nie drukują się](#)
- [Fragmenty odebranego faksu zostały obcięte](#)

- [W komputerze, do którego jest podłączane urządzenie, dostępny jest tylko port telefonu](#)
- [Słychać zakłócenia na linii telefonicznej po podłączeniu urządzenia HP All-in-One](#)
- [Test faksu nie powiódł się](#)
- [Występują problemy z wysyłaniem faksów przez Internet przy korzystaniu z telefonu IP](#)
- [Raport dziennika faksu wskazuje na wystąpienie błędu](#)

Urządzenie HP All-in-One ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do operacji faksowania.

Rozwiązanie: Wykonaj instrukcje zawarte w dokumentacji drukowanej, aby prawidłowo skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby faksowania, zależnie od sprzętu oraz usług działających na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One. Następnie uruchom test działania faksu, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One i upewnić się, że jest ono prawidłowo skonfigurowane.

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:


[„Testowanie ustawień faksu” na stronie 70](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Wi.** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.


Przyczyna: Do połączenia urządzenia HP All-in-One użyto niewłaściwego przewodu telefonicznego lub przewód ten został podłączony do nieprawidłowego portu.

Rozwiązanie:

 **Uwaga** Kolejne możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy kabel telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.


Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu tego urządzenia. Jeden koniec tego specjalnego 2-żyłowego kabla telefonicznego należy

podłączyć do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do ściennego gniazda telefonicznego, jak pokazano poniżej.

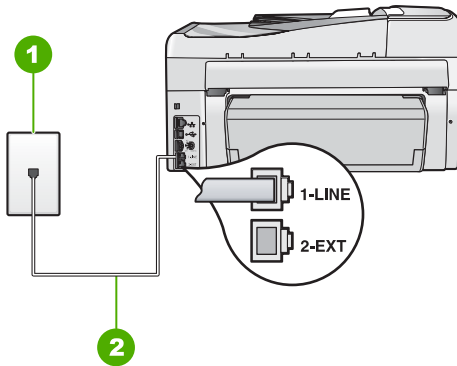

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One

Jest to specjalny 2-żyłowy przewód telefoniczny różniący się od popularnych przewodów 4-żyłowych. Sprawdź końcówkę przewodu i porównaj ją z przedstawionymi poniżej dwoma typami końcówek.

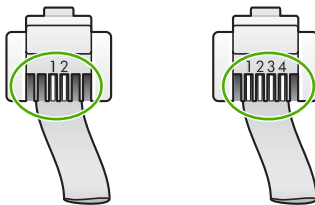


Jeśli używany był 4-żyłowy kabel telefoniczny, należy go odłączyć, znaleźć dostarczony z urządzeniem 2-żyłowy kabel telefoniczny i podłączyć go do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.

Jeśli do urządzenia HP All-in-One dołączono przejściówkę na 2-żyłowy kabel telefoniczny, można użyć jej z kablem 4-żyłowym, gdy kabel 2-żyłowy jest zbyt krótki. Podłącz przejściówkę na 2-żyłowy kabel telefoniczny do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz 4-żyłowy kabel telefoniczny do otwartego portu w przejściówce i do ściennego gniazda telefonicznego. Więcej informacji na temat korzystania z przejściówki na 2-żyłowy kabel telefoniczny można znaleźć w dostarczonej z nią dokumentacji.

Więcej informacji o konfiguracji urządzenia HP All-in-One można znaleźć w drukowanej dokumentacji instalacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.


Przyczyna: Inne urządzenie biurowe (np. automatyczna sekretarka lub telefon) nie zostało prawidłowo skonfigurowane do pracy z HP All-in-One.

Rozwiązanie:

 **Uwaga** Kolejne możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy kabel telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One oraz dodatkowe usługi i urządzenia, które korzystają z tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One, zostały prawidłowo podłączone do ściennego gniazda telefonicznego.

Użyj portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One do podłączenia do ściennego gniazda telefonicznego. Użyj portu 2-EXT, aby podłączyć inne urządzenia, np. automatyczną sekretarkę lub telefon, jak pokazano poniżej.

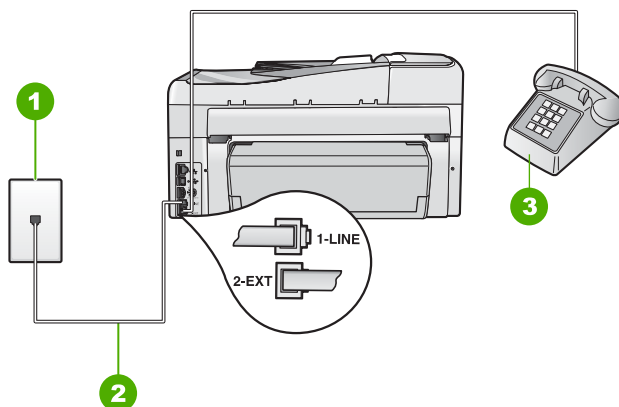

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One
3	Telefon (opcjonalny)

Więcej informacji o konfiguracji urządzenia HP All-in-One można znaleźć w drukowanej dokumentacji instalacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Przyczyna: Korzystasz z urządzenia rozdzielającego linię telefoniczną.

Rozwiązanie: Przyczyną problemów z faksowaniem może być urządzenie rozdzielające linię telefoniczną. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdko telefonicznego.

Przyczyna: Gniazdko telefoniczne nie działa prawidłowo.

Rozwiązanie: Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdko ściennego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One i sprawdź

sygnał wybierania. Jeśli nie słycać sygnału wybierania, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej.

Przyczyna: W połączeniu pojawia się dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń).

Rozwiązanie: Jeśli przyczyną niepowodzenia był szum na linii telefonicznej, poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu. Przy kolejnej próbie jakość może być lepsza. Jakość dźwięku linii telefonicznej można sprawdzić, podłączając telefon do ściennego gniazda telefonicznego i sprawdzając, czy nie słycać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz funkcję **Tryb korekcji błędów** (ECM) i skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

Jeśli problemy z faksowaniem nie ustąpiły, ustaw mniejszą szybkość transmisji dla opcji **Szybkość faksu**, na przykład **Średnio (14400)** lub **Wolno (9600)**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów” na stronie 153](#)
- [„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Przyczyna: Być może linia jest zajęta przez inne urządzenia korzystające z tej samej linii telefonicznej, co urządzenie HP All-in-One.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy nie blokują linii lub nie są używane aparaty wewnętrzne (telefony korzystające z tej samej linii telefonicznej, ale nie podłączone do HP All-in-One) lub inne urządzenia. Na przykład nie można faksować przy użyciu urządzenia HP All-in-One, gdy jest podniesiona słuchawka telefonu wewnętrznego lub gdy użytkownik wysyła pocztę bądź korzysta z Internetu za pomocą podłączonego do tej samej linii modemu komputerowego.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One działa na tej samej linii, co usługa DSL, a filtr DSL nie jest podłączony.

Rozwiązanie: Jeśli korzystasz z usługi DSL, upewnij się, że podłączony jest filtr DSL, ponieważ w przeciwnym razie nie można przeprowadzić operacji faksowania. Usługa DSL wysyła za pośrednictwem linii telefonicznej sygnał cyfrowy, który może zakłócać pracę urządzenia HP All-in-One, uniemożliwiając wysyłanie i odbieranie faksów przez urządzenie HP All-in-One. Filtr DSL usuwa sygnał cyfrowy, umożliwiając urządzeniu HP All-in-One prawidłową komunikację za pomocą linii telefonicznej. Aby sprawdzić, czy filtr jest już zainstalowany, posłuchaj dźwięków na linii telefonicznej lub sygnału wybierania. Jeśli na linii słycać szum lub trzaski, filtr DSL prawdopodobnie nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo. Filtr DSL można otrzymać od firmy telekomunikacyjnej obsługującej linię DSL. Jeśli masz już filtr DSL, upewnij się, że jest zainstalowany prawidłowo.

Przyczyna: Inny proces spowodował błąd urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia lub na ekranie komputera nie ma komunikatów informujących o problemach i sposobie ich rozwiązania. Jeśli wystąpi błąd, urządzenie HP All-in-One nie będzie wysyłać ani odbierać faksów, dopóki problem nie zostanie usunięty.

Stan urządzenia HP All-in-One można również sprawdzić, klikając opcję **Stan** w programie Centrum obsługi HP.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Błędy” na stronie 283](#)

Przyczyna: Korzystasz z centrali PBX lub terminala/konwertera ISDN.

Rozwiązanie:

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do portu przeznaczonego do faksowania i połączeń telefonicznych. W miarę możliwości upewnij się także, że terminal ustawiono na właściwy kraj/region.



Uwaga Niektóre systemy ISDN zezwalają na ustawienie parametrów portów dla określonych urządzeń korzystających z linii telefonicznej. Przykładowo, można przypisać jeden port do telefonu i faksu grupy 3, a inny ustawić jako port uniwersalny. Jeżeli po podłączeniu urządzenia do portu faksowego/ telefonicznego konwertera ISDN występują problemy, należy spróbować użyć portu uniwersalnego. Może on być oznaczony jako „multi-combi” lub podobnie.

Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One w celu dostosowania go do systemu PBX lub linii ISDN można znaleźć w drukowanej dokumentacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

- Spróbuj wybrać dla opcji **Szybkość faksu** ustawienie **Średnio (14400)** lub **Wolno (9600)**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Przyczyna: Ustawienie **Szybkość faksu** ma zbyt dużą wartość.

Rozwiązanie: Może zaistnieć potrzeba wysłania lub odebrania faksu przy mniejszej szybkości transmisji. Spróbuj dla opcji **Szybkość faksu** ustawić wartość **Średnio (14400)** lub **Wolno (9600)** w przypadku korzystania z poniższych rozwiązań:

- Internetowa usługa telefoniczna
- System PBX
- Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol)
- Usługa ISDN

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One mogło zostać podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przeznaczonego dla telefonów cyfrowych.

Rozwiązanie: Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do analogowej linii telefonicznej. W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać normalnego sygnału wybierania, linia może być przeznaczona dla telefonów


cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej, a następnie spróbuj wysłać lub odebrać faks.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One działa na tej samej linii, co usługa DSL, a modem DSL nie został odpowiednio uziemiony.

Rozwiązanie: Jeśli modem DSL nie jest prawidłowo uziemiony, może wytwarzać zakłócenia na linii telefonicznej. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń). Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii telefonicznej podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń.

Jeśli słyszysz szumy, wykonaj jedną z poniższych czynności

1. Wyłącz modem DSL i całkowicie odłącz od zasilania na przynajmniej 15 minut.
2. Włącz ponownie modem DSL.
3. Posłuchaj jeszcze raz sygnału wybierania. Jeżeli sygnał brzmi czysto (brak szumu lub zakłóceń), spróbuj wysłać lub odebrać faks.

 **Uwaga** Zakłócenia na linii telefonicznej mogą powtarzać się w przyszłości. Jeśli urządzenie HP All-in-One przestanie wysłać i odbierać fakсы, procedurę należy powtórzyć.

Jeżeli wciąż słychać szumy na linii, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączenia modemu DSL, skontaktuj się z dostawcą usługi DSL w celu uzyskania pomocy.

Przyczyna: Faksowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu przy użyciu telefonu IP i wystąpił problem z transmisją.

Rozwiązanie: Spróbuj ponownie wysłać faks w późniejszym czasie. Upewnij się również, że dostawca usług internetowych, z którego oferty korzystasz, umożliwia faksowanie przez Internet.

Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.

Urządzenie HP All-in-One nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do operacji faksowania.

Rozwiązanie: Wykonaj instrukcje zawarte w dokumentacji drukowanej, aby prawidłowo skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby faksowania, zależnie od sprzętu oraz usług działających na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One. Następnie uruchom test działania faksu, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One i upewnić się, że jest ono prawidłowo skonfigurowane.

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Testowanie ustawień faksu” na stronie 70](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One może wybierać numer zbyt szybko lub zbyt wcześnie.

Rozwiązanie: Może zaistnieć potrzeba wstawienia pauzy między wybieranymi cyframi numeru. Na przykład jeśli łączysz się z linią zewnętrzną przed wybieraniem numeru, wstaw pauzę za numerem dostępowym. Jeśli wybierany numer to 95555555, gdzie cyfrą prefiksu łączącego z linią zewnętrzną jest 9, można wstawić pauzy w sposób następujący: 9-555-5555. Aby wprowadzić pauzę w czasie wybierania wpisywanego numeru faksu, naciśnij przycisk **Spacja** lub naciskaj przycisk symboli, aż na wyświetlaczu pojawi się myślnik (-).

Jeśli do wysyłania faksów używasz pozycji szybkiego wybierania, zaktualizuj pozycję szybkiego wybierania, aby uwzględnić pauzy między cyframi numeru.

Możesz także wysłać faks, korzystając z monitorowanego wybierania numerów. Umożliwia to nasłuchiwanie linii telefonicznej podczas wybierania numeru. Można ustawić prędkość wybierania numeru oraz odpowiadać na komunikaty wyświetlane podczas wybierania numeru.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Aktualizacja indywidualnych pozycji szybkiego wybierania” na stronie 73](#)
- [„Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania” na stronie 148](#)

Przyczyna: Numer faksu wprowadzony podczas wysyłania faksu nie jest we właściwym formacie.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy wprowadzony numer faksu jest prawidłowy i we właściwym formacie. Na przykład w niektórych systemach telefonicznych może istnieć potrzeba wprowadzenia prefiksu „9”.

Jeśli linia telefoniczna jest podłączona do centrali PBX, przed wybraniem numeru faksu należy wybrać numer umożliwiający wybranie linii zewnętrznej.

Przyczyna: W urządzeniu faksującym odbiorcy występują problemy.

Rozwiązanie: Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy słychać tony faksowania. Jeżeli nie słychać tonów faksowania, faks odbiorcy być może nie został włączony lub podłączony, może też zachodzić sytuacja, w której linia odbiorcy jest zakłócana przez usługę poczty głosowej. Możesz również zapytać odbiorcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Urządzenie HP All-in-One ma problemy z ręcznym wysyłaniem faksu

Przyczyna: Urządzenie faksujące odbiorcy może nie obsługiwać ręcznego odbierania faksów.

Rozwiązanie: Dowiedz się, czy urządzenie faksujące odbiorcy może ręcznie odbierać fakсы.

Przyczyna: W ciągu trzech sekund po usłyszeniu sygnałów faksu nie naciśnięto przycisku **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.


Rozwiązanie: Jeśli wysyłasz faks ręcznie, naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor** w ciągu trzech sekund od usłyszenia sygnałów faksowania, w przeciwnym razie transmisja może zakończyć się niepowodzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:


[„Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu” na stronie 147](#)

Przyczyna: Telefon wykorzystywany do inicjacji połączenia faksowego nie był podłączony bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One lub był podłączony w sposób nieprawidłowy.

Rozwiązanie:

 **Uwaga** Kolejne możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy kabel telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

Aby można było wysłać faks ręcznie, należy podłączyć telefon bezpośrednio do portu urządzenia HP All-in-One oznaczonego jako 2-EXT, jak pokazano poniżej.

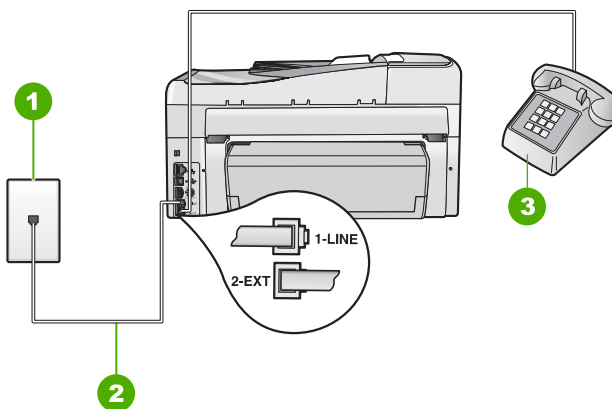

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One
3	Telefon

Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia HP All-in-One z telefonem można znaleźć w drukowanej dokumentacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Przyczyna: Ustawienie **Szybkość faksu** może mieć zbyt dużą wartość.

Rozwiązanie: Spróbuj wybrać dla opcji **Szybkość faksu** ustawienie **Średnio (14400)** lub **Wolno (9600)**, a następnie wyślij ponownie faks.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie wykrywa oryginału załadowanego do podajnika dokumentów.

Rozwiązanie: Jeśli oryginał nie został załadowany do zasobnika podajnika dokumentów lub jeśli oryginał nie został odpowiednio głęboko włożony, nie można wysłać faksu ręcznie. Załaduj oryginał do zasobnika podajnika dokumentów lub włóż go głębiej do zasobnika. Po wykryciu oryginału przez urządzenie HP All-in-One na wyświetlaczu pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

Brakuje stron wysłanego faksu

Przyczyna: Przez podajnik dokumentów dostarczone zostały równocześnie dwie lub większa liczba stron.

Rozwiązanie: Wydrukuj raport **Ostatnia transakcja**, aby sprawdzić liczbę wysłanych stron. Jeśli dwie lub więcej stron skleiły się i zostały razem dostarczone do zasobnika podajnika dokumentów, liczba stron w raporcie nie będzie zgadzała się z rzeczywistą liczbą stron. Jeśli liczba stron w raporcie nie zgadza się z rzeczywistą liczbą stron, może być konieczne wyczyszczenie podkładki separatora w automatycznym podajniku dokumentów.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Drukowanie innych raportów” na stronie 168](#)
- [„Wyczyść automatyczny podajnik dokumentów” na stronie 190](#)

Przyczyna: W urządzeniu faksującym odbiorcy występują problemy.

Rozwiązanie: Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy słychać tony faksowania. Jeżeli nie słychać tonów faksowania, faks odbiorcy być może nie został włączony lub podłączony, może też zachodzić sytuacja, w której linia odbiorcy jest zakłócana przez usługę poczty głosowej. Pamięć faksu odbierającego mogła się zapełnić, lub mógł skończyć się w nim papier. Możesz również zapytać odbiorcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Przyczyna: W połączeniu pojawia się dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń).

Rozwiązanie: Jeśli przyczyną niepowodzenia był szum na linii telefonicznej, wyślij ponownie faks. Przy kolejnej próbie jakość może być lepsza. Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii telefonicznej podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz funkcję **Tryb korekcji błędów** (ECM) i skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów” na stronie 153](#)

Jakość wysyłanych faksów jest niska

Przyczyna: W połączeniu pojawia się dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń).

Rozwiązanie: Jeśli przyczyną niepowodzenia był szum na linii telefonicznej, wyślij ponownie faks. Przy kolejnej próbie jakość może być lepsza. Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii telefonicznej podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz funkcję **Tryb korekcji błędów** (ECM) i skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź, czy dla opcji **Tryb korekcji błędów** (tryb korekcji błędów) ustawiona jest wartość **On** (Włącz). Jeśli nie jest, zmień ustawienie trybu korekcji błędów (ECM) na wartość **On** (Włącz). Wysyłanie faksów może zająć więcej czasu, jednak jakość drukowania odebranych faksów powinna się poprawić.

Jeżeli jakość drukowania wciąż nie jest satysfakcjonująca, wyłącz opcję ECM, a następnie skontaktuj się z dostawcą usług telekomunikacyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów” na stronie 153](#)

Przyczyna: Ustawienie rozdzielczości faksu ma niską wartość, np. **Standard**.

Rozwiązanie: Aby uzyskać najwyższą jakość faksu, zmień rozdzielczość faksu na **Fine**, **Bardzo wys.** (jeśli jest dostępna) lub **Photo** (Fotograficzny).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana rozdzielczości faksu” na stronie 152](#)

Przyczyna: Szyba urządzenia HP All-in-One może być zabrudzona.

Rozwiązanie: Jeśli wysyłasz faks z szyby skanera, wykonaj kopię, aby sprawdzić jakość wydruku. Jeśli jakość wydruku jest niska, wyczyść szybę.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Kopiowanie” na stronie 135](#)
 - [„Czyszczenie szyby” na stronie 171](#)
-

Przyczyna: W urządzeniu faksującym odbiorcy występują problemy.

Rozwiązanie: Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy słychać tony faksowania. Jeżeli nie słychać tonów faksowania, faks odbiorcy być może nie został włączony lub podłączony, może też zachodzić sytuacja, w której linia odbiorcy jest zakłócana przez usługę poczty głosowej. Możesz również zapytać odbiorcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Przyczyna: Ustawienie **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej) może być zbyt jasne. W przypadku wysyłania faksu, który jest wyblakły, rozmyty lub pisany ręcznie, albo dokumentu ze znakiem wodnym (np. w postaci czerwonej pieczęci) można zmienić ustawienie **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej), tak aby wysyłany faks był ciemniejszy niż oryginał.

Rozwiązanie: Wykonaj kopię, aby sprawdzić jakość wydruku. Jeśli wydruk jest zbyt jasny, możesz go przyciemnić, dostosowując ustawienie **Lighter/Darker** (Jaśniej/Ciemniej) podczas wysyłania faksu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana ustawienia Lighter/Darker \(Jaśniej/Ciemniej\)” na stronie 153](#)

Fragmenty wysłanego przeze mnie faksu zostały obcięte

Przyczyna: Rozmiar dokumentu przekracza rozmiar papieru Letter lub A4.

Rozwiązanie: Niektóre urządzenia faksujące nie odbierają faksów o rozmiarze większym niż Letter lub A4. Sprawdź, czy urządzenie faksujące odbiorcy odbiera fakсы rozmiaru, którego używasz. Jeśli nie, spytaj odbiorcę, czy jego urządzenie odbierające fakсы posiada ustawienia dopasowania do strony, które można wykorzystać do zmniejszenia rozmiaru przychodzącego faksu i umieszczenia go na papierze standardowego rozmiaru, takiego jak Letter lub A4.

Wysłany faks został odebrany jako pusty

Przyczyna: Oryginał nie został załadowany lub załadowano go w sposób nieprawidłowy.

Rozwiązanie: Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie oryginałów” na stronie 79](#)

Transmisja faksu przebiega powoli

Przyczyna: Wysyłasz faks w kolorze.

Rozwiązanie: Wysyłanie faksu w kolorze zajmuje więcej czasu, niż wysyłanie faksu czarno-białego. Spróbuj wysłać faks jako czarno-biały.

Przyczyna: Dokument zawiera dużą ilość grafiki lub drobnych detali.

Rozwiązanie: Aby uzyskać szybszą transmisję, użyj rozdzielczości **Standard**. Ustawienie to zapewnia najszybszą możliwą transmisję przy najniższej jakości faksu. Domyślna rozdzielczość to **Fine** – wydłuża ona czas wysyłania faksu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana rozdzielczości faksu” na stronie 152](#)

Przyczyna: W połączeniu pojawia się dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń).

Rozwiązanie: Jeśli przyczyną niepowodzenia był szum na linii telefonicznej, poproś nadawcę o ponowne wystanie faksu. Przy kolejnej próbie jakość może być lepsza. Jakość dźwięku linii telefonicznej można sprawdzić, podłączając telefon do ściennego gniazda telefonicznego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz funkcję **Tryb korekcji błędów** (ECM) i skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów” na stronie 153](#)

Przyczyna: Ustawienie rozdzielczości faksu ma wysoką wartość, np. **Fine** (domyślnie) lub **Photo** (Fotograficzny).

Rozwiązanie: Aby uzyskać szybszą transmisję, użyj rozdzielczości **Standard**. Ustawienie to zapewnia najszybszą możliwą transmisję przy najniższej jakości faksu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana rozdzielczości faksu” na stronie 152](#)

Przyczyna: W urządzeniu faksującym odbiorcy występują problemy.

Rozwiązanie: Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy słychać tony faksowania. Jeżeli nie słychać tonów faksowania, faks odbiorcy być może nie został włączony lub podłączony, może też zachodzić sytuacja, w której linia odbiorcy jest zakłócana przez usługę poczty głosowej. Możesz również zapytać odbiorcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Przyczyna: Opcja **Szybkość faksu** jest ustawiona na małą szybkość transmisji.

Rozwiązanie: Upewnij się, że dla opcji **Szybkość faksu** została ustawiona wartość **Szybko (36600)** lub **Średnio (14400)**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Urządzenie HP All-in-One nie odbiera faksów, chociaż może je wysłać

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do operacji faksowania.

Rozwiązanie: Wykonaj instrukcje zawarte w dokumentacji drukowanej, aby prawidłowo skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby faksowania, zależnie od sprzętu oraz usług działających na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One. Następnie uruchom test działania faksu, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One i upewnić się, że jest ono prawidłowo skonfigurowane.

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu.


Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Testowanie ustawień faksu” na stronie 70](#)

Przyczyna: Opcja **Odbieranie automatyczne** jest wyłączona, co oznacza, że urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierać połączeń przychodzących. Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera przychodzące połączenia faksowe, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odpowiada na połączenia.

Rozwiązanie: W niektórych biurach można skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby automatycznego odpowiadania na połączenia przychodzące. Zalecane ustawienie trybu odbierania dla danego biura można znaleźć w drukowanej dokumentacji dołączonej do urządzenia HP All-in-One.

Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** ma być wyłączona, to aby odebrać faks, trzeba nacisnąć przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.

 **Wskazówka** Jeśli nie jesteś wystarczająco blisko urządzenia HP All-in-One, aby dosięgnąć panelu sterowania, zaczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij przyciski **1 2 3** na telefonie. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie rozpocznie odbierania faksu, zaczekaj jeszcze kilka sekund i naciśnij ponownie przyciski **1 2 3**. Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę.

Przyczyna: Korzystasz z usługi poczty głosowej pod tym samym numerem telefonu, pod którym odbierasz fakсы.

Rozwiązanie: Skonfiguruj urządzenie HP All-in-One na potrzeby ręcznego odbierania faksów. Jeśli do odbierania połączeń faksowych używana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Fakсы trzeba odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera przychodzące połączenia faksowe.

Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia HP All-in-One, jeśli używana jest też poczta głosowa, można znaleźć w drukowanej dokumentacji dołączonej do urządzenia HP All-in-One.

Przyczyna: Modem komputerowy jest podłączony do tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One.

Rozwiązanie: Jeśli na linii, do której podłączone jest urządzenie HP All-in-One, działa również modem komputerowy korzystający z połączenia telefonicznego, należy sprawdzić, czy oprogramowanie dostarczone z modemem nie zostało skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów. Modemy, które

zostały skonfigurowane do odbierania faksów, automatycznie zajmują linię telefoniczną w celu odbierania wszystkich faksów przychodzących, co uniemożliwia urządzeniu HP All-in-One odbieranie faksów.

Przyczyna: Jeśli do tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One podłączona jest automatyczna sekretarka, może wystąpić jeden z następujących problemów:


- Wiadomość powitalna automatycznej sekretarki może być zbyt długa lub zbyt głośna i uniemożliwić urządzeniu HP All-in-One wykrycie tonów faksowania, przez co urządzenie wysyłające faks może się rozłączyć.
- Okres ciszy po wiadomości powitalnej automatycznej sekretarki może być zbyt krótki, aby urządzenie HP All-in-One było w stanie wykryć tony faksowania. Problem ten występuje najczęściej w przypadku cyfrowych sekretarek automatycznych.

Rozwiązanie: Jeśli automatyczna sekretarka jest podłączona do tej samej linii co urządzenie HP All-in-One, wykonaj następujące czynności:

- Odłącz automatyczną sekretarkę, a następnie spróbuj odebrać faks. Jeżeli próba powiedzie się, źródłem problemu może być właśnie automatyczna sekretarka.
- Podłącz ponownie automatyczną sekretarkę i nagraj komunikat powitalny. Nagraj komunikat trwający około 10 sekund. Podczas nagrywania komunikatu mów wolno i głośno. Na końcu komunikatu głosowego pozostaw 5 sekund ciszy. Podczas nagrywania tej cichej części w tle nie powinno być słychać żadnych dźwięków. Spróbuj ponownie odebrać faks.


Przyczyna: Automatyczna sekretarka nie została prawidłowo skonfigurowana do pracy z urządzeniem HP All-in-One.

Rozwiązanie:

 **Uwaga** Kolejne możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy kabel telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

Jeśli automatyczna sekretarka jest podłączona do linii telefonicznej używanej również do odbierania połączeń faksowych, należy podłączyć ją bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One przy użyciu portu oznaczonego jako 2-EXT, jak pokazano poniżej. Być

może konieczne będzie również ustawienie odpowiedniej liczby dzwonek przed odebraniem połączenia w automatycznej sekretarce i w urządzeniu HP All-in-One.

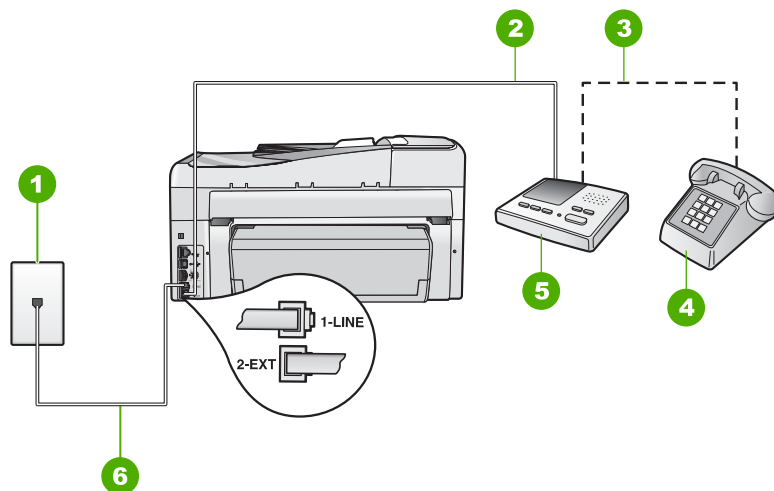

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Podłącz do portu IN w automatycznej sekretarce.
3	Podłącz do portu OUT w automatycznej sekretarce
4	Telefon (opcjonalny)
5	Automatyczna sekretarka
6	Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One

Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów oraz że ustawienie **Dzwon. do odebr.** jest prawidłowe. Liczba dzwonek przed odebraniem dla HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonek przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała po niewielkiej liczbie dzwonek, a urządzenie HP All-in-One tak, aby odpowiadało po maksymalnej możliwej liczbie dzwonek. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek różni się w poszczególnych krajach/regionach.) Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał faksu, to HP All-in-One odbierze faks. Jeśli połączenie jest głosowe, automatyczna sekretarka nagra odbieraną wiadomość.

Więcej informacji o konfiguracji urządzenia HP All-in-One można znaleźć w drukowanej dokumentacji instalacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.


Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem”](#) na stronie 69
- [„Ustawianie trybu odbierania”](#) na stronie 68

Przyczyna: Wybrano specjalny wzorzec dzwonienia dla numeru telefonicznego faksu (w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanej

przez operatora sieci telefonicznej), ale ustawienie opcji **Dzwonienie dystynktywne** w urządzeniu HP All-in-One do niego nie pasuje.

Rozwiązanie: Jeśli wybrano specjalny wzorzec dzwonienia dla numeru telefonicznego faksu (w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanego przez operatora sieci telefonicznej), należy sprawdzić, czy opcja **Dzwonienie dystynktywne** w urządzeniu HP All-in-One została odpowiednio skonfigurowana. Na przykład jeśli operator telefoniczny przypisał do numeru podwójny wzorzec dzwonienia, należy sprawdzić, czy w ustawieniach funkcji **Dzwonienie dystynktywne** wybrano opcję **Podwójne dzwonki**.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One nie rozpoznaje niektórych wzorców dzwonienia, np. wzorców składających się z długich i krótkich sygnałów. W razie problemu z tego typu wzorcem dzwonienia skontaktuj się z operatorem telefonicznym w celu ustawienia innego wzorca.

Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest używana, należy upewnić się, że ustawienie **Dzwonienie dystynktywne** urządzenia HP All-in-One ma wartość **Wszystkie dzwonki**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne” na stronie 69](#)

Przyczyna: Dla ustawienia **Dzwonienie dystynktywne** nie wybrano opcji **Wszystkie dzwonki** (i nie jest używana usługa dzwonienia dystynktywnego).

Rozwiązanie: Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest używana, należy upewnić się, że ustawienie **Dzwonienie dystynktywne** urządzenia HP All-in-One ma wartość **Wszystkie dzwonki**.

Przyczyna: Jeśli poziom sygnału faksu nie jest wystarczająco silny, może to powodować problemy z odbioraniem faksów.


Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do tej samej linii telefonicznej, co inne urządzenia, np. automatyczna sekretarka, modem komputerowy korzystający z łącza telefonicznego lub przełącznik wieloportowy, poziom sygnału faksowania może zostać zmniejszony. Poziom sygnału faksowania może zostać zmniejszony również wskutek korzystania z rozdzielacza telefonicznego lub podłączenia dodatkowych kabli przedłużających. W wyniku zmniejszenia poziomu sygnału faksowania mogą wystąpić problemy przy odbiorze faksów.

- W przypadku korzystania z rozdzielacza telefonicznego lub dodatkowych kabli, spróbuj je odłączyć i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.
 - Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie urządzenia oprócz urządzenia HP All-in-One i spróbować odebrać faks ponownie. Jeśli po odłączeniu innych urządzeń nie ma problemu z odbiorem faksu, oznacza to, że jedno lub więcej urządzeń powoduje problemy. Spróbuj dołączać je kolejno i za każdym razem odbierać faks, aż odnajdziesz urządzenie, które jest źródłem problemów.
-

Przyczyna: Pamięć urządzenia HP All-in-One jest przepełniona.

Rozwiązanie: Jeśli włączona jest funkcja **Rezerwowy odbiór faksów** i urządzenie HP All-in-One sygnalizuje błąd, pamięć może zapełnić się danymi faksów, które nie zostały jeszcze wydrukowane, a urządzenie HP All-in-One przestanie odpowiadać na połączenia. Jeśli wystąpił błąd, który uniemożliwia drukowanie faksów przez urządzenie HP All-in-One, sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawiły się informacje o wystąpieniu błędu. Sprawdź również następujące problemy:

- Urządzenie HP All-in-One nie zostało prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji drukowanej.
- W podajniku wejściowym nie ma papieru.
- Wystąpiło zacięcie papieru.
- Drzwiczki pojemników z tuszem są otwarte. Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem jak pokazano poniżej:

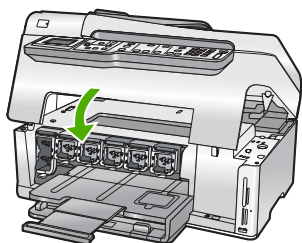

- Głowica drukująca została zablokowana. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, usuń wszelkie przedmioty blokujące zespół głowicy drukującej (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.

Rozwiąż wszystkie wykryte problemy. Urządzenie HP All-in-One automatycznie rozpocznie drukowanie niewydrukowanych faksów znajdujących się w pamięci. Aby wyczyścić pamięć, można usunąć także fakсы przechowywane w pamięci, wyłączając urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Wystąpił błąd uniemożliwiający odbieranie faksów przez urządzenie HP All-in-One, a ustawienie **Rezerwowy odbiór faksów** ma wartość **Off** (Wył.).

Rozwiązanie: Sprawdź następujące problemy:

- Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie.
- Urządzenie HP All-in-One nie zostało prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji drukowanej.
- W podajniku wejściowym nie ma papieru.
- Wystąpiło zacięcie papieru.

- Drzwiczki pojemników z tuszem są otwarte. Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem.
- Głowica drukująca została zablokowana. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, usuń wszelkie przedmioty blokujące zespół głowicy drukującej (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.



Uwaga Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** jest włączona, po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы zapisane w pamięci zostaną usunięte (łącznie ze wszystkimi niewydrukowanymi faksami odebranymi po wystąpieniu błędu urządzenia HP All-in-One). W takim przypadku należy skontaktować się z nadawcami i poprosić ich o ponowne wysłanie niewydrukowanych faksów. Aby uzyskać listę odebranych faksów, należy wydrukować **Dziennik faksów**. Po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One **Dziennik faksów** nie jest usuwany.

Po usunięciu wszystkich problemów możliwe jest rozpoczęcie odbierania połączeń przychodzących przez urządzenie HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One ma problemy z ręcznym odbieraniem faksu

Przyczyna: W podajniku dokumentów znajdują się dokumenty.

Rozwiązanie: Jeżeli w podajniku na dokumenty znajdują się jakieś kartki, urządzenie HP All-in-One uniemożliwi ręczne odebranie faksu. Zamiast tego, urządzenie HP All-in-One spróbuje wysłać dokumenty znajdujące się w podajniku dokumentów. Przed ręcznym odebraniem faksu wyjmij dokumenty z podajnika.

Możesz także skontaktować się z nadawcą i upewnić się, że w fakse wysyłającym są załadowane dokumenty.

Przyczyna: Ustawienie **Szybkość faksu** może mieć zbyt dużą wartość.

Rozwiązanie: Dla opcji **Szybkość faksu** ustaw wartość **Średnio (14400)** lub **Wolno (9600)**, a następnie poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Przyczyna: Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie lub inny monit.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu o błędzie ani innego monitu informującego o problemie i sposobach jego rozwiązania. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie lub inny monit, ręczne odbieranie faksu za pomocą urządzenia HP All-in-One będzie niemożliwe aż do rozwiązania problemu i usunięcia komunikatu.

Jeśli na urządzeniu HP All-in-One wyświetlany jest komunikat dotyczący wyrównania, możesz nacisnąć przycisk **OK**, aby usunąć komunikat i wznowić faksowanie.


Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- „[Wyrównywanie pojemników](#)” na stronie 177
- „[Błędy](#)” na stronie 283


Automatyczna sekretarka nagrywa sygnały faksowania

Przyczyna: Automatyczna sekretarka nie jest skonfigurowana prawidłowo do pracy z urządzeniem HP All-in-One lub ustawienie **Dzwon. do odebr.** jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie:

 **Uwaga** Kolejne możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy kabel telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

Jeśli automatyczna sekretarka jest podłączona do linii telefonicznej używanej również do odbierania połączeń faksowych, należy podłączyć ją bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One przy użyciu portu oznaczonego jako 2-EXT, jak pokazano poniżej.

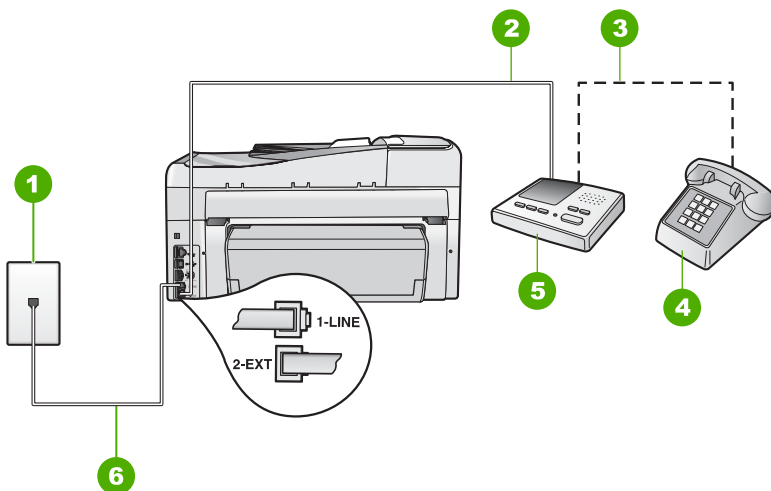

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Podłącz do portu IN w automatycznej sekretarce.
3	Podłącz do portu OUT w automatycznej sekretarce
4	Telefon (opcjonalny)
5	Automatyczna sekretarka
6	Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One

Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów oraz że ustawienie **Dzwon. do odebr.** jest prawidłowe. Liczba dzwonek przed odebraniem dla HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonek przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej. Jeśli automatyczna sekretarka i urządzenie HP All-in-One zostaną ustawione na tę samą liczbę dzwonek do odebrania, oba urządzenia odpowiedzą na połączenie i tony faksowania nagrają się na automatyczną sekretarkę.

Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała po niewielkiej liczbie dzwonek, a urządzenie HP All-in-One tak, aby odpowiadało po maksymalnej możliwej liczbie dzwonek. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek różni się w poszczególnych krajach/regionach.) Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał faksu, to HP All-in-One odbierze faks. Jeśli połączenie jest głosowe, automatyczna sekretarka nagra odbieraną wiadomość.

Informacje o konfigurowaniu urządzenia HP All-in-One do pracy z automatyczną sekretarką można znaleźć w dokumentacji drukowanej dołączonej do urządzenia HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- „[Ustawianie trybu odbierania](#)” na stronie 68
- „[Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#)” na stronie 69

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane na potrzeby ręcznego odbierania faksów, co oznacza, że urządzenie HP All-in-One nie odpowiada na połączenia przychodzące. Do odebrania faksów przychodzących konieczna jest obecność użytkownika. W przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odbierze faksu, a automatyczna sekretarka nagra sygnał faksu.

Rozwiązanie: Włączając opcję **Odbieranie automatyczne**, skonfiguruj urządzenie HP All-in-One, aby automatycznie odbierało połączenia przychodzące. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, urządzenie HP All-in-One nie będzie monitorować połączeń przychodzących ani odbierać faksów. W takim przypadku automatyczna sekretarka będzie odpowiadać na fakсы i nagrywać sygnały faksu.

Informacje o konfigurowaniu urządzenia HP All-in-One do pracy z automatyczną sekretarką można znaleźć w dokumentacji drukowanej dołączonej do urządzenia HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One nie odpowiada na połączenia przychodzące


Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Wi.** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Opcja **Odbieranie automatyczne** jest wyłączona, co oznacza, że urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierać połączeń przychodzących. Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera przychodzące połączenia faksowe, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odpowiada na połączenia.


Rozwiązanie: W niektórych biurach można skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby automatycznego odpowiadania na połączenia przychodzące. Zalecane ustawienie trybu odbierania dla danego biura można znaleźć w drukowanej dokumentacji dołączonej do urządzenia HP All-in-One.

Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** ma być wyłączona, to aby odebrać faks, trzeba nacisnąć przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.

 **Wskazówka** Jeśli nie jesteś wystarczająco blisko urządzenia HP All-in-One, aby dotrzeć do panelu sterowania, zaczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij przyciski **1 2 3** na telefonie. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie rozpocznie odbierania faksu, zaczekaj jeszcze kilka sekund i naciśnij ponownie przyciski **1 2 3**. Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę.

Przyczyna: Wybrano specjalny wzorzec dzwonienia dla numeru telefonicznego faksu (w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanej przez operatora sieci telefonicznej), ale ustawienie opcji **Dzwonienie dystynktywne** w urządzeniu HP All-in-One do niego nie pasuje.

Rozwiązanie: Jeśli wybrano specjalny wzorzec dzwonienia dla numeru telefonicznego faksu (w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanego przez operatora sieci telefonicznej), należy sprawdzić, czy opcja **Dzwonienie dystynktywne** w urządzeniu HP All-in-One została odpowiednio skonfigurowana. Na przykład jeśli operator telefoniczny przypisał do numeru podwójny wzorzec dzwonienia, należy sprawdzić, czy w ustawieniach funkcji **Dzwonienie dystynktywne** wybrano opcję **Podwójne dzwonki**.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One nie rozpoznaje niektórych wzorców dzwonienia, np. wzorców składających się z długich i krótkich sygnałów. W razie problemu z tego typu wzorcem dzwonienia skontaktuj się z operatorem telefonicznym w celu ustawienia innego wzorca.

Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest używana, należy upewnić się, że ustawienie **Dzwonienie dystynktywne** urządzenia HP All-in-One ma wartość **Wszystkie dzwonki**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne” na stronie 69](#)

Przyczyna: Dla ustawienia **Dzwonienie dystynktywne** nie wybrano opcji **Wszystkie dzwonki** (i nie jest używana usługa dzwonienia dystynktywnego).


Rozwiązanie: Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest używana, należy upewnić się, że ustawienie **Dzwonienie dystynktywne** urządzenia HP All-in-One ma wartość **Wszystkie dzwonki**.

Przyczyna: Pamięć urządzenia HP All-in-One jest przepelniona.

Rozwiązanie: Gdy pamięć zapełnia się niewydrukowanymi faksami, urządzenie HP All-in-One przestaje odpowiadać na połączenia. Jeśli wystąpił błąd, który uniemożliwia drukowanie faksów przez urządzenie HP All-in-One, sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawiły się informacje o wystąpieniu błędu. Sprawdź również następujące problemy:

- Urządzenie HP All-in-One nie zostało prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji drukowanej.
- W podajniku wejściowym nie ma papieru.
- Wystąpiło zacięcie papieru.

- Drzwiczki pojemników z tuszem są otwarte. Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem jak pokazano poniżej:

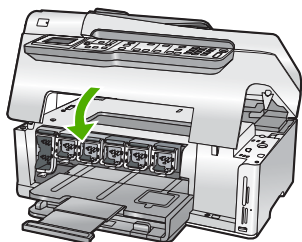

- Głowica drukująca została zablokowana. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, usuń wszelkie przedmioty blokujące zespół głowicy drukującej (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.



Uwaga Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** jest włączona, po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы zapisane w pamięci zostaną usunięte (łącznie ze wszystkimi niewydrukowanymi faksami odebranymi po wystąpieniu błędu urządzenia HP All-in-One). W takim przypadku należy skontaktować się z nadawcami i poprosić ich o ponowne wysłanie niewydrukowanych faksów. Aby uzyskać listę odebranych faksów, należy wydrukować **Dziennik faksów**. Po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One **Dziennik faksów** nie jest usuwany.

Rozwiąż wszystkie wykryte problemy. Aby wyczyścić pamięć, możesz wydrukować lub usunąć zapisane w niej fakсы.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci” na stronie 157](#)

Przyczyna: Wystąpił błąd uniemożliwiający odbieranie faksów przez urządzenie HP All-in-One, a ustawienie **Rezerwowy odbiór faksów** ma wartość **Off** (Wyl.).

Rozwiązanie: Sprawdź następujące problemy:

- Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Naciśnij przycisk **Wł.**, aby włączyć urządzenie.
- Urządzenie HP All-in-One nie zostało prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji drukowanej.
- W podajniku wejściowym nie ma papieru.
- Wystąpiło zacięcie papieru.
- Drzwiczki pojemników z tuszem są otwarte. Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem.
- Głowica drukująca została zablokowana. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, usuń wszelkie przedmioty blokujące zespół głowicy drukującej (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.

Po usunięciu wszystkich problemów możliwe jest rozpoczęcie odbierania połączeń przychodzących przez urządzenie HP All-in-One.

Brakuje stron odebranego faksu

Przyczyna: Papier nie jest prawidłowo włożony do podajnika.

Rozwiązanie: Upewnij się, że papier został załadowany prawidłowo.

Jeśli włączona jest funkcja **Rezerwowy odbiór faksów**, urządzenie HP All-in-One mogło zapisać odebrany faks w pamięci. Po prawidłowym załadowaniu papieru do zasobnika wejściowego urządzenie HP All-in-One automatycznie rozpoczyna drukowanie wszystkich niewydrukowanych faksów znajdujących się w pamięci w kolejności ich odebrania. Jeśli funkcja **Rezerwowy odbiór faksów** nie została włączona lub z jakiegoś powodu faks nie został zapisany w pamięci (na przykład w urządzeniu HP All-in-One zabrakło pamięci), poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Występują problemy w urządzeniu faksującym nadawcy.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z nadawcą, aby sprawdzić, ile stron wysłano. Urządzenie faksujące nadawcy mogło nie pobrać wszystkich stron oryginału.

Faksy są odbierane, ale nie drukują się

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru lub zabrakło papieru.

Rozwiązanie: Jeśli włączona jest funkcja **Rezerwowy odbiór faksów**, urządzenie HP All-in-One mogło zapisać odebrany faks w pamięci. Po usunięciu zacięcia papieru lub załadowaniu papieru do zasobnika wejściowego urządzenie HP All-in-One automatycznie rozpoczyna drukowanie wszystkich niewydrukowanych faksów znajdujących się w pamięci w kolejności ich odebrania. Jeśli nie została włączona funkcja **Rezerwowy odbiór faksów** lub jeśli z jakiegoś powodu faks nie został zapisany w pamięci (na przykład w urządzeniu HP All-in-One zabrakło pamięci), poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Przyczyna: Inny proces spowodował błąd urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia lub na ekranie komputera nie ma komunikatów informujących o problemach i sposobie ich rozwiązania. Jeśli wystąpił błąd, urządzenie HP All-in-One nie wydrukuje faksu, dopóki nie zostanie usunięta przyczyna problemu.

Stan urządzenia HP All-in-One można również sprawdzić, klikając opcję **Stan** w programie Centrum obsługi HP.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Raport dziennika faksu wskazuje na wystąpienie błędu” na stronie 281](#)

Przyczyna: W kasetach drukujących może brakować atramentu.

Rozwiązanie: Sprawdzenie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach. Jeśli jest mało tuszu, należy wymienić pojemniki z tuszem.


Jeśli w pojemnikach pozostał jeszcze tusz, ale wciąż obserwujesz problemy, wydrukuj raport na stronie testowej, aby ustalić, czy problem dotyczy pojemników. Jeśli raport wskazuje na problemy, oczyść pojemniki z tuszem. Jeśli problem nadal występuje, być może należy wymienić pojemniki z tuszem.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Konserwacja urządzenia HP All-in-One” na stronie 171](#)

Przyczyna: Głowica drukująca została zablokowana.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One, usuń wszelkie przedmioty blokujące zespół głowicy drukującej (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.

 **Uwaga** Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** jest włączona, po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы zapisane w pamięci zostaną usunięte (łącznie ze wszystkimi niewydrukowanymi faksami odebranymi po wystąpieniu błędu urządzenia HP All-in-One). W takim przypadku należy skontaktować się z nadawcami i poprosić ich o ponowne wysłanie niewydrukowanych faksów. Aby uzyskać listę odebranych faksów, należy wydrukować **Dziennik faksów**. Po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One **Dziennik faksów** nie jest usuwany.

Fragmenty odebranego faksu zostały obcięte

Przyczyna: Wystąpił problem z urządzeniem faksującym nadawcy.

Rozwiązanie: Zapytaj nadawcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Przyczyna: Faksowany dokument został wykonany na papierze większego formatu (np. Legal), a opcja **Automatyczne zmniejszanie** jest wyłączona.

Rozwiązanie: Faks można wydrukować na papierze formatu Legal. Można również ustawić opcję **Automatyczne zmniejszanie**, aby obraz w miarę możliwości zmieścił się na stronie.

Przyczyna: Prowadnica szerokości papieru nie jest prawidłowo ustawiona.


Rozwiązanie: Upewnij się, że papier został załadowany prawidłowo.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Wysłany został faks o rozmiarze legal, który zawierał drobne szczegóły, np. części dużego obrazu, a w podajniku załadowano papier rozmiaru letter.

Rozwiązanie: Jeśli wysłano faks rozmiaru legal zawierający bardzo drobne detale, np. na dużym obrazie, urządzenie HP All-in-One spróbuje zmieścić faks na jednej stronie (jeśli włączone jest automatyczne zmniejszanie). Jeśli pamięć zappełniła się, urządzenie HP All-in-One może nie być w stanie zmniejszyć obrazu, co spowoduje obcięcie i wydrukowanie reszty na następnej stronie. Można zwolnić pamięć i poprosić nadawcę o ponowne przesłanie faksu.

 **Uwaga** Zwolnienie pamięci usunie wszystkie fakсы w niej przechowywane, w tym także te, które nie zostały wydrukowane. Może zaistnieć potrzeba wydrukowania wszystkich faktów z pamięci, aby upewnić się, że żadne informacje nie zostaną stracone.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ponowne drukowanie otrzymanych faktów z pamięci” na stronie 157](#)


Przyczyna: Papier załadowany do zasobnika wejściowego ma inny format niż określony w ustawieniu **Rozmiar papieru faksu**.

Rozwiązanie: Upewnij się, że format papieru załadowanego do zasobnika wejściowego odpowiada ustawieniu **Rozmiar papieru faksu**.

W komputerze, do którego jest podłączone urządzenie, dostępny jest tylko port telefonu


Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane na współużytkowanej linii głosowej/faksowej z modemem, gdy w komputerze dostępny jest tylko jeden port.

Rozwiązanie: Jeżeli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, konieczny jest zakup rozdzielacza równoległego (złączki), takiego jak ten przedstawiony poniżej. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu).

 **Uwaga** Wspomniane możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy przewód telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.



Rysunek 15-1 Przykład rozdzielacza równoległego

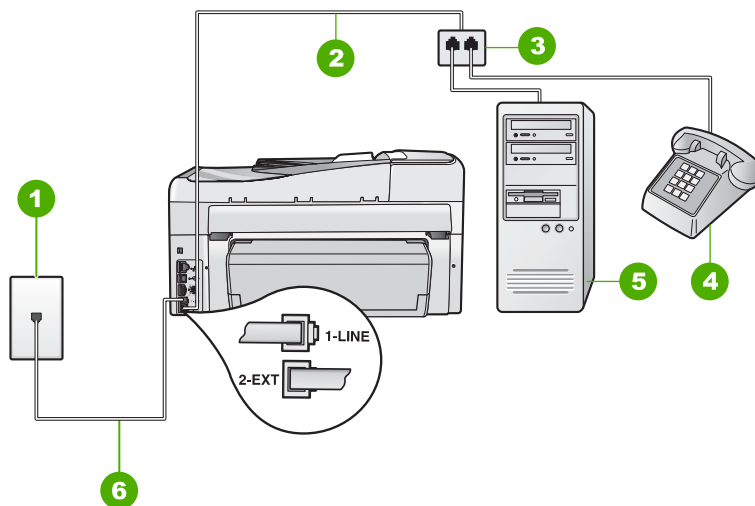

Rysunek 15-2 Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Kabel telefoniczny podłączony do portu 2-EXT
3	Rozdzielacz równoległy
4	Telefon (opcjonalny)
5	Komputer z modemem
6	Kabel telefoniczny dostarczony razem z urządzeniem HP All-in-One podłączony do portu 1-LINE

Konfiguracja urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

1. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

3. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
4. Korzystając z innego kabla telefonicznego, podłącz jeden koniec do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do rozdzielacza telefonicznego po stronie z pojedynczym portem telefonicznym.

5. Odłącz modem komputerowy od ściennego gniazdka telefonicznego i podłącz do rozdzielacza równoległego po stronie z dwoma gniazdami telefonicznymi.
6. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.



Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

7. (Opcjonalne) Podłącz telefon do drugiego otwartego portu telefonicznego na rozdzielaczu równoległym.
8. Teraz należy wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez urządzenie HP All-in-One:
 - Jeżeli urządzenie HP All-in-One ustawiono na **automatyczne** odbieranie faksów, urządzenie będzie odbierało wszystkie połączenia przychodzące i fakсы. W takim przypadku urządzenie HP All-in-One nie rozróżnia połączeń głosowych i faksów. Jeśli sądzisz, że dane połączenie jest połączeniem głosowym, musisz odpowiedzieć na nie, zanim zostanie odebrane przez urządzenie HP All-in-One. Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby automatycznego odbierania połączeń, włącz opcję **Odbieranie automatyczne**.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostało skonfigurowane na potrzeby **ręcznego** odbierania faksów, użytkownik musi osobiście odbierać fakсы przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów. Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby ręcznego odbierania połączeń, wyłącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.


9. Uruchom test faksu.

Jeżeli podniesiesz słuchawkę zanim urządzenie HP All-in-One odpowie na rozmowę i usłyszysz dźwięki faksowania z urządzenia wysyłającego faks, konieczne jest ręczne odebranie faksu.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane na współużytkowanej linii głosowej/faksowej z modemem i automatyczną sekretarką, gdy w komputerze dostępny jest tylko jeden port.

Rozwiązanie: Jeżeli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, konieczny jest zakup rozdzielacza równoległego (złączki), takiego jak ten przedstawiony poniżej. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu).

Uwaga Wspomniane możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy przewód telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

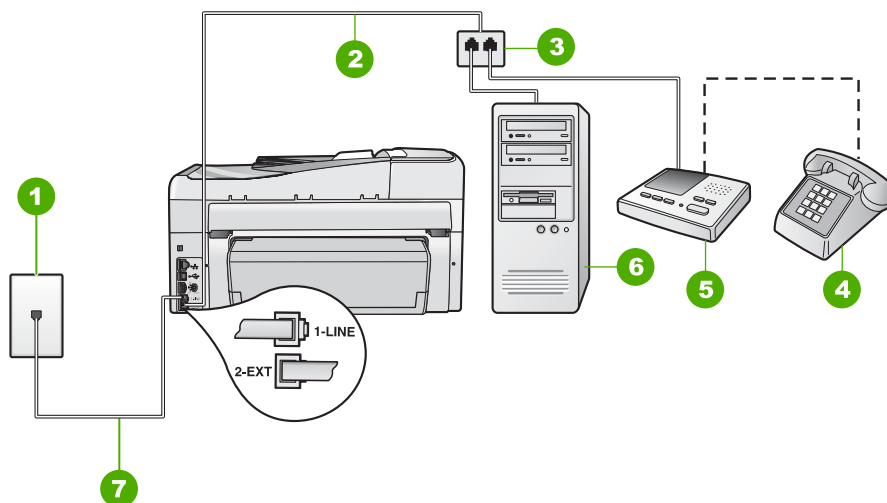

Rysunek 15-3 Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Kabel telefoniczny podłączony do portu 2-EXT
3	Rozdzielacz równoległy
4	Telefon (opcjonalny)
5	Automatyczna sekretarka
6	Komputer z modemem
7	Kabel telefoniczny dostarczony razem z urządzeniem HP All-in-One podłączony do portu 1-LINE

Konfiguracja urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

1. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

3. Wymij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
4. Korzystając z innego kabla telefonicznego, podłącz jeden koniec do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do rozdzielacza telefonicznego po stronie z pojedynczym portem telefonicznym.
5. Odłącz modem komputerowy od ściennego gniazdka telefonicznego i podłącz do rozdzielacza równoległego po stronie z dwoma gniazdami telefonicznymi.
6. Podłącz automatyczną sekretarkę do drugiego otwartego portu rozdzielacza równoległego.



Uwaga Jeśli nie podłączysz automatycznej sekretarki w ten sposób, sygnały faksowania dochodzące z urządzenia faksującego nadawcy mogą się nagrać na automatycznej sekretarce i odbieranie faksów za pomocą urządzenia HP All-in-One prawdopodobnie nie będzie możliwe.

7. (Opcjonalne) Jeśli w używaną automatyczną sekretarkę nie jest wbudowany telefon, można dla wygody podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do portu „OUT”.
8. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.




Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.


9. Włącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
10. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej liczbie dzwonek.
11. Zmień ustawienie **Dzwon. do odebr.** w urządzeniu HP All-in-One na maksymalną liczbę dzwonek obsługiwaną przez to urządzenie. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek różni się w poszczególnych krajach/regionach.)
12. Uruchom test faksu.

Gdy telefon zadzwoni, automatyczna sekretarka odpowie automatycznie po ustawionej liczbie dzwonek, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One w tym czasie monitoruje rozmowę, „nasłuchując” tonów faksowania. Po wykryciu dźwięków tonów faksowania urządzenie HP All-in-One wygeneruje tony odebrania faksu i odbierze faks. W przypadku braku tonów faksowania, urządzenie HP All-in-One przestaje monitorować linię i automatyczna sekretarka może nagrać wiadomość głosową.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane na współużytkowanej linii głosowej/faksowej z modemem i usługą poczty głosowej, gdy w komputerze dostępny jest tylko jeden port..

Rozwiązanie: Jeżeli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, konieczny jest zakup rozdzielacza równoległego (złączki), takiego jak ten przedstawiony poniżej. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu).

 **Uwaga** Wspomniane możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy przewód telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

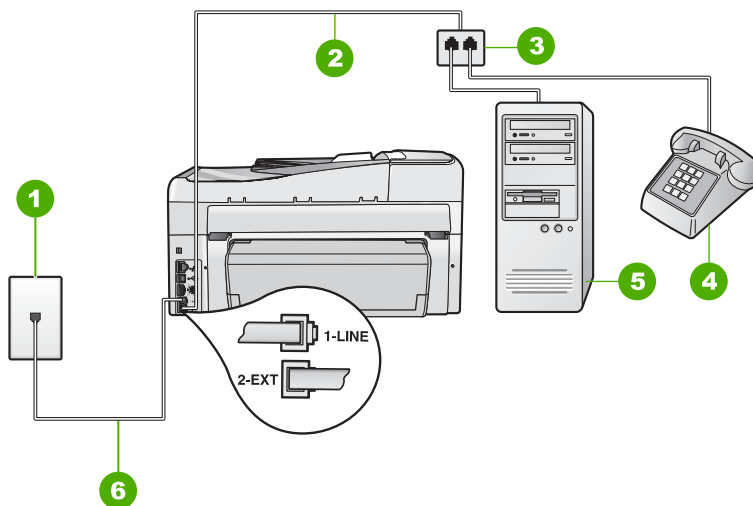

Rysunek 15-4 Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Kabel telefoniczny podłączony do portu 2-EXT
3	Rozdzielacz równoległy
4	Telefon (opcjonalny)
5	Komputer z modemem
6	Kabel telefoniczny dostarczony razem z urządzeniem HP All-in-One podłączony do portu 1-LINE

Konfiguracja urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny


1. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

3. Wymij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
4. Korzystając z innego kabla telefonicznego, podłącz jeden koniec do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do rozdzielacza telefonicznego po stronie z pojedynczym portem telefonicznym.

5. Odłącz modem komputerowy od ściennego gniazdka telefonicznego i podłącz do rozdzielacza równoległego po stronie z dwoma gniazdami telefonicznymi.
6. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.

 **Uwaga** Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.


7. (Opcjonalne) Podłącz telefon do drugiego otwartego portu telefonicznego na rozdzielaczu równoległym.
8. Wyłącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
9. Uruchoom test faksu.

Jeżeli podniesiesz słuchawkę zanim urządzenie HP All-in-One odpowie na rozmowę i usłyszysz dźwięki faksowania z urządzenia wysyłającego faks, konieczne jest ręczne odebranie faksu.

Słychać zakłócenia na linii telefonicznej po podłączeniu urządzenia HP All-in-One


Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do operacji faksowania.

Rozwiązanie:

 **Uwaga** Kolejne możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy kabel telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.


Podłącz urządzenie HP All-in-One do działającego ściennego gniazda telefonicznego. Upewnij się, że używany jest kabel dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One. Podłącz 2-żyłowy kabel telefoniczny do portu oznaczonego jako 1-

LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One i do ściennego gniazda telefonicznego, jak pokazano poniżej.

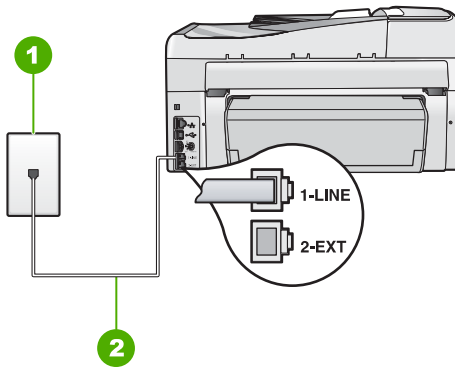

- | | |
|---|--|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One |

Jest to specjalny 2-żyłowy przewód telefoniczny różniący się od popularnych przewodów 4-żyłowych. Sprawdź końcówkę przewodu i porównaj ją z przedstawionymi poniżej dwoma typami końcówek.

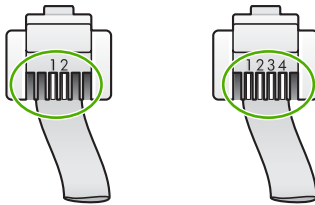

Jeśli używany był 4-żyłowy kabel telefoniczny, należy go odłączyć, znaleźć dostarczony z urządzeniem 2-żyłowy kabel telefoniczny i podłączyć go do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.

Jeśli do urządzenia HP All-in-One dołączono przejściówkę na 2-żyłowy kabel telefoniczny, można użyć jej z kablem 4-żyłowym, gdy kabel 2-żyłowy jest zbyt krótki. Podłącz przejściówkę na 2-żyłowy kabel telefoniczny do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz 4-żyłowy kabel telefoniczny do otwartego portu w przejściówce i do ściennego gniazda telefonicznego. Więcej informacji na temat korzystania z przejściówki na 2-żyłowy kabel telefoniczny można znaleźć w dostarczonej z nią dokumentacji.

Więcej informacji o konfiguracji urządzenia HP All-in-One można znaleźć w drukowanej dokumentacji instalacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Przyczyna: Korzystasz z rozdzielacza telefonicznego pomiędzy portem 1-LINE urządzenia HP All-in-One a gniazdem ściennym.

Rozwiązanie: Urządzenia rozdzielające linię telefoniczną mogą pogarszać jakość linii i wywoływać zakłócenia. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną

do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania.

Rozwiązanie: Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazda sieciowego.

Test faksu nie powiódł się

W przypadku próby uruchomienia testu faksu z komputera i jego niepowodzenia, urządzenie HP All-in-One może być zajęte innym zadaniem lub wystąpił błąd uniemożliwiający uruchomienie testu faksu.

Co sprawdzić

- Urządzenie HP All-in-One zostało prawidłowo skonfigurowane, podłączone do źródła zasilania i jest podłączone do komputera. Więcej informacji o konfiguracji urządzenia HP All-in-One można znaleźć w Instrukcji instalacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.
- Urządzenie HP All-in-One jest włączone. Jeśli nie jest, naciśnij przycisk **Wł.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.
- Wszystkie pojemniki z tuszem są założone poprawnie, głowica drukująca nie jest zablokowana, a drzwiczki pojemników z tuszem są zamknięte.
- Urządzenie HP All-in-One nie jest zajęte innym zadaniem, jak wyrównywanie pojemników z tuszem. Sprawdź wyświetlacz. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest zajęte, zaczekaj, aż zakończy bieżące zadanie i uruchom ponownie test faksu.
- Moduł druku dwustronnego jest podłączony z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Na wyświetlaczu nie ma komunikatów o błędach. Jeżeli jest wyświetlany komunikat o błędzie, rozwiąż problem i uruchom ponownie test faksu.

Jeżeli po uruchomieniu testu faksu urządzenie HP All-in-One wyświetli komunikat, że test zakończył się niepowodzeniem, należy uważnie przeczytać następujące informacje, aby określić, jak usunąć problemy z konfiguracją faksu. Różne części testu faksu mogą się z różnych przyczyn zakończyć niepowodzeniem.

Przyczyna: „Test urządzenia faksującego” zakończył się niepowodzeniem.

Rozwiązanie:

Co zrobić

- Wyłącz urządzenie HP All-in-One za pomocą przycisku **Wi.** znajdującego się na panelu sterowania, a następnie odłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia HP All-in-One. Po upływie kilku sekund podłącz ponownie przewód zasilający i włącz zasilanie. Ponownie uruchom test. Jeśli test znów się nie powiedzie, kontynuuj przeglądanie informacji o rozwiązywaniu problemów w tej części.



Uwaga Data i czas mogą zostać wyzerowane w zależności od tego, jak długo urządzenie HP All-in-One było odłączone. Po włączeniu zasilania konieczne będzie ponowne wprowadzenie daty i czasu.

- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać faks, prawdopodobnie problem nie występuje.
- Jeżeli test jest uruchamiany za pomocą **Kreatora konfiguracji faksu**, upewnij się, że urządzenie HP All-in-One nie jest zajęte wykonywaniem innych zadań, np. kopiowaniem. Sprawdź, czy na wyświetlaczu jest wyświetlony komunikat informujący o zajętości urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest zajęte, zanim uruchomisz test zaczekaj, aż zakończy zadanie i przejdzie w tryb oczekiwania.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **Test urządzenia faksującego** wciąż kończy się niepowodzeniem i występują problemy z faksowaniem, skontaktuj się z serwisem firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Jeżeli pojawi się pytanie, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Skontaktuj się z HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.


Przyczyna: Test „Faks podłączony do aktywnego ściennego gniazda telefonicznego” zakończył się niepowodzeniem.

Rozwiązanie:

Co zrobić

- Sprawdź połączenie między ściennym gniazdkiem telefonicznym a urządzeniem HP All-in-One, aby upewnić się, że przewód telefoniczny jest odpowiednio podłączony.
- Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazdka telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji na temat

konfigurowania urządzenia HP All-in-One do obsługi faksowania, patrz dokumentacja drukowana.

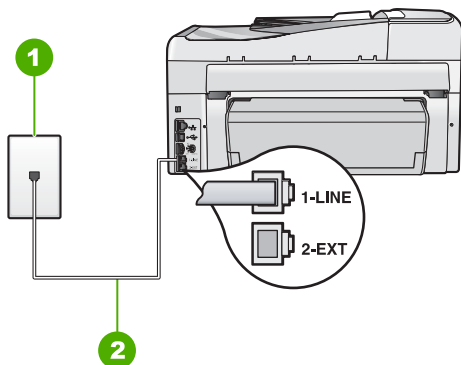

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One

- Przyczyną problemów może być korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdko telefonicznego.
- Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdko ściennego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.
- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać faks, prawdopodobnie problem nie występuje.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.


Przyczyna: Test „Kabel telefoniczny podłączony do odpowiedniego portu w faksie” zakończył się niepowodzeniem.


Rozwiązanie: Podłącz kabel telefoniczny do odpowiedniego portu.

Co zrobić

1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdko telefonicznego, a

następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Jeśli urządzenie zostało podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu portu 2-EXT, nie można wysłać i odbierać faksów. Port 2-EXT powinien być używany jedynie do podłączania innych urządzeń, takich jak automatyczna sekretarka lub telefon.

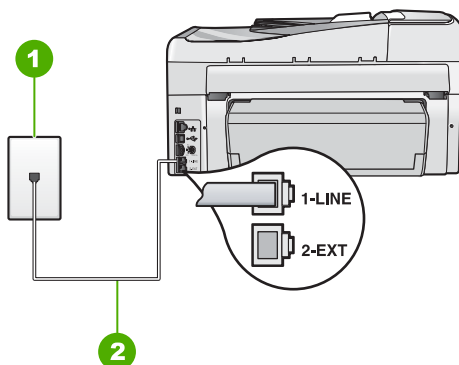

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One. |

- Po podłączeniu kabla telefonicznego do portu oznaczonego jako 1-LINE uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.
- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.


Przyczyna: Test „Używanie odpowiedniego typu kabla telefonicznego dla faksu” zakończył się niepowodzeniem.

Rozwiązanie:

Co zrobić

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu tego urządzenia. Jeden koniec kabla telefonicznego należy podłączyć do portu

oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do ściennego gniazda telefonicznego, jak pokazano poniżej.

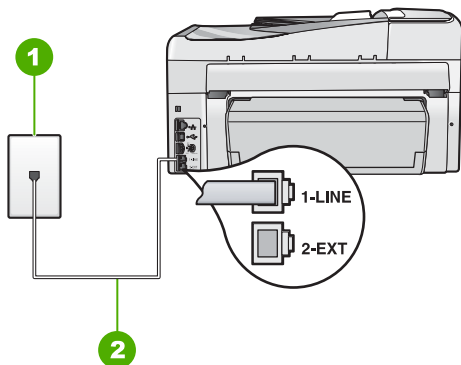

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Kabel telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One

- Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdem ściennym a urządzeniem HP All-in-One, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.

Przyczyna: „Test stanu linii faksu” zakończył się niepowodzeniem.

Rozwiązanie:

Co zrobić

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do analogowej linii telefonicznej. W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać normalnego sygnału wybierania, linia może być przeznaczona dla telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej, a następnie spróbuj wysłać lub odebrać faks.
- Sprawdź połączenie między ściennym gniazdkiem telefonicznym a urządzeniem HP All-in-One, aby upewnić się, że przewód telefoniczny jest odpowiednio podłączony.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazdka telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia HP All-in-One na potrzeby faksowania można znaleźć w Podręczniku użytkownika.
- Niepowodzenie testu może być spowodowane przez inne urządzenia korzystające z tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One. Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć

od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia poza urządzeniem HP All-in-One, a następnie uruchomić ponownie test.

- Jeśli **Test stanu linii faksu** można pomyślnie przeprowadzić bez innych urządzeń, przyczyną problemów jest co najmniej jeden z dodatkowych elementów wyposażenia. Podłączaj je kolejno i za każdym razem uruchamiaj test, aż zidentyfikujesz urządzenie, które jest przyczyną problemu.
- Jeśli **Test stanu linii faksu** zakończy się niepowodzeniem bez podłączonych innych urządzeń, podłącz urządzenie HP All-in-One do sprawnej linii telefonicznej i zapoznaj się z informacjami na temat rozwiązywania problemów zawartymi w tej części.
- Przyczyną problemów może być korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **Test stanu linii faksu** nadal kończy się niepowodzeniem, a problemy z faksowaniem nadal występują, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.


Przyczyna: Test „Wykrywanie sygnału wybierania” zakończył się niepowodzeniem.

Rozwiązanie:

Co zrobić

- Niepowodzenie testu może być spowodowane przez inne urządzenia korzystające z tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One. Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia poza urządzeniem HP All-in-One, a następnie uruchomić ponownie test. Jeśli **Wykrywanie sygnału wybierania** można pomyślnie przeprowadzić bez innych urządzeń, przyczyną problemów jest co najmniej jeden z dodatkowych elementów wyposażenia. Podłączaj je kolejno i za każdym razem uruchamiaj test, aż zidentyfikujesz urządzenie, które jest przyczyną problemu.
- Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazda ściennego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazda telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfiguracji

urządzenia HP All-in-One do faksowania znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia HP All-in-One.

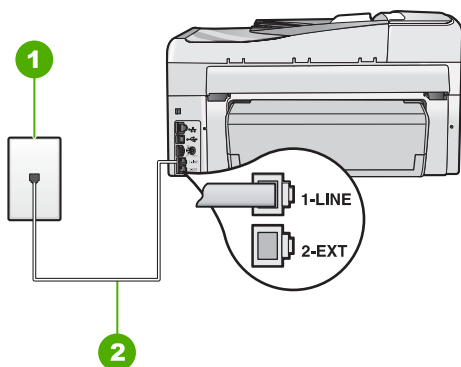

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One

- Przyczyną problemów może być korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdko telefonicznego.
- Jeżeli używany system telefoniczny nie wykorzystuje standardowego tonu wybierania numeru, jak na przykład niektóre systemy PBX, może być to przyczyną niepowodzenia testu. Nie spowoduje to problemów z wysyłaniem ani z odbieraniem faksów. Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.
- Upewnij się, że ustawienie kraju/regionu zostało prawidłowo skonfigurowane. W przypadku nieustawienia lub nieprawidłowego ustawienia kraju/regionu, test może zakończyć się niepowodzeniem i mogą wystąpić problemy z odbieraniem i wysyłaniem faksów.
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do analogowej linii telefonicznej. W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać normalnego sygnału wybierania, linia może być przeznaczona dla telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej, a następnie spróbuj wysłać lub odebrać faks.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **Wykrywanie sygnału wybierania** nadal kończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Występują problemy z wysyłaniem faksów przez Internet przy korzystaniu z telefonu IP

Przyczyna: Usługa FoIP (Fax over Internet Protocol) może nie działać prawidłowo, gdy urządzenie HP All-in-One wysyła i odbiera fakсы z wysoką prędkością (33600 b/s).

Rozwiązanie: Jeżeli pojawiają się problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów podczas korzystania z usługi faksowania za pomocą Internetu, należy użyć mniejszej szybkości faksowania. Można to zrobić, zmieniając ustawienie **Szybkość faksu z Szybko (36600)** (domyślnie) na **Średnio (14400)** lub **Wolno (9600)**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ustawianie szybkości transmisji faksu” na stronie 31](#)

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do operacji faksowania.

Rozwiązanie: Wysyłanie i odbieranie faksów jest możliwe jedynie po podłączeniu przewodu telefonicznego do portu oznaczonego jako 1-LINE urządzenia HP All-in-One, a nie do portu Ethernet. Oznacza to, że połączenie z Internetem musi być realizowane przez konwerter (posiadający zwykle analogowe gniazda telefoniczne do połączeń faksowych) lub za pośrednictwem operatora sieci telefonicznej.

Przyczyna: Firma telekomunikacyjna, z której usług korzystasz, może nie obsługiwać wysyłania faksów za pośrednictwem Internetu.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną, aby upewnić się, że usługa telefonii internetowej obejmuje także faksowanie. Jeżeli usługa ta nie obsługuje faksu, nie będzie możliwe wysyłanie ani odbieranie faksów przez Internet.

Raport dziennika faksu wskazuje na wystąpienie błędu

Przyczyna: Jeśli w czasie wysyłania lub odbierania faksu wystąpił problem, zostanie wydrukowany raport **Dziennik faksów**.

Rozwiązanie: W poniższej tabeli znajdują się informacje o kodach błędów w raporcie **Dziennik faksów**. Informacje te mogą być przydatne w rozwiązywaniu wszystkich problemów napotkanych w trakcie korzystania z funkcji faksowania urządzenia HP All-in-One. Tabela zawiera również kody związane z funkcją **Tryb korekcji błędów** (ECM). Jeśli ten sam błąd będzie się powtarzał, spróbuj wyłączyć tryb korekcji błędów (ECM).

Kod błędu	Definicja błędu
(223 Tryb korekcji błędów) 224	Co najmniej jedna odebrana strona może nie być czytelna.
225-231	Niezgodność funkcji z urządzeniem wysyłającym faks.
232-234	Utracono połączenie telefoniczne.

Kod błędu	Definicja błędu
(235-236 Tryb korekcji błędów) 237	
238 (239-241 Tryb korekcji błędów)	Urządzenie faksujące nadawcy wysłało nieoczekiwany komunikat.
242	Urządzenie faksujące nadawcy próbuje odbierać zamiast wysyłać.
243-244 (245-246 Tryb korekcji błędów)	Urządzenie wysyłające faks przedwcześnie przerwało sesję.
247-248 (249-251 Tryb korekcji błędów)	Błąd połączenia z urządzeniem wysyłającym faks.
252	Odebranie faksu nie powiodło się ze względu na niską jakość linii telefonicznej.
253	Urządzenie wysyłające faks próbowało użyć nieobsługiwanej szerokości strony.
281 (282 Tryb korekcji błędów) 283-284 (285 Tryb korekcji błędów) 286	Utracono połączenie telefoniczne.
290	Błąd połączenia z urządzeniem wysyłającym faks.
291	Odebrany faks nie mógł zostać zachowany w pamięci.
314-320	Niezgodność funkcji z urządzeniem odbierającym faks.
321	Błąd połączenia z urządzeniem odbierającym faks.
322-324	Wysłanie faksu nie powiodło się ze względu na niską jakość linii telefonicznej.
(325-328 Tryb korekcji błędów) 329-331	Urządzenie odbierające faks wskazało, że co najmniej jedna odebrana strona może nie być czytelna.
332-337 (338-342 Tryb korekcji błędów) 343	Urządzenie faksujące odbiorcy wysłało nieoczekiwany komunikat.
344-348 (349-353 Tryb korekcji błędów) 354-355	Utracono połączenie telefoniczne.

(ciąg dalszy)

Kod błędu	Definicja błędu
356-361 (362-366 Tryb korekcji błędów)	Urządzenie odbierające faks przedwcześnie przerwało sesję.
367-372 (373-377 Tryb korekcji błędów) 378-380	Błąd połączenia z urządzeniem odbierającym faks.
381	Utracono połączenie telefoniczne.
382	Urządzenie odbierające faks przestało akceptować strony.
383	Utracono połączenie telefoniczne.
390-391	Błąd połączenia z urządzeniem odbierającym faks.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów” na stronie 153](#)

Błędy

W tej części opisano następujące kategorie komunikatów wyświetlanych na urządzeniu:

- [Komunikaty urządzenia](#)
- [Komunikaty dotyczące plików](#)
- [Ogólne komunikaty dotyczące użytkownika](#)
- [Komunikaty dotyczące papieru](#)
- [Komunikaty dotyczące zasilania i połączeń](#)
- [Komunikaty związane z pojemnikami z tuszem](#)

Komunikaty urządzenia

Poniżej znajduje się lista komunikatów o błędach związanych z urządzeniem:

- [Automatyczny podajnik dokumentów nie mógł załadować kartki](#)
- [Automatyczny podajnik dokumentów jest zablokowany](#)
- [Niewłaściwa wersja oprogramowania sprzętowego](#)
- [Błąd mechanizmu](#)
- [Pamięć jest przepełniona](#)
- [Awaria skanera](#)
- [Problem z zasobnikiem papieru fotograficznego](#)
- [Nie można włączyć zasobnika fotograficznego](#)
- [Nie można odłączyć zasobnika fotograficznego](#)
- [Brakuje modułu druku dwustronnego](#)

Automatyczny podajnik dokumentów nie mógł załadować kartki

Przyczyna: Automatyczny podajnik dokumentów nie zadziałał prawidłowo i zadanie nie zostało zakończone.

Rozwiązanie: Spróbuj załadować oryginał do automatycznego podajnika dokumentów, a następnie ponownie uruchom zadanie. Do zasobnika podajnika dokumentów ładuj nie więcej niż 50 arkuszy papieru Letter i A4 lub 35 arkuszy papieru Legal.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów” na stronie 79](#)

Automatyczny podajnik dokumentów jest zablokowany

Przyczyna: Papier zablokował się w automatycznym podajniku dokumentów.

Rozwiązanie: Usuń blokadę papieru, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie. Do zasobnika podajnika dokumentów ładuj nie więcej niż 50 arkuszy papieru Letter i A4 lub 35 arkuszy papieru Legal.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Niewłaściwa wersja oprogramowania sprzętowego

Przyczyna: Wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia HP All-in-One nie pasuje do wersji oprogramowania.

Rozwiązanie: Informacje dotyczące pomocy technicznej i gwarancji można znaleźć w internetowej witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/support. Jeżeli pojawi się pytanie, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Skontaktuj się z HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Błąd mechanizmu

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru.

Rozwiązanie: Usuń zacięcie papieru.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Przyczyna: Zespół głowicy drukującej jest zablokowany lub zatrzymał się.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki kaset drukujących. Usuń wszelkie przedmioty blokujące głowicę drukującą (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.

Pamięć jest przepełniona

Przyczyna: Podczas odbierania faksu w urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru lub zabrakło papieru.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One obsługuje faksowanie i włączona jest funkcja **Rezerwowy odbiór faksów**, urządzenie HP All-in-One mogło zapisać odebrany faks w pamięci.

Po usunięciu zacięcia papieru w zasobniku wejściowym lub po załadowaniu papieru istnieje szansa, że będzie można ponownie wydrukować cały faks z pamięci. Jeśli funkcja **Rezerwowy odbiór faksów** nie została włączona lub z jakiegoś powodu faks nie został zapisany w pamięci (na przykład w urządzeniu HP All-in-One zabrakło pamięci), poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- „[Usuwanie zacięć papieru](#)” na stronie 188
- „[Ładowanie papieru](#)” na stronie 84
- „[Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci](#)” na stronie 157

Przyczyna: Kopiowany dokument przekroczył wielkość pamięci urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Spróbuj wykonać mniejszą liczbę kopii lub, w przypadku dokumentu wielostronicowego, kopiować mniejszą liczbę stron równocześnie.

Awaria skanera

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest zajęte lub skanowanie zostało przerwane z nieznaną przyczyną.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i włącz je ponownie. Uruchom ponownie komputer i spróbuj zeskanować jeszcze raz.

Jeśli problem będzie nadal występował, podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka sieciowego z uziemieniem zamiast do listwy przeciwprzepięciowej lub przedłużacza. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP. Przejdź do witryny sieci Web www.hp.com/support. Jeżeli pojawi się monit zapytaniem, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Skontaktuj się z HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Problem z zasobnikiem papieru fotograficznego

Przyczyna: W zasobniku fotograficznym znajduje się niewystarczająca ilość papieru.

Rozwiązanie: Jeśli zasobnik fotograficzny jest pusty lub pozostaje w nim jedynie kilka arkuszy, należy go uzupełnić. Jeśli w zasobniku fotograficznym znajduje się papier, usuń go, wyrównaj plik kartek na płaskiej powierzchni i włóż ponownie do zasobnika fotograficznego. Postępuj zgodnie z informacjami na wyświetlaczu lub na ekranie komputera by kontynuować.

Przyczyna: Papier nie jest podawany prawidłowo lub został nieprawidłowo załadowany.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy papier został prawidłowo umieszczony w zasobniku fotograficznym.

Przyczyna: Być może załadowano zbyt dużo papieru do zasobnika fotograficznego.

Rozwiązanie: Nie przepelniaj zasobnika fotograficznego; sprawdź, czy plik papieru fotograficznego mieści się w zasobniku fotograficznym, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

Przyczyna: Być może sklepiło się ze sobą kilka arkuszy papieru.

Rozwiązanie: Wyjmij papier z zasobnika fotograficznego i przekartkuj stos arkuszy, aby je rozdzielić. Załaduj papier z powrotem do zasobnika fotograficznego i ponów próbę drukowania.

Przyczyna: Być może papier fotograficzny jest zwinięty.

Rozwiązanie: Jeżeli papier fotograficzny jest zwinięty, umieść go w torebce plastikowej i delikatnie odwiń w przeciwnym kierunku. Jeśli problem występuje nadal, należy użyć papieru fotograficznego, który się nie zwija.

Przyczyna: Być może drukarka znajduje się w pomieszczeniu o zbyt dużej lub zbyt małej wilgotności.

Rozwiązanie: Ładuj kolejno pojedyncze arkusze papieru fotograficznego.

Nie można włączyć zasobnika fotograficznego

Przyczyna: Być może zasobnik fotograficzny nie jest całkowicie wsunięty do drukarki.

Rozwiązanie: Unieś zasobnik wyjściowy, a następnie wsuń podajnik papieru fotograficznego całkowicie do drukarki. Następnie wsuń zasobnik wyjściowy całkowicie w dół.

Nie można odłączyć zasobnika fotograficznego

Przyczyna: Być może zasobnik wyjściowy nie jest całkowicie opuszczony.

Rozwiązanie: Wsuń zasobnik wyjściowy całkowicie w dół.

Brakuje modułu druku dwustronnego

Przyczyna: Moduł druku dwustronnego nie został zainstalowany lub jest nieprawidłowo zainstalowany.

Rozwiązanie: Włóż dokładnie moduł druku dwustronnego z tyłu urządzenia, do chwili gdy obie strony zatrzasną się na miejscu.



Uwaga Nie naciskaj przycisków na bocznych ścianach modułu automatycznego druku dwustronnego podczas instalowania. Przycisków tych można używać wyłącznie podczas wyjmowania modułu z urządzenia.

Komunikaty dotyczące plików

Poniżej znajduje się lista komunikatów o błędach związanych z plikami:

- [Błąd odczytu lub zapisu pliku](#)
- [Nieczytelne pliki. Nie można odczytać NN plików](#)
- [Nie znaleziono zdjęć](#)
- [Nie znaleziono pliku](#)
- [Format pliku nie jest obsługiwany](#)
- [Niewłaściwa nazwa pliku](#)
- [Typy plików obsługiwane przez urządzenie HP All-in-One](#)
- [Uszkodzony plik](#)

Błąd odczytu lub zapisu pliku

Przyczyna: Oprogramowanie urządzenia HP All-in-One nie może otworzyć lub zapisać pliku.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy wpisana nazwa folderu i pliku są poprawne.

Nieczytelne pliki. Nie można odczytać NN plików

Przyczyna: Niektóre z plików na zainstalowanej karcie pamięci lub podłączonym urządzeniu pamięci masowej są uszkodzone.

Rozwiązanie: Włóż ponownie kartę pamięci do urządzenia HP All-in-One albo spróbuj przesłać pliki do komputera za pomocą czytnika kart lub kabla USB. Po przesłaniu plików do komputera spróbuj wydrukować je za pomocą oprogramowania HP Photosmart. Kopie mogą nie być uszkodzone. Jeśli rozwiązanie to nie działa, w ostateczności wykonaj ponownie zdjęcia aparatem cyfrowy

Nie znaleziono zdjęć

Przyczyna: Niektóre z plików na zainstalowanej karcie pamięci lub podłączonym urządzeniu pamięci masowej są uszkodzone.

Rozwiązanie: Włóż ponownie kartę pamięci do urządzenia HP All-in-One albo spróbuj przesłać pliki do komputera za pomocą czytnika kart lub kabla USB. Po przesłaniu plików do komputera spróbuj wydrukować je za pomocą oprogramowania HP Photosmart. Kopie mogą nie być uszkodzone. Jeśli rozwiązanie to nie działa, w ostateczności wykonaj ponownie zdjęcia aparatem cyfrowy

Przyczyna: Nie odnaleziono zdjęć na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci masowej.

Rozwiązanie: Wykonaj kilka zdjęć aparatem cyfrowym, a jeśli zdjęcia zostały wcześniej zapisane w komputerze, możesz wydrukować je za pomocą oprogramowania HP Photosmart.

Nie znaleziono pliku

Przyczyna: Nie ma wystarczającej ilości pamięci w komputerze by utworzyć plik podglądu wydruku.

Rozwiązanie: Zamknij niektóre aplikacje i spróbuj ponownie wykonać zadanie.

Format pliku nie jest obsługiwany

Przyczyna: Oprogramowanie HP All-in-One nie rozpoznało lub nie obsługuje formatu pliku obrazu, który próbujesz otworzyć lub zapisać. Jeżeli rozszerzenie pliku wskazuje na obsługiwany format, plik może być uszkodzony.

Rozwiązanie: Otwórz plik w innej aplikacji i zapisz go w formacie rozpoznawanym przez oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Typy plików obsługiwane przez urządzenie HP All-in-One” na stronie 288](#)

Niewłaściwa nazwa pliku

Przyczyna: Wpisana nazwa pliku jest niewłaściwa.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy wprowadzona nazwa nie zawiera niedozwolonych symboli.



Uwaga Mimo że nazwa pliku może wyglądać prawidłowo, wciąż może zawierać nieprawidłowe znaki. Zmień nazwę pliku.

Typy plików obsługiwane przez urządzenie HP All-in-One

Oprogramowanie urządzenia HP All-in-One rozpoznaje następujące formaty plików: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX oraz TIF.

Uszkodzony plik

Przyczyna: Niektóre z plików na zainstalowanej karcie pamięci lub podłączonym urządzeniu pamięci masowej są uszkodzone.

Rozwiązanie: Włóż ponownie kartę pamięci do urządzenia HP All-in-One albo spróbuj przesłać pliki do komputera za pomocą czytnika kart lub kabla USB. Po przesłaniu plików do komputera spróbuj wydrukować je za pomocą oprogramowania HP Photosmart. Kopie mogą nie być uszkodzone. Jeśli rozwiązanie to nie działa, w ostateczności wykonaj ponownie zdjęcia aparatem cyfrowy

Przyczyna: System plików jest uszkodzony.

Rozwiązanie: Należy sprawdzić, czy na wyświetlaczu nie zostały wyświetlone komunikaty o błędzie, informujące o uszkodzeniu obrazów na karcie pamięci lub urządzeniu pamięci masowej.

Jeśli system plików na karcie został uszkodzony, sformatuj ponownie kartę pamięci w aparacie cyfrowym.

△ **Przeostoga** Ponowne formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych na niej zdjęć. Można spróbować wydrukować zdjęcia z komputera, jeśli wcześniej zostały tam przeniesione z karty pamięci. W przeciwnym wypadku zdjęcia, które mogły zostać utracone, należy zrobić ponownie.

Ogólne komunikaty dotyczące użytkownika

Poniżej znajduje się lista komunikatów związanych z częstymi błędami użytkownika:

- [Nie można przycinać](#)
- [Błąd karty pamięci](#)
- [Rozłączone](#)
- [Brak opcji skanowania](#)
- [Brak miejsca na dysku](#)
- [Karta pamięci musi znajdować się w gnieździe](#)
- [Błąd dostępu do karty](#)
- [Używaj tylko jednej karty na raz](#)
- [Karta jest nieprawidłowo włożona](#)
- [Karta nie została włożona do końca](#)
- [Karta jest uszkodzona](#)
- [Powtarzająca się nazwa grupy szybkiego wybierania](#)
- [Powtarzający się numer](#)
- [Nieprawidłowa pozycja szybkiego wybierania](#)

Nie można przycinać

Przyczyna: Komputer ma za mało pamięci.

Rozwiązanie: Zamknij wszystkie niepotrzebne aplikacje. Dotyczy to również programów pracujących w tle, np. wygaszaczy ekranu i programów antywirusowych. (Jeśli wyłączysz program antywirusowy, pamiętaj, aby go ponownie uruchomić po zakończeniu tych czynności.) Spróbuj uruchomić ponownie komputer, aby wyczyścić pamięć. Może być konieczny zakup dodatkowej pamięci RAM. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z komputerem.

Przyczyna: Do skanowania wymagane jest co najmniej 50 MB wolnej pamięci na dysku twardym.

Rozwiązanie: Opróżnij koszyk na pulpicie komputera. Być może trzeba także usunąć pliki z dysku twardego.

Błąd karty pamięci

Przyczyna: Do urządzenia HP All-in-One włożono jednocześnie kilka kart pamięci.

Rozwiązanie: Usuń wszystkie karty pamięci z wyjątkiem jednej. Urządzenie HP All-in-One odczytuje pozostawioną kartę i wyświetla pierwsze zdjęcie przechowywane na niej.

Przyczyna: Włożono kartę pamięci Compact Flash tyłem do przodu lub do góry nogami.

Rozwiązanie: Wyjmij kartę pamięci i włóż ją prawidłowo. Przednia etykieta na karcie Compact Flash ma być skierowana w lewo.

Przyczyna: Nie włożono karty pamięci do końca.

Rozwiązanie: Wyjmij kartę i włóż ją ponownie do gniazda, aż poczujesz opór.

Rozłączone

Przyczyna: Ten komunikat o błędzie może pojawić się w kilku sytuacjach.

- Komputer nie jest włączony.
- Urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do komputera.
- Oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One nie zostało poprawnie zainstalowane.
- Oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One zostało zainstalowane, ale nie jest uruchomione.

Rozwiązanie: Upewnij się, że komputer jest włączony i połączony z urządzeniem HP All-in-One. Upewnij się także, że zostało zainstalowane oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB” na stronie 185](#)
 - [„Rozwiązywanie problemów z siecią” na stronie 201](#)
-

Brak opcji skanowania

Przyczyna: Oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One nie jest uruchomione lub nie zostało zainstalowane.

Rozwiązanie: Upewnij się, że oprogramowanie zostało zainstalowane i jest włączone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Instrukcja instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Brak miejsca na dysku

Przyczyna: Nie ma wystarczającej ilości pamięci w komputerze by wykonać zadanie.

Rozwiązanie: Zamknij niektóre aplikacje i spróbuj ponownie wykonać zadanie.

Karta pamięci musi znajdować się w gnieździe

Przyczyna: Funkcja której chcesz użyć dostępna jest tylko wtedy, gdy karta pamięci lub urządzenie pamięci masowej jest włożone do urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy karta pamięci jest całkowicie włożona do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięci masowej do przedniego portu USB, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie.

Błąd dostępu do karty

Przyczyna: Do urządzenia HP All-in-One włożono jednocześnie kilka kart pamięci.

Rozwiązanie: Usuń wszystkie karty pamięci z wyjątkiem jednej. Urządzenie HP All-in-One odczytuje pozostawioną kartę i wyświetla pierwsze zdjęcie przechowywane na niej.

Przyczyna: Włożono kartę pamięci Compact Flash tyłem do przodu lub do góry nogami.

Rozwiązanie: Wyjmij kartę pamięci i włóż ją prawidłowo. Przednia etykieta na karcie Compact Flash ma być skierowana w lewo.

Przyczyna: Nie włożono karty pamięci do końca.

Rozwiązanie: Wyjmij kartę i włóż ją ponownie do gniazda, aż poczujesz opór.

Używaj tylko jednej karty na raz

Przyczyna: Do urządzenia HP All-in-One włożono wiele kart pamięci.

Rozwiązanie: Jednorazowo można włożyć tylko jedną kartę pamięci.

Jeżeli zostanie włożona więcej niż jedna karta, dioda Uwaga zacznie szybko migać, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Aby rozwiązać problem, wyjmij dodatkową kartę pamięci.

Karta jest nieprawidłowo włożona

Przyczyna: Karta jest wsadzona na odwrot lub do góry nogami.

Rozwiązanie: Obróć kartę pamięci tak, by etykieta znajdowała się po lewej stronie, a styki znajdowały się z prawej, a następnie wciśnij kartę do odpowiadającego gniazda aż zaświeci się wskaźnik Zdjęcie.

Jeżeli karta pamięci nie została włożona poprawnie, urządzenie HP All-in-One nie będzie odpowiadać, a zielona kontrolka Zdjęcie (obok gniazd kart pamięci) nie włączy się.

Po właściwym włożeniu karty pamięci kontrolka Zdjęcie będzie migać przez kilka sekund, a następnie będzie świecić na stałe.

Karta nie została włożona do końca

Przyczyna: Karta nie została włożona do końca.

Rozwiązanie: Należy sprawdzić, czy karta pamięci została całkowicie włożona do właściwego gniazda urządzenia HP All-in-One.

Jeżeli karta pamięci nie została włożona poprawnie, urządzenie HP All-in-One nie będzie odpowiadać, a zielona kontrolka Zdjęcie (obok gniazd kart pamięci) nie włączy się.

Po właściwym włożeniu karty pamięci kontrolka Zdjęcie będzie migać przez kilka sekund, a następnie będzie świecić na stałe.

Karta jest uszkodzona

Przyczyna: Karta została sformatowana na komputerze z systemem Windows XP. System Windows XP domyślnie formatuje karty pamięci o pojemności do 8 MB lub mniej oraz 64 MB lub więcej w formacie FAT32. Aparaty cyfrowe oraz inne urządzenia korzystają z formatu FAT (FAT16 lub FAT12) i nie obsługują kart pamięci formatu FAT32.

Rozwiązanie: Sformatuj kartę ponownie w aparacie cyfrowym lub sformatuj kartę pamięci w komputerze z systemem Windows XP, wybierając format FAT.

Przyczyna: System plików jest uszkodzony.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie zostały wyświetlone komunikaty o błędzie, informujące o uszkodzeniu obrazów na karcie pamięci.

Jeśli system plików na karcie został uszkodzony, sformatuj ponownie kartę pamięci w aparacie cyfrowym.

△ **Przeostroga** Ponowne formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych na niej zdjęć. Można spróbować wydrukować zdjęcia z komputera, jeśli wcześniej zostały tam przeniesione z karty pamięci. W przeciwnym wypadku zdjęcia, które mogły zostać utracone, należy zrobić ponownie.

Powtarzająca się nazwa grupy szybkiego wybierania

Przyczyna: Przydzielana nazwa grupy szybkiego wybierania jest już używana.

Rozwiązanie: Określ inną nazwę dla grupy szybkiego wybierania.

Powtarzający się numer

Przyczyna: Pojedyncza pozycja szybkiego wybierania dodawana do grupy szybkiego wybierania znajduje się już w grupie.

Rozwiązanie: Dodaj innego użytkownika do grupy szybkiego wybierania lub jedynie zapisz zmiany w grupie.

Nieprawidłowa pozycja szybkiego wybierania

Przyczyna: Nie udało się połączyć z faksem przy użyciu szybkiego wybierania.

Rozwiązanie: Spróbuj ręcznie wybrać numer faksu. Jeśli to się uda, uaktualnij pozycję szybkiego wybierania. Jeśli nie, skontaktuj się z odbiorcą by sprawdzić, czy używasz właściwego numeru.

Komunikaty dotyczące papieru

Poniżej znajduje się lista komunikatów o błędach związanych z papierem:

- [Nie można pobrać papieru z zasobnika wejściowego](#)
- [Atrament wysycha](#)
- [Brak papieru](#)
- [Blokada papieru, błąd podawania lub zablokowany zespół głowicy drukującej](#)
- [Nie zgodność rodzaju papieru](#)
- [Niewłaściwa szerokość papieru](#)

Nie można pobrać papieru z zasobnika wejściowego

Przyczyna: W podajniku wejściowym znajduje się niewystarczająca ilość papieru.

Rozwiązanie: Jeśli w urządzeniu HP All-in-One skończył się papier lub pozostało tylko kilka arkuszy, należy załadować papier do zasobnika wejściowego. Jeśli w zasobniku wejściowym znajduje się papier, wyjmij go, wyrównaj stos papieru na płaskiej powierzchni i załaduj ponownie papier do zasobnika wejściowego. Postępuj zgodnie z informacjami na wyświetlaczu lub na ekranie komputera by kontynuować.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru” na stronie 84](#)

Atrament wysycha

Przyczyna: W przypadku folii i niektórych innych nośników czas schnięcia jest dłuższy niż zwykle.

Rozwiązanie: Nie wyjmuj nośnika z zasobnika wyjściowego, dopóki komunikat nie zniknie. Jeśli konieczne jest wyjęcie wydrukowanego arkusza przed zniknięciem komunikatu, należy ostrożnie chwycić arkusz od dołu lub za brzozy i umieścić go na płaskiej powierzchni, aż do wyschnięcia.

Brak papieru

Przyczyna: W podajniku wejściowym znajduje się niewystarczająca ilość papieru.

Rozwiązanie: Jeśli w urządzeniu HP All-in-One skończył się papier lub pozostało tylko kilka arkuszy, należy załadować papier do zasobnika wejściowego. Jeśli w zasobniku wejściowym znajduje się papier, wyjmij go, wyrównaj stos papieru na płaskiej powierzchni i załaduj ponownie papier do zasobnika wejściowego. Postępuj zgodnie z informacjami na wyświetlaczu lub na ekranie komputera by kontynuować.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru” na stronie 84](#)

Przyczyna: Moduł druku dwustronnego nie jest podłączony do urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Jeśli moduł druku dwustronnego został wyjęty w celu usunięcia zacięcia papieru, załóż go.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Blokada papieru, błąd podawania lub zablokowany zespół głowicy drukującej

Przyczyna: W urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru.

Rozwiązanie: Usuń zablokowany papier. Aby kontynuować zadanie drukowania, naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Usuwanie zacięć papieru” na stronie 188](#)

Przyczyna: Głowica drukująca została zablokowana.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki kaset drukujących. Usuń wszelkie przedmioty blokujące głowicę drukującą (w tym także elementy opakowania), a następnie włącz ponownie urządzenie HP All-in-One.

Niezgodność rodzaju papieru

Przyczyna: Ustawienie drukowania dla zadania drukowania jest niezgodne z rodzajem lub rozmiarem papieru załadowanego do urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Zmień ustawienia wydruku lub załaduj odpowiedni papier do podajnika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania” na stronie 94](#)

[„Informacje na temat papieru” na stronie 187](#)

Niewłaściwa szerokość papieru

Przyczyna: Ustawienie drukowania wybrane dla tego zadania drukowania nie pasuje do papieru włożonego do urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązanie: Zmień ustawienia wydruku lub załaduj odpowiedni papier do podajnika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Informacje na temat papieru” na stronie 187](#)

[„Zmiana ustawień drukowania bieżącego zadania” na stronie 94](#)

[„Ładowanie papieru” na stronie 84](#)

Komunikaty dotyczące zasilania i połączeń

Poniżej znajduje się lista komunikatów o błędach związanych z połączeniami:

- [Test połączenia nie powiódł się](#)
- [Nie odnaleziono urządzenia HP All-in-One](#)
- [Nieprawidłowe wyłączenie](#)
- [Utrata komunikacji dwukierunkowej](#)


Test połączenia nie powiódł się

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Wi.** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do komputera.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest właściwie połączone z komputerem, mogą wystąpić błędy połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i komputera, tak jak pokazano poniżej.

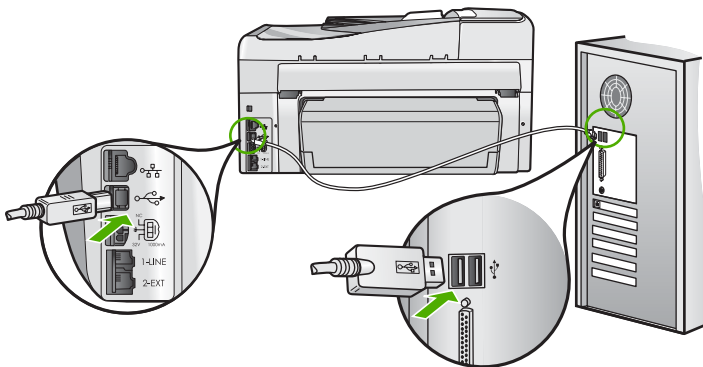


Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB” na stronie 185](#)

Nie odnaleziono urządzenia HP All-in-One

Przyczyna: Błąd ten dotyczy wyłącznie urządzeń podłączonych kablem USB. Kabel USB nie jest właściwie podłączony.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest właściwie połączone z komputerem, mogą wystąpić błędy połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i komputera, tak jak pokazano poniżej.

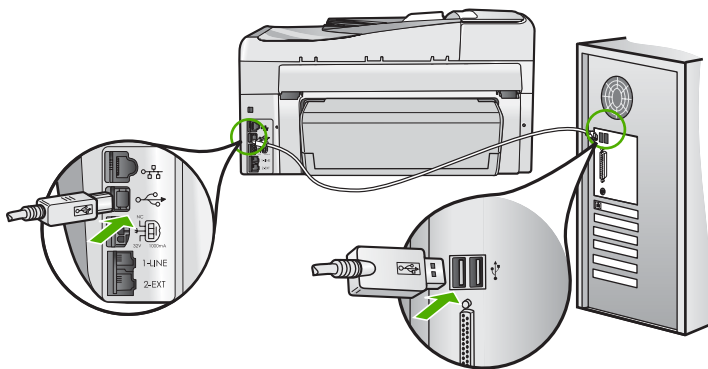

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB” na stronie 185](#)

Nieprawidłowe wyłączenie

Przyczyna: Podczas ostatniego korzystania z urządzenia HP All-in-One zostało ono niewłaściwie wyłączone. Jeżeli urządzenie HP All-in-One zostanie wyłączone przez wyłączenie listwy zasilającej lub odłączenie z gniazda ściennego, może to powodować jego uszkodzenie.

Rozwiązanie: Naciśnij przycisk **Wi.** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One, aby włączyć i wyłączyć urządzenie.


Utrata komunikacji dwukierunkowej

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One jest wyłączone.

Rozwiązanie: Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Wi.** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do komputera.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest właściwie połączone z komputerem, mogą wystąpić błędy połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i komputera, tak jak pokazano poniżej.

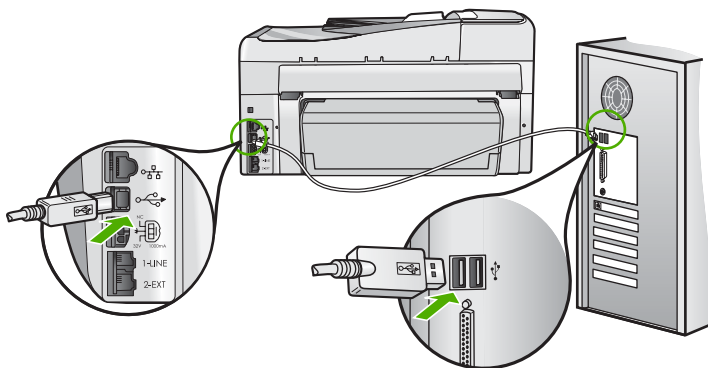

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB” na stronie 185](#)

Komunikaty związane z pojemnikami z tuszem

Poniżej znajduje się lista komunikatów błędów związanych z pojemnikami z tuszem:

- [Błąd kalibracji](#)
- [Nie można drukować](#)
- [Nieprawidłowe kasety z atramentem](#)
- [Poniższe pojemniki z tuszem nie mogą być użyte po uruchomieniu urządzenia i muszą być wymienione](#)
- [Problem z pojemnikiem z tuszem](#)
- [Pojemniki z tuszem są puste](#)
- [Pojemniki z tuszem są przeterminowane](#)
- [Awaria pojemnika](#)
- [Bliska data przeterminowania tuszu](#)
- [Błąd tuszu](#)
- [Tusz innej firmy](#)
- [Zużyty oryginalny tusz HP](#)
- [Głowica drukująca została zablokowana](#)
- [Awaria głowicy drukującej](#)
- [Wyrównanie nie powiodło się](#)
- [Wymień niedługo pojemnik z tuszem](#)
- [Planowana konserwacja](#)

- [Zainstalowano niewłaściwy pojemnik z tuszem](#)
- [Brak pojemnika z tuszem, został on nieprawidłowo zainstalowany lub nie jest przeznaczony dla tego urządzenia](#)

Błąd kalibracji

Przyczyna: Do podajnika włożono niewłaściwy rodzaj papieru.

Rozwiązanie: Jeśli w podajniku wejściowym podczas operacji wyrównywania znajduje się papier kolorowy lub fotograficzny, kalibracja może się nie powieść. Włóż do podajnika zwykły czysty i niezadrukowany papier formatu Letter lub A4, a następnie naciśnij **OK** na panelu sterowania.

Nie można drukować

Przyczyna: Wskazane pojemniki z tuszem są puste.

Rozwiązanie: Wymień natychmiast wskazane pojemniki by można było wznowić drukowanie.

Urządzenie HP All-in-One nie może kontynuować drukowania do czasu wymiany wskazanych pojemników z tuszem. Drukowanie zostanie zatrzymane.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Nieprawidłowe kasety z atramentem

Przyczyna: Zainstalowano niewłaściwy pojemnik z tuszem.

Rozwiązanie: Po pierwszym uruchomieniu urządzenia nie można używać wskazanych pojemników z tuszem. Wymień pojemniki z tuszem na właściwe dla urządzenia HP All-in-One. Aby odnaleźć numery katalogowe wszystkich pojemników z tuszem obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One, sprawdź dokumentację drukowaną dostarczoną wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Przyczyna: Pojemniki z tuszem nie są przeznaczone do pracy z tym urządzeniem.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze

Kontakt z firmą HP, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Poniższe pojemniki z tuszem nie mogą być użyte po uruchomieniu urządzenia i muszą być wymienione

Przyczyna: Zainstalowano niewłaściwy pojemnik z tuszem.

Rozwiązanie: Po pierwszym uruchomieniu urządzenia nie można używać wskazanych pojemników z tuszem. Wymień pojemniki z tuszem na właściwe dla urządzenia HP All-in-One. Aby odnaleźć numery katalogowe wszystkich pojemników z tuszem obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One, sprawdź dokumentację drukowaną dostarczoną wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Przyczyna: Pojemniki z tuszem nie są przeznaczone do pracy z tym urządzeniem.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Problem z pojemnikiem z tuszem

Przyczyna: Brakuje wskazanych pojemników z tuszem lub są one puste.

Rozwiązanie: Wymień natychmiast wskazane pojemniki by można było wznowić drukowanie. Jeśli w urządzeniu HP All-in-One nie brakuje pojemników z tuszem, styki pojemnika z tuszem mogą wymagać czyszczenia.

Jeśli w urządzeniu HP All-in-One nie brakuje pojemników z tuszem, a po wyczyszczeniu styków jest wciąż wyświetlany komunikat, pojemnik z tuszem może być uszkodzony. Sprawdź, czy kaseata drukująca jest wciąż na gwarancji i czy nie przekroczono daty gwarancji.

- Jeśli data trwania gwarancji została przekroczona, kup nową kasetę drukującą.
- Jeśli data trwania gwarancji nie została przekroczona, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Jeżeli pojawi się monit z zapytaniem, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Skontaktuj się z HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)
 - [„Czyszczenie styków pojemnika z tuszem” na stronie 180](#)
 - [„Informacje o gwarancji kaset drukujących” na stronie 307](#)
 - [„Zakup materiałów eksploatacyjnych” na stronie 183](#)
-

Pojemniki z tuszem są puste

Przyczyna: Wskazane pojemniki z tuszem są puste.

Rozwiązanie: Wymień wskazane pojemniki z tuszem na nowe.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Pojemniki z tuszem są przeterminowane

Przyczyna: Tusz we wskazanym pojemniku osiągnął datę przeterminowania.

Rozwiązanie: Każdy pojemnik z tuszem ma datę przydatności. Celem daty przydatności jest ochrona systemu drukującego i zapewnienie jakości tuszu. Gdy otrzymasz komunikat o przeterminowaniu pojemnika lub pojemników z tuszem, wyjmij je i wymień, a następnie zamknij komunikat. Możesz także kontynuować drukowanie bez wymiany pojemnika, postępując według instrukcji wyświetlanych na urządzeniu HP All-in-One lub komunikatu o przeterminowaniu pojemnika na ekranie komputera. Firma HP zaleca wymianę przeterminowanego pojemnika z tuszem. Firma HP nie może zagwarantować odpowiedniej jakości i niezawodności pojemnika z tuszem, którego termin przydatności już minął. Serwis lub naprawa urządzenia, jaka może być konieczna na skutek używania przeterminowanego tuszu, nie będzie objęta gwarancją.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Awaria pojemnika

Przyczyna: Wystąpiła awaria głowicy drukującej lub systemu dostarczania tuszu i urządzenie HP All-in-One nie może dalej drukować.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie HP All-in-One, odłącz przewód zasilający i poczekaj 10 sekund. Następnie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.

Jeżeli nadal będzie pojawiał się ten komunikat, zapisz kod błędu z komunikatu i skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Bliska data przeterminowania tuszu

Przyczyna: Tusz we wskazanym pojemniku niedługo zostanie przeterminowany.

Rozwiązanie: Niedługo upłynie termin przydatności jednego lub kilku pojemników z tuszem.

Każdy pojemnik z tuszem ma termin przydatności. Celem terminu przydatności jest ochrona systemu drukującego i zapewnienie jakości tuszu. Po otrzymaniu komunikatu o upływie terminu przydatności pojemnika(ów) z tuszem, wyjmij i wymień pojemniki których data przydatności minęła i zamknij komunikat. Możesz także kontynuować drukowanie bez wymiany pojemnika z tuszem, postępując według instrukcji w urządzeniu HP All-in-One lub komunikacie o upływie daty przydatności na ekranie komputera. Firma HP zaleca wymianę pojemników z tuszem. Firma HP nie może zagwarantować odpowiedniej jakości i niezawodności pojemnika z tuszem,

którego termin przydatności już minął. Naprawy lub serwis urządzenia wymagane w wyniku korzystania z przeterminowanego tuszu nie będą objęte gwarancją.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Błąd tuszu

Przyczyna: Wskazany pojemnik z tuszem został wyjęty podczas konserwacji.

Rozwiązanie: Zamień wskazany pojemnik na poprzedni pojemnik podczas trwania procedury konserwacji. Po zakończeniu konserwacji możesz włożyć ponownie nowy pojemnik.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:


[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Tusz innej firmy

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One wykryło tusz innej firmy.

Rozwiązanie: Wymień wskazany pojemnik (lub pojemniki).

HP zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP. Oryginalne pojemniki z tuszem firmy HP są zaprojektowane i testowane z drukarkami HP, by umożliwić łatwe uzyskiwanie doskonałych rezultatów raz za razem.

 **Uwaga** Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności tuszu innych firm. Pomoc techniczna lub naprawy drukarki wymagane w wyniku awarii lub uszkodzenia drukarki, a spowodowane użyciem tuszu innych firm, nie będą objęte gwarancją.

Jeśli zakupione zostały oryginalne pojemniki z tuszem, przejdź do witryny:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:


[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Zużyty oryginalny tusz HP

Przyczyna: Oryginalny tusz HP we wskazanym pojemniku z tuszem został zużyty.

Rozwiązanie: Wymień wskazany pojemnik z tuszem lub naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania by kontynuować.

HP zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP. Oryginalne pojemniki z tuszem firmy HP są zaprojektowane i testowane z drukarkami HP, by umożliwić łatwe uzyskiwanie doskonałych rezultatów raz za razem.

 **Uwaga** Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności tuszu innych firm. Pomoc techniczna lub naprawy drukarki wymagane w wyniku awarii lub uszkodzenia drukarki, a spowodowane użyciem tuszu innych firm, nie będą objęte gwarancją.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)


Głowica drukująca została zablokowana

Przyczyna: Głowica drukująca została zablokowana.

Rozwiązanie: Usuń wszystkie przedmioty blokujące głowicę drukującą.

Usuwanie blokady głowicy drukującej

1. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem, unosząc dźwignię aż do zatrzaśnięcia się drzwiczek w pozycji docelowej.

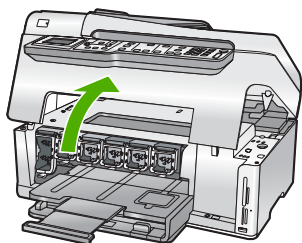

2. Usuń wszystkie przedmioty blokujące głowicę drukującą, w tym także elementy opakowania.
3. Wyłącz urządzenie HP All-in-One i włącz je ponownie.
4. Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem.

Awaria głowicy drukującej

Przyczyna: Wystąpiła awaria głowicy drukującej lub systemu dostarczania tuszu i urządzenie HP All-in-One nie może dalej drukować.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Wyrównanie nie powiodło się

Przyczyna: Do podajnika włożono niewłaściwy rodzaj papieru.

Rozwiązanie: Jeśli w podajniku wejściowym podczas operacji wyrównywania znajduje się papier kolorowy lub fotograficzny, wyrównywanie może się nie powieść.

Włóż do podajnika zwykły czysty i niezadrukowany papier formatu Letter lub A4, a następnie spróbuj ponownie wyrównywać pojemniki. Jeśli wyrównywanie ponownie zakończy się niepowodzeniem, być może uszkodzony jest czujnik.

Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Przyczyna: Zespół głowicy drukującej lub czujnik są wadliwe.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Wymień niedługo pojemnik z tuszem

Przyczyna: W wskazanej kasecie drukującej jest niski poziom atramentu i może ona niedługo wymagać wymiany.

Rozwiązanie: Drukowanie można jeszcze kontynuować przez krótki czas dzięki atramentowi pozostałemu w zespole głowicy drukującej. Wymień wskazane kasetki drukujące lub wykonuj polecenia na wyświetlaczu lub ekranie komputera, aby kontynuować.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Planowana konserwacja

Przyczyna: Urządzenie HP All-in-One wykonuje okresową procedurę konserwacji w celu zapewnienia maksymalnej jakości wydruków.

Rozwiązanie: Załaduj nieużywany arkusz białego papieru o rozmiarze Letter lub A4 do zasobnika wejściowego. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zainstalowano niewłaściwy pojemnik z tuszem

Przyczyna: Zainstalowano niewłaściwy pojemnik z tuszem.

Rozwiązanie: Gdy pierwszy raz konfigurujesz i korzystasz z urządzenia HP All-in-One, zainstaluj pojemniki z tuszem dołączone do urządzenia. Atrament w tych kasetach ma specjalny skład umożliwiający jego zmieszanie z atramentem znajdującym się w zespole głowicy drukującej.

By rozwiązać ten problem, wymień wskazane pojemniki z tuszem na dołączone do urządzenia HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Brak pojemnika z tuszem, został on nieprawidłowo zainstalowany lub nie jest przeznaczony dla tego urządzenia

Przyczyna: Brak jednego lub kilku pojemników z tuszem.

Rozwiązanie: Wymij i włóż ponownie pojemniki z tuszem, sprawdź, czy są włożone do końca i zablokowane w odpowiedniej pozycji.

Przyczyna: Jeden lub kilka pojemników z tuszem nie są zainstalowane lub zostały zainstalowane nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Wymij i włóż ponownie pojemniki z tuszem, sprawdź, czy są włożone do końca i zablokowane w odpowiedniej pozycji. Jeżeli problem nadal występuje, oczyść styki pojemników z tuszem.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)
- [„Czyszczenie styków pojemnika z tuszem” na stronie 180](#)

Przyczyna: Pojemnik z tuszem jest uszkodzony lub nie jest przeznaczony do tego urządzenia.

Rozwiązanie: Wymień natychmiast wskazane pojemniki by można było wznowić drukowanie. Jeśli w urządzeniu HP All-in-One nie brakuje pojemników z tuszem, styki pojemnika z tuszem mogą wymagać czyszczenia.

Jeśli w urządzeniu HP All-in-One nie brakuje pojemników z tuszem, a po wyczyszczeniu styków jest wciąż wyświetlany komunikat, pojemnik z tuszem może być uszkodzony. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Sprawdź:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Przyczyna: Zainstalowano niewłaściwy pojemnik z tuszem.

Rozwiązanie: Gdy pierwszy raz konfigurujesz i korzystasz z urządzenia HP All-in-One, zainstaluj pojemniki z tuszem dołączone do urządzenia. Atrament w tych kasetach ma specjalny skład umożliwiający jego zmieszanie z atramentem znajdującym się wzespole głowicy drukującej.

Aby rozwiązać ten problem, wymień wskazane kasety z atramentem na dołączone do urządzenia HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

16 Gwarancja i wsparcie HP

Firma Hewlett-Packard zapewnia pomoc techniczną dla użytkowników urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Gwarancja](#)
- [Informacje o gwarancji kaset drukujących](#)
- [Sposób uzyskiwania pomocy](#)
- [Zanim skontaktujesz się ze wsparciem HP](#)
- [Telefoniczna obsługa klientów HP](#)
- [Dodatkowe opcje gwarancyjne](#)
- [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)
- [Call HP Korea customer support](#)
- [Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki](#)
- [Pakowanie urządzenia HP All-in-One](#)


Gwarancja

Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć w drukowanej dokumentacji instalacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Informacje o gwarancji kaset drukujących

Gwarancja na kasety drukujące firmy HP ma zastosowanie, jeśli produkt jest używany w przeznaczonej dla niego drukarce firmy HP. Gwarancja ta nie obejmuje atramentów HP które zostały ponownie napełnione, odnowione, niewłaściwie użyte lub przerobione.

Produkt jest objęty gwarancją tak długo, aż zostanie wyczerpany atrament firmy HP lub upłynie termin końca gwarancji. Datę końca gwarancji w formacie RRRR/MM/DD można znaleźć na produkcie, jak pokazano poniżej:

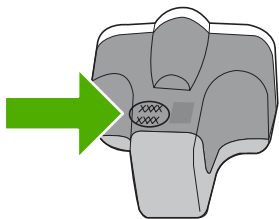

W drukowanej dokumentacji dołączonej do urządzenia HP All-in-One znajdują się Warunki ograniczonej gwarancji HP.

Sposób uzyskiwania pomocy

Jeśli wystąpi problem, wykonaj następujące czynności:

1. Przejrzyj dokumentację dostarczoną z urządzeniem HP All-in-One.
2. Odwiedź witrynę internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem www.hp.com/support. Pomoc internetowa firmy HP jest dostępna dla wszystkich klientów HP. Jest to

najszybsze źródło aktualnych informacji o urządzeniu i wykwalifikowanej pomocy, które obejmuje:

- Szybki dostęp do wykwalifikowanych specjalistów wsparcia
 - Aktualizacje oprogramowania i sterowników dla urządzenia HP All-in-One
 - Przydatne informacje o urządzeniu HP All-in-One i rozwiązywaniu często występujących problemów
 - Proaktywne aktualizacje urządzenia, informacje dotyczące wsparcia i wiadomości HP dostępne po zarejestrowaniu urządzenia HP All-in-One
3. Zadzwoń do działu pomocy technicznej firmy HP. Opcje wsparcia technicznego i ich dostępność zależą od urządzenia, kraju/regionu oraz języka.

Zanim skontaktujesz się ze wsparciem HP

Z urządzeniem HP All-in-One może być dostarczane oprogramowanie innych firm. W przypadku wystąpienia problemów z tymi programami najlepszą pomoc techniczną można uzyskać, kontaktując się ze specjalistami w firmie będącej producentem oprogramowania.



Uwaga Informacje te nie dotyczą klientów w Japonii. Aby uzyskać informacje na temat opcji obsługi serwisowej w Japonii, patrz „[HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)” na stronie 310.

Jeśli konieczny jest kontakt z pomocą techniczną firmy HP, należy najpierw wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że:
 - a. Urządzenie HP All-in-One jest podłączone do zasilania i jest włączone.
 - b. Odpowiednie pojemniki z tuszem są właściwie zainstalowane.
 - c. Zalecany rodzaj papieru jest prawidłowo włożony do zasobnika wejściowego.
2. Uruchoom ponownie urządzenie HP All-in-One:
 - a. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, naciskając przycisk **Wi.**.
 - b. Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.
 - c. Ponownie podłącz urządzenie HP All-in-One do zasilacza.
 - d. Włącz urządzenie HP All-in-One, naciskając przycisk **Wi.**.
3. Informacje dotyczące pomocy technicznej i gwarancji można znaleźć w internetowej witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/support. Jeżeli pojawi się pytanie, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Skontaktuj się z HP**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej. Odwiedź witrynę firmy HP by zapoznać się z najnowszymi informacjami czy wskazówkami na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem HP All-in-One.
4. Jeśli nadal występują problemy i zachodzi potrzeba skontaktowania się z przedstawicielem pomocy technicznej firmy HP:
 - a. Upewnij się, że znasz dokładną nazwę urządzenia HP All-in-One, taką jak podana na panelu sterowania urządzenia.
 - b. Należy wydrukować raport ze strony testowej urządzenia.
 - c. Wykonaj kopię kolorową jako próbkę.
 - d. Przygotuj się do szczegółowego opisu zaistniałego problemu.
 - e. Przygotuj numer seryjny urządzenia.
Numer seryjny można sprawdzić patrząc na naklejkę znajdującą się z tyłu urządzenia HP All-in-One. Numer seryjny jest to kod składający się z 10 znaków, który znajduje się lewym górnym rogu naklejki.
5. Zadzwoń do pomocy technicznej firmy HP. Podczas połączenia telefonicznego przebywaj w pobliżu urządzenia HP All-in-One.

Tematy pokrewne

„[Drukowanie raportu z autotestu](#)” na stronie 165

Telefoniczna obsługa klientów HP

Aby uzyskać listę numerów telefonów pomocy technicznej, skorzystaj z dokumentacji drukowanej dołączonej do urządzenia.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Okres obsługi telefonicznej](#)
- [Zgłaszanie problemu](#)
- [Po upływie okresu obsługi telefonicznej](#)

Okres obsługi telefonicznej

Obsługa telefoniczna jest bezpłatna przez jeden rok w Ameryce Północnej, rejonie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Łacińskiej (w tym w Meksyku). Czas trwania obsługi telefonicznej w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce można określić w witrynie www.hp.com/support. Pobierane są standardowe opłaty telefoniczne.

Zgłaszanie problemu

Dzwoniąc do pomocy technicznej HP, należy mieć dostęp do komputera i urządzenia HP All-in-One. Przygotuj następujące informacje:

- numer modelu (umieszczony na nalepce z przodu urządzenia HP All-in-One),
- numer seryjny (umieszczony z tyłu lub na spodzie urządzenia HP All-in-One),
- komunikaty wyświetlane podczas występowania problemu,
- Odpowiedzi na poniższe pytania:
 - Czy sytuacja taka miała już wcześniej miejsce?
 - Czy potrafisz doprowadzić do jej wystąpienia ponownie?
 - Czy w czasie pojawienia się problemu instalowano nowe oprogramowanie lub podłączano nowy sprzęt?
 - Czy przed tą sytuacją wydarzyło się coś innego (na przykład burza, urządzenie HP All-in-One zostało przeniesione itd.)?

Po upływie okresu obsługi telefonicznej

Po zakończeniu okresu obsługi telefonicznej pomoc z firmy HP można uzyskać odpłatnie. Pomoc może być także dostępna w internetowej witrynie pomocy HP pod adresem: www.hp.com/support. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach pomocy, skontaktuj się ze dealerem HP lub skorzystaj z obsługi telefonicznej dla danego kraju/regionu.

Dodatkowe opcje gwarancyjne

Za dodatkową opłatą są dostępne rozszerzone programy serwisowe dla urządzenia HP All-in-One. Przejdź pod adres www.hp.com/support, wybierz swój kraj/region i swój język, a następnie przejrzyj obszar usług i gwarancji, by uzyskać informacje na temat rozszerzonych planów serwisowych.

HP Quick Exchange Service (Japan)

インク カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。インク カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのインク カートリッジを正常品と交換し、故障したインクカートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号： 0570-000511 (自動応答)
03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間： 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Instrukcje dotyczące sposobu pakowania urządzenia do wymiany znajdują się w części „[Pakowanie urządzenia HP All-in-One](#)” na stronie 312.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki

Jeśli po skontaktowaniu się ze wsparciem HP lub zwróceniu produktu do punktu zakupu, w którym został zakupiony, okaże się, że urządzenie HP All-in-One trzeba wysłać do serwisu, przed zwrotem urządzenia należy wyjąć i zachować następujące części:

- nakładkę panelu sterowania;
- Przewód zasilający, kabel USB i inne kable podłączone do urządzenia HP All-in-One

△ Przewaga Urządzenie zamiennie HP All-in-One zostanie wysłane bez przewodu zasilającego. Przechowaj przewód zasilający w bezpiecznym miejscu do momentu otrzymania urządzenia zamiennego HP All-in-One.

- Papier załadowany do zasobnika wejściowego
- Wszystkie oryginały załadowane do urządzenia HP All-in-One

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Zabezpieczanie systemu podawania tuszu](#)
- [Zdejmij nakładkę panelu sterowania](#)

Zabezpieczanie systemu podawania tuszu

Skontaktuj się z pomocą techniczną HP by uzyskać informacje jak zabezpieczyć system podawania tuszu, by tusz nie wyciekł do urządzenia HP All-in-One w czasie transportu. Pomoc techniczna może zalecić wymianę pojemników z tuszem na zamienne pojemniki.

Jeśli otrzymasz zamiennie urządzenie HP All-in-One, skorzystaj z instrukcji włożonych do pudełka by dowiedzieć się jak zabezpieczyć system podawania tuszu. Wymienne urządzenie HP All-in-One może być dostarczone z pojemnikami z tuszem, które możesz zainstalować w swoim urządzeniu by zapobiec wyciekaniu tuszu w czasie transportu.

 **Uwaga** Informacje te nie dotyczą klientów w Japonii. Aby uzyskać informacje na temat opcji obsługi serwisowej w Japonii, patrz „[HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)” na stronie 310.

Tematy pokrewne

[„Wymiana kaset z atramentem” na stronie 175](#)

Zdejmij nakładkę panelu sterowania


Wymij nakładkę panelu sterowania przed oddaniem urządzenia HP All-in-One do naprawy.

 **Uwaga** Informacje te nie dotyczą klientów w Japonii. Aby uzyskać informacje na temat opcji obsługi serwisowej w Japonii, patrz „[HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)” na stronie 310.

△ Przewaga Przed wykonaniem tych czynności urządzenie HP All-in-One musi zostać odłączone od zasilania.

Usuwanie nakładki panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Wi.**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.
2. Wymij wtyczkę z gniazdka i odłącz przewód zasilający od urządzenia HP All-in-One. Nie wysyłaj przewodu zasilającego razem z urządzeniem HP All-in-One.
3. Zdejmij nakładkę panelu sterowania w następujący sposób:
 - a. Umieść dłoń na obu stronach nakładki panelu sterowania.
 - b. Czubkami palców podważ nakładkę panelu sterowania.

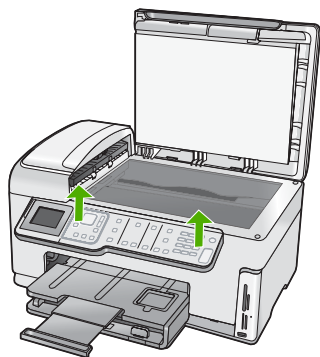

4. Zachowaj nakładkę panelu sterowania. Nie wysyłaj nakładki panelu sterowania razem z urządzeniem HP All-in-One.

⚠ **Przeostroga** Urządzenie zamienne HP All-in-One może zostać wysłane bez nakładki panelu sterowania. Przechowuj nakładkę panelu sterowania w bezpiecznym miejscu, a po otrzymaniu zamiennego urządzenia HP All-in-One — podłącz ją. Musisz zainstalować nakładkę panelu, aby używać funkcji panelu sterowania urządzenia zamiennego HP All-in-One.


📄 **Uwaga** Aby uzyskać informacje na temat zakładania nakładki panelu sterowania, patrz Instrukcja instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem HP All-in-One. Urządzenie zamienne HP All-in-One może zawierać odpowiednie instrukcje dotyczące instalacji.

Pakowanie urządzenia HP All-in-One

Wykonaj poniższe kroki po przygotowaniu urządzenia HP All-in-One do wysyłki.

Aby zapakować urządzenie HP All-in-One

1. Jeśli to możliwe, zapakuj urządzenie HP All-in-One do wysyłki w oryginalne opakowanie lub to, które przysłano razem z nowym urządzeniem.

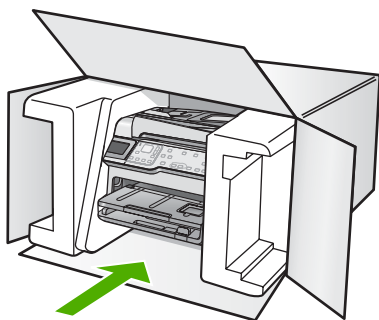

W przypadku braku oryginalnego opakowania zapakuj urządzenie w inne odpowiednie opakowanie. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym opakowaniem urządzenia i/lub nieprawidłowym jego transportem nie są objęte gwarancją.

2. Umieść etykietę z adresem punktu obsługi klienta na opakowaniu urządzenia.
3. W pudełku powinny znaleźć się następujące materiały:
 - Pełny opis problemów dla personelu serwisowego (np. próbki wadliwych wydruków).
 - Kopia dowodu zakupu (paragonu) w celu ustalenia okresu gwarancyjnego.
 - Dane osobowe, adres i numer telefonu, pod którym można kontaktować się w godzinach pracy.

17 Informacje techniczne

W tej części zamieszczono dane techniczne oraz informacje o międzynarodowych atestach urządzenia HP All-in-One.

Dodatkowe informacje dostępne są w dokumentacji drukowanej dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Dane techniczne](#)
- [Program ochrony środowiska](#)
- [Informacje prawne](#)
- [Przepisy w zakresie sieci bezprzewodowych](#)
- [Declaration of conformity \(European Economic Area\)](#)
- [HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of conformity](#)

Dane techniczne

W niniejszym rozdziale zawarto informacje techniczne na temat urządzenia HP All-in-One. Dodatkowe informacje dostępne są w dokumentacji drukowanej dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Wymagania systemowe

Wymagania odnośnie oprogramowania i systemu zostały wyszczególnione w pliku Readme.

Informacje na temat przyszłych wersji systemów operacyjnych i ich obsługi znajdują się w witrynie pomocy technicznej HP pod adresem www.hp.com/support.

Dane dotyczące papieru

Rodzaj	Gramatura papieru	Podajnik wejściowy*	Zasobnik wyjściowy†	Podajnik papieru fotograficznego*
Zwykły papier	20–24 funtów (75–90 g/m ²)	Do 100 (papier 75 g/m ²)	50 (papier o gramaturze 20 funtów)	–
Papier Legal	20–24 funtów (75–90 g/m ²)	Do 100 (papier 75 g/m ²)	50 (papier o gramaturze 20 funtów)	–
Karty katalogowe	maks. 110 funtów papieru katalogowego (200 g/m ²)	Do 40	25	Do 20
Koperty	20–24 funtów (75–90 g/m ²)	Do 10	10	–
Folia	–	Do 30	15 lub mniej	–
Etykiety	–	Do 30	25	–
Papier fotograficzny 10 x 15 cm (4 x 6 cali)	236 g/m ² (236 g/m ²)	Do 30	25	Do 20

Rodzaj	Gramatura papieru	Podajnik wejściowy*	Zasobnik wyjściowy†	Podajnik papieru fotograficznego*
Papier fotograficzny 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)	–	Do 30	10	–

* Maksymalna pojemność.

† Pojemność zasobnika wyjściowego zależy od rodzaju papieru oraz ilości zużytego atramentu. Firma HP zaleca częste opróżnianie zasobnika wyjściowego.

* Maksymalna pojemność.



Uwaga Pełną listę obsługiwanych rozmiarów nośników można znaleźć w sterowniku drukarki.

Dane techniczne drukowania

- Rozdzielczość renderowana do 1200 x 1200 dpi w czerni w czasie drukowania z komputera
- Kolorowy druk z rozdzielczością optymalizowaną do 4800 x 1200 dpi (przy druku z komputera); rozdzielczość wejściowa 1200 dpi.
- Szybkość drukowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.
- Drukowanie formatów panoramicznych
- Metoda: termiczny druk atramentowy na żądanie
- Język: PCL3 GUI
- Cykl pracy: Do 3000 stron druku miesięcznie

Dane techniczne kopiowania

- Rozdzielczość kopii do 4800 x 4800 dpi
- Cyfrowe przetwarzanie obrazów
- Maksymalnie 99 kopii oryginału (w zależności od modelu)
- Powiększenie do 400%, dopasowanie do strony (w zależności od modelu)
- Szybkość kopiowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.

Parametry skanowania

- Edytor obrazów dostarczany wraz z urządzeniem
- Zintegrowane oprogramowanie OCR automatycznie przetwarza zeskanowany tekst na tekst z możliwością edycji (jeśli zostało zainstalowane)
- Interfejs zgodny z Twain
- Rozdzielczość: rozdzielczość optyczna do 4800 x 9600 dpi (w zależności od modelu); 19 200 dpi w rozdzielczości ulepszonej programowo
- W kolorze: 48-bitowa w kolorze, 8-bitowa skala szarości (256 odcieni szarości)
- Maksymalny rozmiar skanu z szyby: 21,6 x 29,7 cm

Dane techniczne faksowania

- Możliwość wygodnego faksowania czarno-białego i w kolorze.
- Maksymalnie 110 numerów telefonicznych do szybkiego wybierania (w zależności od modelu).
- Pojemność pamięci do 120 stron (w zależności od modelu, na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 w standardowej rozdzielczości). Strony bardziej skomplikowane lub w wyższej rozdzielczości wymagają więcej czasu i zajmują więcej pamięci.
- Ręczne wysyłanie i odbieranie faksów.
- Automatyczne ponownie wybieranie numeru w przypadku sygnału zajętości, do pięciu razy (w zależności od modelu).

- Automatyczne, jednokrotne, ponowne wybieranie numeru w przypadku braku odpowiedzi (w zależności od modelu).
- Rejestry potwierdzenia transmisji i połączeń.
- Faks grupy 3 CCITT/ITU z funkcją korekcji błędów.
- Transmisja z szybkością 33,6 Kb/s.
- Szybkość 3 sekund na stronę przy transmisji 33,6 Kb/s (na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 wykonywanego przy standardowej rozdzielczości). Bardziej skomplikowane strony lub większa rozdzielczość obrazu zajmą więcej czasu oraz pamięci.
- Rozpoznawanie sygnału zgłoszenia z automatycznym włączeniem faksu/automatycznej sekretarki.

	Fotograficzna (dpi)	Bardzo wysoka (dpi)	Wysoka (dpi)	Standardowa (dpi)
Monochromatyczne	200 x 200 (8-bitowa skala szarości)	300 x 300	200 x 200	200 x 100
Kolor	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Rozdzielczość druku

Więcej informacji na temat rozdzielczości drukarki znajduje się w oprogramowaniu drukarki. Więcej informacji znajdziesz w „[Wyświetlanie rozdzielczości wydruku](#)” na stronie 96.

Wydajność pojemnika z atramentem

Więcej informacji na temat szacunkowej wydajności kasety drukującej znajdziesz pod adresem www.hp.com/pageyield.

Informacje dźwiękowe

Jeśli masz dostęp do Internetu, możesz uzyskać informacje dźwiękowe w witrynie internetowej firmy HP. Sprawdź: www.hp.com/support.

Dane techniczne papieru dla modułu druku dwustronnego

Tabela 17-1 Gramatura nośników

Rodzaj	Rozmiar	Gramatura
papier	Letter: 21,5 x 27,9 cm Executive: 18,4 x 26,7 cm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm	od 60 do 90 g/m ² (od 16 do 24 funtów)
Papier broszurowy	Letter: 21,5 x 27,9 cm A4: 210 x 297 mm	do 180 g/m ² (papier dokumentowy — 44 funty)
Karty i zdjęcia	10,1 x 15,2 cm 12,7 x 20,3 cm 10 x 15 cm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki: 100 x 148 mm	do 200 g/m ² (papier indeksowy — 110 funtów)

Tolerancja prowadzenia papieru

0,006 mm/mm dla zwykłego papieru (druga strona)

Typy nośników

- Zwykły papier
- Papier do drukarek atramentowych
- Papier broszurowy
- Karty indeksowe, karty pocztowe, Hagaki



Uwaga W zależności od kraju/regionu mogą być dostępne różne rodzaje nośników.

Program ochrony środowiska

Firma Hewlett-Packard dokłada wszelkich starań, aby dostarczać wysokiej jakości produkty o znikomym stopniu szkodliwości dla środowiska. W projekcie urządzenia uwzględniono kwestię recyklingu. Liczba surowców została ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalności i niezawodności urządzenia. Materiały odmiennego typu są łatwe do oddzielenia. Przewidziano łatwy dostęp do elementów mocujących i innych łączników, jak też łatwe ich usuwanie za pomocą typowych narzędzi. Części o większym znaczeniu są łatwo dostępne i umożliwiają sprawny demontaż oraz naprawę.

Dodatkowe informacje o programie firmy HP dotyczącym ochrony środowiska można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Zużycie papieru](#)
- [Tworzywa sztuczne](#)
- [Informacje o bezpieczeństwie materiałów](#)
- [Program recyklingu](#)
- [Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP](#)
- [Pobór mocy](#)
- [Specjalna obsługa materiałów](#)
- [Attention California users](#)
- [NDL battery disposal](#)
- [Taiwan battery statement](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)

Zużycie papieru

W opisanym produkcie można używać papieru makulaturowego zgodnego z normą DIN 19309 i EN 12281:2002.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczającej 25 gramów są oznaczone zgodnie z międzynarodowymi standardami, które zwiększają możliwość identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia po zużyciu produktu.

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dostępne są w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem:

www.hp.com/go/msds

Program recyklingu

Firma HP podejmuje w wielu krajach/regionach coraz więcej inicjatyw dotyczących zwrotu oraz recyklingu swoich produktów, a także współpracuje z największymi na świecie ośrodkami recyklingu urządzeń elektronicznych. Firma HP oszczędza zasoby naturalne, ponownie sprzedając niektóre

spośród swoich najbardziej popularnych produktów. Więcej informacji dotyczących recyklingu produktów HP można znaleźć pod adresem:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP

Firma HP podejmuje różne działania mające na celu ochronę środowiska. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostępny w wielu krajach/regionach. Umożliwia on bezpłatny recykling zużytych kaset i pojemników z tuszem. Więcej informacji można znaleźć w następującej witrynie sieci Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Pobór mocy

Produkt ten został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu poboru mocy i oszczędzaniu zasobów naturalnych bez rezygnacji z wydajności produktu. Konstrukcja ogranicza pobór mocy zarówno w trakcie działania jak i w czasie, gdy urządzenie nie jest używane. Szczegółowe informacje na temat poboru mocy można znaleźć w drukowanej dokumentacji dołączonej do HP All-in-One.

Specjalna obsługa materiałów

Niniejszy produkt HP zawiera baterię litową z dwutlenkiem manganu, która jest umieszczona na płycie głównej, co może wymagać specjalnego przetwarzania po zakończeniu eksploatacji.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

NDL battery disposal



Dit HP Product bevat een lithium-mangane-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Taiwan battery statement



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

W tej części zawarte są następujące tematy:

- [Obowiązkowy numer identyfikacyjny modelu](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements](#)
- [Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network](#)
- [Notice to users in the European Economic Area](#)
- [Notice to users of the German telephone network](#)
- [Australia wired fax statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)
- [Geräuschemission](#)

Obowiązkowy numer identyfikacyjny modelu

Ze względu na obowiązek identyfikacji produktowi nadano wymagany przepisami prawa numer modelu. Obowiązkowy numer identyfikacyjny modelu dla tego urządzenia to SDGOB-0713. Nie należy mylić tego numeru z nazwą handlową produktu (HP Photosmart C7200 All-in-One series itp.) ani z numerami produktów (CC567A itp.).

FCC statement**FCC statement**

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Geräuschemission

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Przepisy w zakresie sieci bezprzewodowych

W tej części znajdują się następujące informacje prawne dotyczące produktów bezprzewodowych:

- [Wireless: Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Wireless: Notice to users in Brazil](#)
- [Wireless: Notice to users in Canada](#)
- [European Union Regulatory Notice](#)
- [Wireless: Notice to users in Taiwan](#)

Wireless: Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Wireless: Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Wireless: Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.art-telecom.fr>.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Wireless: Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0713-rel.2.0
Supplier's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego, CA 92127-1899, USA

declares, that the product

Product Name and Model: HP Photosmart C7200 Series (CC564A)
Regulatory Model Number:¹⁾ SDGOB-0713
Product Options: ALL
Radio Module: RSVLD-0608
Power Adapter: 0957-2230

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
CISPR 24:1997+A1:2001+A2:2002 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 Class B
EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002
IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005
IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
GB9254:1998, GB17625.1:2003

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001
IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001 / EN 60825-1+A2+A1:2002 (LED)
GB4943:2001

TELECOM: TBR21:1998, FCC Title 47 CFR Part 68, TIA/EIA/968:2001

RADIO: EN 300 328 V1.6.1:2004-11

HEALTH: EU: 1999/519/EC

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly.

Additional Information:

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

San Diego, CA, USA
17 January, 2007

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany

U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Indeks

Symbole/Cyfry

- 2 strony na 1, drukowanie 105
- 4 strony na 1, drukowanie 105

A

- adres MAC 60, 61
- adres MAC (Media Access Control) 60, 61
- adres sprzętowy 61
- adres sprzętowy (802.3 przewodowe) 60
- adres sprzętowy punktu dostępowego 64
- adres urządzenia (Bluetooth) 65
- adresy, drukowanie 108
- anulowanie
 - faksowanie 164
 - kopiuje 144
 - przekierowywanie faksów 158
 - przycisk 14
 - skanowanie 134
 - zadanie drukowania 110
 - zaplanowany faks 150
- aplikacja, drukowanie z 93
- atrament
 - czas schnięcia 293
 - niski poziom 226
 - rozpryski wewnątrz urządzenia 216
 - rozpryskuje się wewnątrz HP All-in-One 226
- atrament, usuwanie ze skóry i odzieży 181
- automatyczna sekretarka
 - konfiguracja z faksem 265
 - nagrane sygnały faksowania 258
- automatyczne zmniejszanie faksu 160
- automatyczny podajnik dokumentów
 - czyszczenie 208

- podawanie, rozwiązywanie problemów 208
- umieszczanie oryginału 79
- Automatyczny podajnik dokumentów
 - czyszczenie 190
 - podawanie, rozwiązywanie problemów 190

B

- bezpieczeństwo
 - sieć, klucz WEP 49, 50, 63, 64
- bezwodowa kreator konfiguracji, rozwiązywanie problemów 201, 204
- blokady, papier 195
- blokowanie numerów 161
- Bluetooth
 - drukowanie z komputera 36
 - podłączanie do urządzenia HP All-in-One 33
 - ułatwienia dostępu 34
 - ustawienia zabezpieczeń 34
 - uwierzytelnianie za pomocą klucza dostępu 34
- Bluetooth, strona konfiguracji 65
- błąd braku opcji skanowania 290
- błąd rozłączenia 290
- brak
 - informacje z kopii 236
 - pojemnik z tuszem 299
 - tekst na zeskanowanym obrazie 234
- brak papieru 294
- brama, ustawianie domyślnej 60, 62
- brama domyślna 62

C

- ciemna kopia 235

- customer support
 - HP Quick Exchange Service (Japan) 310
 - Korea 310
- czyszczenie
 - automatyczny podajnik dokumentów 208
 - Automatyczny podajnik dokumentów 190
 - głowica drukująca 179
 - obudowa 173
 - plyta szklana 171
 - styki pojemnika z tuszem 180
 - wewnętrzna część pokrywy 173

D

- data 26
- declaration of conformity European Economic Area 328
- United States 329
- Demonstracja przechowywania 29
- dezinstalacja oprogramowania 198
- dokumenty
 - edycja zeskanowanych 132
 - skanowanie 129
- domyślna brama (802.3 przewodowe) 60
- dopasowanie do strony nie działa 237
- Dopasuj do strony 141
- drukarka, wyrównywanie 177
- drukarka domyślna, ustawianie 94
- drukowanie
 - 2 lub 4 strony na 1 105
 - adresy 108
 - anulowanie zadania 110
 - bezsensowne znaki 222
 - błąd drukowania bez obramowania 220

- broszura 104
 - dane techniczne 316
 - etykiety płyt CD/DVD 102
 - etykiety 108
 - faksy 157
 - folie 107
 - jakość, rozwiązywanie
 - problemów 208, 209, 212, 215, 217, 218, 249
 - koperty 108
 - koperty są niepoprawnie drukowane 219
 - na papierze
 - fotograficznym 101
 - naprasowanki 107
 - nic się nie dzieje 222
 - nieprawidłowe marginesy 224, 225
 - obie strony arkusza
 - papieru 103
 - odwracanie obrazów 107
 - odwrócona kolejność stron 224
 - opcje drukowania 94, 98
 - pionowe smugi 216
 - plakaty 109
 - podgląd 98
 - pusty wydruk 226
 - raport na stronie testowej 165
 - raporty faksowania 168
 - rozwiązywanie
 - problemów 219
 - specjalne zadania
 - drukowania 100
 - strony WWW 109
 - wiele stron na jednym arkuszu 105
 - właściwa kolejność 106
 - wyblakłe 213
 - z aplikacji 93
 - zdjęcia bez obramowania 101
 - z komputera 93
 - zniekształcony wydruk 210
 - drukowanie broszury 104
 - dziennik, faks 168
 - dzwonienie dystynktywne 69
 - dźwięk, regulacja głośności 26
- E**
- ECM. *patrz* tryb korekcji błędów
 - edycja
 - podgląd skanowanego obrazu 133
 - edycja zeskanowanych obrazów 132
 - efekt czerwonych oczu, usuwanie 122
 - ekran znalezienia drukarki, Windows 51
 - etykiety
 - dane techniczne 315
 - ładowanie 89
 - European Union
 - recycling information 320
 - EWS. *patrz* wbudowany serwer internetowy
- F**
- faks
 - blokowanie numerów 161
 - dane techniczne 316
 - dziennik 168
 - dzwonienie dystynktywne 69
 - głośność 26
 - Internet, przez 163
 - kontrast 153
 - liczba dzwonek przed odebraniem 69
 - menu 17
 - monitorowanie
 - wybierania 148
 - nie odpowiada 260
 - niewłaściwa szerokość papieru 295
 - niska jakość wydruków 217
 - odbieranie 154
 - odbieranie automatyczne 14, 68
 - odbieranie połączenia 155
 - odpytywanie w celu odebrania 158
 - pausa 19
 - planowanie 149
 - ponowne drukowanie 157
 - ponowne wybieranie 30
 - problemy z odbieraniem 260
 - przekierowywanie połączeń faksowych 158
 - przyciemnianie lub rozjaśnianie 153
 - przycisk 14
 - rozjaśnianie lub przyciemnianie 153
 - rozsyłanie 150
 - rozwiązywanie
 - problemów 239
 - sprawdzanie papieru 160
 - szybkie wybieranie 71, 147
 - szybkość 31
 - telefon IP, korzystanie 163
 - testowanie ustawień 70
 - tryb korekcji błędów 153
 - tryb odbierania 68
 - ustawianie 67
 - ustawianie odbierania
 - faksów do pamięci 155
 - ustawienia 29, 68, 151
 - ustawienia domyślne 153
 - usuwanie z pamięci 158
 - wprowadzanie tekstu i symboli 19
 - wybijanie impulsowe lub tonowe 30
 - wybijanie tonowe lub impulsowe 30
 - wzorzec dzwonienia 69
 - zdjęcia 150
 - zmniejszanie 160
 - faksowanie
 - anulowanie 164
 - automatyczna sekretarka, konfiguracja 265
 - Internet, przez 281
 - modem komputerowy, konfiguracja 265
 - nagłówek 71
 - niska jakość wydruków 208, 209, 218
 - poczta głosowa, ustawianie 265
 - problemy z odbieraniem 218
 - rozdzielacz równoległy 265
 - rozdzielczość 152
 - rozmiar papieru 159
 - telefon IP, korzystanie 281
 - wysyłanie 145
 - złączka 265
 - FCC statement 322

FoIP 163, 281

folie

dane techniczne 315

kopiuje 137

ładowanie 89

folie do rzutnika, drukowanie 107

G

głośność, regulacja 26

głowica drukująca

awaria 302

czyszczenie 179

zablokowana 302

głowica drukująca,

zablokowana 195

godzina 26

grupowe pozycje szybkiego

wyborania 73

gwarancja 307, 309

H

Hagaki, ładowanie 87

hasło, wbudowany serwer

internetowy 60

hasło administratora 60

HP Instant Share

wysyłanie zeskanowanego

obrazu 133

HP Photosmart

wysyłanie obrazów 120

I

indywidualne pozycje szybkiego

wyborania 72

informacje prawne

Canadian statement 324

Chiny 319

Dyrektywa 2002/95/EC

319

prawny numer

identyfikacyjny modelu

321

informacje techniczne

dane dotyczące papieru

315

dane techniczne

drukowania 316

dane techniczne

faksowania 316

dane techniczne

kopiowania 316

parametry skanowania

316

wymagania systemowe

315

instalacja kabla USB 193

instalacja oprogramowania

dezinstalacja 198

ponowna instalacja 198

rozwiązywanie

problemów 196

Internet, korzystanie z faksu

163, 281

IP

adres 59, 60, 62

telefon 163, 281

ustawienia 56

J

jakość

drukowanie 96

jakość drukowania 96

jakość kopiowania 139

jakość - najwyższa

rozdzielczość 139

jasna

kopia 235

jasność, zmiana podczas

drukowania 97

język, ustawianie 25

K

kabel telefoniczny

połączenie,

niewpowodzenie 276

sprawdzanie 276

kabel USB

utrata komunikacji 296

kanal, komunikacja

beprzewodowa 63

karta kredytowa, faksowanie z

użyciem 147, 148

karta sieciowa 43

karta telefoniczna, faksowanie z

użyciem 147, 148

karty katalogowe, ładowanie

87

karty pamięci

aparatury cyfrowy nie może

odczytać 227

błąd odczytu lub zapisu

230

brak dostępu 230

brak zdjęć 287

gniazda 113

komunikaty o błędach 290

plik nieczytelny 287

przesyłanie zdjęć pocztą e-

mail 120

skanuj do 132

udostępnianie zdjęć 120

urządzenie HP All-in-One

nie może odczytać

danych 228

wkładanie 121

zapisywanie plików na

komputerze 121

karty pocztowe

ładowanie 87

karty pocztowe, ładowanie 89

kasety drukujące

niski poziom atramentu

226

wskazówki 186

kasety z atramentem

nieprawidłowe 298

wymiana 175

zamawianie 183

klawiatura 19

Klawiatura 14

klawiatura kierunkowa 13

Klawisze skrótów drukowania,

karta 98

klucz dostępu (Bluetooth) 65

klucz WEP, ustawianie 48

kod identyfikacyjny abonenta

71

kolejność stron 106

kolor

matowy 213

smugi 211

kolorowe

faks 150

kolorowy wyświetlacz graficzny

podgląd kopii 135

przesuwanie marginesów

143

prycinanie oryginału 143

komunikaty o błędach

brak papieru 294

karty pamięci 290

odczyt lub zapis pliku 287

konfiguracja

automatyczna sekretarka

265

- dzwonienie dystynktywne 69
- modem komputerowy 265
- poczta głosowa 265
- konserwacja
 - czyszczenie głowicy drukującej 179
 - czyszczenie obudowy 173
 - czyszczenie szyby 171
 - czyszczenie wewnętrznej części pokrywy 173
 - przywracanie ustawień fabrycznych 28
 - raport na stronie testowej 165
 - sprawdzanie poziomu tuszu 173
 - ustawianie trybu FEMP 182
 - wymiana pojemników z tuszem 175
 - wyrównywanie pojemników 177
- kontrast, faks 153
- koperty
 - dane techniczne 315
 - ładowanie 88
- kopia
 - bez obramowania ma obramowanie 238
 - niewłaściwe przycięcie 238
- kopie
 - brakujące informacje 236
 - puste 239
 - zbyt ciemne 235
 - zbyt jasne 235
- kopie bez marginesów 140
- kopiowanie
 - dane techniczne 316
 - dopasowanie do strony nie działa 237
 - jakość 139
 - liczba kopii 136
 - menu 16
 - podgląd 135
 - przesuwanie marginesów 143
 - przycinanie 143
 - rozmiar papieru 136
 - szybkość 139
 - tekst, poprawa jakości 143
 - wykonywanie kopii 135
- zdjęcia, poprawa jakości 143
- zdjęcie bez obramowań 140
- kopiuji
 - anulowanie 144
 - poniejsz 142
 - powiększ 142
 - rodzaje papieru, zalecane 137
 - rozmiar niestandardowy 142
 - rozwiązywanie problemów 235
 - smugi 211
 - ustawienia domyślne 140
- kopiuji kolor 14
- kopiuji mono 14
- kraj/region, ustawianie 25
- L**
 - liczba dzwonek przed odebraniem 69
 - liczba kopii 136
 - liczba odebranych pakietów (802.3 przewodowe) 61
 - liczba pakietów
 - otrzymano 65
 - przesłanych 65
 - liczba przesłanych pakietów (802.3 przewodowe) 61
 - linia telefoniczna, wzorzec dzwonienia 69
- Ł**
 - ładowanie
 - etykiety 89
 - folie 89
 - Hagaki 87
 - karty katalogowe 87
 - karty pocztowe 87, 89
 - koperty 88
 - naprasowywanki 89
 - oryginał 79
 - papier A4 84
 - papier fotograficzny 10 x 15 cm 86
 - papier fotograficzny 4 x 6 cali 86
 - papier legal 84
- papier letter 84
- papier pełnowymiarowy 84
- łącze
 - konfiguracja 61
 - szybkość 55
- M**
 - marginesy
 - niewłaściwe 224
 - tekst lub grafika obcięte 225
 - maska podsieci 60, 62
 - menu
 - faks 17
 - kopiowanie 16
 - pomoc 18
 - skanuj do 17
 - ustawienia 18
 - modem. *patrz* modem komputerowy
 - modem komputerowy, konfiguracja z faksem 265
 - monitorowanie wybierania 148
- N**
 - nadajnik, wyłączenie 54
 - nadruki na koszulki. *patrz* naprasowanki
 - nagłówek, faks 71
 - najlepsza jakość kopiowania 139
 - naprasowanki 107
 - nasycenie, zmiana podczas drukowania 97
 - nazwa hosta 59, 66
 - nazwa urządzenia (Bluetooth) 65
 - nazwa usługi mDNS 60
 - niepożądany numer faksu 161
 - nieprawidłowe wyłączenie 296
 - niewłaściwa nazwa pliku 288
 - niewłaściwa wersja oprogramowania sprzętowego 284
 - niska jakość wydruków faksu 217
 - niska jakość wydruku faksowanie 249
 - niska jakość wydruku faksów 208, 209, 218

normalna jakość kopii 139
 nośniki. *patrz* papier
 numery telefonów wsparcia
 technicznego 308

O

obracanie zdjęć 123
 obrazy
 edycja zeskanowanych
 132
 obracanie 123
 powiększanie 123
 prycinanie 123
 skanowanie 129
 wysyłanie zeskanowanego
 obrazu 133
 obsługa klienta
 gwarancja 307, 309
 obsługa telefoniczna 309
 obsługiwane rodzaje połączeń
 adapter Bluetooth 33
 Ethernet 33
 udostępnianie drukarki 38
 odbieranie faksu
 automatycznie 154
 blokowanie numerów 161
 liczba dzwonek przed
 odebraniem 69
 odpytywanie 158
 przekierowywanie
 połączeń 158
 ręczne 155
 tryb odbierania
 automatycznego 68
 odpytywanie w celu odebrania
 faksu 158
 odzysk
 pojemniki z tuszem 319
 ogólne informacje, strona
 konfiguracji 59
 okres obsługi telefonicznej
 okres obsługi 309
 orientacja pionowa 97
 orientacja pozioma 97

P

pamięć
 ponowne drukowanie
 faksów 157
 usuwanie faksów 158
 zapisywanie faksów 155

panel sterowania
 funkcje 13
 opis 12
 przyciski 13
 wprowadzanie tekstu i
 symboli 19
 papier
 blokady 195
 błąd podawania 294
 brak 294
 dane techniczne 315
 ładowanie 84
 nieprawidłowy rodzaj 294
 nieprawidłowy rozmiar
 294
 niewłaściwa szerokość
 295
 niewłaściwe rodzaje 83
 podawanie nie powiodło
 się 217
 rodzaj, sprawdzanie przed
 faksowaniem 160
 rozmiar, ustawianie dla
 faksu 159
 rozmiary zalecane do
 drukowania 94
 wskazówki 187
 wybór 81
 zacięcia 90, 188
 zacięcie 284, 294
 zalecane rodzaje 81, 82
 zalecane rodzaje kopii
 137
 papier A4, ładowanie 84
 papier formatu legal
 ładowanie 84
 papier formatu letter
 kopiuj 137
 ładowanie 84
 papier fotograficzny
 dane techniczne 315
 kopiuj 137
 ładowanie 86
 papier fotograficzny 10 x 15 cm
 dane techniczne 315
 kopiowanie 136
 ładowanie 86
 papier fotograficzny 4 x 6 cali
 kopiowanie 136
 papier fotograficzny 4 x 6 cali,
 ładowanie 86

papier Legal
 dane techniczne 315
 kopiowanie 136
 papier Letter
 dane techniczne 315
 Photosmart Express 13
 plakaty 109
 plik
 nieczytelny 287
 nieobsługiwane formaty
 288
 niewłaściwa nazwa 288
 obsługiwane formaty 288
 płyta szklana
 czyszczenie 171
 Płyta szklana
 umieszczanie oryginału 80
 poczta głosowa, konfiguracja z
 faksem 265
 podgląd kopii 135
 podgląd obrazu, edycja 133
 podgląd zadania drukowania
 98
 podłączanie
 bezprowodowe, bez punktu
 dostępowego 42
 bezprowodowe, z punktem
 dostępowym 42
 sieć przewodowa
 (Ethernet) 39
 pojemniki z tuszem
 błąd tuszu 301
 brak 299
 czyszczenie styków 180
 komunikat o błędzie 304
 komunikaty błędów 297
 nieprawidłowe 298, 304
 niewłaściwy 303
 przetknięte 300
 puste 299
 rozwiązywanie
 problemów 194
 sprawdzanie poziomu
 tuszu 173
 tusze innej firmy 301
 uszkodzone 299
 wymień niedługo 303
 zużyty tusz HP 301
 pojemnik z tuszem
 usterka 300
 Pokaz slajdów - porady 29
 połączenie
 bezprowodowe 33

- połączenie z punktem dostępowym 42
- pomniejszanie/powiększanie kopii
 - dopasowanie do Letter lub A4 141
 - rozmiar niestandardowy 142
- pomoc
 - menu 18
- ponowna instalacja oprogramowania 198
- ponowne drukowanie faksów znajdujących się w pamięci 157
- ponowne wybieranie numeru faksu 30
- po upływie okresu obsługi 309
- powiększanie
 - przycisk 13
 - przyciski 123
 - zdjęcia 123
- poziom tuszu, sprawdzanie 173
- poziomy tuszu
 - ikony 15
- problemy
 - drukowanie 219
 - komunikaty o błędach 283
 - kopiuj 235
 - skanowanie 232
- problemy z faksem
 - brakujące strony 248, 263
 - nagrane sygnały faksowania 258
 - nie drukuje 263
 - niska jakość drukowania 217
 - niska jakość wydruku 209, 218, 249
 - obciążony tekst 250, 264
 - odbieranie 240, 250, 251, 257
 - puste strony 218, 250
 - rozmażany atrament 208
 - rozwiązywanie problemów 239
 - wolna transmisja 250
 - wysyłanie 240, 245, 246, 250
 - zakłócenia na linii telefonicznej 272
- problemy z połączeniem
 - faksowanie 240, 245, 246, 251, 257
 - nie znaleziono urzędnika 296
 - test nie powiódł się 295
 - Urządzenie HP All-in-One nie chce się włączyć 191
 - utrata komunikacji dwukierunkowej 296
- przeglądanie zdjęć 27
- przekierowywanie połączenia faksowe 158
- przesuwanie lewego marginesu 143
- przewód Ethernet CAT-5 40
- przyciemnianie
 - faksy 153
 - kopie 139
- przycięcie
 - kopia bez obramowania jest nieprawidłowa 238
 - nie powiodło się 289
- przycinanie oryginału 143
- przycinanie zdjęć 123
- przyciski, panel sterowania 13
- przycisk OK 13
- przycisk włącz 14
- przywracanie ustawień domyślnych sieci 54
- przywracanie ustawień fabrycznych 28
- puste
 - kopie 239
- puste strony
 - faksowanie 250
- pusty obraz
 - skanowanie 233
- R**
- raport na stronie testowej 165
- raporty
 - autotest 165
 - błąd, faksu 167
 - dziennik, faks 168
 - dziennik faksów 168
 - identyfikator rozmówcy 168
 - lista szybkiego wybierania 168
 - niepożądane numery faksu 168
- ostatnia transakcja faksowania 168
- potwierdzenia, faks 166
- raporty o błędach, faksu 167
- raporty potwierdzenia, faks 166
- recycle 320
- recykling 319
- regulatory notices
 - declaration of conformity (European Economic Area) 328
 - declaration of conformity (U.S.) 329
 - FCC part 68 requirements 323
 - FCC statement 322
 - geräuschemission 326
 - notice to users in Japan (power cord) 326
 - notice to users in Japan (VCCI) 326
 - notice to users in Korea 325
 - notice to users of the German telephone network 325
 - notice to users of the U.S. telephone network 323
 - telecom notice to users in the European Economic Area 325
- ręczne
 - odbieranie, ręczne 155
 - wysyłanie, faks 147, 148
- robocza jakość kopii 139
- rodzaj autoryzacji 63
- rodzaj papieru 95
- router 41
- router bezprzewodowy 41
- rozdzielczość
 - drukowanie 96
- rozdzielczość, faksowanie 152
- rozsądnianie
 - faksy 153
 - kopie 139
- rozmażany atrament, faks 208
- rozmiar papieru
 - ustawienie kopiowania 136

- rozpoczynanie faksowania
 - czarno-biały 14
 - kolorowy 14
- rozsyłanie faksu 150
- rozszerzenie o sieć 51
- rozwiązywanie problemów
 - blokady, papier 195
 - drukowanie 219
 - hasło, nieprawidłowe 206
 - inni użytkownicy sieci mają
 - dostęp do mojej karty pamięci 231
 - instalacja
 - oprogramowania 196
 - instalacja sprzętu 190
 - język, wyświetlany 194
 - Kabel USB 193
 - klucz WEP 206
 - komunikaty o błędach 283
 - konfiguracja sieci 201
 - kopiuj 235
 - kreator konfiguracji łącza
 - bezprzewodowego 201, 204
 - nieczytelne znaki jako
 - nazwa pliku 231
 - nie można znaleźć pliku lub
 - pozycji 232
 - nie można znaleźć
 - urządzenia 201
 - nieprawidłowe jednostki
 - miary 194
 - nie znaleziono drukarki
 - 206
 - Nie znaleziono drukarki
 - 202
 - połączenia z siecią 205
 - problemy z faksem 208,
 - 209, 217, 218, 239, 240, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 257, 258, 260, 263, 264, 272, 281
 - problemy z połączeniem
 - 185
 - skanowanie 232
 - słaby sygnał 205
 - system plików 227
 - wyrównanie pojemników
 - 194
 - zablokowana głowica
 - drukująca 195
 - zacięcia papieru 90
- S**
- serwer DNS 62
- serwer DNS (802.3
 - przewodowe) 61
- sieć
 - karta sieciowa 43
 - nazwa 63
 - przywracanie ustawień 54
 - rozszerzenie 51
 - stan 59
 - typ połączenia
 - sieciowego 59
 - ustawienia
 - zaawansowane 55
 - zabezpieczenia 48
- sieć ad hoc 46
- sieć bezprzewodowa
 - nadajnik, wyłączenie 54
 - stan 63
- sieć bezprzewodowa 802.11,
 - strona konfiguracji 61
- sieć komputer-komputer 46
- sieć peer-to-peer 46
- sieć przewodowa 802.3, strona
 - konfiguracji 60
- siła sygnału 63
- skanowanie
 - anulowanie 134
 - błąd braku opcji
 - skanowania 290
 - do karty pamięci 132
 - dokumenty 129, 130
 - edycja obrazu 132
 - funkcje 129
 - nie powiodło się 232, 233, 285
 - nieprawidłowy format
 - tekstu 234
 - niewłaściwe przycięcie
 - 234
 - niewłaściwy tekst 234
 - niewłaściwy układ strony
 - 234
 - parametry skanowania
 - 316
 - podgląd obrazu, edycja
 - 133
 - przycisk 14
 - pusty obraz 233
 - rozwiązywanie
 - problemów 232
 - tekst pojawia się jako
 - kropkowane linie 234
- udostępnianie obrazów
 - 133
- wysyłanie za pomocą
 - HP Photosmart Share 133
- zapisywanie na karcie
 - pamięci 132
- zapisywanie w
 - komputerze 131
- zapisywanie w urządzeniu
 - pamięciowym 132
- zatrzymanie 134
- zatrzymuje się 232
- zdjęcia 129, 130
- z panelu sterowania 131
- skanuj do
 - menu 17
- Smart Key 43
- sposób uzyskiwania wsparcia
 - 307
- sprawdzanie papieru, faks
 - 160
- SSID
 - rozwiązywanie
 - problemów 204
 - ustawienia
 - bezprzewodowe 63
- stacja bazowa. *patrz* połączenie
 - z punktem dostępowym
- stan, sieć 59
- strona konfiguracji
 - bezprzewodowa 802.11
 - 61
 - Bluetooth 65
 - ogólne informacje 59
 - sieć przewodowa 802.3
 - 60
- strona konfiguracji sieci 59
- strony internetowe,
 - drukowanie 109
- strzałka w lewo 13
- strzałka w prawo 13
- symbole, wprowadzanie 19
- szyba skanera
 - czyszczenie 171
 - umieszczanie oryginału 80
- szybkie wybieranie
 - drukowanie listy 168
 - edycja pozycji 73
 - grupowe pozycje 73
 - indywidualne pozycje 72
 - lista drukowania 75
 - tworzenie pozycji 72

- ustawianie 71
- usuwanie pozycji 74
- wysyłanie faksu 145, 147
- szybkość
 - drukowanie 96
 - kopiowanie 139
- szybkość transmisji 31
- szyfrowanie
 - klucz WEP 48
 - ustawienia 64

Ś

- środowisko
 - Program ochrony środowiska 318

T

- tekst
 - bezsensowne znaki 222
 - kropkowane linie na zeskanowanym obrazie 234
 - niewłaściwy format na zeskanowanym obrazie 234
 - niewłaściwy lub brakujący na zeskanowanym obrazie 234
 - nie wypełnia 209
 - obcięty 225, 250, 264
 - poprawa jakości na kopiach 143
 - postrzępione 210
 - wygładzone czcionki 210
- tekst, wprowadzanie 19
- telefon
 - odbieranie faksu 155
 - wysyłanie faksu 147
- temperatura kolorów, zmiana podczas drukowania 97
- test
 - kabel telefoniczny 276
 - port faksu 276
 - stan linii faksu 278
 - sygnał wybierania 279
 - ścienne gniazdo telefoniczne 275
 - urządzenie faksujące 274
- test gniazdka ściennego, faks 275
- testowanie
 - ustawienia faksu 20

- test prawidłowego portu, faks 276
- test stanu linii, faks 278
- test sygnału wybierania, faks 279
- test ściennego gniazda telefonicznego, faks 275
- test urządzenia, faks 274
- tryb infrastruktury 42
- tryb komunikacji 63
- tryb korekcji błędów 153
- tryb uśpienia 15
- tusz
 - puste 299
 - wymień niedługo 303
 - zakup 183

U

- udostępnianie drukarki
 - Macintosh 38
 - Windows 38
- Unia Europejska
 - Dyrektywa 2002/95/EC 319
- uregulowania prawne oświadczenia o sieciach bezprzewodowych 326
- URL 59
- urządzenie
 - brak odpowiedzi 220
 - nie odnaleziono 296
- ustawianie
 - opcje drukowania 94, 98
- ustawianie odbierania faksów do pamięci 155
- ustawienia
 - data i godzina 26
 - faks 29, 67, 68, 151
 - język 25
 - kraj/region 25
 - menu 18
 - przycisk 14
 - przywracanie ustawień domyślnych 54
 - sieć 52
 - testowanie faksu 70
- ustawienia domyślne
 - faks 153
 - przywracanie 28
- ustawienia domyślne, przywracanie 54
- ustawienia drukowania
 - jakość 96

- jakość drukowania 207
- jasność 97
- nasylenie 97
- opcje zmiany rozmiaru 97
- orientacja 97
- rodzaj papieru 95
- rozdzielczość 96
- rozmiar papieru 94
- szybkość 96
- temperatura kolorów 97
- układ 97
- zmniejszanie/
 - powiększanie 97
- ustawienia fabryczne, przywracanie 28
- usuwanie
 - faksy z pamięci 158
 - pozycje szybkiego wybierania 74
- usuwanie atramentu ze skóry i odzieży 181
- uszkodzony, pojemnik z tuszem 299

W

- wbudowany serwer internetowy
 - dostęp za pomocą przeglądarki internetowej 57
 - kreator konfiguracji 58
 - ustawienia haseł 60
- wersja oprogramowania sprzętowego 59
- wewnętrzna część pokrywy, czyszczenie 173
- widoczność (Bluetooth) 65
- wireless regulatory notices
 - exposure to wireless frequency radiation 326
 - notice to users in Brazil 326
 - notice to users in Canada 327
 - notice to users in Taiwan 328
 - notice to users in the European Economic Area 327
- wprowadzanie tekstu i symboli 19
- wsparcie
 - kontakt 308
- współdzielenie 51

- wtyk RJ-45 67
 - Wtyk RJ-45 66
 - wybieranie impulsowe 30
 - wybieranie tonowe 30
 - wyblakłe 218
 - wybór papieru 81
 - wydruki dwustronne 103, 104
 - wydruki na obu stronach
 - arkusza papieru 103, 104
 - wykonywanie kopii 135
 - wymagania systemowe 315
 - wymiana pojemników z tuszem 175
 - wyrównywanie pojemników 177
 - wysyłanie faksu
 - faks kolorowy 150
 - karta kredytowa, używanie 147, 148
 - karta telefoniczna, używanie 147, 148
 - monitorowanie
 - wybierania 148
 - planowanie 149
 - ręczne 147, 148
 - rozsyłanie 150
 - szybkie wybieranie 147
 - wielu odbiorców 150
 - z pamięci 149
 - zwykły faks 145
 - wysyłanie urzędzenia 311
 - wysyłanie za pomocą HP Photosmart Share
 - zeskanowany obraz 133
 - Wyszukiwanie zdjęć 27
 - wyświetlacz
 - ikony 15
 - tryb uśpienia 15
 - zmiana jednostek miar 194
 - zmiana języka 194
 - wyczka RJ-45 41
 - wzorzec dzwonienia 69
- Z**
- zaawansowane ustawienia sieciowe 55
 - zabezpieczenia
 - adapter Bluetooth 34
 - Bluetooth 65
 - rozwiązywanie problemów 48
 - sieć, klucz WEP 43, 48
 - zablokowana głowica drukująca 195
 - zacięcia papieru 90
 - zamawianie
 - kasety z atramentem 183
 - tusz 183
 - zapisywanie
 - faksy w pamięci 155
 - zdjęcia na komputerze 121
 - zeskanowany obraz 131
 - zaplanowane wysyłanie faksu 149
 - zatrzymanie
 - faksowanie 164
 - kopij 144
 - skanowanie 134
 - zadanie drukowania 110
 - zdjęcia
 - atrament rozpryskuje się 226
 - brak 287
 - dodawanie efektu koloru 122
 - dodawanie klatki 122
 - drukowanie bez obramowania 101
 - drukowanie na papierze fotograficznym 101
 - edycja zeskanowanych 132
 - efekt czerwonych oczu, usuwanie 122
 - e-mail 120
 - faks 150
 - jasność, ustawianie 122
 - obracać 123
 - odwrócenie poziome 122
 - powiększanie 123
 - przycinanie 123
 - udostępnianie 120
 - wysyłanie za pomocą HP Photosmart 120
 - zdjęcia bez obramowania
 - drukowanie 101
 - zdjęcia bez obramowania 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
 - drukowanie 101
 - zdjęcia bez obramowań
 - kopia ma obramowanie 238
 - niewłaściwe przycięcie 238
 - zdjęcie
 - photosmart express, menu 16
 - zmniejszanie faksu 160
- Ż**
- źródło konfiguracji 62
 - źródło konfiguracji (802.3 przewodowe) 61

