



Tlačiareň radu HP Latex 300

Používateľská príručka

Vydanie 5

© 2016 – 2020 HP Development Company, L.P.

### **Právne upozornenia**

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

V záruke dodanej spolu s produktmi a službami spoločnosti HP sú uvedené výlučne vyhlásenia o záruke týkajúce sa týchto produktov a služieb. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.

### **Ochranné známky**

Microsoft® a Windows® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA.

---

# Obsah

<b>1 Úvod</b> .....	<b>1</b>
Vitajte pri svojej tlačiarni .....	2
Modely tlačiarnie .....	2
Dokumentácia .....	3
Bezpečnostné opatrenia .....	3
Hlavné súčasti tlačiarnie .....	9
Predný panel .....	12
HP Latex Mobile .....	21
Vstavaný webový server .....	24
Pokyny týkajúce sa pripojenia a softvéru .....	30
Rozšírená konfigurácia siete .....	32
Zapnutie a vypnutie tlačiarnie .....	39
Reštartovanie tlačiarnie .....	40
<b>2 Užitočné prepojenia</b> .....	<b>41</b>
Pomoc .....	41
<b>3 Manipulácia so substrátom a riešenie problémov so substrátom</b> .....	<b>43</b>
Prehľad .....	45
Pórovité substráty .....	49
Nasunutie kotúča na os cievky .....	50
Vloženie kotúča do tlačiarnie .....	55
Zberač atramentu (len model 365 a 375) .....	58
Príslušenstvo na vkladanie (len model 365 a 375) .....	62
Asistované ručné vloženie .....	66
Držiaky hrán .....	68
Vloženie odstrihnutého hárka do tlačiarnie .....	70
Vytiahnutie kotúča z tlačiarnie .....	71
Navíjacia cievka .....	72
Obojstranná tlač (len model 365 a 375) .....	80
Zobrazenie informácií o substráte .....	82
Zmena šírky substrátu a polohy pravej hrany .....	82
Sledovanie dĺžky substrátu .....	82
Odrezanie substrátu .....	83

Obídanie bezpečnosti spúšťania úlohy .....	83
Skladovanie substrátu .....	83
Substrát nemožno úspešne vložiť .....	83
Substrát na nesprávnom mieste .....	84
Substrát sa zasekol .....	84
Substrát je zdeformovaný alebo zvltný .....	87
Substrát sa scvrkol alebo roztiahol .....	87
Substrát je zdeformovaný do oblúka .....	88
Substrát sa lepí a spôsobuje škvry a praskliny .....	89
Automatická rezačka nefunguje .....	89
Zaseknutie substrátu na navíjacej cievke .....	90
Navíjacia cievka nenavíja .....	90
<b>4 Nastavenia substrátu .....</b>	<b>91</b>
Predvoľby substrátu .....	92
Online vyhľadávanie .....	92
HP Media Locator .....	94
Bežné predvoľby .....	95
Klonovanie predvoľby substrátu .....	95
Úprava predvoľby substrátu .....	96
Pridanie nového substrátu .....	97
Odstránenie predvoľby substrátu .....	102
Rýchlejšia tlač .....	102
Kalibrácia farieb .....	102
Farebná jednotnosť na rozličných tlačiarňach (365, 375) .....	107
Profily ICC .....	107
Vylepšenie jednotnosti farieb pri dláždení .....	108
<b>5 Riešenie problémov s kvalitou tlače .....</b>	<b>111</b>
Všeobecné rady týkajúce sa tlače .....	112
Aplikácia Quick Solutions (Rýchle riešenia) (len model 365 a 375) .....	112
Zlepšenie kvality tlače .....	113
Najčastejšie problémy s kvalitou tlače .....	119
<b>6 Atramentový systém .....</b>	<b>130</b>
Atramentové kazety .....	131
Tlačové hlavy .....	131
Kazeta údržby .....	132
Núdzový režim .....	132
<b>7 Údržba hardvéru .....</b>	<b>134</b>
Tipy k atramentovému systému .....	135
Údržba atramentových kaziet .....	135

Výmena atramentovej kazety .....	135
Nemožno vložiť atramentovú kazetu .....	139
Čistenie (obnovenie) tlačových hláv .....	139
Zarovnanie tlačových hláv .....	140
Na prednom paneli sa zobrazuje odporúčanie znova nasadiť alebo vymeniť tlačovú hlavu .....	142
Výmena tlačovej hlavy .....	142
Nemožno vložiť tlačovú hlavu .....	148
Čistenie elektrických kontaktov na tlačovej hlave .....	149
Výmena kazety údržby .....	153
Nemožno vložiť kazetu údržby .....	156
Čistenie a mazanie vodidla vozíka .....	156
Čistenie pásika kódovača .....	158
Čistenie platne .....	159
Čistenie okienka senzora posunu substrátu .....	161
Čistenie vonkajšej strany tlačiarne .....	161
Premiestnenie alebo uskladnenie tlačiarne .....	161
Servisná údržba .....	162
<b>8 Aktualizácia firmvéru .....</b>	<b>163</b>
Aktualizácia firmvéru pomocou jednotky USB flash .....	163
Aktualizácia firmvéru pomocou vstavaného webového servera .....	164
Automatické aktualizácie firmvéru .....	164
<b>9 Príslušenstvo .....</b>	<b>165</b>
Objednanie spotrebného materiálu atramentu .....	165
Objednanie príslušenstva .....	167
<b>10 Riešenie ostatných problémov .....</b>	<b>168</b>
Tlačiareň nemôže získať adresu IP .....	169
Nemožno otvoriť vstavaný webový server .....	169
Tlačiareň netlačí .....	170
Softvérový program sa počas vytvárania tlačovej úlohy spomalil alebo zastavil .....	170
Tlačiareň sa zdá pomalá .....	170
Chyba pri komunikácii medzi počítačom a tlačiarňou .....	171
Nefunguje pripojenie k službám, ako sú napríklad aktualizácia firmvéru, online vyhľadávanie alebo program	
Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne .....	171
Kódy chýb na prednom paneli .....	172
<b>11 Parametre tlačiarne .....</b>	<b>179</b>
Funkčné parametre .....	180
Fyzické parametre .....	181
Parametre pamäte .....	181
Parametre napájania .....	182

Ekologické parametre .....	182
Parametre pracovného prostredia .....	182
Akustické parametre .....	183
<b>Príloha A Súhrn bežných problémov s tlačou .....</b>	<b>184</b>
<b>Slovník použitých pojmov .....</b>	<b>187</b>
<b>Register .....</b>	<b>190</b>

---

# 1 Úvod

- [Vitajte pri svojej tlačiarni](#)
- [Modely tlačiarnie](#)
- [Dokumentácia](#)
- [Bezpečnostné opatrenia](#)
- [Hlavné súčasti tlačiarnie](#)
- [Predný panel](#)
- [HP Latex Mobile](#)
- [Vstavaný webový server](#)
- [Pokyny týkajúce sa pripojenia a softvéru](#)
- [Rozšírená konfigurácia siete](#)
- [Zapnutie a vypnutie tlačiarnie](#)
- [Reštartovanie tlačiarnie](#)

## Vitajte pri svojej tlačiarňi

Vaša tlačiareň je farebná atramentová tlačiareň navrhnutá na tlač vysokokvalitných obrázkov na flexibilný substrát. Niektoré hlavné funkcie tlačiarne sú opísané nižšie:

- Latexové atramenty na báze vody bez zápachu v šiestich farbách a optimalizátor
- 775 ml atramentové kazety (3-litrové kazety pre tlačiareň 375)
- Kvalitná tlač s ostrosťou, plynulé prechody a jemné detaily v skutočnom rozlíšení 1200 dpi
- Trvalá a opakovateľná kvalita tlače pri každej rýchlosti tlače
- Výtlačky sú úplne suché a pripravené na dohotovenie a doručenie
- Tlač na širokej palete substrátov vrátane väčšiny substrátov s nízkou cenou, substrátov bez povrchovej úpravy a substrátov vhodných pre rozpúšťadlá
- K dispozícii je paleta substrátov recyklovateľných spoločnosťou HP
- Zvážte nelaminované použitie s odolnosťou voči poškrabaniu, ktorá je porovnateľná s ťažko rozpustnými atramentami na SAV a PVC baneroch
- Trvácne výtlačky so stálosťou obrazu v exteriéroch až tri roky bez laminátovania a päť rokov s laminátovaním
- Stovky okamžite použiteľných predvolieb substrátu, ktoré sú ľahko dostupné

Na odoslanie tlačových úloh do tlačiarne potrebujete softvér Raster Image Processor (RIP), ktorý treba spustiť v osobitnom počítači. Softvér RIP je k dispozícii od mnohých rôznych spoločností.

## Modely tlačiarne

	HP Latex 315	HP Latex 335	HP Latex 365	HP Latex 375
Dodávané spolu s tlačiarňou		Navíjacia cievka HP Latex, 64 palcov	Navíjacia cievka HP Latex, 64 palcov	Navíjacia cievka HP Latex, 64 palcov
	2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 54 palcov (vrátane adaptéra cievky z 2 palcov na 3 palce)	2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov (vrátane adaptéra cievky z 2 palcov na 3 palce)	3-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov	3-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov
			Príslušenstvo na vkladanie substrátov pre HP Latex	Príslušenstvo na vkladanie substrátov pre HP Latex
	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500
	FlexiPRINT HP Basic Edition	FlexiPRINT HP Basic Edition		
			Zberač atramentu pre HP Latex 300/500 (vrátane ochrany výstupnej platne)	Zberač atramentu pre HP Latex 300/500 (vrátane ochrany výstupnej platne)



	HP Latex 315	HP Latex 335	HP Latex 365	HP Latex 375
Voliteľné príslušenstvo	54-palcová navijacia cievka HP Latex 300 (vrátane 2-palcovej cievky s 3-palcovým adaptérom a súpravou na variabilné predné pnutie)			
	2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 54 palcov (vrátane adaptéra cievky z 2 palcov na 3 palce)	2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov (vrátane adaptéra cievky z 2 palcov na 3 palce)	2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov (vrátane adaptéra cievky z 2 palcov na 3 palce)	2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov (vrátane adaptéra cievky z 2 palcov na 3 palce)
		3-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov	3-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov	3-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov
	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500	Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500
			Zberač atramentu pre HP Latex 300/500 (vrátane spotrebného materiálu)	Zberač atramentu pre HP Latex 300/500 (vrátane spotrebného materiálu)
Spotrebný materiál	Tlačové hlavy HP 831 Latex (1 súprava v balení)	Tlačové hlavy HP 831 Latex (1 súprava v balení)	Tlačové hlavy HP 831 Latex (1 súprava v balení)	Tlačové hlavy HP 831 Latex (1 súprava v balení)
	Atramentové kazety HP 831 Latex	Atramentové kazety HP 831 Latex	Atramentové kazety HP 831 Latex	Atramentové kazety HP 831 Latex
				3-litrové atramentové kazety HP 871 Latex
	Kazeta údržby HP 831 Latex (1 kus v balení)	Kazeta údržby HP 831 Latex (1 kus v balení)	Kazeta údržby HP 831 Latex (1 kus v balení)	Kazeta údržby HP 831 Latex (1 kus v balení)

## Dokumentácia

Nasledujúce dokumenty je možné prevziať z adresy <http://www.hp.com/go/latex300/manuals/>:

- Úvodné informácie
- Pokyny k montáži tlačiarne
- Používateľská príručka
- Právne informácie
- Obmedzená záruka

Obrázky kódu QR (Quick Response) nachádzajúce sa v niektorých častiach tejto používateľskej príručky poskytujú prepojenia na ďalšie videonávody k jednotlivým témam. Príklad takéhoto obrázka nájdete v časti [Hlavné súčasti tlačiarne na strane 9](#).

## Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tlačiarne si prečítajte nasledujúce preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré vám pomôžu používať toto zariadenie bezpečným spôsobom.

Očakáva sa, že ste absolvovali vhodné technické školenie a máte dostatočné skúsenosti nevyhnutné na uvedenie si rizík, ktorým môžete byť vystavení pri vykonávaní úloh. Na minimalizovanie nebezpečenstva hroziaceho vám aj iným osobám vykonajte príslušné opatrenia.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

Vnútri tlačiarne sa nenachádzajú žiadne súčasti podliehajúce servisným službám operátora okrem tých, na ktoré sa vzťahuje program vlastnej opravy zákazníkom od spoločnosti HP (pozrite stránku <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Servis ďalších súčastí zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.

V nasledujúcich prípadoch vždy vypnite tlačiareň a zavolajte servisnému pracovníkovi:

- napájací kábel alebo zástrčka je poškodená,
- kryty modulov ošetrovania sú poškodené,
- tlačiareň sa poškodila dôsledkom nárazu,
- došlo k mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu krytu,
- do tlačiarne prenikla kvapalina,
- z tlačiarne vychádza dym alebo nezvyčajný zápach,
- tlačiareň spadla, prípadne sa poškodil modul ošetrovania,
- tlačiareň nefunguje normálnym spôsobom.

V nasledujúcich situáciách tlačiareň vždy vypnite:

- nastala búrka,
- došlo k výpadku energie.

Venujte špeciálnu starostlivosť zónam označeným štítkami s varovaním.

## Riziko úrazu elektrickým prúdom

**VAROVANIE!** Interné obvody zón ošetrovania, výstupný sušič, ohrievače tlačovej zóny a vstavané zdroje napájania sú pri prevádzke pod nebezpečným napätím, ktoré spôsobuje smrť alebo vážne poranenia.

S tlačiarňou sa používajú dva napájacie káble. Skôr než začnete s údržbou tlačiarne, odpojte oba napájacie káble.

Ak chcete predísť riziku úrazu elektrickým prúdom, zohľadnite nasledujúce odporúčania:

- Tlačiareň musí byť zapojená len do uzemnených zásuviek elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa o demontáž modulov ošetrovania.
- Neskladajte ani neotvárajte žiadne zatvorené kryty či zástrčky systému.
- Nevkladajte žiadne predmety cez otvory do tlačiarne.

## Tepelné riziko

Podsystemy ošetrovania tlačiarne fungujú pri vysokej teplote a dotýkanie sa ich môže spôsobiť popálenie. Ak sa chcete vyhnúť poraneniu osôb, vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia.

- Nedotýkajte sa vnútorných krytov zón ošetrovania tlačiarne.
- V prípade uviaznutia substrátu pred prístupom do internej zóny ošetrovania a výstupnej platne nechajte tlačiareň vychladnúť.
- Pred vykonaním údržby nechajte tlačiareň vychladnúť.

## Riziko požiaru

Podsystemy ošetrovania tlačiarne fungujú pri vysokej teplote.

Ak chcete predísť riziku požiaru, vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia.

- Zákazník nesie zodpovednosť za splnenie požiadaviek tlačiarne a požiadaviek elektrického zapojenia podľa miestnych zákonov krajiny, kde sa zariadenie inštaluje. Používajte zdroj napájania s napätím uvedeným na výrobnom štítku.
- Napájacie káble zapájajte do vyhradených elektrických sietí, pričom každá musí byť chránená prerušovačom rozvetveného obvodu podľa informácií v dokumentácii týkajúcej sa prípravy miesta použitia. Na pripojenie oboch napájacích káblov nepoužívajte predlžovací kábel (premiestniteľný uzáver napájania).
- Používajte len napájacie káble dodané spoločnosťou HP s tlačiarňou. Nepoužívajte poškodený napájací kábel. Napájacie káble nepoužívajte s inými produktmi.
- Nevkladajte žiadne predmety cez otvory do tlačiarne.
- Dávajte pozor, aby ste do tlačiarne nevyliali kvapaliny. Po vyčistení a pred opätovným používaním tlačiarne skontrolujte, či sú všetky súčasti suché.
- Nepoužívajte aerosólové produkty s obsahom zápalných plynov vnútri ani v okolí tlačiarne. Tlačiareň nepoužívajte vo výbušnom prostredí.
- Neblokujte ani nezakrývajte otvory tlačiarne.
- Nepokúšajte sa o demontáž alebo úpravu modulov ošetrovania.
- Dbajte na to, aby sa nepresiahla prevádzková teplota substrátu odporúčaná výrobcom. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, vyžiadajte si ich od výrobcu. Nevkladajte substráty, ktoré nemožno používať pri prevádzkovej teplote nad 125 °C (257 °F).
- Nevkladajte substráty schopné samovznietenia pri teplote nižšej ako 250 °C (482 °F). Ak tieto údaje nie sú dostupné, na proces tlačenia treba dohliadať nepretržite. Prečítajte si nasledujúcu poznámku.



**POZNÁMKA:** Testovacia metóda založená na norme EN ISO 6942:2002 týkajúcej sa *vyhodnotenia materiálov a materiálových skupenstiev vystavených zdroju sálavého tepla, metóda B*. Testovacie podmienky na určenie teploty, pri ktorej sa substrát vznieti (oheň alebo žiara), boli: Hustota tepelného toku 30 kW/m<sup>2</sup>, medený kalorimeter, termočlánok typu K.

## Riziko poranenia mechanickými súčastami

V tlačiarňi sa nachádzajú pohyblivé súčasti, ktoré môžu spôsobiť poranenie. Ak sa chcete vyhnúť poraneniu osôb, pri práci v blízkosti tlačiarne vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia.

- Nedovoľte, aby sa pohyblivé súčasti tlačiarne dostali do kontaktu s oblečením alebo časťami tela.
- Nenoste retiazky, náramky ani iné visiace predmety.

- Ak máte dlhé vlasy, zopnite ich, aby sa nedostali do tlačiarne.
- Dbajte na to, aby sa rukávy alebo rukavice nezachytili v pohyblivých súčiastiach tlačiarne.
- Nestojte blízko ventilátorov, aby ste sa neporanili a aby sa neovplyvnila kvalita tlače (bránením prúdeniu vzduchu).
- Nedotýkajte sa prevodov ani pohybujúcich sa kotúčov pri tlači.
- Tlačiareň nepoužívajte s nesprávne umiestnenými krytmi.

## Riziko svetelného žiarenia

Z osvetlenia tlačovej zóny je vyžarované svetlo. Toto osvetlenie je v súlade s požiadavkami vyňatej skupiny v rámci normy IEC 62471:2006 týkajúcej sa *fotobiologickej bezpečnosti svetelných zdrojov a svetelných systémov*. Odporúča sa však nepozerať priamo do zapnutých svietidiel. Neupravujte modul.

## Chemické ohrozenie

Pozrite si karty bezpečnostných údajov dostupné na stránke <http://www.hp.com/go/msds>, aby ste zistili, aké chemické zložky obsahuje váš spotrebný materiál. Malo by byť zabezpečené dostatočné vetranie, aby sa zaistilo vhodné riadenie možných únikov týchto látok do vzduchu. Ak potrebujete poradiť, aké opatrenia sú vhodné pre vaše prostredie, obráťte sa na odborníka na klimatizáciu alebo predpisy EHS. Podrobnejšie informácie nájdete v častiach Vetranie a Klimatizácia v Sprievodcovi prípravou miesta používania, ktorý je k dispozícii na adrese <http://www.hp.com/go/latex300/manuals/>.

## Vetranie

Uistite sa, že miestnosť, v ktorej je systém nainštalovaný, splňa miestne pokyny a predpisy týkajúce sa prostredia, zdravia a bezpečnosti (EHS).

Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie, aby sa zaistila vhodná regulácia možnej expozície. Prečítajte si karty bezpečnostných údajov dostupné na stránke <http://www.hp.com/go/msds>, aby ste zistili, aké chemické zložky obsahujú atramenty. Úrovně niektorých látok vo vašom prostredí závisia od premenných pracovného priestoru, ktoré ovládate vy, ako sú napríklad veľkosť miestnosti, výkon vetrania a dĺžka používania zariadenia. Ak potrebujete poradiť, aké opatrenia sú vhodné pre vaše prostredie, obráťte sa na odborníka na predpisy EHS.

## Klimatizácia

Okrem vetrania čerstvým vzduchom na zabránenie zdravotným rizikám zväzťe udržiavanie dobrého prostredia v pracovnom priestore zaistením klimatických prevádzkových podmienok uvedených v tomto dokumente (pozrite si časť [Parametre pracovného prostredia na strane 182](#)), ktoré zabránia nepohodliu operátora a nesprávnej funkcii zariadenia. Klimatizácia v pracovnej oblasti by mala zohľadňovať tvorbu tepla zo zariadenia. Rozptyl energie tlačiarne je obvykle:

- 2,2 kW pre tlačiareň HP Latex 315
- 2,6 kW pre tlačiareň HP Latex 335
- 4,6 kW pre tlačiarne HP Latex 365 a 375

Klimatizácia by mala byť v súlade s miestnymi environmentálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými pokynmi a predpismi (EHS).

---

**⚠ UPOZORNENIE:** Z klimatizačných jednotiek by nemal fúkať vzduch priamo na tlačiareň.

---

## Riziko poranenia ťažkými substrátmi

Špeciálne opatrne manipulujte s ťažkými substrátmi, aby ste sa vyhli poraneniu osôb.

- Na manipuláciu s kotúčmi ťažkých substrátov môže byť treba viacero osôb. Dávajte pozor, aby ste predišli natiahnutiu svalov alebo poraneniu chrbtice.
- Skúste použiť zdvižný vidlicový alebo paletový vozík, prípadne iné manipulačné zariadenie.
- Pri manipulácii s kotúčmi ťažkých substrátov majte oblečený ochranný odev vrátane číziem a rukavíc.

## Manipulácia s atramentom




Spoločnosť HP odporúča nosiť pri manipulácii so súčasťami atramentového systému rukavice.

## Výstrahy a varovania

V príručke sú použité nasledujúce symboly, ktoré slúžia na správne používanie tlačiarne a ochranu tlačiarne pred poškodením. Postupujte podľa pokynov označených týmito symbolmi.

- ⚠ **VAROVANIE!** V prípade, že nie sú pokyny označené týmto symbolom dodržané, môže dôjsť k závažnému poraneniu osôb alebo smrti.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** V dôsledku nedodržania pokynov označených týmto symbolom môže dôjsť k menšiemu poraneniu používateľa alebo poškodeniu tlačiarne.
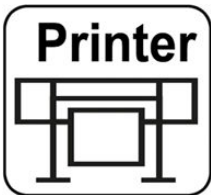
## Výstražné štítky

Štítk	Vysvetlenie
	Štítk tlačiarne. Slúži na identifikáciu napájacieho kábla tlačiarne.
	Štítk ošetrenia. Slúži na identifikáciu napájacieho kábla ošetrenia.
	<p>Riziko úrazu elektrickým prúdom. Vyhrievacie moduly pracujú pod nebezpečným napätím. Pred vykonaním servisu odpojte zdroj napájania.</p> <p><b>UPOZORNENIE:</b> Dvoj pól. Prúdový chránič.</p> <p>Zariadenie možno zapojiť len do uzemnených zásuviek elektrickej siete. Servis zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Pred začatím údržby odpojte všetky napájacie káble. Vnútri tlačiarne sa nenachádzajú žiadne súčasti podliehajúce servisným službám operátora.</p> <p>Pred začatím si prečítajte a postupujte podľa prevádzkových a bezpečnostných pokynov. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci rozsahu menovitého napätia tlačiarne. Tlačiareň môže vyžadovať až dve vyhradené elektrické siete.</p> <p>Tento štítk je umiestnený na e-škatiuli.</p>

Štítok	Vysvetlenie
	<p>Riziko popálenia. Nedotýkajte sa zóny ošetrovania ani výstupnej platne tlačiarne. Mohli by byť horúce.</p> <p>Tento štítok je umiestnený na module ošetrovania.</p>
	<p>Riziko úrazu uväznením prstov. Nedotýkajte sa pohyblivých ozubených koliesok.</p> <p>Tieto štítky sú umiestnené na zadnej strane tlačiarne, jeden na ozubenom koliesku vstupu substrátu a druhý na ozubenom koliesku navíjacej cievky (len modely 335, 365 a 375).</p>
	<p>Pohyblivá súčasť. Držte sa ďalej od pohyblivého vozíka tlačovej hlavy. Pri tlači sa vozík tlačovej hlavy pohybuje smerom dopredu a dozadu cez substrát.</p> <p>Tento štítok je umiestnený na zadnej strane okna vozíka, za plastom.</p>
	<p>Pri manipulácii s kazetou údržby, valcom a zberačom atramentu odporúčame používať rukavice.</p> <p>Tento štítok je umiestnený na kazete údržby.</p>
	<p>Riziko úrazu elektrickým prúdom. Vyhrievacie moduly pracujú pod nebezpečným napätím. Pred začatím s údržbou odpojte všetky zdroje napájania.</p> <p>Tento štítok je umiestnený v priestore PCA ovládania ošetrovania. Len pre servisného technika.</p>
	<p>Riziko úrazu elektrickým prúdom. S tlačiarňou sa používajú dva vstupné napájacie káble. Zdroje napájania pracujú pod nebezpečným napätím. Pred začatím údržby odpojte všetky napájacie káble.</p> <p>Tento štítok je umiestnený vo vnútri (len v modeli 365 a 375), blízko priestoru ohrevu cievky tlačovej zóny medzi ventilátormi. Len pre servisného technika.</p>

## Štítk

## Vysvetlenie



Nebezpečné pohyblivé súčasti. Rotujúce čepele ventilátora. Nesiahajte sem rukami.

Tieto štítky sa nachádzajú vo vnútri, pri vyhrievacích ventilátoroch tlačovej zóny (len model 365 a 375), jeden je umiestnený blízko vzduchového ventilátora a druhý blízko aerosólového ventilátora. Len pre servisného technika.



Nebezpečná oblasť. Vyhrievacie moduly pracujú pod nebezpečným napätím.

Riziko úrazu elektrickým prúdom. So zariadením sa používajú dva vstupné napájacie káble. Pred začatím údržby odpojte všetky napájacie káble. Zdroje napájania pracujú pod nebezpečným napätím.

Dvoj pólový prúdový chránič.

Zariadenie možno zapojiť len do uzemnených zásuviek elektrickej siete.

Tento štítk je umiestnený v priestore skenovania a riadenia vzduchového ohrievania (len model 365 a 375). Len pre servisného technika.



**POZNÁMKA:** Konečné umiestnenie štítkov a ich veľkosť sa na tlačiarňi môžu mierne líšiť, ale vždy sú viditeľné a blízko oblasti s možnými rizikom.


## Hlavné súčasti tlačiarne



Hore znázornený obrázok je kód QR obsahujúci prepojenie na video; pozrite časť [Dokumentácia na strane 3](#).

Hlavné súčasti tlačiarne sú znázornené na nasledujúcich zobrazeniach tlačiarne.


## Pohľad spredu

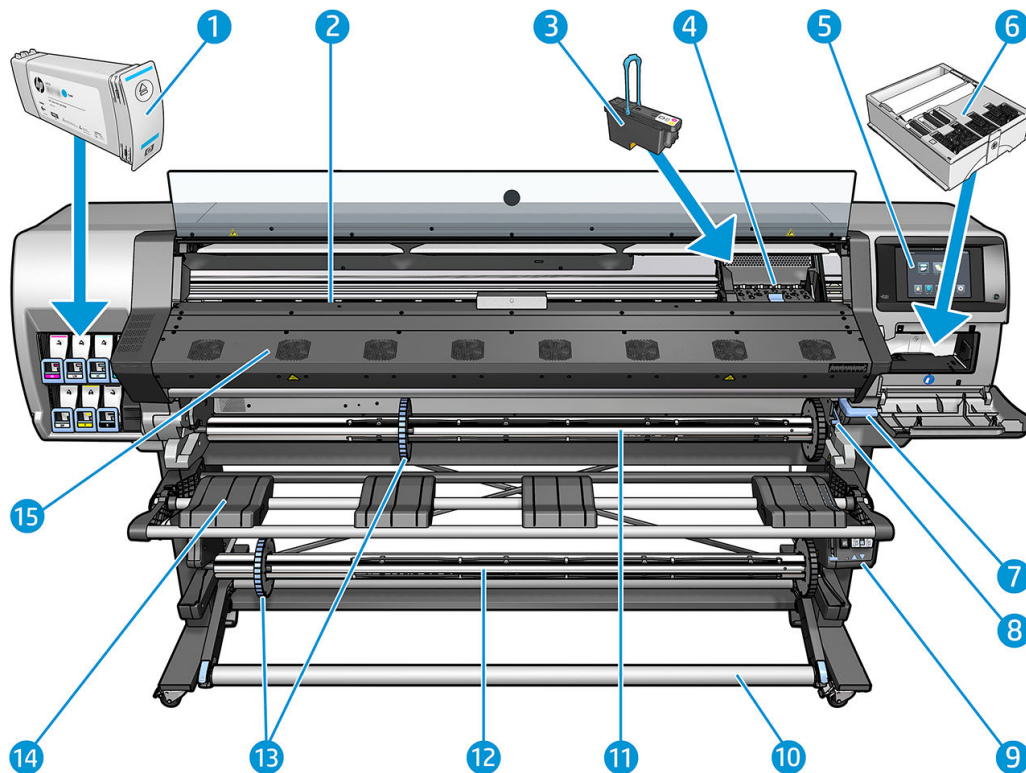

1. Atramentová kazeta
2. Platňa
3. Tlačová hlava
4. Vozík tlačovej hlavy
5. Predný panel
6. Kazeta údržby
7. Páčka prítlaku substrátu
8. Páčka uzamknutia cievky
9. Motor navíjacej cievky
10. Napínacia tyč
11. Cievka
12. Navíjacia cievka
13. Zarážka cievky
14. Podávacia platňa
15. Modul ošetrovania




## Pohľad zozadu

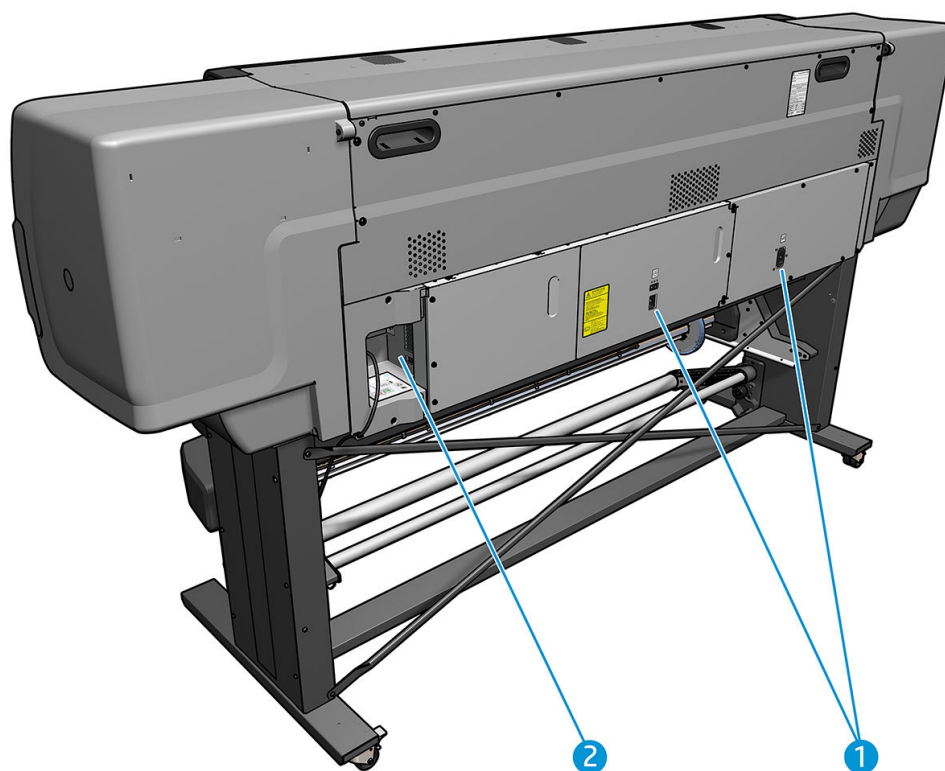

1. Vypínač napájania a napájacia zásuvka
2. Zásuvky na komunikačné káble a voliteľné príslušenstvo

## Motor navíjacej cievky

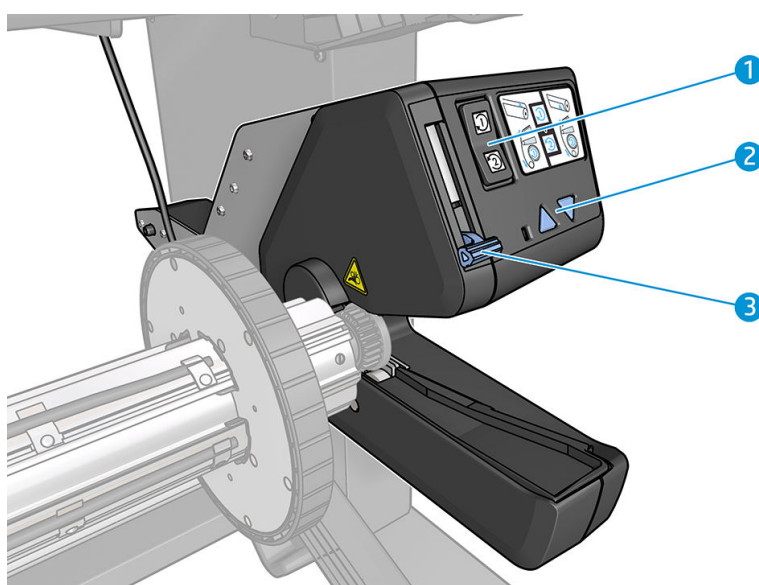

1. Prepínač smeru navíjania
2. Tlačidlá ručného navíjania
3. Páčka navíjacej cievky

## Príslušenstvo na vkladanie




Príslušenstvo na vkladanie pomáha vložiť určité druhy substrátu, ktoré by sa bez neho vkladali len ťažko. Pozrite časť [Príslušenstvo na vkladanie \(len model 365 a 375\) na strane 62](#).

## Predný panel


### Zoznámenie s predným panelom

Predný panel je dotyková obrazovka s grafickým používateľským rozhraním. Nachádza sa na prednej strane tlačiarne vpravo. Umožňuje úplné ovládanie tlačiarne: pomocou predného panela môžete zobrazíť informácie o tlačiarňi, zmeniť nastavenia tlačiarne, vykonávať kalibrácie a testy atď. Na prednom paneli sa v prípade potreby zobrazujú aj upozornenia (výstrahy a chybové hlásenia).


Hlavná obrazovka HP Latex 315/335

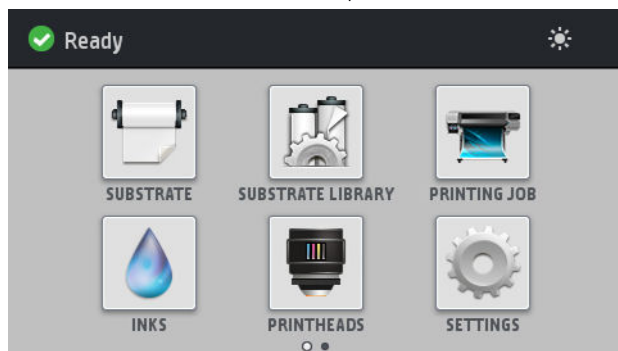

Hlavná obrazovka HP Latex 365/375

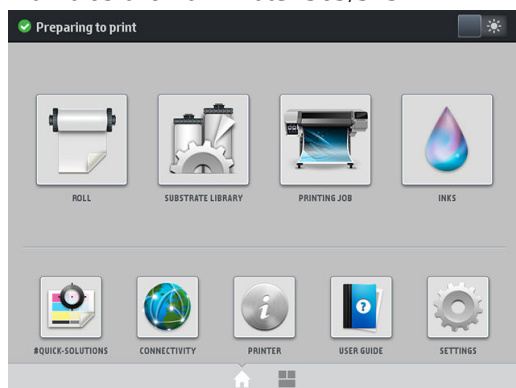

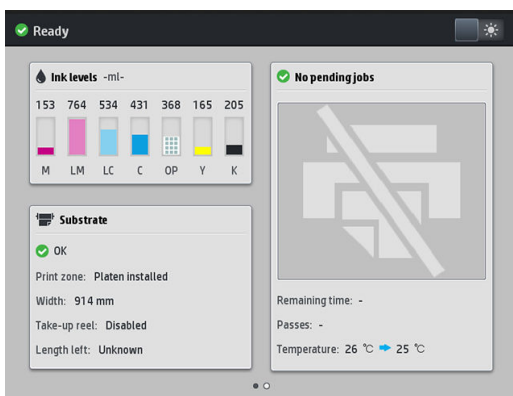





Potiahnutím obrazovky prstom smerom doľava sa dostanete na ďalšiu hlavnú obrazovku. Je na nej zobrazený súhrn stavu atramentových kaziet, substrátu a aktuálnej tlačovej úlohy.



Veľká stredná časť predného panela slúži na zobrazovanie dynamických informácií a ikon. Na ľavej a pravej strane môžete v rôznom čase vidieť až šesť stálych ikon. Zvyčajne sa nezobrazujú všetky súčasne.


### Stále ikony na ľavej a pravej strane






- Stlačením ikony  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Stlačením ikony  zobrazíte pomocníka aktuálnej obrazovky.
- Stlačením ikony  prejdete na predchádzajúcu položku.
- Stlačením ikony  prejdete na nasledujúcu položku.
- Stlačením ikony  prejdete na naposledy zobrazenú obrazovku. Týmto krokom sa nezrušia žiadne zmeny vykonané na aktuálnej obrazovke.
- Stlačením ikony  zrušíte aktuálny proces.






### Dynamické ikony na domovskej obrazovke


Nasledujúce položky sa zobrazujú len na domovskej obrazovke.

- Vľavo hore na obrazovke sa nachádza hlásenie ukazujúce stav tlačiarne alebo aktuálne najdôležitejšiu výstrahu. Stlačením tohto hlásenia zobrazíte zoznam všetkých aktuálnych výstrah. Ikony vedľa jednotlivých výstrah znázorňujú stupeň ich závažnosti. Stlačením výstrahy sa dostanete k pomoci s riešením problému.



- Vpravo hore môžete stlačiť ikonu  a zapnúť tak alebo vypnúť osvetlenie tlačovej zóny.
- Stlačením ikony  zobrazíte stav substrátu a môžete vykonávať úkony manipulácie so substrátom.
- Stlačením ikony  otvoríte Knižnicu substrátov a budete mať k dispozícii obsah knižnicu s predvoľbami substrátu umiestnenú na internete.
- Stlačením ikony  zobrazíte informácie o práve prebiehajúcej tlačovej úlohe.
- Stlačením ikony  zobrazíte stav dodávky atramentu a vykonávate úkony s atramentovou kazetou a tlačovou hlavou.

- Stlačením ikony  vyhladáte rýchle riešenia problémov pri tlači.
- Stlačením ikony  zobrazíte stav siete a pripojenia na internet a meníte súvisiace nastavenia.
- Stlačením ikony  zobrazíte informácie o tlačiarňi.
- Stlačením ikony  otvoríte pomocníka.
- Stlačením ikony  zobrazíte a zmeníte bežné nastavenia tlačiarnie.





Ak tlačiareň necháte určitý čas v nečinnosti, prejde do režimu spánku a displej predného panela sa vypne. Ak chcete zmeniť čas, ktorý uplynie pred prechodom do režimu spánku, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Sleep mode wait time** (Čas čakania na režim spánku). Čas môžete nastaviť na 5 až 240 minút. Predvolený čas je 25 minút.

Pri akomkoľvek úkone vykonanom v tlačiarňi zvonku sa tlačiareň prebudí zo spánku a zapne sa displej predného panela.

Informácie o špecifickom používaní predného panela nájdete v tejto príručke.

## Zmena jazyka predného panela

Existujú dva spôsoby, ako zmeniť jazyk, ktorý sa používa v ponukách a hláseniach predného panela.


- Ak rozumiete aktuálnemu jazyku predného panela, prejdite na predný panel, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Language** (Jazyk).
- Ak nerozumíte aktuálnemu jazyku predného panela, najprv vypnite tlačiareň. Zapnite tlačiareň. Keď sa objaví ikona , stlačte ju a niekoľko sekúnd podržte. Keď sa na prednom paneli objavia všetky ikony, stlačte ikonu  a potom ikonu . Predný panel krátko zabliká.

Ak už použijete ktorýkoľvek spôsob, na prednom paneli by sa teraz mala zobrazíť ponuka výberu jazyka.




Stlačte názov svojho preferovaného jazyka.


## Zobrazenie a nastavenie dátumu a času

Ak chcete zobrazíť alebo nastaviť dátum a čas tlačiarne, prejdite na predný panel, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Date and time options** (Možnosti dátumu a času).

## Nastavenie nadmorskej výšky


Ak tlačiareň používate v nadmorskej výške viac ako 500 m, prejdite na predný panel, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Select altitude** (Vybrať nadmorskú výšku) a nastavte prevádzkovú nadmorskú výšku tlačiarne.

## Nastavenie doby pred uvedením do pohotovostného režimu


Ak neexistujú ďalšie tlačové úlohy alebo chcete vopred zohriať tlačiareň (možnosť **Prepare printing** (Príprava na tlač) v softvéri RIP), ohrievače ošetrenia tlačiarne ostanú na určený čas zapnuté pri stanovenej teplote v prípade, keď príde ďalšia úloha alebo chcete zabrániť problému s kvalitou tlače, ktorý môže vzniknúť v dôsledku nesprávnej teploty v zóne tlače. Ak chcete vybrať, ako dlho ostanú ohrievače v tejto situácii zapnuté, prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Curing standby duration** (Trvanie pohotovostného režimu ošetrenia). Môžete vybrať 5 až 120 minút.

Teplota ošetrenia počas tejto doby pohotovostného režimu ošetrenia je tlačiarňou automaticky nastavená.


## Zmena nastavenia režimu spánku

Ak je tlačiareň zapnutá, ale určitý čas sa nepoužíva, automaticky prejde do režimu spánku s cieľom šetriť energiu. Predvolený interval doby čakania je 25 minút. Ak chcete zmeniť čas, po uplynutí ktorého tlačiareň prejde do režimu spánku, prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Sleep mode wait time** (Doba čakania na režim spánku). Požadovanú dobu čakania zadajte v minútach a potom stlačte tlačidlo **OK**.

## Zmena hlasitosti reproduktora

Ak chcete zmeniť hlasitosť reproduktora tlačiarne, prejdite na predný panel, stlačte ikonu , potom vyberte položky **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Speaker volume** (Hlasitosť reproduktora) a vyberte možnosť **Off** (Vypnutý), **Low** (Nízka) alebo **High** (Vysoká).


## Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvukové upozornenia tlačiarne, prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Enable audio alert** (Povoliť zvukové upozornenie) alebo **Disable audio alert** (Zakázať zvukové upozornenie). Zvukové upozornenia sú v predvolenom nastavení povolené.

## Zmena jas displeja predného panela


Ak chcete zmeniť jas displeja predného panela, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Display brightness** (Jas displeja) a potom posúvačom vyberte príslušnú hodnotu. Stlačením tlačidla **OK** uložte hodnotu.

## Zmena jednotiek miery

Ak chcete zmeniť jednotky miery, ktoré sa zobrazujú na prednom paneli, stlačte ikonu , potom stlačte položku **Setup** (Nastavenie) > **Front panel options** (Možnosti predného panela) > **Unit selection** (Výber jednotiek) a potom vyberte položku **English** (Anglické) alebo **Metric** (Metrické).

Jednotky miery možno zmeniť aj vo vstavanom webovom serveri. Pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#).

## Obnovenie nastavení od výrobcu


Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia tlačiarne od výrobcu, prejdite na predný panel, stlačte ikonu , a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Resets** (Obnovenie) > **Restore factory settings** (Obnoviť nastavenia od výrobcu). Pomocou tejto možnosti sa obnovia všetky nastavenia tlačiarne okrem nastavení siete Gigabit Ethernet a predvolieb substrátu.


## Kontrola stavu tlačiarne

Predný panel a vstavaný webový server zobrazujú stav tlačiarne, druh vloženého substrátu a atramentový systém.

## Kontrola stavu atramentových kaziet

Hladiny atramentu v atramentových kazetách možno zobraziť na domovskej obrazovke predného panela

pomocou ikony .

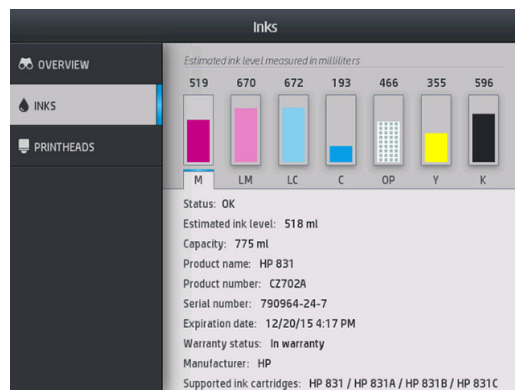

Ak potrebujete ďalšie podrobnosti o niektorej atramentovej kazete, stlačte obdĺžnik predstavujúci danú kazetu. Zobrazia sa nasledujúce informácie.

- Stav
- Odhadovaná úroveň atramentu
- Kapacita
- Názov produktu
- Číslo produktu
- Sériové číslo
- Dátum vypršania platnosti
- Stav záruky

- Výrobca
- Podporované atramentové kazety


Na prednom paneli sa môžu zobrazovať tieto hlásenia o stave atramentovej kazety:


- **OK:** kazeta pracuje správne, bez známych problémov.
- **Missing (Chýba):** v tlačiarni nie je žiadna kazeta alebo je k nej nesprávne pripojená.
- **Low (Nízka):** hladina atramentu je nízka.
- **Very low (Takmer prázdna):** hladina atramentu je veľmi nízka.
- **Empty (Prázdna):** kazeta je prázdna.
- **Reset (Znova nasadiť):** odporúča sa vybrať kazetu a znova ju vložiť.
- **Replace (Vymeniť):** odporúča sa vymeniť kazetu za novú.
- **Expired (Doba použiteľnosti uplynula):** uplynula doba použiteľnosti kazety.
- **Incorrect (Nesprávna):** kazeta je s touto tlačiarnou nekompatibilná. Hlásenie obsahuje zoznam kompatibilných kaziet.
- **Non-HP (Kazeta inej značky ako HP):** kazeta je použitá, znovu doplnená alebo falšovaná.

Stav atramentových kaziet možno zobrazíť aj vo vstavanom webovom serveri. Pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#).

## Kontrola stavu tlačovej hlavy

Tlačiareň kontroluje tlačové hlavy a vykonáva ich údržbu automaticky po každej tlači. Ak chcete získať ďalšie informácie o tlačových hlavách, postupujte podľa týchto krokov.

1. Na hlavnej obrazovke na prednom paneli stlačte ikonu  (HP Latex 365 a 375) alebo ikonu tlačovej hlavy (HP Latex 315 a 335).

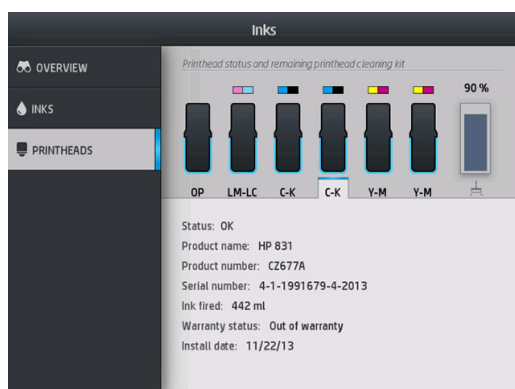

2. Vyberte tlačovú hlavu, o ktorej chcete zobrazíť informácie.
3. Na prednom paneli sa zobrazujú tieto informácie:
  - Stav
  - Názov produktu
  - Číslo produktu

- Sériové číslo
- Nízka úroveň atramentu
- Stav záruky
- Dátum inštalácie


Na prednom paneli sa môžu zobrazovať tieto hlásenia o stave tlačovej hlavy:

- **OK:** tlačová hlava pracuje správne bez známych problémov.
- **Missing** (Chýba): v tlačiarni nie je žiadna tlačová hlava, prípadne je v nej tlačová hlava nainštalovaná nesprávne.
- **Reseat** (Znova nasadiť): odporúča sa vybrať tlačovú hlavu a znova ju vložiť. Ak sa problém nevyrieši, vyčistite elektrické spoje (pozrite časť [Čistenie elektrických kontaktov na tlačovej hlave na strane 149](#)). Ak sa problém nevyrieši, tlačovú hlavu vymeňte za novú (pozrite časť [Výmena tlačovej hlavy na strane 142](#)).
- **Replace** (Vymeniť): tlačová hlava je chybná. Vymeňte tlačovú hlavu za funkčnú (pozrite časť [Výmena tlačovej hlavy na strane 142](#)).
- **Replacement incomplete** (Výmena nedokončená): proces výmeny tlačovej hlavy sa nedokončil úspešne, znova spustíte proces výmeny a nechajte ho úplne dokončiť.
- **Remove** (Vytiahnuť): tlačová hlava nie je vhodná na tlač touto tlačiarňou.
- **Non-HP ink** (Atrament inej značky ako HP): tlačovou hlavou prešiel atrament z použitej, znovu doplnenej alebo falšovanej atramentovej kazety. Podrobnosti o dôsledkoch záruky nájdete v dokumente o obmedzenej záruke dodanom spolu s tlačiarňou.

Na kontrolu stavu tlačovej hlavy a stavu záruky môžete použiť aj vstavaný webový server. Pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#).

## Kontrola systému súborov

Integritu systému súborov možno skontrolovať na pevnom disku tlačiarne a všetky chyby možno automaticky opraviť. Túto kontrolu odporúčame vykonať približne raz za šesť mesiacov alebo v prípade akýchkoľvek problémov so získaním prístupu k súborom na pevnom disku.

Ak chcete spustiť kontrolu systému súborov, prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom stlačte položku **Preventive maint. tasks** (Preventívne úlohy údržby) > **File system check** (Kontrola systému súborov).

Ak tlačiareň rozpozná poškodenie systému súborov, napríklad po kritickom probléme so softvérom, môže automaticky spustiť kontrolu systému súborov. Môže to trvať asi desať minút.

## Upozornenia tlačiarne


Tlačiareň môže oznámiť dva typy upozornení:

- **Errors** (Chyby): tlačiareň nedokáže tlačiť.
- **Warnings** (Výstrahy): tlačiareň si vyžaduje pozornosť kvôli nastaveniu, ako napríklad kalibrácia, preventívna údržba alebo výmena atramentovej kazety.
- **Advice** (Odporúčanie): keď je k dispozícii aktualizácia firmvéru, prípadne je prevzatý firmvér pripravený na inštaláciu.


Upozornenia tlačiarne sa zobrazujú na prednom paneli a vo vstavanom webovom serveri.

- **Front-panel display** (Displej predného panela): Na prednom paneli sa upozornenia zobrazujú v ľavej hornej časti obrazovky (panel upozornení).



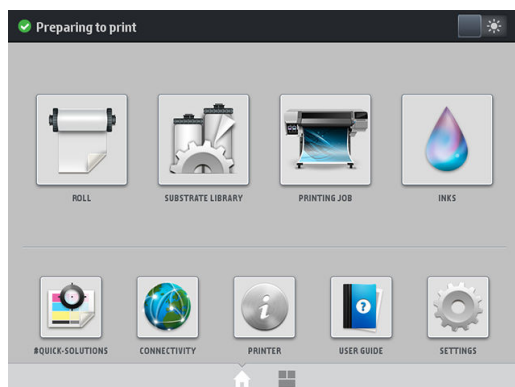

Súčasne sa zobrazuje len jedno upozornenie. Ak stlačíte panel upozornení, zobrazia sa všetky aktuálne upozornenia tlačiarne. Zoznam upozornení sa znova zbalí stlačením alebo potiahnutím spodného riadka zoznamu smerom nahor.

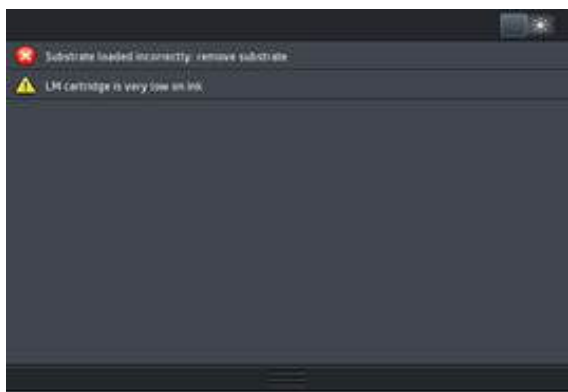

Kliknutím na upozornenie sa otvorí aplikácia, v ktorej je možné upozornenie vyriešiť. Odporúčanie na aktualizáciu firmvéru sa zruší, keď otvoríte aplikáciu Tlačiareň. Keď sa odporúčanie zruší, dané odporúčanie už nebude nabudúce pripomínané (v prípade aktualizácií firmvéru sa objaví nové upozornenie, ak bude k dispozícii nové vydanie firmvéru).

- **Embedded Web Server** (Vstavaný webový server): Vstavaný webový server v jednom okamihu zobrazuje len jedno upozornenie, ktoré sa považuje za najdôležitejšie.

Upozornenie si môže vyžadovať vykonanie operácie údržby pozrite časť [Údržba hardvéru na strane 134](#).

Nasledujúce upozornenia vyžadujú zásah servisného technika:

- **Service Maintenance Kit 1** (Súprava 1 na servisnú údržbu)
- **Service Maintenance Kit 2** (Súprava 2 na servisnú údržbu)
- **Service Maintenance Kit 3** (Súprava 3 na servisnú údržbu)


## Stavy tlačiarne


Tlačiareň sa môže nachádzať v ľubovoľnom z nasledujúcich stavov, pričom niektoré z nich vyžadujú čakanie.

- **Ready (cold)** Pripravené (studené): Tlačiareň je zapnutá, no ešte netlačila a ohrievače nie sú zapnuté.
- **Preparing to print** (Pripravuje sa na tlač): Tlačiareň zahrieva ohrievače a pripravuje tlačové hlavy na tlač. Trvá 1 až 6 minút.
- **Ready for substrate** (Pripravené na substrát)
- **Ready for side A/B** (Pripravené na stranu A/B)
- **Printing** (Tlač)

- **Printing side A/B** (Tlačí sa strana A/B)
- **Drying** (Schnutie): Trvá 1,5 až 5 minút.
- **Finishing** (Dokončuje sa): Tlačiareň sa ochladzuje a pripravuje na prechod do pohotovostného režimu. Trvá 0,5 až 5 minút.

Môžete vybrať nepretržitú tlač pomocou softvéru RIP s certifikátom. Bez nepretržitej tlače tlačiareň ošetruje jednotlivé úlohy samostatne a potom navinie substrát naspäť do tlačovej zóny. Potom začne tlačiť ďalšiu úlohu vo fronte. Tým sa proces tlače predlžuje. Nepretržitá tlač šetrí čas tým, že sa pokračuje tlačou ďalšej úlohy vo fronte bez zastavenia (jedna za druhou), ak sa používa rovnaký režim tlače a rozlíšenie.

 **POZNÁMKA:** V rámci optimalizácie celkového času ošetrenia musí byť pre všetky úlohy vo fronte RIP, vybrané na nepretržitú tlač, použitý rovnaký režim tlače a rozlíšenie.


 **POZNÁMKA:** Keď je povolená nepretržitá tlač, pri zrušení úlohy sa tiež môže zrušiť následná úloha.


## Zmena okrajov

Okraje nastavené v tlačiarni určujú oblasť medzi hranami obrázka a hranami substrátu. Tlačiareň 365 alebo 375 so zberačom atramentu môže tlačiť bez okrajov (úplné prelínanie).

Okraje konkrétnej tlačovej úlohy sa vyberajú v softvéri RIP. Ak úloha presiahne šírku substrátu, bude useknutá.

Predný panel ponúka ďalšie nastavenia pre vrchný a spodný okraj: pozrite časť [Okraje na strane 181](#). Tieto nastavenia sa používajú len na jednotlivé výtlačky, keď sa nepoužíva rezačka. Počas obojstrannej tlače sa vrchné a spodné okraje nepoužívajú.

Ak chcete nastaviť vrchný okraj na prednom paneli, stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Extra top margin** (Mimoriadny vrchný okraj).

Ak chcete nastaviť spodný okraj na prednom paneli, stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Extra bottom margin** (Mimoriadny spodný okraj).

 **POZNÁMKA:** Mimoriadny vrchný/spodný okraj nastavený na prednom paneli sa použije aj s vrchným/spodným okrajom zvoleným v softvéri RIP.

 **POZNÁMKA:** Bočné okraje je možné zvoliť v softvéri RIP.

## Vyžiadanie interných výtlačkov tlačiarne

Interné výtlačky poskytujú rôzne druhy informácií o tlačiarni. Tieto výtlačky si vyžiadajte z predného panela bez použitia počítača.

Pred vyžiadaním akéhokoľvek interného výtlačku skontrolujte, či je vložený substrát a či sa na displeji predného panela zobrazuje hlásenie **Ready** (Pripravené).

Ak chcete vytlačiť interný výtlačok, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Internal prints** (Interné výtlačky) a potom vyberte požadovaný typ interného výtlačku.


K dispozícii sú nasledujúce interné výtlačky:

- **Správa o spotrebe:** zobrazuje odhady celkového počtu výtlačkov, počtu výtlačkov podľa druhu substrátu, počtu výtlačkov podľa voľby kvality tlače a celkové množstvo použitého atramentu podľa farby. Presnosť týchto odhadov nie je zaručená.
- **Servisné informácie:** poskytujú informácie, ktoré sú potrebné pre servisných technikov.

## Kontrola štatistických údajov o životnosti

Štatistiky používania tlačiarne možno kontrolovať dvomi spôsobmi.


 **POZNÁMKA:** Presnosť štatistických údajov o používaní nie je zaručená.

- Vo vstavanom webovom serveri prejdite na kartu **Main** (Hlavné) a vyberte položku **History** (História) > **Usage** (Používanie). Pozrite časť [Vstavaný webový server na strane 24](#).
- Na prednom paneli stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Internal prints** (Interné výtlačky) > **User information prints** (Výtlačky s informáciami o používateľovi) > **Print usage report** (Tlačiť správu o používaní).

## HP Latex Mobile


Tlačiareň podporuje novú aplikáciu nazvanú HP Latex Mobile, ktorá znamená novú éru inteligentných tlačiarní. Táto aplikácia umožňuje počas sledovania tlačiarne a stavu úlohy na diaľku na smartfóne alebo tablete prijímať užitočné upozornenia týkajúce sa spotrebného materiálu. Obsahuje tiež štatistiku spotreby atramentu a substrátu a produktivity, ktorú si môžete prezerať na tablete. Tlačte s väčšou istotou, najmä preto, že nemusíte mať starosti so stavom tlačových úloh, keď ste preč od tlačiarne.



 **POZNÁMKA:** Aplikácia HP Latex Mobile je kompatibilná so systémom Android 4.1.2 alebo novším a iOS 7 alebo novším a vyžaduje, aby boli tlačiareň a smartfón alebo tablet pripojené k internetu.

 **POZNÁMKA:** Metrika je k dispozícii na tabletoch, ale nie na smartfónoch.

## Spolehňte sa na upozornenia, ktoré vám oznámia, kedy je potrebný váš zásah

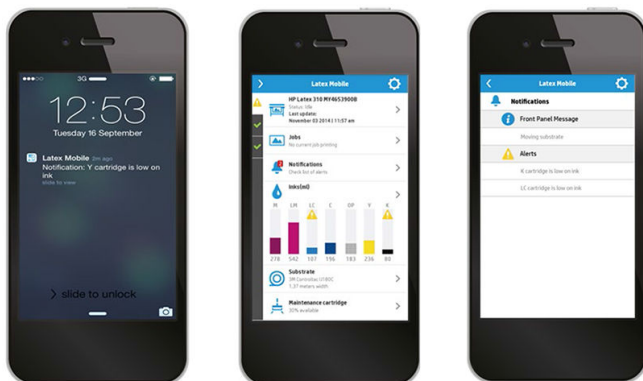

Už žiadne prekvapenia, čo sa robí na tlačiarňi, kým ste preč:

- Upozornenia vás informujú o spotrebnom materiáli, ceste substrátu a situáciách, kedy tlačiareň nie je pripravená.
- Vráťte sa k tlačiarňi a urobte úkon, na ktorý ste boli upozornení.


## Majte prehľad o stave tlačiarne, kým ste preč




Aplikácia HP Latex Mobile ponúka štatistiku činnosti tlačiarne a spotreby atramentu a substrátu:

- Sledujte činnosť tlačiarne na diaľku a majte o tlačiarni prehľad po celý čas.
- Majte prehľad o hladinách atramentu a zostávajúcim množstve substrátu a vyhnite sa tak prekvapeniam a patrične reagujte.
- Použite tablet na prezeranie štatistiky. Posielajte e-maily s danými informáciami do počítača, kde si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o spotrebe atramentu a substrátu, ako aj produktivite na jednu tlačiareň alebo úlohu. Využite to na zdokonalenie plánovania a činností.

## Prehľad o tlačových úlohách na diaľku

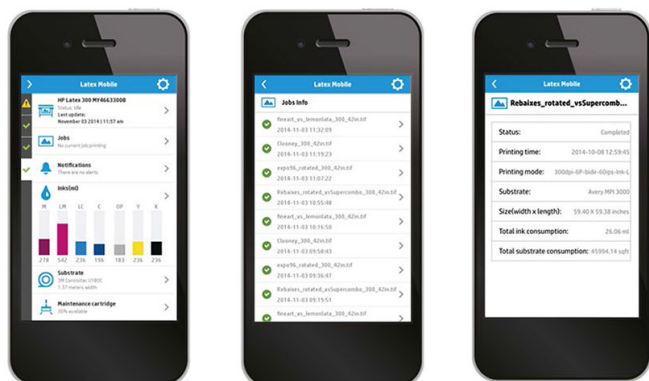


Aplikácia HP Latex Mobile vám umožňuje sledovať dokončenie úlohy a históriu úloh:


- Sledujte tlačové úlohy až po ich dokončenie.
- 
-  **POZNÁMKA:** Aktualizácie tlačiarne sa robia zhruba každých päť minút počas procesu tlače a každých niekoľko hodín, keď je tlačiareň nečinná. Za určitých okolností môžu aktualizácie tlačiarne meškať – keď sa vyskytnú systémové chyby, pri určitom zaseknutí substrátu, v prípade výpadku energie. V takom prípade sa na ovládacom paneli aplikácie zobrazuje posledný známy stav tlačiarne.
- 
- Sledujte tlačové úlohy prostredníctvom histórie úloh.

## Pridanie tlačiarne do mobilného zariadenia

1. Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu HP Latex Mobile.

2. Vyberte položku **Add new HP Latex Printer** (Pridať novú tlačiareň HP Latex).

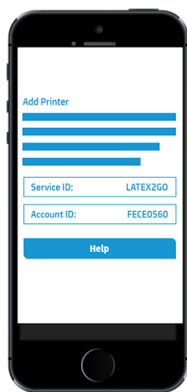

3. Poznačte si položky Service ID (Servisné ID) a Account ID (ID konta).
4. Prejdite k prednému panelu tlačiarne a stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Printer Data Sharing Agreement** (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne).
5. Pokračujte, kým nevidíte možnosti **Yes, I want to participate** (Áno, chcem sa zapojiť), **Also send the printer's serial number** (Poslať tiež sériové číslo tlačiarne) a **Also send data to printer services** (Poslať tiež údaje do služieb tlačiarne). Všetky možnosti vyberte.
6. Zaregistrujte novú službu a zadajte položky Service ID (Servisné ID) a Account ID (ID konta) z mobilného zariadenia.
7. Stlačte položky **Continue** (Pokračovať) a **Accept** (Prijať), kým nebude registrácia dokončená.

Namiesto predného panela tiež môžete prípadne použiť vstavaný webový server.

1. Vo vstavanom webovom serveri vyberte kartu **Printer Data Sharing Agreement** (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne).
2. Označte možnosť **Yes, I want to participate (send anonymous data only)** (Áno, chcem sa zapojiť (Poslať len anonymné údaje)).
3. Označte možnosť **Also send the printer's serial number** (Poslať tiež sériové číslo tlačiarne).
4. Označte možnosť **Also send data to printer services** (Poslať tiež údaje do služieb tlačiarne).
5. Označte možnosť **Register for a new service** (Zaregistrovať novú službu).
6. Zadajte položky Service ID (Servisné ID) a Account ID (ID konta) z mobilného zariadenia a kliknite na tlačidlo **Register** (Zaregistrovať).
7. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí hlásenie, že služba HP Latex to Go odošle cez internet údaje o stave tlačiarne do pripojených zariadení. Kliknite na tlačidlo **Accept** (Prijať).

## Vstavaný webový server




### Zoznámenie so vstavaným webovým serverom

Vstavaný webový server je webový server fungujúci v tlačiarňi. Môžete ho použiť na získanie informácií o tlačiarňi, správu nastavení a predvolieb, zarovnanie tlačových hláv, odoslanie nového firmvéru a riešenie problémov. Servisným technikom umožňuje získať interné informácie, ktoré pomáhajú pri diagnostike problémov s tlačiarňou.

Vstavaný webový server môžete otvoriť na diaľku pomocou bežného webového prehľadávača spusteného v ľubovoľnom počítači. Pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#).

V okne vstavaného webového servera sa zobrazujú tri samostatné karty. Tlačidlá v hornej časti každej stránky poskytujú prístup k Pomocníkovi online a slúžia na objednávanie spotrebného materiálu.

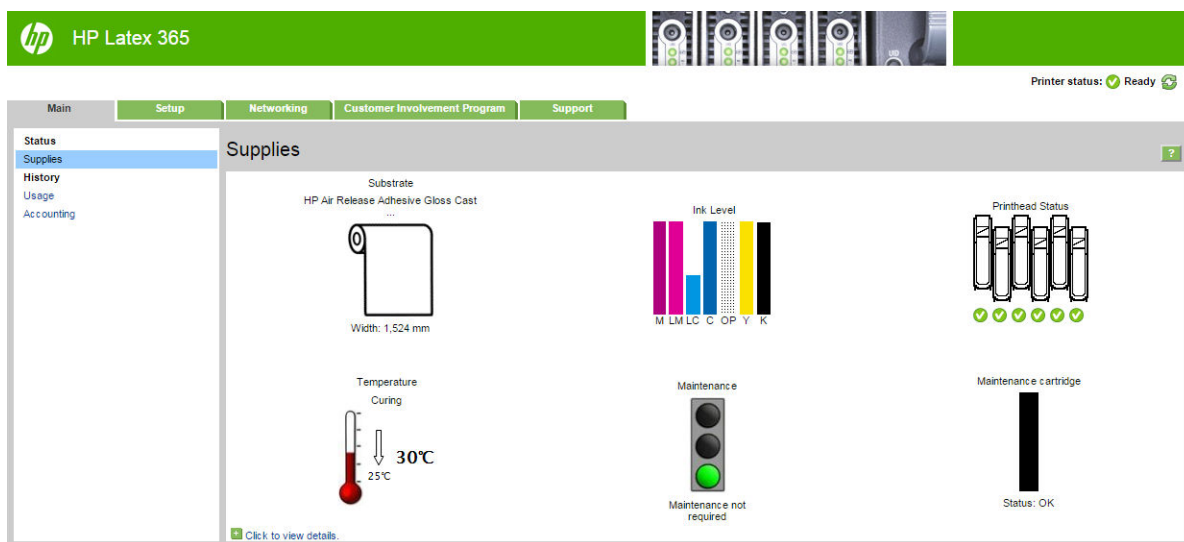

### Karta Main (Hlavné)

Karta **Main** (Hlavné) poskytuje informácie o nasledujúcich položkách:

- Stav substrátu, atramentu, tlačovej hlavy a údržby
- Teplota modulu ošetrovania
- Spotreba a evidencia substrátu a atramentu

## Karta Setup (Nastavenie)

Karta **Setup** (Nastavenie) obsahuje možnosti na vykonávanie týchto úloh.

- Zadanie nastavení tlačiarne, ako napríklad jednotiek miery a dátumu obnovenia
- Zadanie nastavení siete a zabezpečenia
- Nastavenie dátumu a času
- Aktualizácia firmvéru
- Zarovnanie tlačových hláv
- Odovzdávanie predvolieb substrátu
- Konfigurácia e-mailových upozornení

## Karta Networking (Sieť)

Karta **Networking** (Sieť) umožňuje zmeniť konfiguráciu siete tlačiarne.

## Karta Printer Data Sharing Agreement (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne)

Karta **Printer Data Sharing Agreement** (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne) umožňuje podpísať Dohodu o zdieľaní údajov tlačiarne a nakonfigurovať vašu účasť.

## Karta Support (Podpora)

Karta **Support** (Podpora) ponúka rozličné druhy pomoci s tlačiarňou.

- Prehľadávanie užitočných informácií v množstve zdrojov
- Riešenie problémov
- Prístup k prepojeniam HP na technickú podporu k tlačiarňi a príslušenstvu
- Prístup k stránkam servisnej podpory, ktoré obsahujú aktuálne a historické údaje o používaní tlačiarne

## Prístup k vstavanému webovému serveru

Vstavaný webový server použite na vzdialené zobrazenie informácií o tlačiarňi pomocou bežného webového prehľadávača spusteného v ľubovoľnom počítači.

So vstavaným webovým serverom sú kompatibilné tieto prehľadávače:

- Internet Explorer 7 alebo novšia verzia pre systém Windows
- Safari 3 alebo novšia verzia pre systém Mac OS X
- Mozilla Firefox 3,6 alebo novšia verzia
- Google Chrome 7 alebo novšia verzia

Ak chcete použiť vstavaný webový server na niektorom počítači, otvorte webový prehľadávač a do panela s adresou prehľadávača zadajte adresu IP tlačiarne. IP adresa tlačiarne sa objaví na prednom paneli tlačiarne po stlačení ikony .

Ak ste postupovali podľa týchto pokynov a napriek tomu sa vám nepodarilo otvoriť vstavaný webový server, pozrite časť [Nemožno otvoriť vstavaný webový server na strane 169](#).

## Zmena jazyka vstavaného webového servera

Vstavaný webový server môže fungovať v nasledujúcich jazykoch: angličtina, portugalčina, španielčina, katalánčina, francúzština, taliančina, nemčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, kórejčina a japončina. Používa jazyk, ktorý je určený v možnostiach webového prehľadávača. Ak vyberiete nepodporovaný jazyk, funguje v angličtine.

Ak chcete zmeniť jazyk, zmeňte jazykové nastavenie webového prehľadávača. V programe Chrome napríklad pomocou položiek **Settings** (Nastavenie), **Language** (Jazyk) (v zobrazení rozšírených nastavení), kde sa v dialógovom okne uistíte, či je požadovaný jazyk navrchu zoznamu. Prípadne v programe Internet Explorer verzie 8 prejdite do ponuky **Tools** (Nástroje) a vyberte položku **Internet Options** (Možnosti siete Internet) > **Languages** (Jazyky). Skontrolujte, či je v dialógovom okne požadovaný jazyk navrchu zoznamu.


Na dokončenie zmeny zatvorte a znova spustíte webový prehľadávač.

## Obmedzenie prístupu k tlačiarne

Vo vstavanom webovom serveri môžete vybrať položky **Setup** (Nastavenie) > **Security** (Zabezpečenie) a nastaviť heslo správcu. Po nastavení musíte heslo zadať pri vykonávaní nasledujúcich funkcií tlačiarne.

- Vymazanie účtovných informácií.
- Aktualizujte firmvér tlačiarne.
- Zmena nastavení zabezpečenia.
- Zobrazenie chránených informácií o tlačiarni.
- Zmena nastavení pripojenia na internet.
- Zmena niektorých nastavení siete.
- Konfigurovanie programu Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne.
- Spustenie testov na riešenie problémov s pripojením.


Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi online vstavaného webového servera.

Ak zabudnete heslo správcu, môžete aktuálne heslo odstrániť pomocou predného panela: stlačte ikonu , potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Connectivity** (Pripojenie) > **Advanced** (Rozšírené) > **Embedded Web Server** (Vstavaný webový server) > **Reset EWS password** (Obnoviť heslo servera EWS).

## Zapojenie sa do programu Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne

Program Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne môžete aktivovať alebo deaktivovať zo vstavaného webového servera alebo z predného panela tlačiarne.




**POZNÁMKA:** Na prednom paneli stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Printer Data Sharing Agreement** (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne).

Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne je systém štatistického sledovania používania tlačiarne. Môže sa tiež používať na určenie spôsobilosti pre niektoré programy odmeňovania na základe používania, prípadne na monitorovanie zariadenia v spojitosti s doplnkovými službami, ako sú napríklad proaktívna výmena kaziet, zmlúv s platením podľa využitia, prípadne zmlúv na podporu (dostupnosť sa líši v závislosti od výrobku, oblasti a krajiny). Podrobnosti o zhromažďovaných údajoch a využívaní údajov spoločnosťou HP nájdete na karte Printer Data Sharing Agreement (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne) vo vstavanom webovom serveri. Keď sa program Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne aktivuje, tlačiareň automaticky odosiela spoločnosti HP cez internet prehľady o používaní približne raz za týždeň, kým je program Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne aktivovaný. Súbor s prehľadom sú zhromažďované na uchovávacom serveri, potom sú automaticky spracovávané a sú z nich




vytiahnuté príslušné údaje, ktoré sú potom uložené v databáze používania. Odosielanie údajov nijako neprekáža bežnej prevádzke tlačiarne ani nevyžaduje pozornosť žiadneho druhu. Účasť môžete kedykoľvek zastaviť. V takom prípade sa prenosy údajov okamžite zastavia.

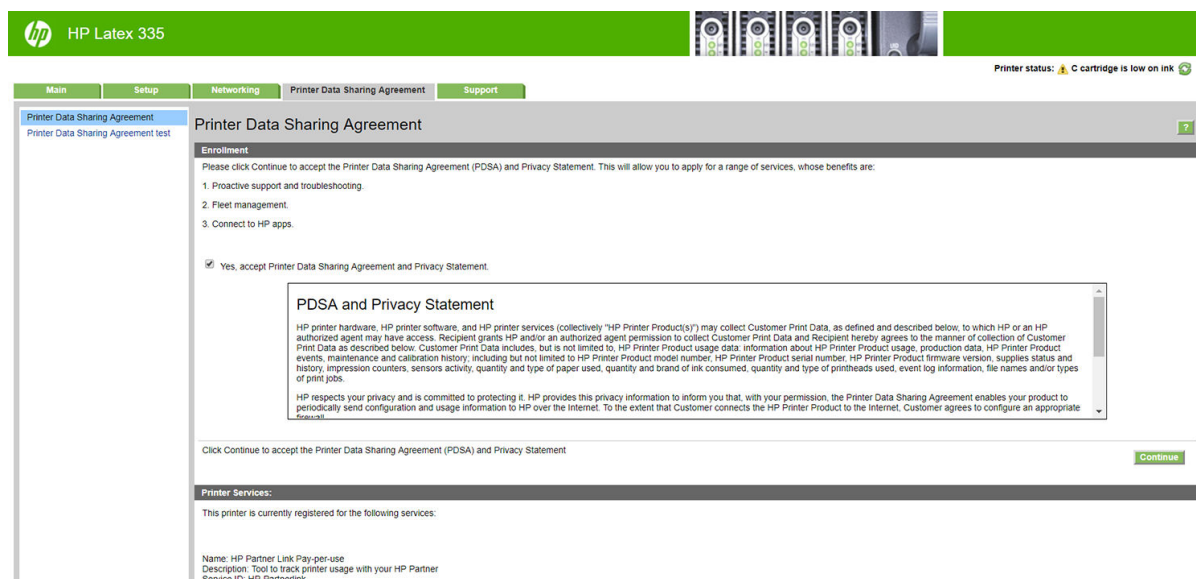

Na stránke **PDSA configuration** (Konfigurácia programu PDSA) na karte **Printer Data Sharing Agreement** (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne) môžete začať, zastaviť alebo zmeniť svoju účasť v programe Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne. Štandardne sa spoločnosti HP posielajú len anonymné údaje o používaní, ale máte možnosť zahrnúť do nich sériové číslo tlačiarne. Môže to byť potrebné pre určité programy alebo služby a umožní nám to poskytovať vám lepší servis k výrobku a podporu. Keď urobíte nejaké zmeny v nastaveniach, použite ich kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť).

Ak bol program Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne aktivovaný pred kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť), automaticky sa vykoná test pripojenia, aby sa zistilo, či môžu byť údaje programu Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne úspešne doručené spoločnosti HP.

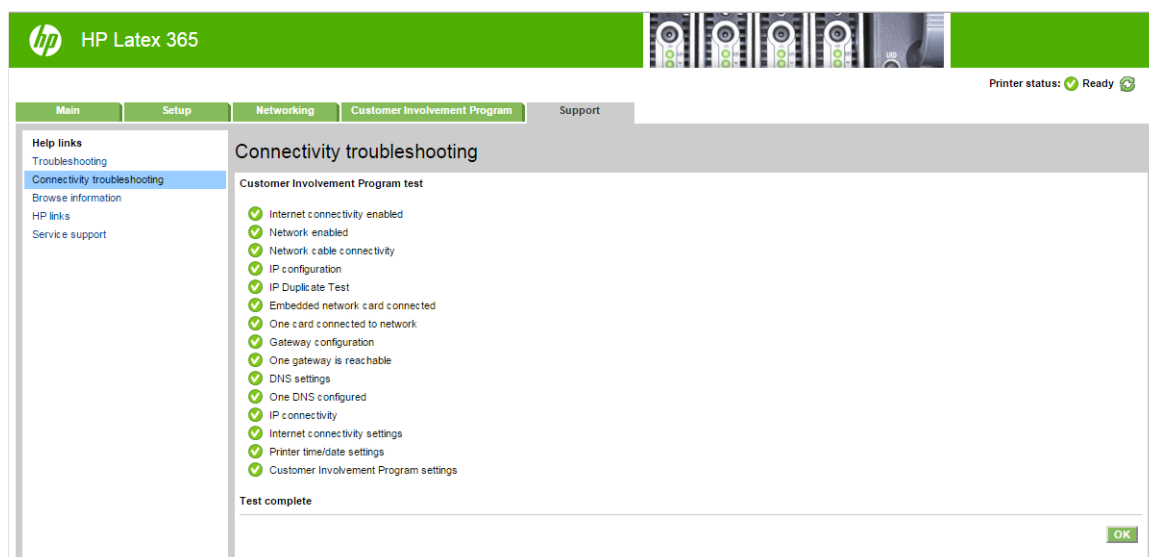

Ak je test úspešný, konfigurácia je dokončená a môžete pokračovať na ktorúkoľvek stránku vstavaného webového servera, prípadne zavrieť okno prehľadávača. Ak je test neúspešný, postupujte podľa pokynov a identifikujte a opravte problém.


Stránka **PDSA status and test** (Stav a test programu PDSA) na karte **Printer Data Sharing Agreement** (Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne) sa dá používať na overenie aktuálneho stavu (aktivovaný alebo nie, anonymné údaje alebo nie) a spustenie testu pripojenia za účelom overenia, či sú údaje programu Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne úspešne doručené spoločnosti HP.

## Kontrola stavu tlačiarne

Predný panel a vstavaný webový server zobrazujú stav tlačiarne, druh vloženého substrátu a atramentový systém.

## Kontrola stavu atramentového systému

1. Otvorte vstavaný webový server (pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#)).
2. Na karte **Main** (Hlavné) prejdite na stránku Supplies (Spotrebný materiál).

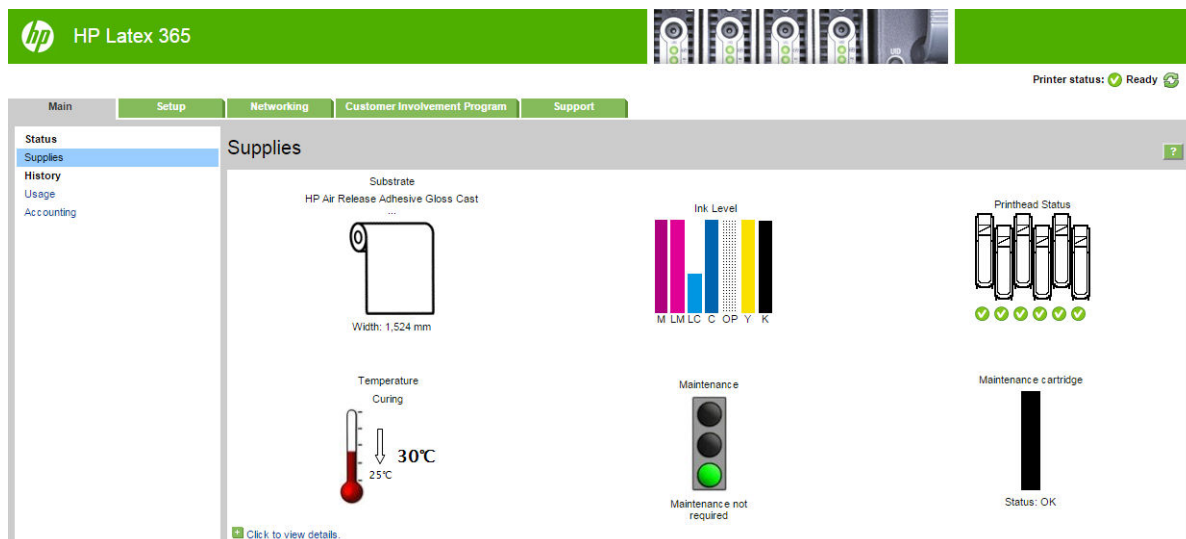

Na stránke Supplies (Spotrebný materiál) sa zobrazuje stav vloženého substrátu, atramentových kaziet, tlačových hláv, ohrievača a kazety na údržbu.

Indikátor zaťaženia signalizuje, či je potrebná údržba.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kliknite na položku **Click to view details** (Kliknutím zobrazíte podrobnosti).

## Vyžiadanie e-mailového oznámenia pri určitých chybových stavoch

1. Vo vstavanom webovom serveri (pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#)) prejdite na stránku Email Server (E-mailový server) na karte **Setup** (Nastavenie) a skontrolujte, či sú správne vyplnené nasledujúce políčka:
  - **SMTP server** (Server SMTP). Ide o adresu IP servera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) odchádzajúcej pošty, ktorý spracováva všetky e-mailové správy odchádzajúce z tlačiarne. Ak poštový server vyžaduje overovanie, e-mailové oznámenia nebudú fungovať.
  - **Printer email address** (E-mailová adresa tlačiarne). Každá e-mailová správa, ktorú tlačiareň odosiela, musí obsahovať spätnú adresu. Táto adresa nemusí byť reálna a funkčná e-mailová adresa, ale musí byť jedinečná, aby príjemcovia správy mohli identifikovať tlačiareň, ktorá ju odoslala.
2. Prejdite na stránku Notification (Oznámenie), ktorá sa tiež nachádza na karte **Setup** (Nastavenie).
3. Kliknutím na ikonu **New** (Nové) vyžiadajte nové oznámenia alebo kliknutím na ikonu **Edit** (Upraviť) upravte oznámenia, ktoré sú už nastavené. Potom zadajte e-mailové adresy, na ktoré sa budú oznámenia odosielať, a vyberte okolnosti, pri ktorých sa oznamovacie hlásenia budú odosielať.

## Získanie účtovných informácií

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako získať z tlačiarne štatistické informácie.

- Ak chcete zobraziť štatistiku používania tlačiarne pre určitú úlohu, pozrite časť [Kontrola štatistických údajov o používaní na úlohu na strane 29](#).
- Informácie o zobrazení štatistiky spotreby tlačiarne za celú dobu životnosti tlačiarne nájdete v časti [Kontrola štatistických údajov o životnosti na strane 29](#).
- Údaje o evidencii si vyžiadajte prostredníctvom e-mailu. Tlačiareň odosiela údaje vo formáte XML v pravidelných časových intervaloch na zadanú e-mailovú adresu. Údaje možno interpretovať a zhrnúť pomocou aplikácií tretích strán, prípadne zobraziť ako hárok programu Excel. Pozrite časť [Vyžiadanie údajov o evidencii prostredníctvom e-mailu na strane 29](#).
- Na vyžiadanie stavu tlačiarne, spotreby tlačiarne alebo štatistických informácií úlohy z tlačiarne prostredníctvom Internetu použite aplikácie tretích strán. Tlačiareň poskytuje aplikácii údaje vo formáte XML, kedykoľvek je to vyžiadané. Spoločnosť HP poskytuje súpravu SDK (Software Development Kit), ktorá umožňuje vývoj takýchto aplikácií.

Štandardne nie sú v správe o evidencii uvedené mená používateľov. Ak ich chcete zahrnúť, začiarknite políčko **Show user name in job accounting** (Zobraziť v evidencii úloh meno používateľa) v ponuke **Security** (Zabezpečenie).

## Kontrola štatistických údajov o používaní na úlohu


Pomocou vstavaného webového servera môžete skontrolovať štatistické údaje o používaní na konkrétnu úlohu: prejdite na kartu **Main** (Hlavné) a vyberte položku **History** (História) > **Accounting** (Evidencia).

 **POZNÁMKA:** Presnosť štatistických údajov o používaní nie je zaručená.

## Kontrola štatistických údajov o životnosti

Štatistiky používania tlačiarne možno kontrolovať dvomi spôsobmi.

 **POZNÁMKA:** Presnosť štatistických údajov o používaní nie je zaručená.

- Vo vstavanom webovom serveri prejdite na kartu **Main** (Hlavné) a vyberte položku **History** (História) > **Usage** (Používanie).
- Na prednom paneli stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Internal prints** (Interné výtlačky) > **User information prints** (Výtlačky s informáciami o používateľovi) > **Print usage report** (Tlačiť správu o používaní).

## Vyžiadanie údajov o evidencii prostredníctvom e-mailu

1. Získajte adresu IP servera odchádzajúcej pošty (servera SMTP) zo svojho IT oddelenia. Adresa sa vyžaduje na odosielanie e-mailových správ.
2. Dbajte na to, aby bol server odchádzajúcej pošty konfigurovaný s povolením prenášať e-mailové správy odoslané z tlačiarne.
3. Otvorte webový prehľadávač a pripojte sa k vstavanému webovému serveru tlačiarne.
4. Vyberte kartu **Setup** (Nastavenie).
5. V ponuke Configuration (Konfigurácia) v ľavom stĺpci vyberte položku **Date & Time** (Dátum a čas).
6. Skontrolujte, či bol dátum a čas nastavený správne.

7. V ponuke Konfigurácia vyberte položku **Email server** (E-mailový server).
8. Zadajte adresu IP servera odchádzajúcej pošty (servera SMTP).
9. Zadajte e-mailovú adresu tlačiarne. E-mailová adresa tlačiarne nemusí byť platnou e-mailovou adresou, pretože tlačiareň neprijíma správy, no musí mať tvar e-mailovej adresy. Slúži na identifikáciu tlačiarne odosielajúcej e-mailové správy.
10. V ponuke Configuration (Konfigurácia) vyberte položku **Printer settings** (Nastavenia tlačiarne).
11. Možnosť **Send accounting files** (Odoslať súbory evidencie) nastavte na hodnotu Enabled (Povolené).
12. Možnosť **Send accounting files to** (Odoslať súbory evidencie na) nastavte na tú e-mailovú adresu (alebo adresy), na ktorú chcete odoslať informácie o evidencii. Môže ísť o adresu, ktorú ste vytvorili špeciálne na prijímanie automaticky generovaných správ z tlačiarne.
13. V možnosti **Send accounting files every** (Odoslať účtovné súbory každých) vyberte konkrétny počet dní alebo výtlačkov podľa toho, ako často chcete tieto informácie odosielať.
14. Možno budete chcieť nastaviť položku **Exclude personal information from accounting email** (Vylúčiť osobné informácie z e-mailovej správy o evidencii) na možnosť **On** (Zapnuté), aby správy o evidencii neobsahovali osobné údaje. V prípade, že je táto možnosť nastavená na hodnotu **Off** (Vypnuté), údaje, ako napríklad meno používateľa, názov úlohy a identifikácia konta, budú zahrnuté.

Keď dokončíte kroky uvedené vyššie, tlačiareň bude prostredníctvom e-mailu odosielať údaje evidencie tak často, ako ste zadali. Údaje sa poskytujú vo formáte XML a programy tretích strán ich dokážu jednoducho interpretovať. Údaje poskytnuté o každej tlačovej úlohe zahŕňajú dátum odoslania úlohy, dátum vytlačenia úlohy, trvanie tlače, typ obrázka, počet strán, počet kópií, typ a veľkosť papiera, množstvo spotrebovaného atramentu pre každú farbu zvlášť a rôzne ďalšie atribúty úlohy.

Z webovej lokality spoločnosti HP (<http://www.hp.com/go/designjet/accounting/>) si môžete prevziať nástroj HP DesignJet Accounting Tool, ktorý vám umožní zobraziť údaje vo formáte XML v čitateľnejšom formáte hárika.

Analýza štatistických údajov vám umožní presne a pohotovo vyúčtovať zákazníkom používanie tlačiarne. Môžete napríklad:

- Účtovať každému zákazníkovi celkové množstvo atramentu a papiera, ktoré použil v priebehu určitého obdobia,
- Účtovať každému zákazníkovi samostatne každú úlohu,
- Účtovať každému zákazníkovi samostatne každý projekt rozdelený podľa úloh.

## Pokyny týkajúce sa pripojenia a softvéru

### Spôsob pripojenia

Tlačiareň možno pripojiť týmto spôsobom.


Typ pripojenia	Rýchlosť	Maximálna dĺžka kábla	Ostatné faktory
Gigabit Ethernet	Rýchly – závisí od prenosu údajov cez sieť	Dlhý (100 m = 328 stôp)	Vyžaduje špeciálne vybavenie (prepínače)




**POZNÁMKA:** Rýchlosť každého sieťového pripojenia závisí od všetkých súčastí použitých v sieti, medzi ktoré môžu patriť karty so sieťovým rozhraním, rozbočovače, smerovače, prepínače a káble. Ak niektorá z týchto súčastí nedokáže fungovať vysokou rýchlosťou, rýchlosť pripojenia bude nízka. Ak potrebujete na tlačiarňu očakávaný výkon, mali by ste používať zariadenie podporujúce sieť 1000TX plný Gigabit. Rýchlosť sieťového pripojenia je tiež ovplyvnená celkovým množstvom prenášaných údajov z iných zariadení pripojených k sieti.



## Pripojenie tlačiarne k sieti


Tlačiareň sa dokáže automaticky sama nakonfigurovať pre väčšinu sietí podobným spôsobom ako ktorýkoľvek počítač v rovnakej sieti. Prvé pripojenie produktu k sieti môže trvať niekoľko minút. V prípade potreby pozrite časť [Rozšírená konfigurácia siete na strane 32](#).

Po vytvorení funkčnej konfigurácie siete môžete na prednom paneli skontrolovať sieťovú adresu tlačiarne: Stlačte ikonu .

## Konfigurácia siete

Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o aktuálnej konfigurácii siete, prejdite na predný panel a stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Connectivity** (Pripojenie) > **Network connectivity** (Sieťové pripojenie) > **Gigabit Ethernet** > **Modify configuration** (Upraviť konfiguráciu). Potom možno manuálne zmeniť nastavenia, hoci to zvyčajne nie je potrebné. Nastavenia tiež môžete upraviť vzdialene pomocou vstavaného webového servera.

 **TIP:** Môže byť užitočné vytlačiť si úplnú konfiguráciu siete tlačiarne na papier. Môžete tak spraviť pomocou predného panela: stlačte ikonu  a vyberte položky **Internal prints** (Interné výtlačky) > **Service information prints** (Výtlačky servisných informácií) > **Print connectivity configuration** (Tlač konfigurácie pripojenia). Ak nevytlačíte úplnú konfiguráciu siete, poznačte si adresu IP a sieťový názov tlačiarne.

Ak náhodou dôjde k nesprávnej konfigurácii sieťových nastavení tlačiarne, môžete sieťové nastavenia obnoviť na hodnoty z výroby pomocou predného panela: stlačte ikonu  a vyberte položky **Connectivity** (Pripojenie) > **Network connectivity** (Sieťové pripojenie) > **Advanced** (Rozšírené) > **Restore factory settings** (Obnoviť nastavenie od výrobcu). Potom musíte tlačiareň reštartovať. Tým sa automaticky poskytne fungujúca konfigurácia siete pre väčšinu sietí. Ostatné nastavenia tlačiarne zostanú nezmenené.

## Pomocou protokolu IPv6

Tlačiareň podporuje takmer všetky funkcie sieťového pripojenia pomocou protokolu IPv6 rovnako ako pri použití protokolu IPv4. Ak chcete naplno využiť protokol IPv6, možno budete musieť pripojiť tlačiareň k sieti IPv6, v ktorej sa nachádzajú smerovače a servery IPv6.

Vo väčšine sietí IPv6 sa tlačiareň automaticky sama nakonfiguruje nasledujúcim spôsobom, pričom nie je potrebná konfigurácia používateľa:


1. Tlačiareň si sama priradí adresu IPv6 lokálneho prepojenia (začína znakmi „fe80::“).
2. Tlačiareň si sama priradí bezstavové adresy IPv6 podľa toho, čo mu signalizujú smerovače IPv6 v sieti.
3. Ak nemožno priradiť žiadne bezstavové adresy IPv6, tlačiareň sa pokúsi získať adresy IPv6 pomocou protokolu DHCPv6. Vykoná tak aj vtedy, keď dostane takýto pokyn od smerovačov.

Bezstavové adresy a adresy DHCPv6 IPv6 možno použiť na prístup k tlačiarňi, čo bude vo väčšine sietí IPv6 najvhodnejšie.

Adresa IPv6 lokálneho prepojenia funguje len v rámci lokálnej podsiete. Aj keď je možné získať prístup k tlačiarňi pomocou tejto adresy, neodporúča sa to.

Tlačiarňi je možné priradiť manuálnu adresu IPv6 pomocou predného panela alebo vstavaného webového servera. Takisto je možné v tlačiarňi úplne vypnúť protokol IPv6. V tlačiarňi však nie je možné vypnúť protokol IPv4, preto ani nie je možné nakonfigurovať ju len ako IPv6.

 **POZNÁMKA:** Pri typickom použití protokolu IPv6 bude mať tlačiareň viacero adries IPv6, ale bude mať len jednu adresu IPv4.


 **TIP:** Odporúčame vám tlačiareň pomenovať. Môžete ju pomenovať pomocou predného panela alebo (jednoduchšie) zo vstavaného webového servera.

**TIP:** Pokiaľ nemáte špeciálny dôvod používať protokol IPv6, budete použitie protokolu IPv4 všeobecne považovať za jednoduchšie.

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, novšie verzie systému Windows a nové zariadenia s balíkom služieb HP Printing and Imaging majú protokol IPv6 predvolene zapnutý. Ďalšie informácie o protokole IPv6 nájdete na adrese <http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00840100/c00840100.pdf>. V tomto dokumente sa hovorí o tom, akú dôležitú úlohu hrá rozlišovanie názvov pri metódach prechodu duálneho zásobníka. Pomocou algoritmu rozlišovania názvov v systéme Windows prechádza dokument rôzne sieťové prostredia a študuje, aký vplyv bude mať zavedenie smerovateľných adries IPv6 na sieťové aplikácie. Takisto uvádza informácie o technológii DHCPv6, SLAAC a vplyve na systém DNS, ako aj niekoľko odporúčaní.

## Pripojenie tlačiarene na internet



Ak chcete pripojiť na internet, prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Connectivity** (Pripojenie) > **Connectivity wizard** (Sprievodca pripojením). Sprievodca pripojením tiež skontroluje, či je firmvér tlačiarene aktuálny. Zvyčajne je potrebné spustiť sprievodcu iba raz, pri prvom nastavení tlačiarene.

Internetové pripojenie je potrebné pre viaceré funkcie tlačiarene opísané v tejto príručke, ako je napríklad vstavaný webový server.

## Inštalácia softvéru RIP



Softvér RIP nainštalujete podľa pokynov v softvéri.

## Rozšírená konfigurácia siete

Pravdepodobne nebudete potrebovať čítať túto časť, ale tu uvedené informácie môžu byť v niektorých prípadoch užitočné.

Tlačiareň poskytuje samostatný port pre konektor RJ-45 určený na pripojenie k sieti. S cieľom splňať obmedzenia týkajúce sa triedy B sa vyžaduje používanie ochranných vstupno-výstupných káblov.

Tento vstavaný tlačový server s pripojením Jetdirect podporuje pripojenie k sieťam kompatibilným so štandardmi IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet a 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet. Keď je tlačiareň pripojená a zapnutá, automaticky nastaví v sieti prevádzku s rýchlosťou pripojenia 10, 100 alebo 1 000 Mb/s a komunikáciu pomocou režimu úplného alebo polovičného duplexu. Pripojenie však môžete

manuálne konfigurovať pomocou predného panela tlačiarne alebo prostredníctvom ďalších konfiguračných nástrojov po nadviazaní sieťovej komunikácie.

Tlačiareň podporuje viacero sieťových protokolov súčasne vrátane protokolov TCP/IPv4 a TCP/IPv6. Z dôvodu zabezpečenia obsahuje funkcie na riadenie prenosu cez protokol IP do tlačiarne a z nej.

## Overenie správnej prevádzky

1. Hlásenia o stave získate vytlačením stránky vstupno-výstupnej konfigurácie.
2. V hornej časti stránky vstupno-výstupnej konfigurácie nájdite hlásenie o stave **I/O Card Ready** (Vstupno-výstupná karta pripravená).
3. Ak sa zobrazí hlásenie **I/O Card Ready** (Vstupno-výstupná karta pripravená), tlačový server funguje správne. Prejdite na nasledujúcu časť.

Ak sa zobrazí iné hlásenie ako **I/O Card Ready** (Vstupno-výstupná karta pripravená), skúste nasledujúci postup:

- a. Tlačiareň vypnite a potom ju znova zapnite, aby sa opätovne spustil tlačový server.
- b. Presvedčte sa, že svetelné indikátory stavu (diódy LED) označujú správny stav.



**POZNÁMKA:** Informácie o konfigurácii pripojenia a riešení problémov nájdete v časti [Riešenie problémov na strane 33](#).

Vysvetlenie a riešenie problémov, ktoré sa týkajú iných hlásení, nájdete v dokumente *Príručka správcu pre tlačové servery HP Jetdirect* pre váš model tlačového servera.

## Predbežná konfigurácia sieťových nastavení v prípade potreby

Ak sieť vyžaduje, aby ste pred pridaním tlačiarne do sieťových systémov nakonfigurovali sieťové nastavenia, môžete tak urobiť teraz.

Vo väčšine prípadov však môžete túto časť preskočiť. Namiesto toho prejdite priamo na ďalšiu časť, aby ste nainštalovali tlačiareň do počítačových systémov siete. Sieťový inštalačný softvér vám umožní konfigurovať základné sieťové nastavenia a pridať tlačiareň do systémovej konfigurácie.

## Nástroje na predbežnú konfiguráciu

Na predbežnú konfiguráciu sieťových nastavení môžete použiť nasledujúce nástroje.

- Predný panel
- Vstavaný webový server,
- Môžete použiť aj niektorý zo spôsobov rozšírenej konfigurácie, ako napríklad BootP, DHCP, Telnet alebo príkazy arp a ping. Pokyny nájdete v dokumente *Príručka správcu pre tlačové servery HP Jetdirect* pre váš model tlačového servera.

Po nakonfigurovaní tlačiarne sieťovými nastaveniami sa nakonfigurované hodnoty uložia a uchovávajú aj po jej vypnutí a opätovnom zapnutí.

## Riešenie problémov

### Stránka vstupno-výstupnej konfigurácie

Stránka vstupno-výstupnej konfigurácie poskytuje komplexné informácie o stave tlačového servera. Je to dôležitý diagnostický nástroj najmä vtedy, keď nie sú dostupné sieťové komunikácie. Opis hlásení, ktoré sa môžu zobrazíť na stránke vstupno-výstupnej konfigurácie, nájdete v dokumente *Príručka správcu pre tlačové servery HP Jetdirect* pre váš model tlačového servera.

## Diódy LED

Tlačiareň má indikátory stavu (diódy LED), ktoré označujú stav pripojenia a aktivitu siete.

- Keď svieti zelený indikátor, tlačiareň sa úspešne pripojila k sieti.
- Blikanie žltého indikátora znamená aktivitu sieťového prenosu.

## Riešenie problémov s pripojením

Ak sa tlačiarňi nepodarí úspešne pripojiť k sieti:

- Žiadna z diód LED nesvieti.
- Na vstupno-výstupnej stránke konfigurácie sa zobrazí hlásenie **LAN Error - Loss of Carrier** (Chyba siete LAN – strata nosného signálu).

Ak tlačiareň indikuje zlyhanie pripojenia, skúste nasledujúci postup:

- Skontrolujte pripojenia káblov.
- Vytlačte stránku vstupno-výstupnej konfigurácie a skontrolujte nastavenia pripojenia.

Položka	Popis
Konfig. portu	<p>Ak je tlačiareň správne pripojená, táto položka má niektorú z nasledujúcich hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>10BASE-T HALF</b>: 10 Mb/s, polovičný duplex</li><li>– <b>10BASE-T FULL</b>: 10 Mb/s, plný duplex</li><li>– <b>100TX-HALF</b>: 100 Mb/s, polovičný duplex</li><li>– <b>100TX-FULL</b>: 100 Mb/s, plný duplex</li><li>– <b>1000TX FULL</b></li></ul> <p>Ak tlačiareň nie je správne pripojená, zobrazí sa niektorý z nasledujúcich stavov:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>UNKNOWN (NEZNÁME)</b>: Tlačiareň je v inicializačnom stave.</li><li>– <b>DISCONNECTED (ODPOJENÉ)</b>: Sieťové spojenie nebolo zistené. Skontrolujte sieťové káble. Zmeňte konfiguráciu nastavení pripojenia alebo reštartujte tlačiareň.</li></ul>
Automatická komunikácia	<p>Označuje, či je funkcia automatickej komunikácie v rámci konfigurácie pripojenia zapnutá alebo vypnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>ON (ZAPNUTÉ)</b> (predvolené nastavenie): Tlačiareň sa sama pokúsi nakonfigurovať na sieť s primeranou rýchlosťou a režimom komunikácie.</li><li>– <b>OFF (VYPNUTÉ)</b>: Musíte manuálne nakonfigurovať rýchlosť pripojenia a režim komunikácie pomocou predného panela. Na správne fungovanie je potrebné, aby sa vaše nastavenia zhodovali s nastaveniami siete.</li></ul>

## Obnovenie sieťových parametrov

Sieťové parametre (napríklad adresa IP) možno obnoviť na predvolené hodnoty od výrobcu pomocou studeného reštartu: vypnite tlačiareň a znovu ju zapnite. Po studenom reštarte vytlačte stránku vstupno-výstupnej konfigurácie a presvedčte sa, že sa obnovili hodnoty od výrobcu.

**UPOZORNENIE:** Výrobcom nainštalovaný certifikát HP Jetdirect X.509 sa v priebehu studeného reštartu uloží na predvolené hodnoty od výrobcu. Certifikát certifikačného úradu Certificate Authority (CA), ktorý nainštaloval používateľ na potvrdenie identifikácie sieťového servera, sa neuloží.



## Položky ponuky

Položka ponuky	Položka podponuky	Položka podponuky	Hodnoty a opis
TCP/IP	Host Name (Názov hostiteľa)		Alfanumerický reťazec s dĺžkou až 32 znakov, ktorý sa používa na identifikáciu zariadenia. Tento názov je uvedený na konfiguračnej stránke servera HP Jetdirect. Predvolený názov hostiteľa je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je šesť posledných číslíc adresy (MAC) hardvéru siete LAN.
	IPv4 Settings (IPv4 – nastavenia)	Config Method (Spôsob konfigurácie)	<p>Udáva spôsob, ktorým sa parametre protokolu TCP/IPv4 nakonfigurujú na tlačovom serveri HP Jetdirect.</p> <p><b>Bootp:</b> použije sa protokol BootP (protokol Bootstrap) na automatickú konfiguráciu zo servera BootP.</p> <p><b>DHCP (predvolené):</b> použije sa protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na automatickú konfiguráciu zo servera DHCPv4. Aj je vybratá táto možnosť a existuje prenajatie DHCP, k dispozícii sú ponuky <a href="#">DHCP Release (Uvoľnenie DHCP)</a> a <a href="#">DHCP Renew (Obnovenie DHCP)</a> na nastavenie možností prenajatia DHCP.</p> <p><b>Auto IP (Automatická adresa IP):</b> použije sa automatické adresovanie pomocou protokolu miestneho pripojenia IPv4. Adresa v tvare 169.254.x.x sa prideluje automaticky.</p> <p><b>Manual (Ručne):</b> použije sa ponuka <a href="#">Manual Settings (Manuálne nastavenia)</a> na konfiguráciu parametrov protokolu TCP/IPv4.</p>
		DHCP Release (Uvoľnenie DHCP)	<p>Táto ponuka sa zobrazuje, ak sa položka <a href="#">Config Method (Spôsob konfigurácie)</a> nastavila na možnosť <a href="#">DHCP</a> a ak existuje prenajatie DHCP pre tlačový server.</p> <p><b>No (Nie)</b> (predvolené): aktuálne prenajatie DHCP je uložené.</p> <p><b>Yes (Áno):</b> aktuálne prenajatie DHCP a prenajatá adresa IP sú uvoľnené.</p>
		DHCP Renew (Obnovenie DHCP)	<p>Táto ponuka sa zobrazuje, ak sa položka <a href="#">Config Method (Spôsob konfigurácie)</a> nastavila na možnosť <a href="#">DHCP</a> a ak existuje prenajatie DHCP pre tlačový server.</p> <p><b>No (Nie)</b> (predvolené): tlačový server nevyžaduje obnovenie prenajatia DHCP.</p> <p><b>Yes (Áno):</b> tlačový server požaduje obnovenie aktuálneho prenajatia DHCP.</p>

Položka ponuky	Položka podponuky	Položka podponuky	Hodnoty a opis
		Manual Settings (Manuálne nastavenia)	<p>(Dostupné len, ak je položka <a href="#">Config Method (Spôsob konfigurácie)</a> nastavená na možnosť <a href="#">Manual (Ručne)</a>.) Konfigurácia parametrov priamo z ovládacieho panela tlačiarne:</p> <p><a href="#">IP Address (Adresa IP)</a>: jedinečná adresa IP tlačiarne (č.č.č.č).</p> <p><a href="#">Subnet Mask (Maska podsiete)</a>: maska podsiete pre tlačiareň (č.č.č.č).</p> <p><a href="#">Syslog Server (Server Syslog)</a>: adresa IP servera syslog (č.č.č.č), ktorá sa používa na prijímanie a zapisovanie hlásení syslog.</p> <p><a href="#">Default Gateway (Predvolená brána)</a>: adresa IP (č.č.č.č) brány alebo smerovača, ktorá sa používa na komunikáciu s inými sieťami.</p> <p><a href="#">Idle Timeout (Čas nečinnosti)</a>: časové obdobie v sekundách, po ktorom sa ukončí neaktívne pripojenie tlačových údajov TCP (predvolená hodnota je 270 sekúnd, hodnota 0 vypína časový limit).</p>
		Default IP (Predvolená adresa IP)	<p>Zadajte adresu IP na predvolenú, keď tlačový server nemôže získať adresu IP zo siete počas nútenej opätovnej konfigurácie protokolu TCP/IP (napríklad pri manuálnej konfigurácii na používanie protokolu BootP alebo DHCP).</p> <p><a href="#">Auto IP (Automatická adresa IP)</a>: je nastavená adresa IP miestneho pripojenia 169.254.x.x.</p> <p><a href="#">Legacy (Staršia)</a>: je nastavená adresa 192.0.0.192 v súlade so staršími zariadeniami HP Jetdirect.</p>
		Primary DNS (Primárny server DNS)	<p>Zadajte adresu IP (č.č.č.č) primárneho servera DNS.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Táto položka sa zobrazuje len vtedy, keď má možnosť konfigurácie <a href="#">Manual (Ručne)</a> vyššiu prioritu ako možnosť <a href="#">DHCP</a> v tabuľke <a href="#">Config Precedence</a> (Poradie konfigurácií), na základe konfigurácie prostredníctvom vstavaného webového servera.</p>
		Secondary DNS (Sekundárny server DNS)	<p>Zadajte adresu IP (č.č.č.č) sekundárneho servera DNS.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Táto položka sa zobrazí len vtedy, keď má možnosť konfigurácie <a href="#">Manual (Ručne)</a> vyššiu prioritu ako možnosť <a href="#">DHCP</a> v tabuľke <a href="#">Config Precedence</a> (Poradie konfigurácií), na základe konfigurácie prostredníctvom vstavaného webového servera.</p>
	IPv6 Settings (IPv6 – nastavenia)	Enable (Zapnúť)	<p>Pomocou tejto položky zapnete alebo vypnete prevádzku protokolu IPv6 na tlačovom serveri.</p> <p><a href="#">Off (Vypnuté)</a>: protokol IPv6 je vypnutý.</p> <p><a href="#">On (Zapnuté) (predvolené)</a>: protokol IPv6 je zapnutý.</p>

Položka ponuky	Položka podponuky	Položka podponuky	Hodnoty a opis
		Address (Adresa)	<p>Pomocou tejto položky manuálne nakonfigurujete adresu IPv6.</p> <p><b>Manual Settings (Manuálne nastavenia):</b> pomocou ponuky <b>Manual Settings (Manuálne nastavenia)</b> zapnite a manuálne nakonfigurujete adresu protokolu TCP/IPv6.</p> <p><b>Enable (Zapnúť):</b> zvolte túto položku a výberom možnosti <b>On (Zapnuté)</b> manuálnu konfiguráciu zapnite alebo výberom možnosti <b>Off (Vypnuté)</b> manuálnu konfiguráciu vypnite.</p> <p><b>Address (Adresa):</b> pomocou tejto položky zadajte 32-znakovú hexadecimálnu uzlovú adresu protokolu IPv6, ktorý používa dvojbodkovú hexadecimálnu syntax.</p>
		DHCPv6 Policy (Pravidlá protokolu DHCPv6)	<p><b>Router Specified (Určené smerovačom):</b> spôsob úplnej automatickej konfigurácie stavu, ktorý má použiť tlačový server, určuje smerovač. Smerovač určuje, či tlačový server získava svoju adresu, informácie o konfigurácii alebo obidvoje zo servera DHCPv6.</p> <p><b>Router Unavailable (Smerovač nedostupný):</b> ak smerovač nie je dostupný, tlačový server by sa mal pokúsiť získať úplnú konfiguráciu stavu zo servera DHCPv6.</p> <p><b>Always (Vždy):</b> bez ohľadu na dostupnosť smerovača sa tlačový server zakaždým pokúsi získať úplnú konfiguráciu stavu zo servera DHCPv6.</p>
		Primary DNS (Primárny server DNS)	<p>Pomocou tejto položky zadajte adresu protokolu IPv6 pre primárny server DNS, ktorý by mal tlačový server používať.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Táto položka sa zobrazí len vtedy, keď má možnosť konfigurácie <b>Manual (Ručne)</b> vyššiu prioritu ako možnosť <b>DHCP</b> v tabuľke <b>Config Precedence</b> (Poradie konfigurácií), na základe konfigurácie prostredníctvom vstavaného webového servera.</p>
		Secondary DNS (Sekundárny server DNS)	<p>Pomocou tejto položky zadajte adresu protokolu IPv6 pre sekundárny server DNS, ktorý by mal tlačový server používať.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Táto položka sa zobrazí len vtedy, keď má možnosť konfigurácie <b>Manual (Ručne)</b> vyššiu prioritu ako možnosť <b>DHCP</b> v tabuľke <b>Config Precedence</b> (Poradie konfigurácií), na základe konfigurácie prostredníctvom vstavaného webového servera.</p>
	Proxy Server (Server proxy)		<p>Určuje server proxy, ktorý majú používať vstavané aplikácie v zariadení. Server proxy zvyčajne používajú sieťoví klienti na prístup k internetu. Služi ako vyrovnávacia pamäť pre webové stránky a týmto klientom poskytuje určitý stupeň internetovej bezpečnosti.</p> <p>Ak chcete určiť server proxy, zadajte adresu jeho protokolu IPv4 alebo úplný názov domény. Názov môže mať až 255 osemčlenných skupín.</p> <p>V prípade niektorých sietí možno budete musieť požiadať svojho poskytovateľa služieb (ISP) o adresu servera proxy.</p>
	Proxy Port (Port servera proxy)		<p>Zadajte číslo portu, ktorý používa server proxy na podporu klienta. Číslo portu identifikuje port vyhradený na činnosť proxy v sieti a môže ním byť hodnota 0 až 65535.</p>

Položka ponuky	Položka podponuky	Položka podponuky	Hodnoty a opis
Information (Informácie)	Print Sec Page (Tlačiť stranu s údajmi o zabezpečení)		<p><b>Yes (Áno):</b> vytlačí stranu, ktorá obsahuje aktuálne nastavenia zabezpečenia na tlačovom serveri HP Jetdirect.</p> <p><b>No (Nie)</b> (predvolené): strana s nastaveniami bezpečnosti sa nevytlačí.</p>
Security (Zabezpečenie)	Secure Web (Zabezpečenie internetu)		<p>V súvislosti so správou konfigurácie zadajte, či vstavaný webový server bude prijímať komunikáciu len pomocou protokolu HTTPS (Secure HTTP) alebo protokolu HTTP aj HTTPS.</p> <p><b>HTTPS Required (Vyžaduje sa):</b> v záujme bezpečnej šifrovanej komunikácie sa akceptuje len prístup prostredníctvom protokolu HTTPS. Tlačový server sa zobrazí ako zabezpečená lokalita.</p> <p><b>HTTP/HTTPS optional (voliteľné):</b> povolený je prístup pomocou protokolu HTTP alebo HTTPS.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Predvolené nastavenie od výrobcu závisí od modelu tlačového servera.</p>
	Reset Security (Obnovenie zabezpečenia)		<p>Zadajte, či sa súčasné bezpečnostné nastavenia na tlačovom serveri uložia alebo obnovia na predvolené nastavenia od výrobcu.</p> <p><b>No (Nie)</b> (predvolené): súčasné bezpečnostné nastavenia sa uchovávajú.</p> <p><b>Yes (Áno):</b> bezpečnostné nastavenia sa obnovia na predvolené nastavenia od výrobcu.</p>
Link Speed (Rýchlosť pripojenia)			<p>Rýchlosť pripojenia a režim komunikácie tlačového servera sa musia zhodovať so sieťou. Dostupné nastavenia závisia od zariadenia a nainštalovaného tlačového servera. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení konfigurácie pripojenia:</p> <p><b>UPOZORNENIE:</b> Ak zmeníte nastavenie pripojenia, sieťová komunikácia s tlačovým serverom a sieťovým zariadením nemusí fungovať.</p> <p><b>Auto (Automaticky)</b> (predvolené): tlačový server používa automatickú komunikáciu na to, aby sa sám nakonfiguroval s najvyššou rýchlosťou pripojenia a zapnutým režimom komunikácie. Ak automatická komunikácia zlyhá, nastaví sa stav 100TX HALF alebo 10TX HALF v závislosti od rozpoznanej rýchlosti pripojenia portu rozbočovača alebo prepínača. (Možnosť 1000T v režime polovičného duplexu sa nepodporuje.)</p> <p><b>10T Half (10T polovičný):</b> 10 Mb/s, prevádzka v režime polovičného duplexu.</p> <p><b>10T Full (100TX úplný):</b> 10 Mb/s, prevádzka v režime plného duplexu.</p> <p><b>100TX Half (100TX polovičný):</b> 100 Mb/s, prevádzka v režime polovičného duplexu.</p> <p><b>100TX Full (100TX úplný):</b> 100 Mb/s, prevádzka v režime plného duplexu.</p> <p><b>100TX Auto (100TX automatický):</b> obmedzuje automatickú komunikáciu na maximálnu rýchlosť pripojenia 100 Mb/s.</p> <p><b>1000TX Full (100TX úplný):</b> 1000 Mb/s, prevádzka v režime plného duplexu.</p>

## Vstavané služby

Nižšie sú uvedené hlavné sieťové služby vstavané v tlačiarni. Informácie o najnovších funkciách a službách nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/jetdirect>.

- Konfigurácia a správa
  - BootP/DHCP (len IPv4)
  - DHCPv6
  - TFTP (len IPv4)
  - Internetový server proxy (automatické alebo manuálne rozšírenie cURL)
  - LLMNR
  - Telnet (len IPv4)
  - Agenti protokolu SNMP (v1, v2c, v3)
  - Bonjour (pre systém Mac OS X)
  - FTP (File Transfer Protocol)
  - Vstavaný webový server, HTTP (port TCP 80)
  - Vstavaný webový server, HTTPS (port TCP 443)
- Tlač
  - Tlač prostredníctvom protokolu Raw IP (vlastné porty TCP spoločnosti HP – 9100, 9101, 9102)
- Zabezpečenie
  - SNMP v3
  - SSL/TLS
  - Brána firewall

## Zapnutie a vypnutie tlačiarnie

Ak chcete tlačiareň zapnúť, uistite sa, či je vypínač na zadnej strane tlačiarnie zapnutý, a potom stlačte tlačidlo Napájanie vedľa predného panela.


Tlačiareň možno nechať zapnutú bez plytvania elektrickou energiou. Ak ju ponecháte zapnutú, zlepší sa čas odozvy. Ak sa tlačiareň určitý čas nepoužíva, prejde do režimu spánku, čím sa šetrí energia. Stlačením tlačidla Napájanie ju vrátite do aktívneho režimu a môžete okamžite pokračovať v tlači.

Ak chcete tlačiareň vypnúť, zvyčajný a odporúčaný spôsob je stlačenie tlačidla Napájanie.



Keď týmto spôsobom vypnete tlačiareň, tlačové hlavy sa automaticky uložia s kazetou údržby, čím sa chránia pred zaschnutím.

Ak však plánujete nechať tlačiareň vypnutú dlhší čas, odporúča sa vypnúť ju pomocou tlačidla Napájanie a potom vypnúť aj vypínač napájania na zadnej strane.

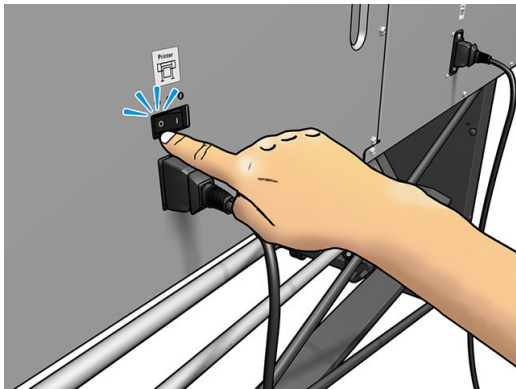

Ak chcete tlačiareň neskôr znova zapnúť, použite vypínač napájania umiestnený na zadnej strane. Ak sa tlačiareň nespustí automaticky, stlačte tlačidlo Napájanie.

Keď sa tlačiareň zapne, trvá približne 2-3 minúty, kým sa sama inicializuje.

## Reštartovanie tlačiarne

Za niektorých okolností sa odporúča reštartovať tlačiareň.

1. Vypnite tlačiareň pomocou tlačidla Napájanie a potom vypnite tlačidlo napájania na zadnej strane tlačiarne.
2. Počkajte aspoň 10 sekúnd.
3. Zapnite vypínač umiestnený na zadnej strane tlačiarne.
4. Ak sa predný panel neaktivuje, stlačte tlačidlo Napájanie.

## 2 Užitočné prepojenia

Navštívte Centrum vedomostí HP Latex na lokalite <http://www.hp.com/communities/HPLatex>, kde nájdete podrobné informácie o našich produktoch HP Latex a aplikáciách a použite fórum na diskusiu o všetkom, čo sa týka vášho podnikania.

Dokumentácia k výrobku: <http://www.hp.com/go/latex300/manuals/>

Príručka školenia používateľa (stručná príručka) je už nainštalovaná v počítači. Opakovaná inštalácia: <http://www.hp.com/go/latex300/quickguide/>

Videá s návodom na používanie tlačiarne: <http://www.hp.com/supportvideos/> alebo <http://www.youtube.com/HPSupportAdvanced>

Informácie o softvéri RIP, aplikáciách, riešení, prepojeniach a substrátoch: <http://www.hp.com/go/latex300/solutions/>

Predvoľby substrátov: <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator> (pozrite [HP Media Locator na strane 94](#))

Podpora HP: <http://www.hp.com/go/latex300/support/>

Vstavaný webový server: Použite IP adresu tlačiarne (pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#))

Registrácia a komunikácia so spoločnosťou HP: <http://www.hp.com/communities/HPLatex/>.


## Pomoc

Vo väčšine krajín podporu poskytujú partneri podpory spoločnosti HP (zvyčajne firmy, ktoré tlačiareň predávajú). Ak to nie je prípad vašej krajiny, obráťte sa na podporu spoločnosti HP na webe, ako je uvedené predtým.

Pomoc je tiež k dispozícii prostredníctvom telefónu. Skôr ako zatelefonujete:

- Prečítajte si návrhy na riešenie problémov uvedené v tejto príručke.
- Prečítajte si dokumentáciu k softvéru RIP (v prípade potreby).
- Pripravte si tieto informácie:
  - Používaná tlačiareň: číslo produktu, sériové číslo a servisné číslo.



**POZNÁMKA:** Tieto informácie sú k dispozícii z predného panela: stlačte ikonu . Môžete ich nájsť tiež na štítku na zadnej strane tlačiarne.

- Ak sa na prednom paneli zobrazí kód chyby, zaznamenajte si ho. Pozrite časť [Kódy chýb na prednom paneli na strane 172](#).
- Verzia a číslo verzie používaného softvéru RIP.

- Ak máte problém s kvalitou tlače: informácie o substráte a názov a pôvod predvolby substrátu, ktorá bola použitá na tlač na daný substrát.
- Správa so servisnými informáciami (pozrite časť [Servisné informácie na strane 42](#)).

## Telefónne číslo

Telefónne číslo podpory spoločnosti HP je k dispozícii na webe: navštívte stránku [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html).

## Vlastná oprava zákazníkom

Program vlastnej opravy zákazníkom spoločnosti HP ponúka našim zákazníkom najrýchlejší servis v rámci záruky alebo zmluvy. Umožňuje spoločnosti HP dodať náhradné súčiastky priamo k vám (koncovému používateľovi), aby ste ich mohli vymeniť. Prostredníctvom tohto programu môžete vymeniť súčiastky podľa vlastných požiadaviek.

### Pohodlné, jednoduché použitie

- Špecialista na podporu spoločnosti HP vykoná diagnostiku a vyhodnotí, či je potrebné nahradiť chybnú hardvérovú súčasť náhradnou súčiastkou.
- Náhradné súčiastky sa dodávajú expresne. Väčšina súčiastok, ktoré sú na sklade, sa dodáva v ten istý deň, kedy sa obrátite na spoločnosť HP.
- V súčasnosti k dispozícii pre väčšinu produktov HP v rámci záruky alebo zmluvy.
- K dispozícii vo väčšine krajín/regiónov.

Ďalšie informácie o nástrojoch pre svojpomocnú opravu nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/selfrepair/>.

## Servisné informácie

Tlačiareň dokáže na vyžiadanie vyrobiť zoznam mnohých aspektov svojho aktuálneho stavu, z ktorých niektoré môžu byť pri odstraňovaní problému užitočné pre servisného technika. Existujú dva rôzne spôsoby, ako si vyžiadať tento zoznam:

- Vo vstavanom webovom serveri (pozrite časť [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#)) vyberte kartu **Support** (Podpora) a potom vyberte položky **Service support** (Servisná podpora) > **Printer information** (Informácie o tlačiarni). Odporúčame vyžiadať si úplný zoznam (vyberte položku **All pages** (Všetky stránky)).
- V ľubovoľnom počítači s prístupom na internet zadajte adresu URL vašej tlačiarne do webového prehľadávača a potom zadajte adresu /hp/device/webAccess/allServicePlot.htm. Ak je napríklad URL adresa vašej tlačiarne **http://123.123.123.123**, zadajte:

`http://123.123.123.123/hp/device/webAccess/allServicePlot.htm`

Ak musíte odoslať zoznam e-mailom, stránku môžete zo svojho webového prehľadávača uložiť ako súbor a odoslať ho neskôr. Prípadne z programu Internet Explorer môžete stránku odoslať priamo: vyberte ponuku **File** (Súbor) > **Send** (Odoslať) > **Page by email** (Stránku e-mailom).



---

## 3 Manipulácia so substrátom a riešenie problémov so substrátom

- [Prehľad](#)
- [Pórovité substráty](#)
- [Nasunutie kotúča na os cievky](#)
- [Vloženie kotúča do tlačiarne](#)
- [Zberač atramentu \(len model 365 a 375\)](#)
- [Príslušenstvo na vkladanie \(len model 365 a 375\)](#)
- [Asistované ručné vloženie](#)
- [Držiaky hrán](#)
- [Vloženie odstrihnutého hárka do tlačiarne](#)
- [Vytiahnutie kotúča z tlačiarne](#)
- [Navíjacia cievka](#)
- [Obojstranná tlač \(len model 365 a 375\)](#)
- [Zobrazenie informácií o substráte](#)
- [Zmena šírky substrátu a polohy pravej hrany](#)
- [Sledovanie dĺžky substrátu](#)
- [Odrezanie substrátu](#)
- [Obídenie bezpečnosti spúšťania úlohy](#)
- [Skladovanie substrátu](#)
- [Substrát nemožno úspešne vložiť](#)
- [Substrát na nesprávnom mieste](#)
- [Substrát sa zasekol](#)
- [Substrát je zdeformovaný alebo zvlhčený](#)
- [Substrát sa scvrkol alebo roztiahol](#)
- [Substrát je zdeformovaný do oblúka](#)
- [Substrát sa lepí a spôsobuje škrvny a praskliny](#)

- [Automatická rezačka nefunguje](#)
- [Zaseknutie substrátu na navijacej cievke](#)
- [Navijacia cievka nenavíja](#)

# Prehľad


Môžete tlačiť na širokú paletu tlačových materiálov, ktoré súhrnne v tejto príručke nazývame substráty.

## Tipy k substrátu


Výber správneho substrátu pre vaše potreby je dôležitým krokom pri zabezpečení dobrej kvality tlače.

Uvádzame niekoľko tipov na používanie substrátov.


- Ak chcete tlačiť na textilné substráty, väčšinou je potrebné použiť zberač atramentu. Pozrite časť [Zberač atramentu \(len model 365 a 375\) na strane 58](#).
- Vďaka navijacej cievke s niektorými substrátmi, napríklad textíliami, môže tlačiareň lepšie ovládať substrát a pravdepodobne aj vylepšiť kvalitu tlače. Pozrite časť [Navijacia cievka na strane 72](#).
- Všetky substráty by sa mali prispôbiť podmienkam v miestnosti. Vyťahnite ich z balenia 24 hodín pred ich použitím pri tlači.
- Fólie a fotografické substráty držte za okraje alebo pomocou bavlnených rukavíc. Mastnota na pokožke sa môže preniesť na substrát a zanechať na ňom odtlačky prstov.
- Počas vkladania a vyberania ponechajte substrát pevne navinutý na kotúči. Z dôvodu tesného navinutia substrátu na kotúči považujte nad použitím pásky slúžiacej na prilepenie čelnej hrany kotúča k jadru pred vybraním kotúča z tlačiarene. Kotúč môžete nechať počas skladovania ovinutý páskou. Ak sa kotúč začne odvíjať, môže sa s ním ťažko manipulovať.

 **POZNÁMKA:** Použitie pásky na prilepenie čelnej hrany kotúča k jadru je dôležité najmä v prípade ťažkých substrátov, pretože neohybnosť vlastná určitým substrátom môže spôsobiť uvoľnenie a odvíjanie z jadra.

- Kvalita tlače môže byť znížená z dôvodu použitia substrátu nevhodného na obrázok.
- Skontrolujte, či je v softvéri RIP vybrané vhodné nastavenie kvality tlače.
- Pri každom vkladani kotúča sa na prednom paneli zobrazí výzva, aby ste určili druh substrátu, ktorý vkladáte. Kvôli dobrej kvalite tlače je nevyhnutné určiť ho správne. Skontrolujte, či je názov substrátu na prednom paneli a v softvéri RIP rovnaký.

Ak názvy nie sú rovnaké, stlačte na prednom paneli ikonu  a potom vyberte položky **Substrate** (Substrát) > **Change loaded substrate** (Zmeniť vložený substrát). Prípadne zmeňte substrát v softvéri RIP.

- Nevyťahujte tlačný substrát, kým tlačiareň tlačí: môže to viesť k určitým chybám kvality tlače.

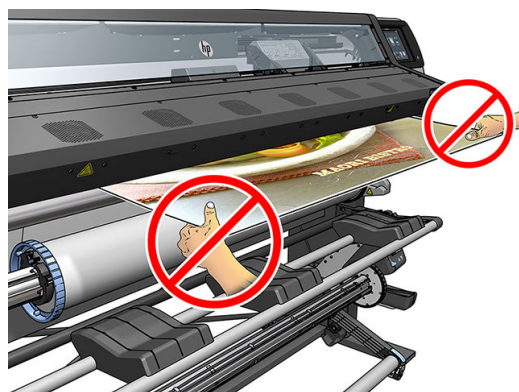

- Keď tlačíte sériu úloh, nenechávajte vytlačený substrát prekážať na výstupe: môže to viesť k určitým chybám kvality tlače.



- Ďalšie typy týkajúce sa substrátu nájdete v časti [Vloženie kotúča do tlačiarne na strane 55](#) a [Asistované ručné vloženie na strane 66](#).

**! UPOZORNENIE:** Manuálne vybratie substrátu z tlačiarne bez použitia predného panela môže spôsobiť poškodenie tlačiarne. Tento krok vykonajte len v prípade, že treba odstrániť zaseknutý substrát.









## Podporované kategórie substrátov





Kategória substrátu	Typy substrátu	Názvy bežných substrátov
Samolepiaci vinyl	Liaty samolepiaci vinyl	Bežný samolepiaci vinyl
	Kalendárový samolepiaci vinyl	Bežný samolepiaci vinyl pre vysoké množstvo atramentu
	Dierovaný samolepiaci vinyl	
	Priehľadný samolepiaci vinyl	
	Reflexný samolepiaci vinyl	
Textília	Polyesterová textília a tkanina	Bežná textília
	Textilný transparent	Bežné plátno a textílie s povrchovou úpravou
	Pozadia	
	Textilná sieťovina s výstelkou	
	Frontlit textília, v prípade pórovitosti s výstelkou	
	Backlit textília, v prípade pórovitosti s výstelkou	
	Plátno	
	Vlajka a závoj s výstelkou	
	Bavlnená textília	
Samolepiaca textília		

Kategória substrátu	Typy substrátu	Názvy bežných substrátov
PVC transparent	Frontlit transparent	Bežný PVC transparent
	Backlit transparent	Bežný PVC transparent Backlit
	Hrubo tkaný transparent	
	Riedko tkaný transparent	
	Sieťový transparent s výstelkou	
	Mazací transparent	
	Transparent na nákladné auto alebo plachta	
PP a PE fólia a transparent	Polypropylénová (PP) fólia	Bežná PP a PE syntetika
	Syntetický papier (napríklad Yupo)	
	Tyvek	
	PE/HDPE (polyetylén) kriedový transparent	
PET fólia	Polyesterová (PET) fólia Backlit	Bežná polyesterová fólia
	Polyesterová (PET) fólia Frontlit	Bežná polyesterová fólia Backlit
	Polyesterová (PET) fólia so sivou zadnou stranou	
Papier	Kriedový papier	Bežný papier
	Nekriedový papier	Bežný kriedový papier
	Fotopapier	Bežný papier Backlit
	Papier s modrou zadnou stranou	
	Samolepiaci papier	


## Podporované substráty HP

Kategória	Substrát	Kal. far.	Aplikácie
Samolepiaci vinyl	HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl	Áno	Kryty na autá, parky automobilov/ autobusov/nákladných áut, znaky
	Bez výstelky: 50 mikrónov • 100 g/m <sup>2</sup> • 45,7 m		
	S výstelkou: 241 mikrónov • 260 g/m <sup>2</sup> • 45,7 m		
	HP Permanent Gloss Adhesive Vinyl	Áno	
	Bez výstelky: 88 mikrónov • 145 g/m <sup>2</sup> • 45,7 m/ 91,4 m		
	S výstelkou: 238 mikrónov • 270 g/m <sup>2</sup> • 45,7 m/ 91,4 m		
	HP Permanent Matte Adhesive Vinyl	Áno	
	Bez výstelky: 88 mikrónov • 145 g/m <sup>2</sup> • 45,7 m/ 91,4 m		
	S výstelkou: 238 mikrónov • 270 g/m <sup>2</sup> • 45,7 m/ 91,4 m		
HP One-View Perforated Adhesive Window Vinyl	HP One-View Perforated Adhesive Window Vinyl	Nie	
	Bez výstelky: 165 mikrónov • 155 g/m <sup>2</sup> • 50 m		
	S výstelkou: 406 mikrónov • 288 g/m <sup>2</sup> • 50 m		

Kategória	Substrát	Kal. far.	Aplikácie		
Textília	Nový HP Light Textile Display Banner 	Nie	Interiérové vlajky, nástenné maľby, interiérové dekorácie, umelecké diela		
	Pozrite <a href="http://www.globalbmg.com/hp/">http://www.globalbmg.com/hp/</a>				
	HP Heavy Textile Banner 				
	Pozrite <a href="http://www.globalbmg.com/hp/">http://www.globalbmg.com/hp/</a>				
	HP Satin Canvas	Áno			
	419 mikrónov • 375 g/m <sup>2</sup> • 14,9 m				
	Nový HP Premium Satin Canvas				
	463 mikrónov • 381 g/m <sup>2</sup> • 22,9 m				
PVC transparent	Nový HP Everyday Satin Canvas		Transparenty, POP, vlajky, kryty áut, nástenné maľby		
	444 mikrónov • 340 g/m <sup>2</sup> • 22,9 m				
	Nový HP PVC-free Durable Suede Wall Paper				
	Pozrite <a href="http://www.globalbmg.com/hp/">http://www.globalbmg.com/hp/</a>				
	HP Durable Frontlit Scrim Banner	Áno			
	449 mikrónov • 535 g/m <sup>2</sup> • 35 m				
	PP a PE fólia a transparenty	Nový HP HDPE Reinforced Banner 		Áno	Transparenty, POP, vlajky, kryty áut, nástenné maľby, veľké fotografie, podlahové krytiny
	203 mikrónov • 170 g/m <sup>2</sup> • 45,7 m				
HP Double-sided HDPE Reinforced Banner					
Pozrite <a href="http://www.globalbmg.com/hp/">http://www.globalbmg.com/hp/</a>					
Nový HP Everyday Matte Polypropylene, 3 v jadre 	Áno				
203 mikrónov • 120 g/m <sup>2</sup> • 61 m					
Nový HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene, 3 v jadre	Áno				
Bez výstelky: 180 mikrónov • 120 g/m <sup>2</sup> • 30,5 m					
S výstelkou: 215 mikrónov • 168 g/m <sup>2</sup> • 30,5 m					
PET fólia	HP DuPont Tyvek Banner 	Nie	Autobusové prístrešky, reklamy na letisku, POP a reklamy na ulici		
	Nový HP Backlit Polyester Film 				
Papier	220 mikrónov • 285 g/m <sup>2</sup> • 30,5 m				
	HP PVC-Free Wall Paper	Áno	POP interiérové a exteriérové, okná, autobusové prístrešky, billboardy, nástenné dekorácie		
	177 mikrónov • 175 g/m <sup>2</sup> • 30,5 m				
	HP White Satin Poster Paper 				
	165 mikrónov • 136 g/m <sup>2</sup> • 61 m				
	HP Blue Back Billboard Paper	Áno			
	165 mikrónov • 123 g/m <sup>2</sup> • 80 m				
Nový HP Universal Coated Paper, 3 v jadre 	Áno				
124 mikrónov • 90 g/m <sup>2</sup> • 61 m					

Kategória	Substrát	Kal. far.	Aplikácie
	Nový HP Coated Paper, 3 v jadre 	Áno	
	114 mikrónov • 90 g/m <sup>2</sup> • 61 m		
	Nový HP Universal Heavyweight Coated Paper, 3 v jadre 	Áno	
	165 mikrónov • 125 g/m <sup>2</sup> • 61 m		
	Nový HP Heavyweight Coated Paper, 3 v jadre 	Áno	
	167 mikrónov • 130 g/m <sup>2</sup> • 61 m		
	Nový HP Super Heavyweight Plus Matte Paper, 3 v jadre 	Áno	
	259 mikrónov • 210 g/m <sup>2</sup> • 61 m		
	Nový HP Professional Gloss Photo Paper		
	Pozrite <a href="http://www.globalbmg.com/hp/">http://www.globalbmg.com/hp/</a>		
	Nový HP Professional Satin Photo		
	Pozrite <a href="http://www.globalbmg.com/hp/">http://www.globalbmg.com/hp/</a>		
	Nový HP Everyday Satin Photo Paper		
	Pozrite <a href="http://www.globalbmg.com/hp/">http://www.globalbmg.com/hp/</a>		

- Ak potrebujete substráty tretej strany s technológiou ColorPRO, navštívte stránku <http://ColorPROtechnology.com/>.
- HP PVC-free Wall Paper potlačený atramentami HP Latex je hodnotený triedou A+ podľa normy *Émissions dans l'air intérieur*, ktorá obsahuje vyhlásenie o úrovni uvoľňovania prchavých látok v interiérovom ovzduší, ktoré pri vdychovaní predstavujú zdravotné riziko – na stupnici od A+ (veľmi malé uvoľňovanie) po C (veľké uvoľňovanie).
- HP PVC-Free Wall Paper potlačený atramentami HP Latex má certifikát GREENGUARD Children & Schools. Pozrite časť <http://www.greenguard.org/>.
- HP PVC-Free Wall Paper potlačený atramentami HP Latex spĺňa kritériá AgBB týkajúce sa kontroly zdravotného rizika pre uvoľňovanie VOC z výrobkov určených na interiérovú výstavbu. Pozrite časť <http://www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm>.

 Dostupnosť programu spätného odberu substrátov HP veľkého formátu sa líši. Niektoré recyklovateľné substráty HP možno recyklovať prostredníctvom bežne dostupných programov recyklácie. Recyklačné programy nemusia byť vo vašej oblasti k dispozícii. Podrobnosti nájdete na adrese <http://www.hp.com/recycle/>.

## Pórovité substráty


Pórovité substráty môžu byť použité s tlačiarňou 365 alebo 375 a zberačom atramentu, s ktorým je potrebné používať navijaciu cievku.

Tlačiarne 315 a 335 nie sú určené na používanie pórovitých substrátov a môžu byť nimi poškodené. takéto poškodenie vyžaduje servisnú opravu, ktorej sa netýka záruka.


Ak chcete skontrolovať pórovitosť svojho substrátu, postupujte podľa týchto krokov.

1. Ak je v tlačiarňi vložený substrát, vyberte ho.
2. Odstrihnite kúsok samolepiaceho bieleho lesklého vinylu s veľkosťou 15 × 50 mm.

3. Prilepte ho na platňu podľa obrázka.

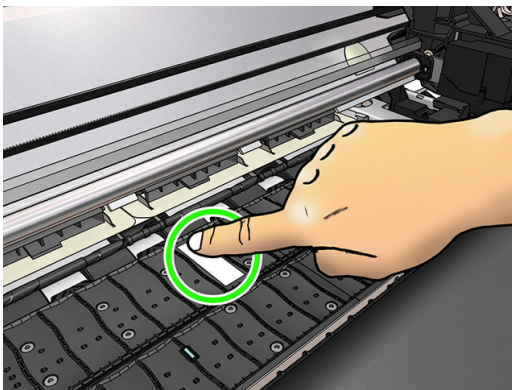


4. Vložte substrát, ktorý chcete skontrolovať.
5. Otvorte softvér RIP.
6. Prevezmite testovací súbor z tlačiarne: [http://printerIP/hp/device/webAccess/images/Ink\\_trespassing\\_check.pdf](http://printerIP/hp/device/webAccess/images/Ink_trespassing_check.pdf), kde *printerIP* je adresa IP tlačiarne.
7. Vytlačte testovací súbor s takým počtom prechodov a profilom média, ktoré chcete v budúcnosti použiť s týmto substrátom (alebo profil s podobnou hranicou atramentu).
8. Vytiahnite substrát.
9. Odstráňte pruh samolepiaceho vinylu z platne.

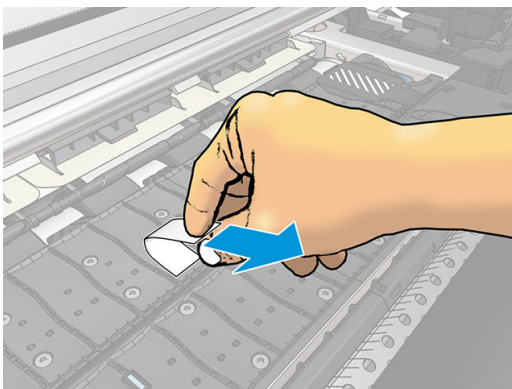

10. Pozrite sa na samolepiaci vinyl, ktorý ste zobrali z platne.
  - Ak je pruh úplne biely (nie je na ňom žiadny atrament), testovaný substrát nemá póry a možno ho použiť na tlač podľa popisu v tejto príručke.
  - Ak je na pruhu nejaký atrament, testovaný substrát je pórovitý a nemal by byť používaný v tlačiarniach 315 alebo 335. Môže byť používaný v tlačiarni 365 alebo 375 a so zberačom atramentu.
11. Vyčistite platňu: pozrite časť [Čistenie platne na strane 159](#).

## Nasunutie kotúča na os cievky




**TIP:** Okrem tohto popisu si môžete pozrieť animáciu tohto postupu na prednom paneli: stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate load** (Vloženie substrátu) > **Learn how to load spindle** (Informácie o spôsobe vloženia osi cievky).

1. Skontrolujte, či sú zaistené kolieska tlačiarne (brzdová páka je stlačená nadol), aby sa tlačiareň nehýbala.




2. Nadvihnutím páčky uzamknutia osi cievky uvoľnite os.

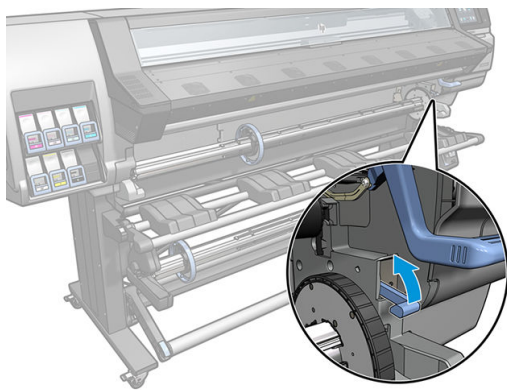


3. Vyberte os cievky z tlačiarne.

**⚠ UPOZORNENIE:** Nevkladajte prsty do podpier osi cievky.

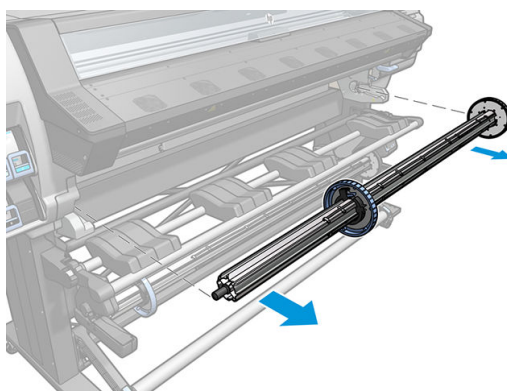


Os cievky má na každom konci zarážku, ktorá udržiava kotúč na mieste. Zložením modrej zarážky na ľavom konci môžete nasadiť nový kotúč (ak chcete, môžete zložiť aj zarážku na druhom konci cievky s priemerom 76 mm). Posúvaním zarážky po osi cievky ju možno vhodne nastaviť na uchytenie kotúčov s rôznou šírkou.


4. Odblokujte modrú zarážku.

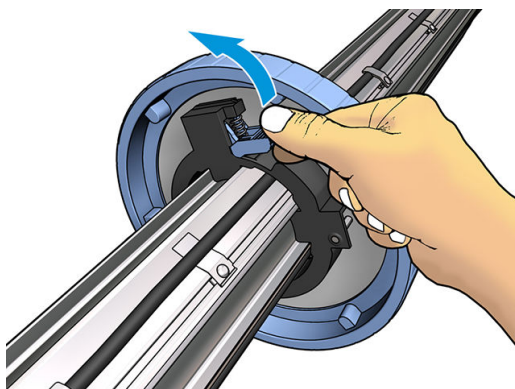


5. Z ľavého konca osi cievky odstráňte zarážku.

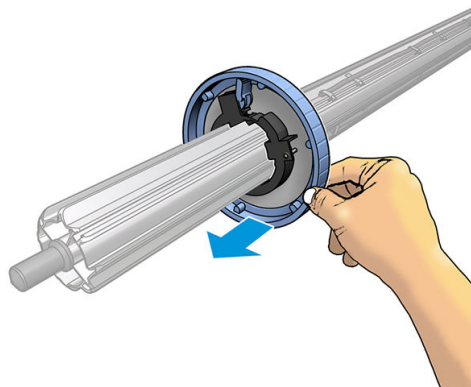


6. Položte kotúč na vkladaciu dosku.

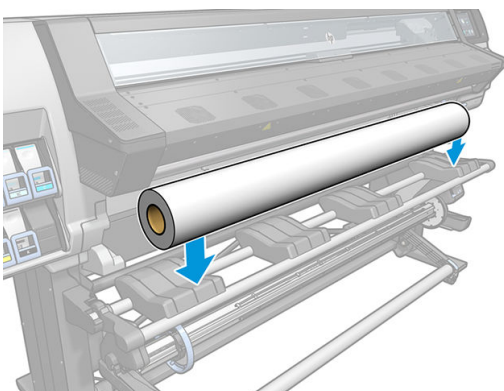

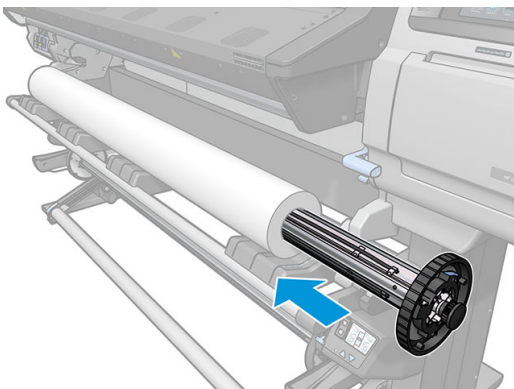

7. Zasuňte os cievky do kotúča.

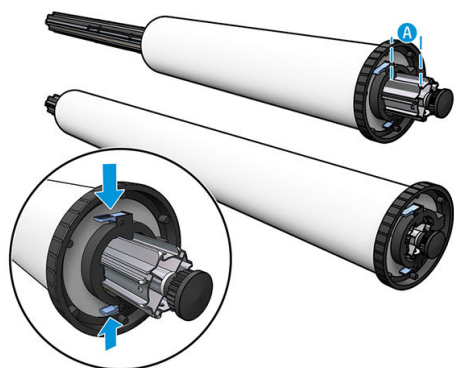


8. Pravá zarážka osi cievky s priemerom 76 mm má dve polohy: jednu pre kotúče maximálnej šírky tlačiarne a druhú pre užšie kotúče. Dbajte na to, aby ste v prípade užších kotúčov používali druhú polohu, čím sa vylepší proces ošetrovania a povolia vyššie rýchlosti tlače.




 **POZNÁMKA:** Cievka s priemerom 76 mm sa dodáva spolu s tlačiarňami 365 a 375 a je k dispozícii ako príslušenstvo k tlačiarňam 335.


 **POZNÁMKA:** Cievka s priemerom 51 mm dodávaná spolu s tlačiarňami 315 a 335 má len jednu zarážku na pravej strane. Na vkladacej doske sú modré čiary zodpovedajúce dvom polohám, ale keď použijete túto cievku, môžete využiť len vonkajšiu polohu.

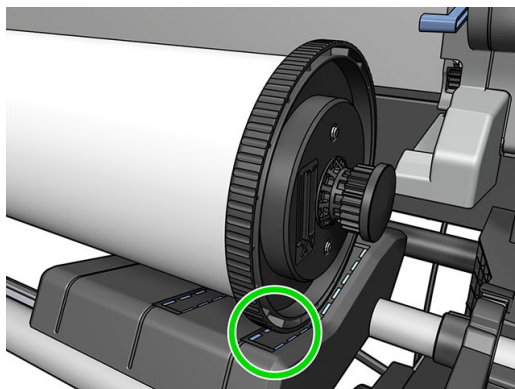

9. Nasuňte modrú zarážku na horný koniec osi cievky a zatlačte ju smerom ku koncu kotúča.

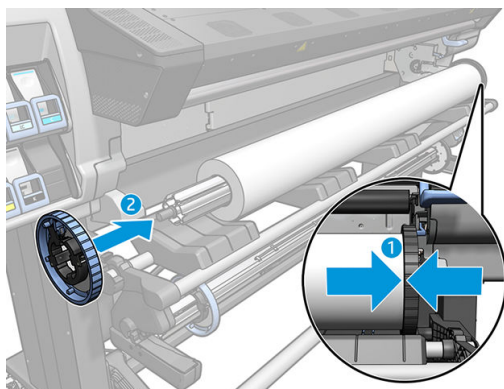

10. Keď je modrá zarážka v kontakte so substrátom, uzamknite ju.

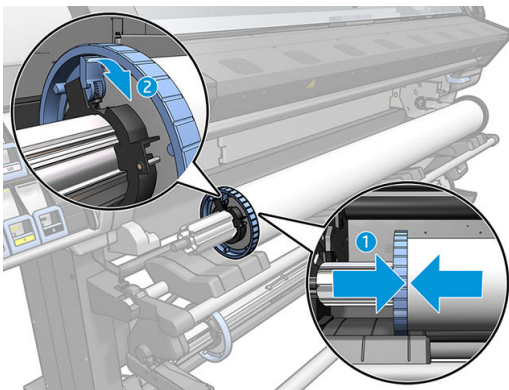

11. Vložte cievku opatrne do tlačiarne.


**VAROVANIE!** Nevkladajte prsty medzi cievku a podpery cievky.



Riziko úrazu uväznením prstov

Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

**UPOZORNENIE:** Uistite sa, či sú posúvače na vkladacej doske pod ľavou stredovkou, inak nezapadne cievka správne do ľavej podpery cievky a môže spadnúť na zem.

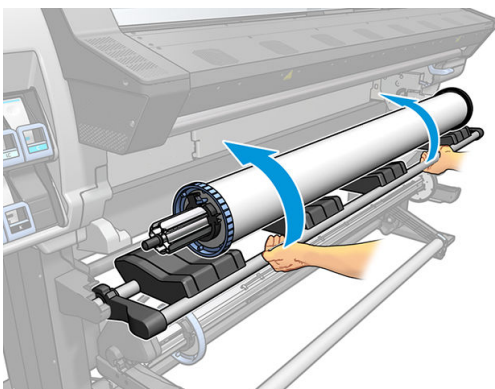



Ak pravidelne používate rôzne substráty, môžete kotúče rýchlejšie vymieňať, ak máte založené kotúče rôznych substrátov na osobitných osiach cievok. Ďalšie osi cievok si môžete zakúpiť.

## Vloženie kotúča do tlačiarne




Na začiatku tohto postupu musíte mať kotúč založený na osi cievky. Pozrite časť [Nasunutie kotúča na os cievky na strane 50](#).


Bežná minimálna šírka substrátu je 584 mm (23 palcov). Ak chcete vložiť substráty užšie ako minimálna šírka 254 mm (10 palcov), prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Enable narrow substrate** (Povoliť úzky substrát). Pri tejto možnosti sa nezaručuje kvalita tlače.

 **TIP:** Informácie o nasadení kotúča s textilným substrátom nájdete v časti [Príslušenstvo na vkladanie \(len model 365 a 375\) na strane 62](#). Ak je substrát pórovitý (čo zvyčajne textílie sú), nezabudnite tiež použiť zberač atramentu.


**TIP:** Pri vkladaní veľmi tenkých alebo veľmi hrubých substrátov, prípadne substrátov, ktoré sa zvyknú vlniť, postupujte podľa pokynov na vkladanie s cieľom znížiť riziko zaseknutia substrátu alebo nárazu tlačových hláv. pozrite časť [Asistované ručné vloženie na strane 66](#).

1. Na prednom paneli stlačte ikonu , potom vyberte položku **Load** (Vložiť).

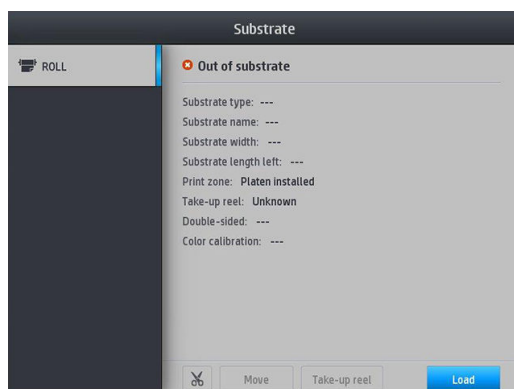

Prípadne stlačte ikonu  a vyberte položky **Substrate load** (Vloženie substrátu) > **Load roll** (Vložiť kotúč).


2. Objaví sa obrazovka konfigurácie vkladania.

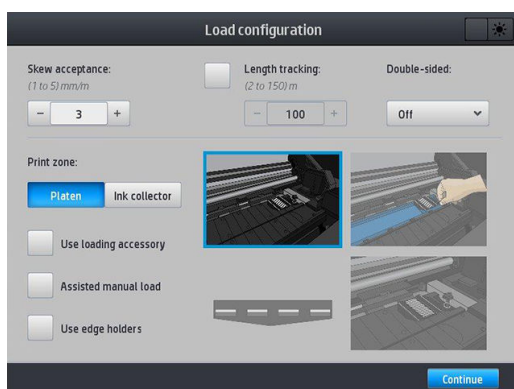

- Prijateľnosť zošikmenia: K dispozícii sú hodnoty od 1 do 5, predvolená hodnota je 3. Ak je zošikmenie nad nastavený limit, tlačiareň vás upozorní, ale môžete pokračovať vo vložení.
- Sledovanie dĺžky: Ak začiarknete políčko a zadáte dĺžku svojho kotúča, tlačiareň zníži odpad papiera pri tlači a oznámí vám zostávajúcu dĺžku. Pozrite časť [Sledovanie dĺžky substrátu na strane 82](#).
- Obojstranná: Môže byť **Off** (Vypnuté), **Side A** (Strana A) alebo **Side B** (Strana B). Pozrite časť [Obojstranná tlač \(len model 365 a 375\) na strane 80](#).
- Oblasť tlače: Vyberte **Platen** (Platňa) alebo **Ink collector** (Zberač atramentu). Pozrite časť [Zberač atramentu \(len model 365 a 375\) na strane 58](#).
- Použitie príslušenstva na vkladanie. Pozrite časť [Príslušenstvo na vkladanie \(len model 365 a 375\) na strane 62](#).
- Asistované ručné vloženie. Pozrite časť [Asistované ručné vloženie na strane 66](#).
- Použitie držiaky hrán. Pozrite časť [Držiaky hrán na strane 68](#).

Keď volíte možnosti, zobrazujú sa pokyny.


3. Opatrne nasadíte čelnú hranu substrátu nad čierny hladký kotúč, pričom dbajte na to, aby substrát zostal počas celého procesu napnutý. Substrát neodvíjajte manuálne, pokiaľ sa v tlačiarňi nezobrazí príslušná výzva.

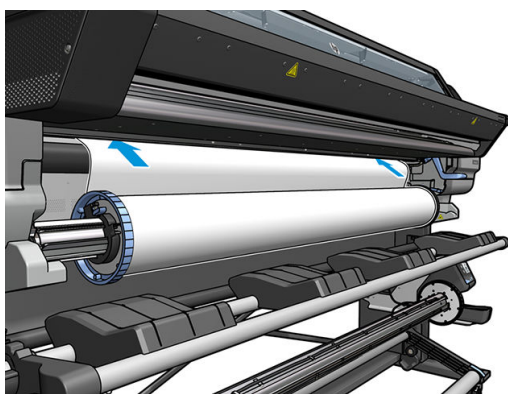


**VAROVANIE!** Nevkladajte prsty do dráhy substrátu vnútri tlačiarne.

Po rozpoznání a zachytení čelnej hrany substrátu tlačiareň zapípa.

4. Vyberte kategóriu a názov substrátu, ktorý vkladáte.

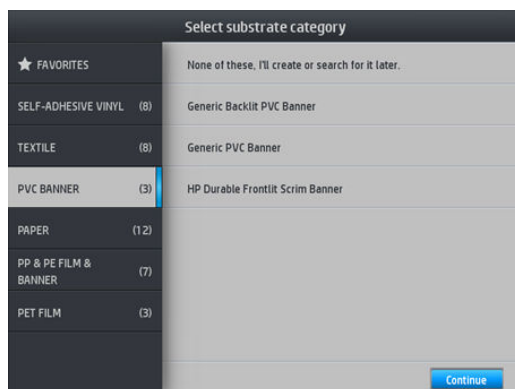

Môžete tiež vyhľadávať v obľúbených položkách, prípadne môžete vybrať možnosť **None of these, I will choose it later** (Nič z uvedeného, zvolím neskôr): v knižnici substrátov po dokončení postupu vkladania. Pozrite časť [Predvoľby substrátu na strane 92](#).

 **POZNÁMKA:** Mali by ste vybrať rovnaký názov substrátu, ktorý používate v softvéri RIP.


5. Tlačiareň rôznymi spôsobmi kontroluje substrát, a tak sa môžu zobraziť výzvy na opravu problémov so zošikmením alebo pnutím.
6. Počkajte, kým substrát nevyjde z tlačiarne (podľa obrázka).


 **VAROVANIE!** Nedotýkajte sa oblasti ošetrovania ani platne, môžu byť horúce.



Riziko popálenia


Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

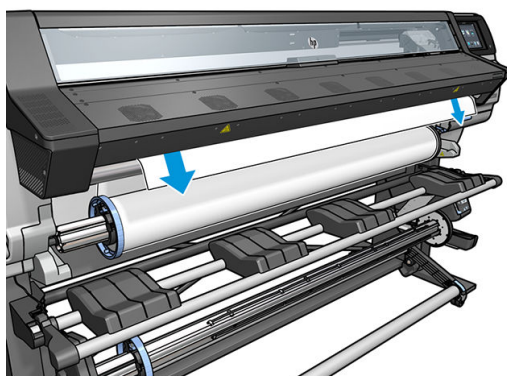


 **POZNÁMKA:** Ak sa počas ktorejkoľvek fázy vkladania substrátu vyskytne neočakávaný problém, pozrite časť [Substrát nemožno úspešne vložiť na strane 83](#).

7. Ak vkladáte priehľadný substrát bez nepriehľadných okrajov, musíte zadať šírku substrátu a vzdialenosť pravej hrany od bočnej dosky tlačiarne (podľa nákresu pravitka na prednej strane modulu ošetrovania).
8. Ak ste zvolili obojstrannú tlač a stranu B (pozrite časť [Obojstranná tlač \(len model 365 a 375\) na strane 80](#)), tlačiareň hľadá v tomto bode čiernu referenčnú čiaru. Ak čiaru nenájde, objaví sa niekoľko otázok.

9. Tlačiareň vyváži posun substrátu.
10. Tlačiareň signalizuje, že je pripravená na tlač.

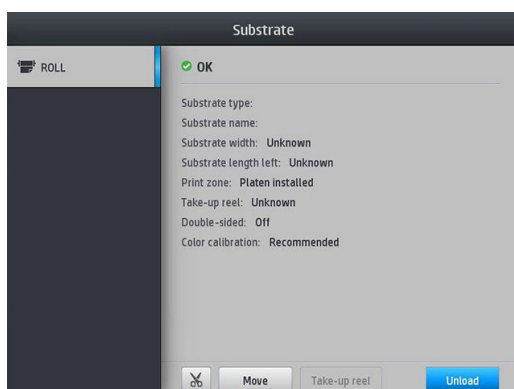

Dbajte na to, aby ste nezakryli vrchné ventilátory.

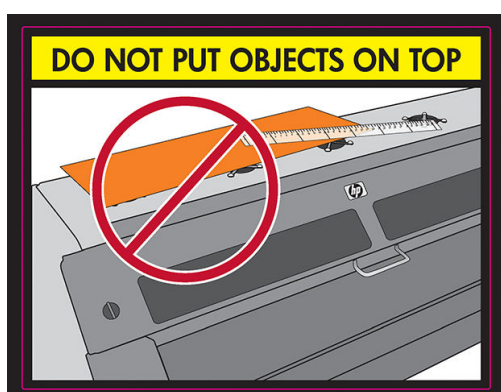


## Zberač atramentu (len model 365 a 375)


Zberač atramentu by mal byť použitý namiesto platne v nasledujúcich prípadoch:

- Vždy, keď plánujete tlačiť na pórovitý substrát. Pozrite časť [Pórovité substráty na strane 49](#).
- Vždy, keď plánujete tlačiť po hrany substrátu bez toho, aby sa zanechal nejaký okraj (tlač s úplným prelínaním).

Platňa aj zberač atramentu sa vždy skladajú z dvoch častí (ľavá a pravá). Ak chcete nainštalovať zberač atramentu, najprv odblokujte a vyťahnite dve časti platne. Potom nainštalujte na miesto dve časti zberača atramentu.

Zberač atramentu sa dodáva s modrými spotrebnými časťami, ktoré majú byť pripojené k zberaču atramentu. Môžu byť pripojené pred alebo po inštalácii zberača atramentu do tlačiarne, ale pred vložením substrátu. Ak chcete pripojiť tieto časti, vložte ich zvisle na zberač atramentu a zatlačte ich, kým obidve nedosadnú s cvaknutím na svoje miesto.

 **TIP:** Odporúčame so zberačom atramentu používať navijaciu cievku. Pozrite časť [Navijacia cievka na strane 72](#).

 **VAROVANIE!** Pozor na pohyblivé súčasti. S krehkými časťami narábajte opatrne. Odporúčame navliecť si rukavice.





Pohyblivá súčasť



Krehké




Navlečené rukavice



Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

## Inštalácia zberača atramentu


1. Platňa aj zberač atramentu sa vždy skladajú z dvoch častí (ľavá a pravá). Odblokujte platňu pomocou dvoch modrých poistiek umiestnených na ľavej a pravej strane tlačiarne.

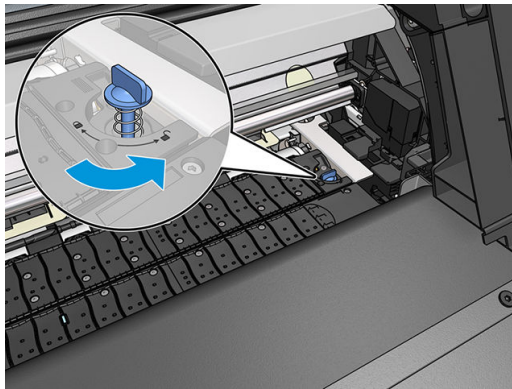


2. Vytiahnite rovnakým spôsobom obidve časti platne.

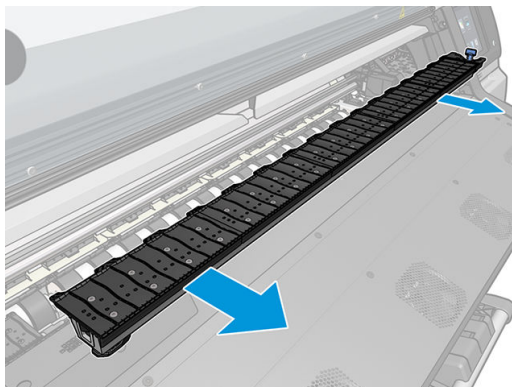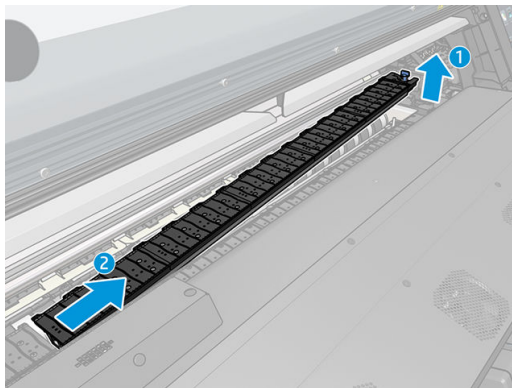

3. Vložte do tlačiarne dve časti zberača atramentu.

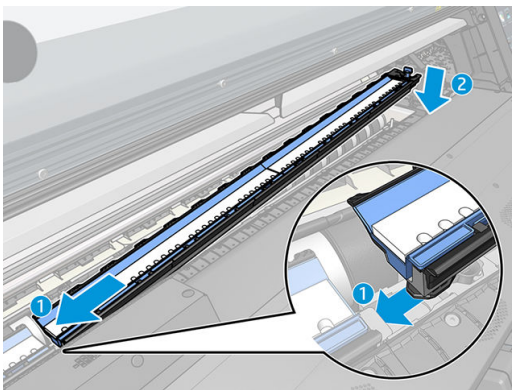


4. Uistite sa, či sú poistky zaistené a či v dráhe tlače nie sú žiadne prekážky.

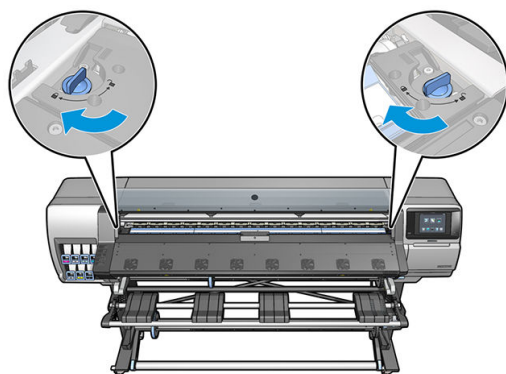


5. Pred vloženíím substrátu nainštalujte ochrany výstupnej platne.


- a. Vložte ochranu výstupnej platne na jednu stranu výstupnej platne.

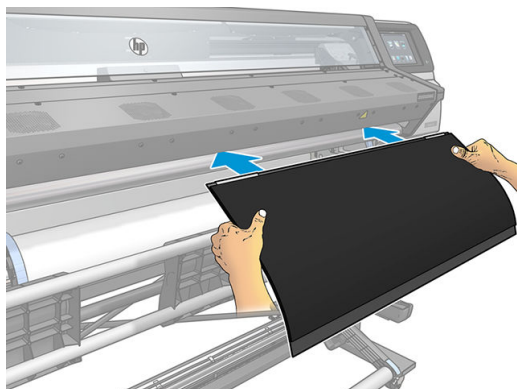


b. Otvorte okno.

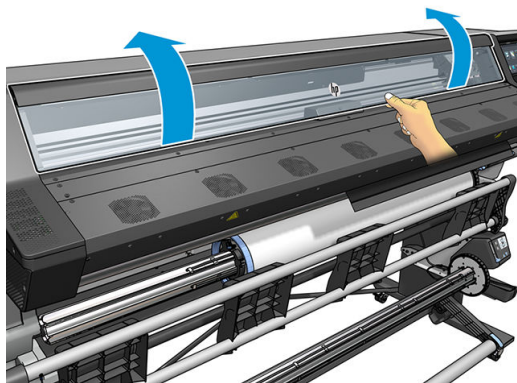


c. Vložte zarážky medzi plastový kus a kov.

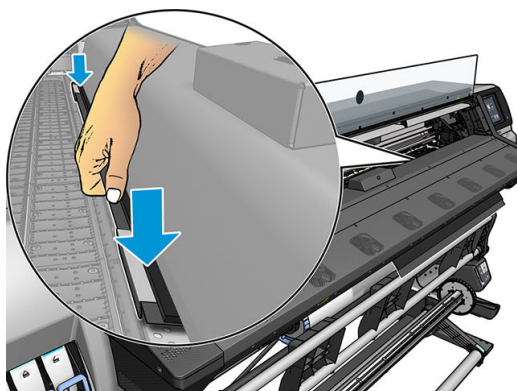

d. Uistite sa, či je ochrana platne na správnom mieste a rovno.

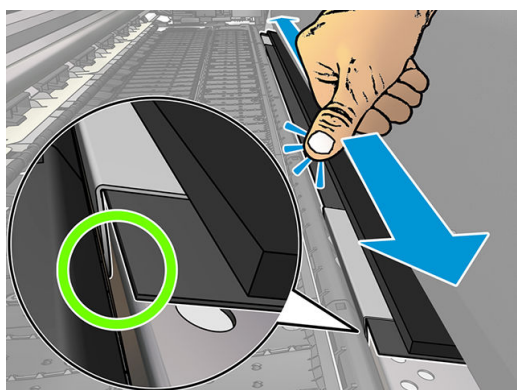

e. To isté urobte na druhej strane.

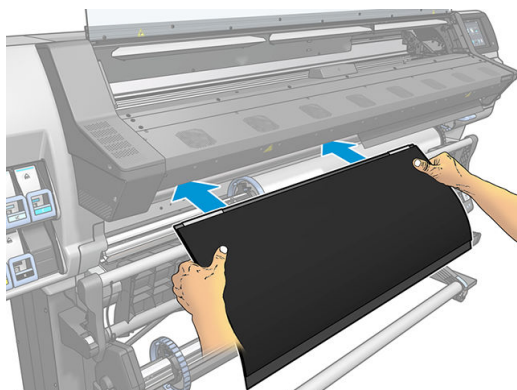


V prípade potreby postupujte rovnakým spôsobom pri opätovnej inštalácii platne. Upevnite na zadnú stranu výstupnej platne natesno suchý zips.

### Výmena modrých spotrebných častí zberača atramentu


Dĺžka substrátu, na ktorý je možné tlačiť rovnakými spotrebnými časťami zberača atramentu závisí od pórovitosti substrátu a množstva atramentu použitého pri tlači. Ak zbadáte, že substrát je pri tlači znečistený, prestaňte tlačiť a skontrolujte spotrebné časti zberača atramentu. Ak to neurobíte, môžu sa niektoré súčasti tlačiarne pokaziť.

1. Odporúčame navliecť si rukavice, ktoré sú súčasťou súpravy.
2. Palcami stlačte zarážky a vytiahnite spotrebné časti zberača atramentu zvislo nahor z tlačiarne.
3. Zlikvidujte spotrebné časti zberača atramentu.
4. Skontrolujte, či je zberač atramentu čistý. Ak nie je, vyčistite ho navlhčenou handričkou.
5. Vložte nové spotrebné časti zberača atramentu zvislo do tlačiarne, začnite napravo. Keď sa zarážky zachytia, začujete cvaknutie.

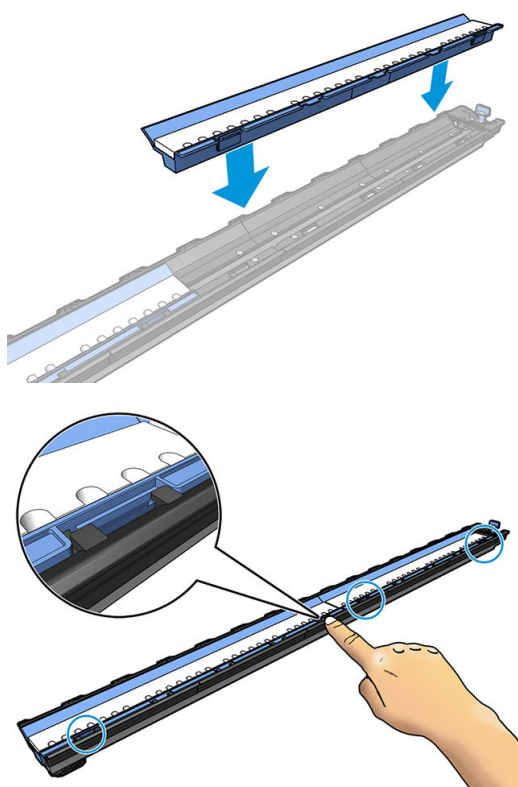


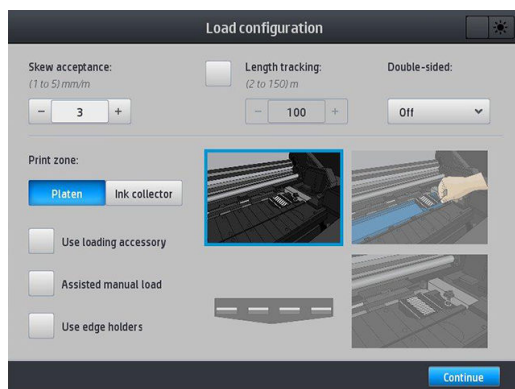
### Príslušenstvo na vkladanie (len model 365 a 375)

Príslušenstvo na vkladanie je navrhnuté s cieľom pomôcť pri vkladaní transparentových, textilných alebo sieťových substrátov. Pri vkladaní týchto substrátov sa odporúča použiť ho, no nie je to povinné.


 **POZNÁMKA:** Držiaky hrán možno použiť bez ohľadu na to, či sa rozhodnete použiť alebo nepoužiť príslušenstvo na vkladanie.

1. Pred vložení substrátu začiarknite políčko **Use loading accessory** (Použiť príslušenstvo na vkladanie) na obrazovke Konfigurácia vkladania na prednom paneli.


 **DÔLEŽITÉ:** Začiarknite tiež políčko **Assisted manual load** (Asistované ručné vloženie), aby nedošlo k zrážkam vozíka a príslušenstva na vkladanie. Pozrite časť [Asistované ručné vloženie na strane 66](#).




2. Položte príslušenstvo na vkladanie textílií na vkladaciu dosku a dostatočne preklopte dopredu biele klapky, aby pokryli šírku substrátu.

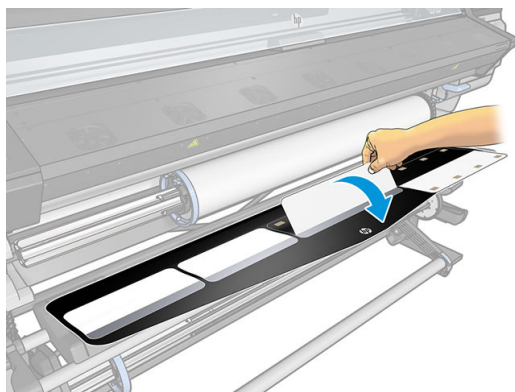


3. Vytiahnite časť substrátu z kotúča a položte čelnú hranu na príslušenstvo na vkladanie.

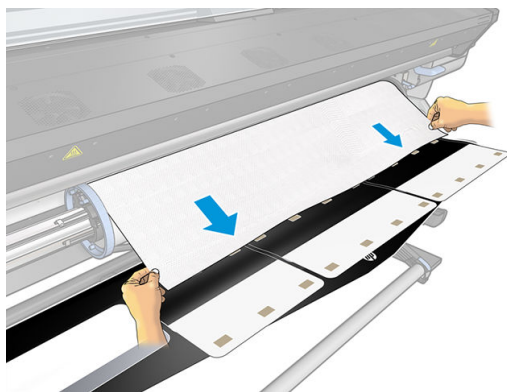


4. Preklopte biele klapky späť, aby pokryli čelnú hranu substrátu. Čierne políčka sú magnetické a upevnia substrát.

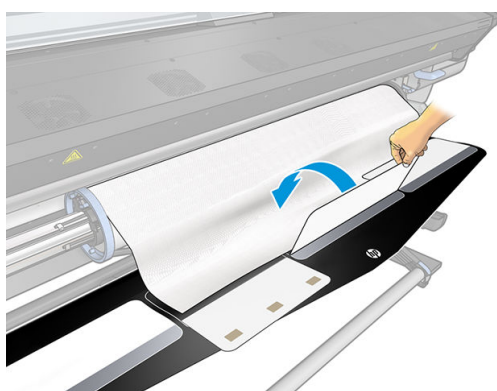

5. Naraz nadvihnite príslušenstvo na vkladanie a čelnú hranu substrátu.

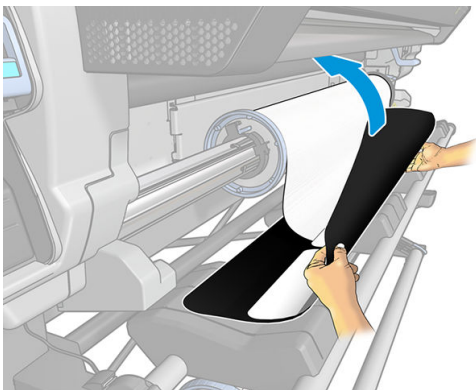

6. Substrát vložte manuálne (pozrite časť [Asistované ručné vloženie na strane 66](#)).

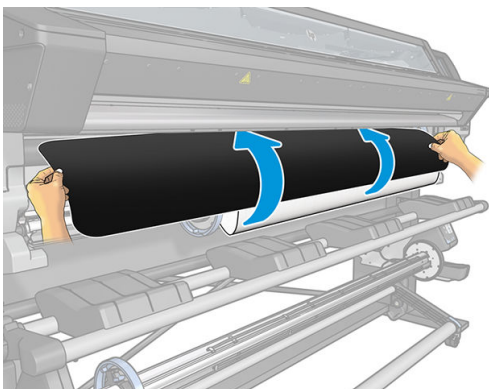


7. Príslušenstvo na vkladanie prejde spolu so substrátom cez tlačiareň dráhou substrátu.

**VAROVANIE!** Nedotýkajte sa oblasti ošetrovania ani platne, môžu byť horúce.





Riziko popálenia

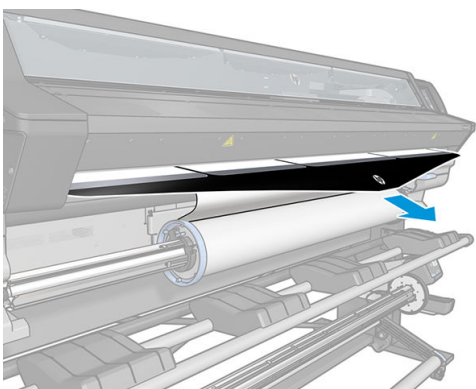

Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

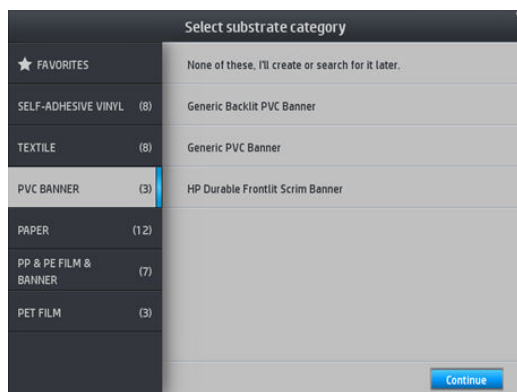

8. Vyberte kategóriu a názov substrátu, ktorý vkladáte.




 **POZNÁMKA:** Mali by ste vybrať rovnaký názov substrátu, ktorý používate v softvéri RIP.



 **TIP:** Pri vkladaní veľmi tenkých substrátov vždy vyberte typ substrátu, ako napríklad **Banner** (Transparent), aby sa minimalizoval vákuový tlak počas vkladania. Pri vkladaní veľmi hrubých substrátov vždy vyberte typ substrátu, ako napríklad **HP Photo-realistic Poster Paper** (Realistický plagátový papier HP Photo), aby sa maximalizoval vákuový tlak. Po vložení, no ešte pred tlačou, prejdite na predný panel a zmeňte typ substrátu na príslušný vložený substrát: stlačte ikonu  a potom stlačte položku

**Substrate** (Substrát) > **Change loaded substrate** (Zmeniť vložený substrát).

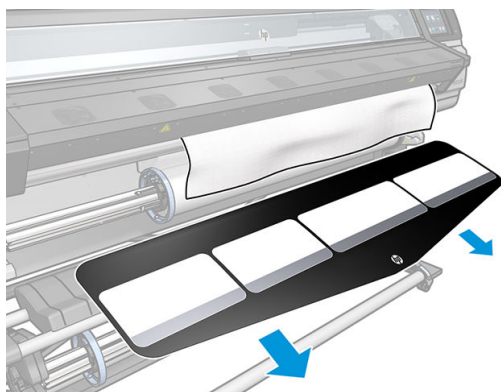9. Po prejení cez tlačiareň môžete príslušenstvo na vkladanie ručne vybrať.



10. Tlačiareň rôznymi spôsobmi kontroluje substrát, a tak sa môžu zobrazíť výzvy na opravu problémov so zošikmením alebo pnutím.

 **POZNÁMKA:** Na prednom paneli môžete určiť maximálnu povolenú hodnotu zošikmenia: stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Max skew setting** (Nastavenie maximálneho zošikmenia). Môžete to tiež urobiť na obrazovke Konfigurácia vkladania.

11. Ak vkladáte priehľadný substrát bez nepriehľadných okrajov, musíte zadať šírku substrátu a vzdialenosť pravej hrany od bočnej dosky tlačiarne (podľa nákresu pravítka na prednej strane modulu ošetrovania).
12. Ak ste zvolili obojstrannú tlač a stranu B, na prednom paneli sa môže zobrazíť príslušná otázka, ak sa nenájde referenčná čiara. Pozrite časť [Obojstranná tlač \(len model 365 a 375\) na strane 80](#).
13. Tlačiareň vyváži posun substrátu.

 **POZNÁMKA:** Odporúčame použiť navijaciu cievku. Nie je to však nevyhnutné.


## Asistované ručné vloženie

Postup ručného vkladania by ste mali použiť v týchto prípadoch:

- Substrát je neobyčajne tenký alebo neobyčajne hrubý.
- Hrany substrátu sú potrhané.
- Substrát sa zvykne na hranách vlniť.
- Tlačová strana substrátu je otočená smerom von.
- Chcete použiť príslušenstvo na vkladanie.


V ostatných prípadoch odporúčame použiť bežný postup vkladania. Pozrite časť [Vloženie kotúča do tlačiarne na strane 55](#).

Na začiatku postupu ručného asistovaného vkladania musíte mať kotúč založený na osi cievky. Pozrite časť [Nasunutie kotúča na os cievky na strane 50](#).

Bežná minimálna šírka substrátu je 584 mm (23 palcov). Ak chcete vložiť substráty užšie ako minimálna šírka 254 mm (10 palcov), prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Substrate** (Substrát)


> **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Enable narrow substrate** (Povoliť úzky substrát). Pri tejto možnosti sa nezaručuje kvalita tlače.

1. Začnite zvyčajný postup vkladania substrátu (pozrite časť [Vloženie kotúča do tlačiarne na strane 55](#)) a uistite sa, či je na obrazovke konfigurácie vkladania začiarknuté políčko **Assisted manual load** (Asistované ručné vkladanie).

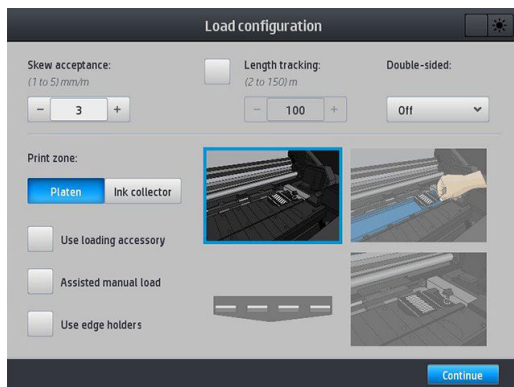

Môžete prípadne začať od kroku 2. V takom prípade sa po zodvihnutí prítlačnej páčky objaví obrazovka konfigurácie vkladania so začiarknutým políčkom. Pred ďalším krokom stlačte tlačidlo **Continue** (Pokračovať).

2. Nadvihnite prítlačnú páčku substrátu tak vysoko, ako je to možné.

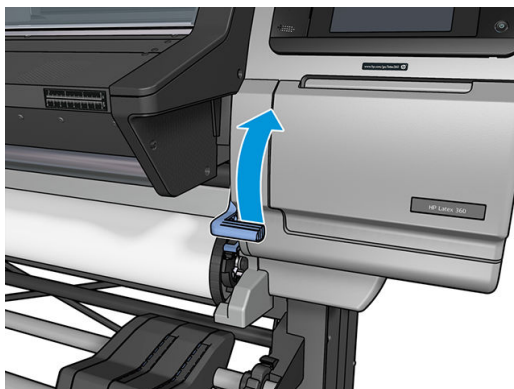



3. Opatrne nasadte čelnú hranu substrátu nad čierny hladký kotúč, pričom dbajte na to, aby substrát zostal počas celého procesu napnutý. Substrát neodvíjajte manuálne, pokiaľ sa v tlačiarňi nezobrazí príslušná výzva.
4. Nadalej posúvajte substrát, až kým nedosiahne tlačovú platňu. Otvorte okno, budete môcť cez neho ťahať substrát. pokračujte v posúvaní substrátu, kým čelná hrana nebude v rovnakej výške ako kotúč substrátu. Zarovnajete pravú hranu substrátu s pravou hranou kotúča.

**VAROVANIE!** Nedotýkajte sa krytu modulu ošetrovania tlačiarne. Dokonca aj po otvorení zarážky okna, čím sa odpojí napájanie modulov ošetrovania, môžu byť povrchy vnútorných súčastí horúce. Dávajte tiež pozor, aby sa vám prsty nezachytili v dráhe substrátu.



Riziko popálenia




Riziko úrazu uväznením prstov


Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

**TIP:** Ak sa používaný substrát zvykne vlniť, posúvajte substrát, až kým jeho hrana nevyjde von z tlačiarne. Odporúčame tiež použiť navíjaciu cievku, prípadne pomocou predného panela zakázať rezačku, ak sa navíjacia cievka nepoužíva.

5. Keď je substrát správne vložený v tlačiarňi, zatlačte nadol čo najviac prítlačnú páčku.

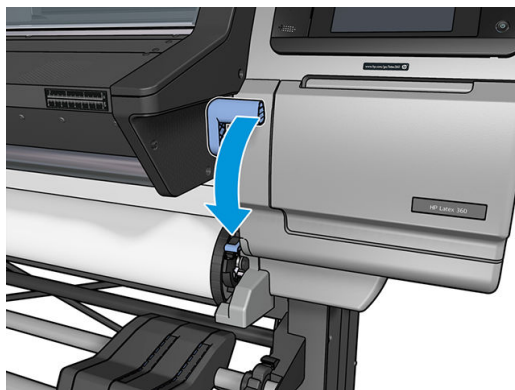

6. Vyberte kategóriu a názov substrátu, ktorý vkladáte.

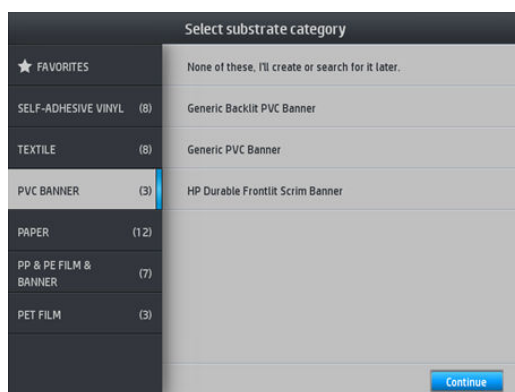


Zvyšok postupu vkladania je rovnaký, ako pri bežnom postupe vkladania. Pozrite časť [Vloženie kotúča do tlačiarne na strane 55](#).

## Držiaky hrán

Držiaky hrán sú navrhnuté s cieľom zabrániť hranám substrátu dvíhať sa počas tlače. Odporúčajú sa len vtedy, ak majú hrany substrátu tendenciu zdvíhať sa a dotýkať alebo poškodzovať tlačové hlavy. Môžu byť používané s platňou alebo so zberačom atramentu. Keď sa nepoužívajú, je potrebné uložiť ich mimo tlačiarne.


Ak ich často potrebujete, dajú sa uložiť vo vnútri tlačiarne, naľavo a napravo od tlačovej platne, aby nedochádzalo k zaseknutiu substrátu pri vkladaní ďalšieho substrátu.

 **POZNÁMKA:** Držiaky hrán presahujú o 7 mm hranu substrátu. Pri používaní držiakov hrán by ste mali v softvéri RIP nastaviť minimálny ľavý a pravý okraj na 7 mm, inak by sa tlačiareň mohla pokúšať tlačiť na držiaky hrán.

Ak zvolíte ich použitie, mali by ste ich na výzvu predného panela posunúť na ich miesto (táto výzva sa objaví v prípade, že bolo začiarnuté políčko **Use edge holders** (Použiť držiaky hrán)). Otvorte okno, vložte držiaky hrán a potom okno zatvorte.

Držiaky hrán položte na platňu tak, aby sa mierne prekryvali s ľavým aj pravým okrajom substrátu. Na tlačiarňi je vyznačené, kam ich treba umiestniť.

Držiaky hrán pre jednotlivé modely tlačiarne sú rovnaké, ale inštalujú sa rôzne.

 **VAROVANIE!** Pozor na pohyblivé súčasti. S krehkými časťami narábajte opatrne. Odporúčame navliecť si rukavice.



Pohyblivá súčasť



Krehké




Navlečené rukavice


Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

### Vloženie držiakov hrán pre tlačiareň 315 alebo 335

1. Na ľavej strane sa nachádza otvor na držiaky hrán. Vložte zvislo do otvoru držiak hrán.

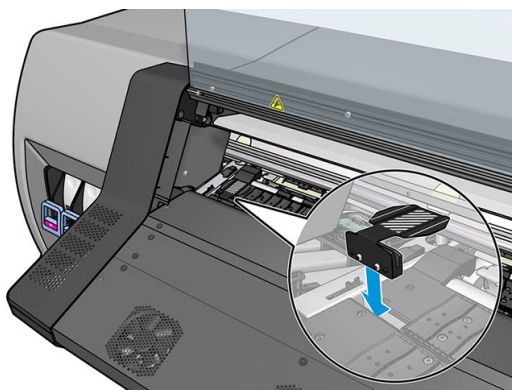



2. Posuňte držiak hrán do správnej polohy.

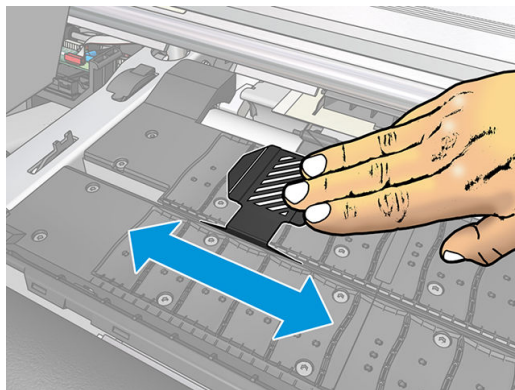


3. Opakujte postup s druhým držiakom hrán.

### Vloženie držiakov hrán pre tlačiareň 365 alebo 375


1. Vytiahnite na jednej strane tlačiarne modul platne alebo zberača atramentu.

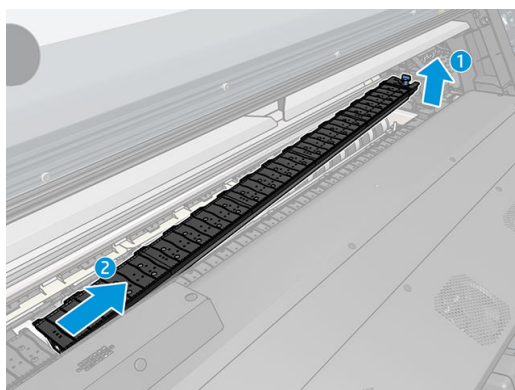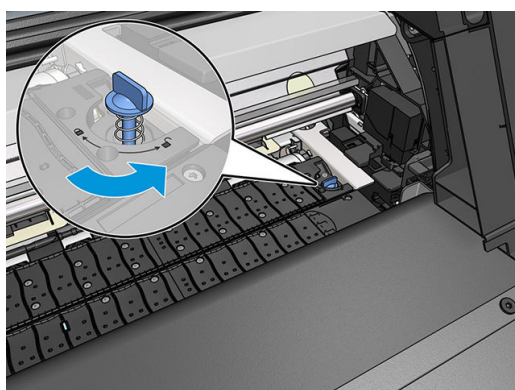

2. Nasuňte držiak hrán na modul platne alebo zberač atramentu a upravte jeho polohu: čo najviac naľavo, ak ide o ľavý držiak; čo najviac napravo, ak ide o pravý držiak.

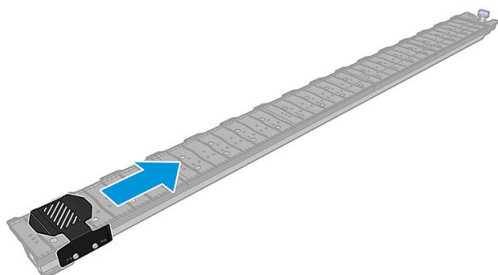


3. Vložte naspäť na miesto modul platne alebo zberač atramentu s nasadeným držiakom hrán.

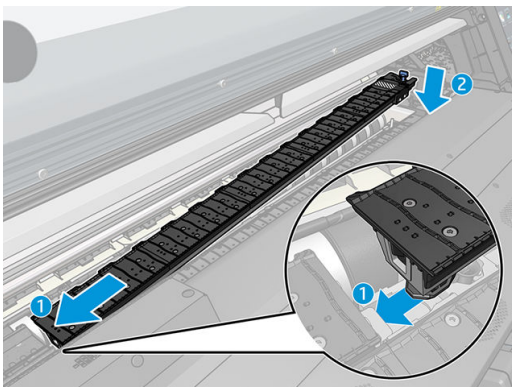

4. Opakujte postup s modulom platne alebo zberačom atramentu na druhej strane.

## Zarovnanie substrátu

Keď je substrát vložený, zarovnajte ho s bielou čiarou na držiaku hrán. Pri nesprávnom zarovnaní hrozí zaseknutie substrátu, prípadne poškodenie substrátu alebo tlačových hláv.

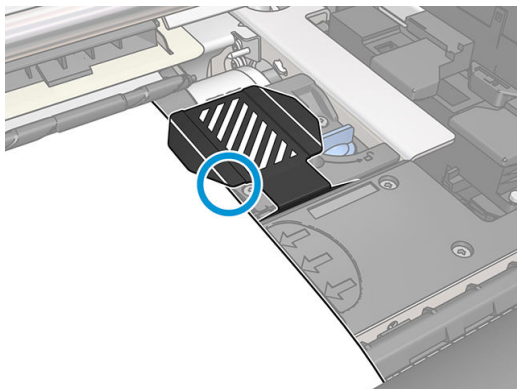

## Vloženie odstrihnutého hárka do tlačiarne

Tlačiareň je navrhnutá na používanie s kotúčmi substrátov. Do tlačiarne môžete vložiť odstrihnuté hárky, no nezaručuje sa kvalita tlače a môžu sa vyskytnúť aj ťažkosti so zošikmením.

- Hárak musí byť dlhý aspoň 1067 mm.
- Hárak vložte podľa bežného postupu nasadenia kotúča (automaticky alebo ručne v závislosti od substrátu).

- V rámci postupu vkladania sa tlačiareň snaží rozpoznať smer navíjania kotúča prostredníctvom otáčania osi cievky oboma smermi. Ak substrát nie je pripojený k osi cievky, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.




- Odstrihnutý hárok sa pravdepodobne vloží s nadmerným zošikmením a tlačiareň to nemusí byť schopná automaticky opraviť. Ak zošikmenie podľa merania tlačiarne presiahne 3mm/m, odporúčame skúsiť to znova. Ak vám však zošikmenie neprekáža, môžete vynechať automatickú opravu zošikmenia. Ak sa tak rozhodnete, po zobrazení výzvy vyberte položku **Continue with current skew** (Pokračovať s aktuálnym zošikmením).

## Vytiahnutie kotúča z tlačiarne

1. Ak ste pri tlači použili navíjaciu cievku, vysuňte potlačený kotúč z navíjacej cievky. Pozrite časť [Vytiahnutie navíjacej cievky na strane 79](#).


2. Na prednom paneli stlačte ikonu , potom vyberte položku **Unload** (Vytiahnuť).

Prípadne stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Substrate** (Substrát) > **Unload substrate** (Vytiahnuť substrát).

3. Ak sa v tlačiarňi sleduje dĺžka substrátu, na prednom paneli sa zobrazuje zostávajúca dĺžka, a tak si ju môžete poznačiť pre budúce použitie. Pozrite časť [Sledovanie dĺžky substrátu na strane 82](#).

Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.


4. Po odvinutí kotúča nadvihnite páčku uzamknutia osi cievky.

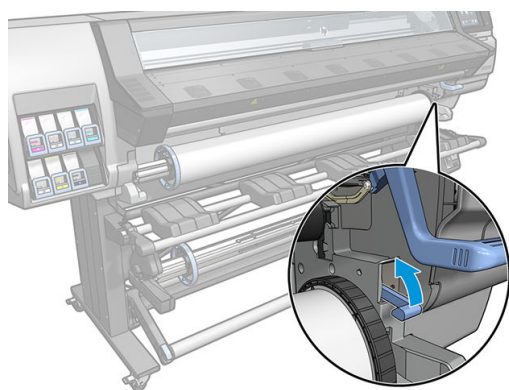

5. Vyberte cievku z tlačiarne tak, že najprv vyťahnete pravý koniec na pravej strane tlačiarne.

**VAROVANIE!** Počas vyťahovania cievky nekladajte prsty do podpier osi cievky.



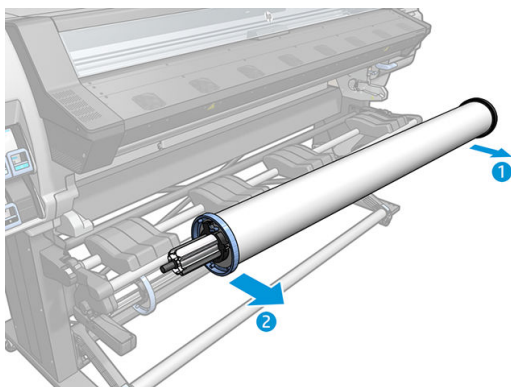

## Navíjacia cievka



### Napínacia tyč


Počas používania navíjacia cievka vyžaduje voľnú slučku substrátu zaťaženú smerom nadol napínacou tyčou. Napínaciu tyč môžete presúvať pomocou tlačidiel navíjacej cievky alebo cez položky **Move paper** (Posunúť papier) alebo **Rewind paper** (Previnúť papier dozadu) na prednom paneli.

### Nasunutie kotúča na navíjaciú cievku

 **POZNÁMKA:** Použiť môžete navíjacie cievky s priemerom 51 mm alebo 76 mm.

1. Na prednom paneli tlačiarne stlačte ikonu , potom vyberte položku **Take-up reel** (Navíjacia cievka).

Na obrazovke sa objavia pokyny; ťahaním prstom po obrazovke predného panela postupujte pokynmi do konca.

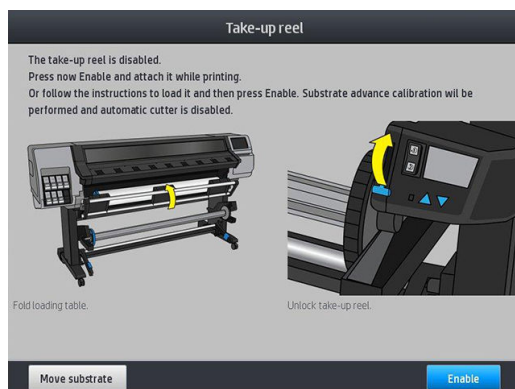


2. Ak chcete vložiť navijaciu cievku počas tlače, oboznámte sa s krokmi postupu pred stlačením tlačidla **Enable** (Povoliť). Postup vkladania navijacej cievky počas tlače musíte vykonať počas toho, ako tlačiareň podáva a tlačí na substrát. Po vložení navijacej cievky počas tlače sa ušetrí približne 1,5 m substrátu.


**TIP:** Prepínač smeru navijania navijacej cievky sa odporúča nechať v polohe vypnutia (pozrite časť [Vytiahnutie navijacej cievky na strane 79](#)) s cieľom zabrániť neželaným pohybom pri vkladaní navijacej cievky počas tlače. Po pripojení čelnej hrany substrátu k jadru a narovnaní substrátu prepnite podľa potreby prepínač smeru navijania do polohy 1 alebo 2. Nastavenie 1 navíja substrát tak, že vytlačené obrazy sú lícom dnu. Nastavenie 2 navíja substrát tak, že vytlačené obrazy sú lícom von.

Nasledujúce kroky vykonajte v prípade, že ste sa rozhodli pre okamžité vloženie. Ak sa rozhodnete pre neskoršie vloženie, počas tlače, musíte vykonať tie isté operácie bez pokynov z ovládacieho panela.


3. Jednoduchší prístup k navijacej cievke získate nadvihnutím vkladacej dosky do zvislej polohy.

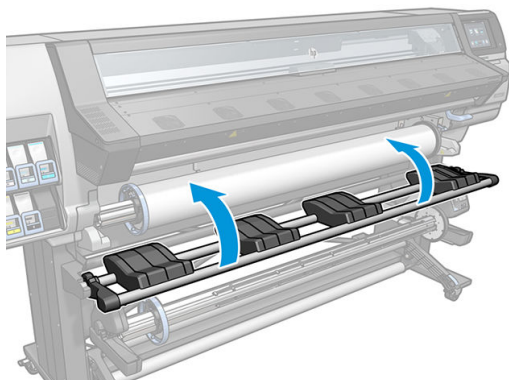



4. Odblokujte navijaciu cievku stlačením jej páčky do jej najvrchnejšej polohy.

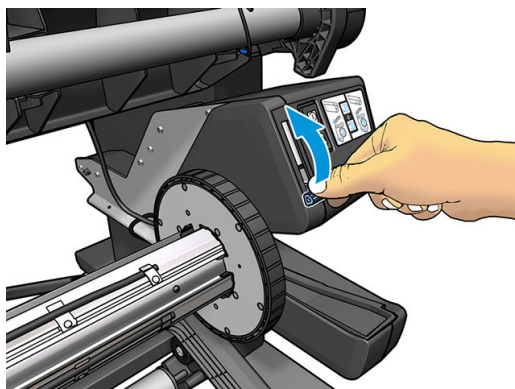


5. Vytiahnite navijaciu cievku.

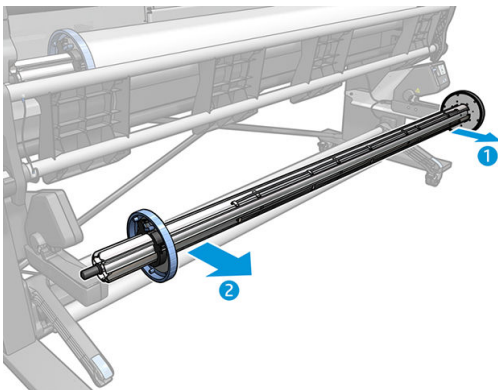

6. Pre tlačiarne 335, 365 a 375: zodvihnite páčku v každom prípade a vytiahnite obidve zarážky z navijacej cievky; (nepoužívajú sa).

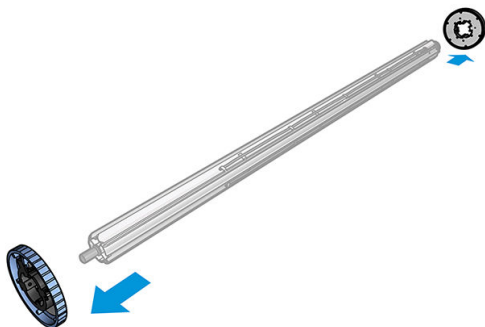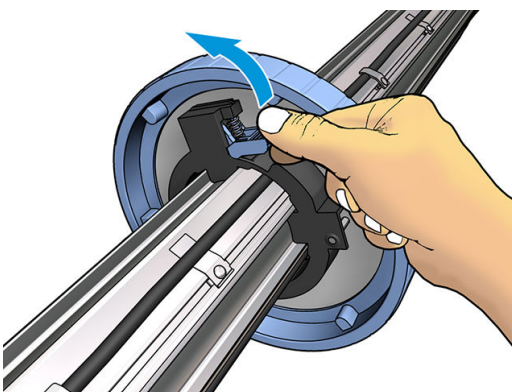

7. Vložte jadro na navijaciu cievku. Jadro musí mať aspoň takú šírku ako substrát.

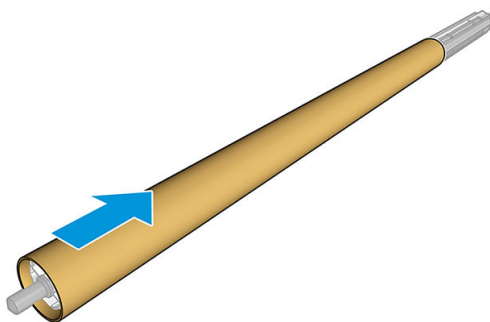

8. Vložte navijaciu cievku do tlačiarne tak, že pevne zatlačíte na obidva konce cievky.


**VAROVANIE!** Dávajte pozor na zachytenie prstov.






Riziko úrazu uväznením prstov


Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

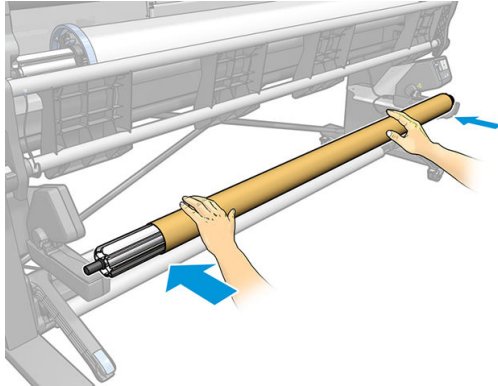

9. Posuňte substrát stlačením tlačidla **Move substrate** (Posunúť substrát) na prednom paneli. Skontrolujte, či substrát vyšiel z prednej časti vkladacej dosky.

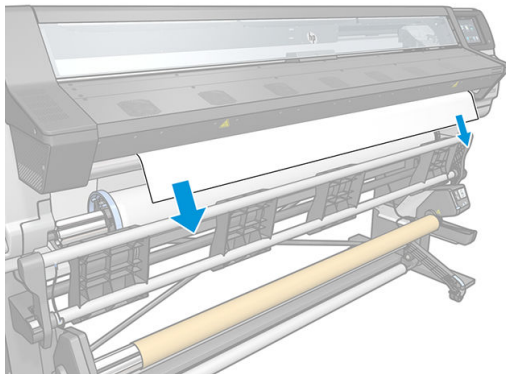

10. Potiahnite substrát za stred čelnej hrany, aby sa narovnal. *Nepokúšajte* sa vytiahnuť z tlačiarne viac substrátu.

 **POZNÁMKA:** Ak vkladáte navijaciu cievku *počas* tlače, nie je potrebné vytiahnuť napínač substrátu. Oviňte substrát páskou k jadru, keď po spustení tlače vyjde z tlačiarne substrát s primeranou dĺžkou.

 **VAROVANIE!** Nedotýkajte sa krytu modulu ošetrovania tlačiarne, môže byť horúci.




Riziko popálenia


Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

11. Upravte polohu jadra na navijacej cievke, aby sa zarovnalo so substrátom.


12. Oviňte čelnú hranu substrátu páskou k jadru v strede a potom aj na oboch stranách. Dbajte na to, aby bol substrát rovný.

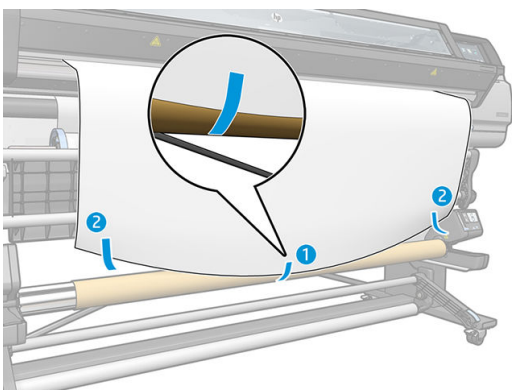


 **POZNÁMKA:** V závislosti od toho, či chcete tlačiť obrázky lícom nahor alebo nadol, umiestnite patrične pásku. Pozrite ďalej.

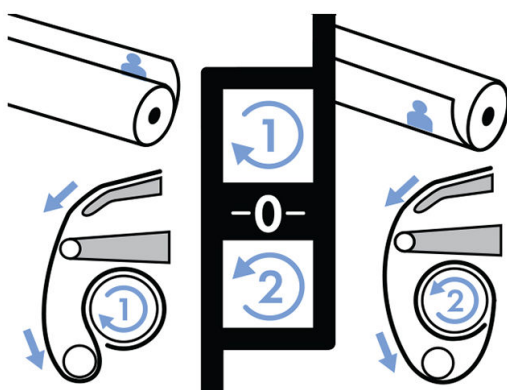


13. Stlačením tlačidla na prednom paneli posuňte substrát a vytvorte slučku.

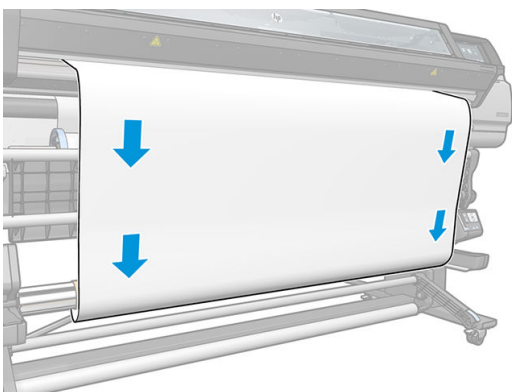


14. Stlačením modrej šípky na motore navijacej cievky otočte cievku o jednu celú otáčku. Týmto sa podporí hmotnosť napínacej tyče.

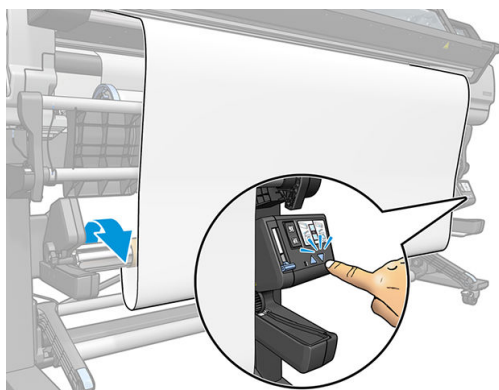


15. Stlačením tlačidla na prednom paneli znova posuňte substrát.

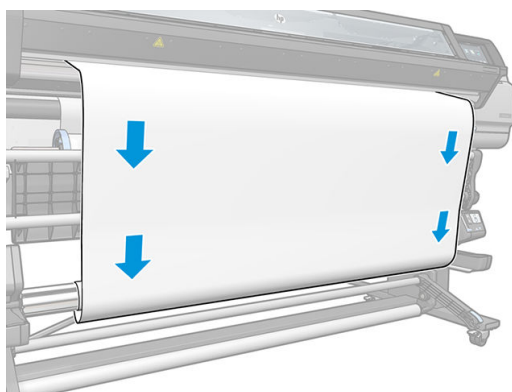

16. Jemne sklopte vkladaciu dosku s cieľom predísť vlneniu a zlepšiť navíjanie.

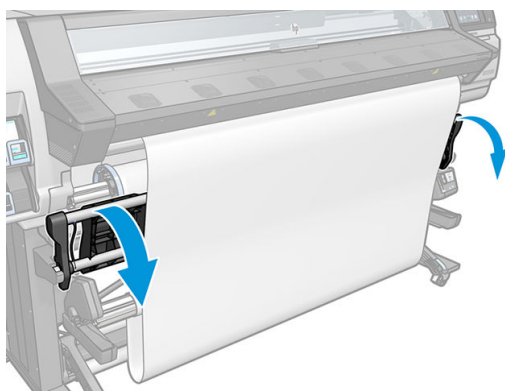

17. Opatrne vložte napínicu tyč. Dôležité: navíjacia cievka bez neho nebude fungovať správne.

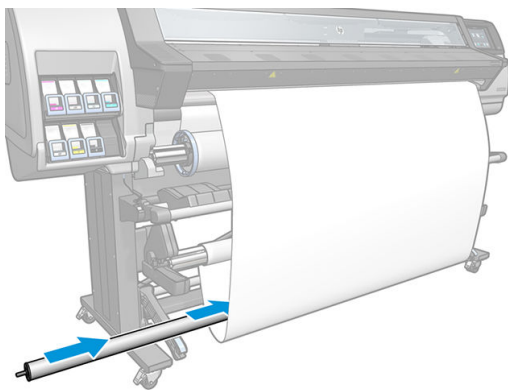


18. Nasadte napínicu tyč do podpier na oboch stranách.

**VAROVANIE!** Dávajte pozor na zachytenie prstov.



Riziko úrazu uväznením prstov


Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

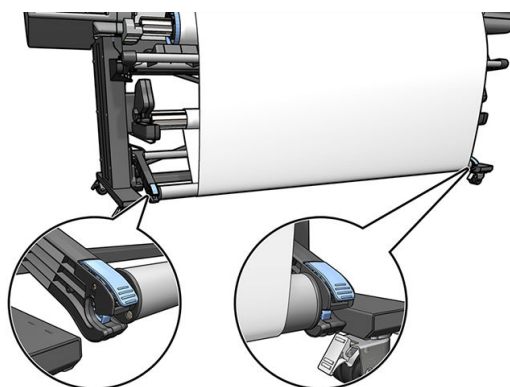




19. Na výber smeru navíjania použite prepínač smeru navíjania na motore navíjacej cievky. Nastavenie 1 navíja substrát tak, že vytlačené obrazy sú lícom dnu. Nastavenie 2 navíja substrát tak, že vytlačené obrazy sú lícom von.

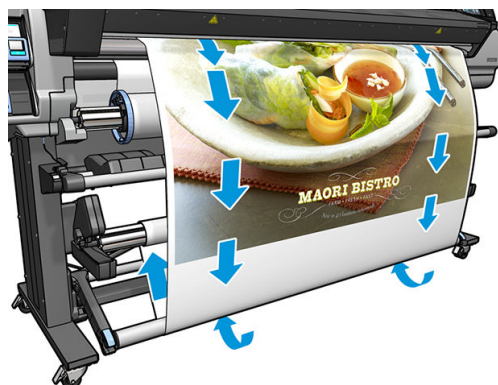

20. Na prednom paneli stlačte tlačidlo **Enable** (Povoliť). Tlačiareň posunie a nakalibruje substrát.
21. Nasledujúci obrázok znázorňuje, ako tlačiareň vyzerá v prevádzke. Substrát vyjde z tlačiarne, zachytí sa dole do napínacej tyče nad vychyľovaciu tyč a potom znova dole na navíjaciu cievku.



-  **POZNÁMKA:** Keď sa používa navíjacia cievka, substrát sa po každom výtlačku neodreže automaticky.
-  **POZNÁMKA:** Pre tlačiareň 335, 365 alebo 375: ak sa počas tlače vloží navíjacia cievka, prekalibrujte snímač posunu substrátu, aby sa dosiahla optimálna kvalita tlače. Na prednom paneli stlačte ikonu  a vyberte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Substrate advance calibration** (Kalibrácia posunu substrátu) > **OMAS calibration** (Kalibrácia OMAS).


## Vytiahnutie navíjacej cievky

-  **VAROVANIE!** Dávajte pozor na zachytenie prstov.



Riziko úrazu uväznením prstov


Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

1. Na prednom paneli tlačiarne stlačte ikonu , potom vyberte položku **Take-up reel** (Navíjacia cievka).
- Tlačiareň umožňuje posunúť substrát tak, aby sa využilo rezanie.
2. Prepnete prepínač smeru navíjania do polohy vypnutia. Prepínač je vo vypnutej polohe vtedy, keď je v strede (inými slovami, ak nie je ani v polohe 1, ani v polohe 2).
3. Ak chcete vybrať napínaciu tyč, najprv nadvihnite podperu a potom stlačte páčku.
4. Na navínutie prečnievajúceho substrátu na navíjaciu cievku použite tlačidlo navíjania na motore navíjacej cievky.
5. Odrežte nožnicami substrát.
6. Držte substrát a naviňte zvyšok substrátu okolo navíjacej cievky pomocou tlačidla navíjania na motore navíjacej cievky.
7. Odblokujte navíjaciu cievku stlačením jej páčky do jej najvrchnejšej polohy.

8. Vytiahnite navíjaciu cievku z tlačiarne tak, že najprv vytiahnete koniec na pravej strane tlačiarne.
9. Ak chcete po vytiahnutí navíjacej cievky vybrať z tlačiarne aj kotúč, pozrite si časť [Vytiahnutie kotúča z tlačiarne na strane 71](#).

## Obojstranná tlač (len model 365 a 375)

Tlačiareň možno použiť na tlač na obe strany substrátu, a to nasledujúcim spôsobom.

 **POZNÁMKA:** Výtlačok musí byť široký aspoň 28 cm. V opačnom prípade tlačiareň nedokáže nájsť referenčný riadok, aby tlačila na druhú stranu.


### Návod

1. Oznámete tlačiarňi alebo softvéru RIP, že chcete tlačiť obojstranne.  
  
Obojstrannú tlač možno vybrať v softvéri RIP alebo na prednom paneli tlačiarne. Nastavenie softvéru RIP má prednosť: ak je obojstranná tlač v rámci softvéru RIP výslovne zapnutá alebo vypnutá, nastavenie predného panela sa ignoruje.
2. Tlačiareň vytlačí obsah, ktorý sa má zobraziť na prvej strane. Po každej úlohe tlačiareň vytlačí čierny referenčný riadok, ktorý sa používa na zarovnanie zodpovedajúcej úlohy na druhej strane.
3. Po vytlačení všetkých strán A odrežte a vytiahnite substrát.
4. Odrezaný substrát vložte opačne a koncom napred. Referenčný riadok označujúci koniec prvej strany musí byť obrátený lícom nadol a vedľa čelnej hrany.
5. Tlačiareň rozpozná referenčný riadok a použije ho na spustenie tlače na správnom mieste na druhej strane.


 **POZNÁMKA:** Ak sa pokúsíte pohnúť substrátom pri tlači na ktorúkoľvek stranu, predný panel požiada o potvrdenie, pretože akýkoľvek pohyb môže zabrániť správne zarovnanie medzi oboma stranami.

### Podrobné informácie o obojstrannej tlači

1. Vložte substrát bežným spôsobom (v závislosti od používaného substrátu).
2. Prípadne v ponuke Dve strany na obrazovke Konfigurácia vkladania vyberte stranu, ktorú tlačiť.  
  
Ak softvér RIP podporuje obojstrannú tlač, vyberte v programe RIP obojstrannú tlač.

 **POZNÁMKA:** Automatická rezačka aj mimoriadny vrchný/spodný okraj sú počas obojstrannej tlače zakázané.

3. Odošlite jednu alebo viac úloh na tlač na prvú stranu. Pred vytlačením prvej úlohy môže tlačiareň posunúť substrát približne o 0,5 m, aby sa druhá strana úplne ošetrila. Po každej úlohe tlačiareň vytlačí čierny referenčný riadok, ktorý sa používa na zarovnanie zodpovedajúcej úlohy na druhej strane.


 **POZNÁMKA:** Pravdepodobnosť viditeľného nesprávneho zarovnania medzi oboma stranami sa zvyšuje úmerne s dĺžkou úlohy. Z tohto dôvodu sa pri obojstrannej tlači neodporúča tlačiť jednotlivé úlohy dlhšie ako 3 m. Viditeľné nezarovnanie môže byť tiež spôsobené zošíkmením



4. Po vytlačení všetkých strán A trochu posuňte substrát tak, že prejdete na predný panel a stlačíte ikonu





, potom položku **Move substrate** (Posunúť substrát).

- Ak zamýšľate pripojiť substrát k navijacej cievke pred tlačou druhej strany, posuňte substrát dostatočne blízko.
- Ak zamýšľate pripojiť substrát k navijacej cievke počas tlače druhej strany, posuňte substrát približne o 10 cm.


5. Odrežte substrát, a to buď ručne, alebo prejdite na predný panel a stlačte tlačidlo  a potom stlačte položku **Cut** (Odrezať). Pred odrezaním sa ubezpečte, že celková dĺžka odstrihnutého substrátu je viac ako 2 m. V opačnom prípade sa vám nemusí podariť úspešne ho vložiť.

 **POZNÁMKA:** Príkaz **Cut** (Odrezať) nebude fungovať, ak je rezačka vypnutá: tento stav je, ak je cez ikonu  a položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Cutter** (Rezačka) nastavená možnosť **Off** (Vypnúť).



6. Stlačte ikonu  a potom vyberte položku **Substrate unload** (Vytiahnutie substrátu).
7. Znova vložte substrát už vytlačenou stranou nahor tak, ako vstupuje do tlačiarne, a s referenčným riadkom vedľa čelnej hrany. V prípade potreby vkladajte substrát opakovane, až kým tlačiareň nerozpozná zošíkmenie menšie ako 1 mm/m.

 **TIP:** Hoci nie vždy, no postup manuálneho vkladania môže byť pre počiatočné priblíženie rýchlejší a tlačiareň môže presnejšie rozpoznať referenčný riadok. Pozrite časť [Asistované ručné vloženie na strane 66](#). V prípade použitia iba postupu automatického vkladania môže tlačiareň istý čas trvať, kým rozpozná referenčný riadok.

8. Na obrazovke Konfigurácia vkladania vyberte v ponuke Dve strany stranu B, aby tlačiareň pri vložení substrátu hľadala čiernu referenčnú čiaru.

 **POZNÁMKA:** Ak je vypnuté automatické zisťovanie čiary, automatické hľadanie je vypnuté a tlačiareň zobrazí výzvu, aby ste správnu polohu našli ručne.

9. Tlačiareň vyhľadáva referenčný riadok na substráte. Ak sa jej nepodarí nájsť ho, predný panel vás požiada pohnúť substrátom pomocou tlačidla **Rewind substrate** (Previnúť substrát dozadu) a **Advance substrate** (Posunúť substrát), až kým sa referenčný riadok nezarovná s pevným riadkom na platni. Môže byť užitočné označiť umiestnenie referenčného riadka na druhej strane substrátu.

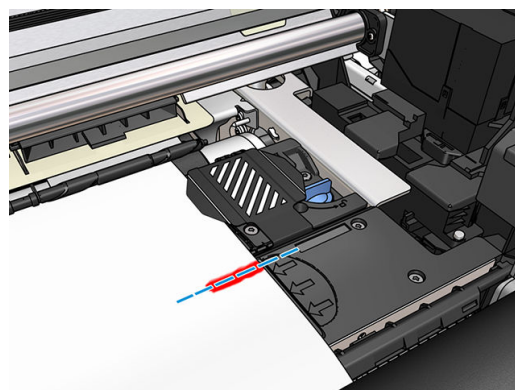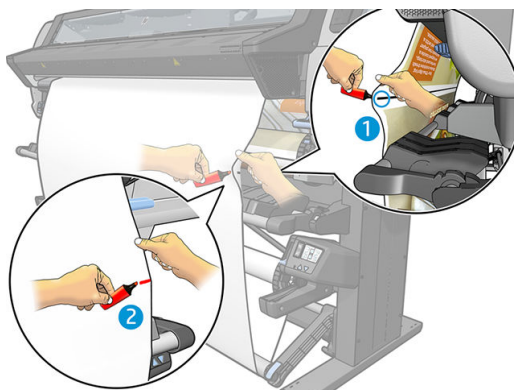

## Zobrazenie informácií o substráte

Na domovskej obrazovke predného panela stlačte ikonu



Ak je vložený nejaký substrát, na prednom paneli sa objavia nasledujúce informácie:

- Typ substrátu
- Názov substrátu
- Šírka substrátu v milimetroch (odhadovaná tlačiarňou)
- Zostávajúca dĺžka substrátu, ak je známa
- Tlačová zóna (platňa alebo zberač atramentu)
- Stav navíjacej cievky
- Či je vybraná obojstranná tlač
- Stav kalibrácie farieb

Ak nie je vložený žiadny substrát, zobrazí sa hlásenie **Out of substrate** (Chýba substrát).

Rovnaké informácie sa zobrazia vo vstavanom webovom serveri na stránke Supplies (Spotrebný materiál).

## Zmena šírky substrátu a polohy pravej hrany

Ak nie sú hrany substrátu tlačiarňou správne nájdené, je možné ich zmeniť na prednom paneli stlačením ikony




, potom vyberte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Substrate width** (Šírka substrátu) alebo **Šírka substrátu** (Poloha pravej hrany).

**TIP:** Nezabudnite, že automatické zisťovanie hrany nebude vykonané znova, kým nevložíte ďalší substrát.

## Sledovanie dĺžky substrátu

Funkcia sledovania dĺžky substrátu umožňuje monitorovať, koľko substrátu ešte ostáva na kotúči.


1. Keď sa kotúč prvýkrát vloží do tlačiarne, môžete zadať dĺžku substrátu na kotúči (na obrazovke Konfigurácia vkladania). Potom sa sleduje množstvo následne použitého substrátu.
2. Počas vyberania substrátu sa na prednom paneli zobrazí zostávajúce množstvo, a tak si ho môžete poznačiť pre budúce použitie.

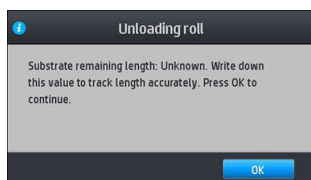


Zostávajúca dĺžka substrátu sa vždy zobrazí v oblasti Substrát na prednom paneli. Tieto informácie možno zobrazíť aj v softvéri RIP.



## Odrezanie substrátu

Táto možnosť je k dispozícii na prednom paneli tlačiarne. Ak stlačíte ikonu  a potom ikonu nožníc, tlačiareň posunie substrát o 10 cm a odreže ho.



**POZNÁMKA:** Ak je rezačka vypnutá () , potom položky **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Cutter** (Rezačka) > **Off** (Vypnúť), tlačiareň posunie substrát, ale neodreže ho.



**POZNÁMKA:** Niektoré transparenty a textílie nie je možné odrezávať.

## Obídenie bezpečnosti spúšťania úlohy

Štandardne je aktivovaný režim bezpečnosti spúšťania, takže čelná hrana substrátu sa pod systémom ošetrovania neláme.

Ak tlačíte so substrátom visiacim z prednej strany tlačiarne, prípadne používate navijaciu cievku, možno budete chcieť deaktivovať túto možnosť, aby ste zlepšili priepustnosť (neodporúča sa). Ak to chcete urobiť, stlačte ikonu



a potom vyberte položky **Substrate** (Substrát) > **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Bypass job start safety** (Obísť bezpečnosť spúšťania úlohy).

## Skladovanie substrátu


Nasledujú tipy na skladovanie substrátu:

- Nepoužívané kotúče vždy nechajte zabalené do plastového obalu, aby ste ich ochránili pred odfarbením a zaprášením. Ak sa čiastočne použité kotúče nepoužívajú, znovu ich zabalte.
- Kotúče neukladajte na seba.
- Všetok substrát sa musí prispôbiť podmienkam v miestnosti, a tak ho vytiahnite z obalu 24 hodín pred tlačou.
- S fóliou a lesklými substrátmi manipulujte s nasadenými bavlnenými rukavicami alebo ich chytajte za okraje. Mastnota na pokožke sa môže preniesť na substrát a zanechať na ňom odtlačky prstov.
- Počas vkladania a vyberania ponechajte substrát pevne navinutý na kotúči. Ak sa kotúč začne odvíjať, môže sa s ním ťažko manipulovať.


## Substrát nemožno úspešne vložiť

Ak nemôžete úspešne vložiť substrát, skúste niektoré z týchto odporúčaní.

- Znova si prečítajte pokyny na vkladanie a skontrolujte, či postupujete podľa nich. Pozrite časť [Manipulácia so substrátom a riešenie problémov so substrátom na strane 43](#).
- Pri vkladaní textilného substrátu používajte príslušenstvo na vkladanie a na obrazovke konfigurácie vyberte položku **Use loading accessory** (Použiť príslušenstvo na vkladanie).
- V prípade neúspešného automatického vkladania vyskúšajte asistované ručné vkladanie.
- Substrát je možno vložený nakrivo (šikmo alebo na nesprávne miesto). Skontrolujte, či je pravý okraj substrátu zarovnaný s kotúčom na vstupnej cievke.

- Substrát môže byť pokrčený, skrútený alebo má nepravidelné okraje. Pozrite časť [Substrát je zdeformovaný alebo zvlnený na strane 87](#).
- Ak sa substrát zasekne v dráhe substrátu smerom k platni, príčinou môže byť to, že čelná hrana substrátu nie je rovná alebo čistá. Odstráňte z kotúča úvodné 2 cm (1 palec) substrátu a skúste znova. Toto môže byť nevyhnutné aj v prípade nového kotúča substrátu.
- Skontrolujte, či je cievka vložená správne.
- Skontrolujte, či je substrát na cievke správne vložený.
- Dbajte na to, aby bol substrát tesne navinutý.
- Ak je substrát zvlnený a zobrazí sa upozornenie **Clean OMAS or disable it at the RIP** (Vyčistite snímač posunu substrátu (OMAS) alebo ho zakážte v softvéri RIP), posúvajte substrát, až kým sa nepokryje celá zóna tlače. Potom prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Substrate-advance calibration** (Kalibrácia snímača posunu substrátu) > **OMAS calibration** (Kalibrácia OMAS).

## Substrát na nesprávnom mieste

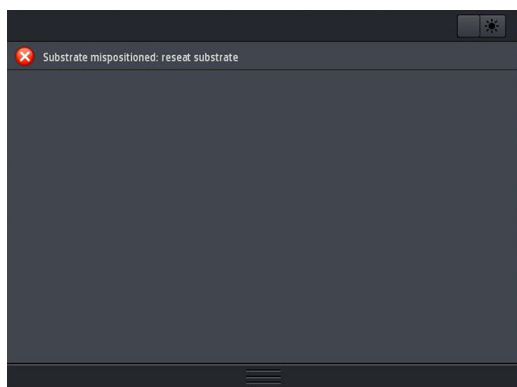


Ak sa na displeji predného panela zobrazí hore uvedené hlásenie, postupujte takto.

1. Nadvihnite páčku substrátu.
2. Manuálne premiestnite substrát na platni.
3. Sklopte páčku substrátu.
4. Predchádzajúce kroky opakujte, až kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie **Ready** (Pripravené).

## Substrát sa zasekol



Ak sa substrát zasekne, na prednom paneli sa zvyčajne zobrazí hlásenie **Possible substrate jam** (Možné zaseknutie substrátu) s jedným z niekoľkých kódov chýb (pozrite časť [Kódy chýb na prednom paneli na strane 172](#)).

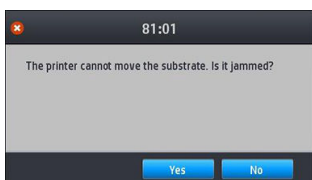


Ak sa pokúšate vložiť veľmi tenké alebo veľmi hrubé substráty, prípadne textílie, postupujte podľa špeciálneho postupu na vkladanie týchto substrátov. Pozrite časť [Príslušenstvo na vkladanie \(len model 365 a 375\) na strane 62](#).

## Kontrola dráhy substrátu


Tento problém sa často vyskytuje vtedy, keď sa kotúč končí a koniec kotúča sa prilepí ku kartónovému jadrú. Ak k tomu dôjde, odrežte koniec kotúča od jadra. Potom natiahnite substrát cez tlačiareň a vložte nový kotúč.

Inak:


1. Pomocou predného panela vypnite tlačiareň a potom vypnite aj vypínač napájania umiestnený na zadnej strane.
2. Otvorte okno tlačiarne.

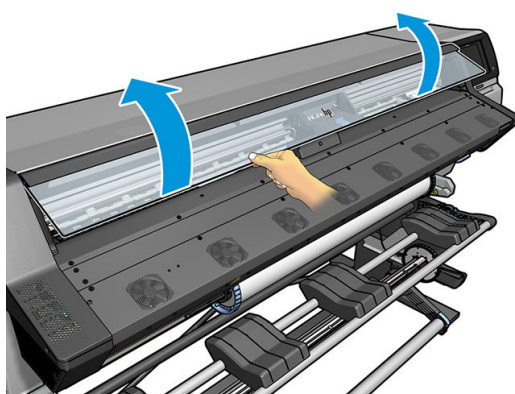


3. Odrežte substrát na mieste, kde vstupuje do tlačiarne, a odviňte vstupný kotúč.
4. Pokúste sa odsunúť vozík tlačových hláv.

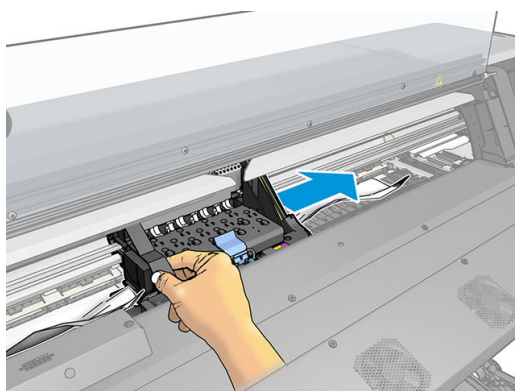

5. Nadvihnite prítlačnú páčku substrátu tak vysoko, ako je to možné.

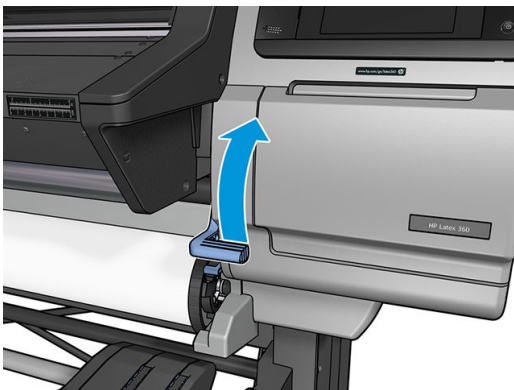

6. Opatrne odstráňte čo najviac zaseknutého substrátu z vrchnej časti tlačiarne. V prípade potreby odrežte substrát.

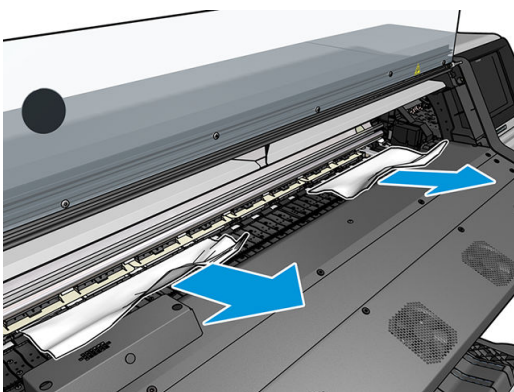

**⚠ UPOZORNENIE:** Nevyťahajte substrát cez vstupnú dráhu, pretože by sa tak obrátil bežný smer pohybu a mohli by sa poškodiť diely tlačiarne.

**⚠ VAROVANIE!** Nedotýkajte sa krytu modulu ošetrovania tlačiarne, môže byť horúci.



Riziko popálenia

Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)


7. Zatlačte prítlačnú páčku substrátu nadol.
8. Dbajte na to, aby v tlačiarne nezostali žiadne kúsky substrátu. Predovšetkým skontrolujte vnútro modulu ošetrovania, priestor pod ním, ako aj dráhu substrátu.
9. Zatvorte okno.
10. Zapnite tlačiareň.
11. Znova vložte kotúč.
12. Ak v tlačiarne aj naďalej prekáža nejaký substrát, často sa dá odstrániť vložením nepružného druhu substrátu do tlačiarne.
13. Ak zistíte, že po zaseknutí substrátu dochádza k problémom s kvalitou tlače, skúste opakované zarovnanie tlačových hláv. Pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#).

## Prevenia pred zaseknutím substrátu počas tlače

Zaseknutie substrátu môže byť spôsobené vloženíím substrátu s príliš veľkým zošíkmením: v takomto prípade neignorujte výstražné hlásenie zobrazené počas procesu vkladania.

Môže byť tiež zapríčinené nedostatočným vákuovým podtlakom v zóne tlače. Ak chcete zväčšiť podtlak, nepresiahnite nasledujúce hranice: 20 mm H<sub>2</sub>O pre plagáty, 35 mm H<sub>2</sub>O pre vinyl a 50 mm H<sub>2</sub>O pre ostatné druhy substrátov.


Ak sa zaseknutie vyskytuje len na začiatku tlače, skúste tieto odporúčania.

- Zakážte automatickú rezačku.
- Prejdite na predný panel a stlačte tlačidlo , potom vyberte položky **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Extra bottom margin** (Mimoriadny spodný okraj) a **Extra top margin** (Mimoriadny vrchný okraj). Obidva okraje nastavte na hodnotu 100 mm. Ak to nestačí, skúste vyššie hodnoty.
- Zvýšte hladinu vákua postupne po 10 mm H<sub>2</sub>O. Nepresiahnite nasledujúce hranice: 20 mmH<sub>2</sub>O pre transparenty, 45 mmH<sub>2</sub>O pre vinyl a 60 mmH<sub>2</sub>O pre ostatné druhy substrátov.  
Pri hrubých substrátoch zvážte zníženie percenta vákua v prednej časti tlačovej zóny.
- Zvýšte počet prechodov.
- Dbajte na to, aby bol substrát uskladnený v tej istej miestnosti, v ktorej sa nachádza tlačiareň.
- Skúste použiť držiaky hrán substrátu.

## Substrát je zdeformovaný alebo zvlnený

Ak je substrát zdeformovaný alebo zvlnený po procese ošetrovania, zmeňte pred tlačou ďalšej úlohy nastavenia teploty a pomocou možnosti **Move substrate** (Posunúť substrát) v časti **Substrate** (Substrát) na prednom paneli posuňte substrát. Takto sa ďalšia úloha vytlačí na nepoškodený substrát.

Ak sa problém vyskytuje len na začiatku výtlačku, skúste tieto odporúčania.

- Zakážte automatickú rezačku.
- Prejdite na predný panel a stlačte tlačidlo , potom vyberte položky **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Extra bottom margin** (Mimoriadny spodný okraj) a **Extra top margin** (Mimoriadny vrchný okraj). Obidva okraje nastavte na hodnotu 100 mm. Ak to nestačí, skúste vyššie hodnoty.
- Zvýšte hladinu vákua postupne po 10 mm H<sub>2</sub>O. Nepresiahnite nasledujúce hranice: 20 mmH<sub>2</sub>O pre transparenty, 45 mmH<sub>2</sub>O pre vinyl a 60 mmH<sub>2</sub>O pre ostatné druhy substrátov.
- Zvýšte počet prechodov.
- Dbajte na to, aby bol substrát uskladnený v tej istej miestnosti, v ktorej sa nachádza tlačiareň.

## Substrát sa scvrkol alebo rozťahol

Počas procesu tlače sa môžu niektoré substráty zmenšiť a iné zas rozťahnúť. V takom prípade nebudú rozmery výtlačku správne.

Všeobecne môžete očakávať takúto percentuálnu hodnotu zmenšenia:

- Plagát: menej ako 2 %
- Samolepiaci vinyl: menej ako 0,5 %
- Backlit (Podsvietené): menej ako 0,5 %
- Papier: menej ako 0,5 %
- PP a PE syntetika: menej ako 1 %

Problém so zarámovaním možno vyriešiť vytlačením vzorky a úpravou veľkosti obrázka v softvéri RIP. Túto hodnotu môžete použiť znova pri všetkých budúcich výtlačkoch s tým istým substrátom, hoci špeciálnu pozornosť musíte venovať pri použití plagátov, keďže zmenšenie sa môže líšiť až do 1 %, a to v závislosti od množstva atramentu spotrebovaného pri tlači.

Medzi jednotlivými reláciami tlače môžete očakávať nasledujúce rozdiely:

- Plagát: menej ako 0,3 %
- Samolepiaci vinyl: menej ako 0,1 %
- Backlit (Podsvietené): menej ako 0,05 %
- Papier: menej ako 0,1 %
- PP a PE syntetika: menej ako 0,4 %

Ak chcete vyriešiť problém s efektom dlaždíc a vylepšiť opakovateľnosť vytlačenej veľkosti, odporúčame skontrolovať povolenie senzora posunu substrátu v predvoľbe substrátu v rámci softvéru RIP, keďže takto sa zlepši časová stabilita výtlačkov. Odporúčame tiež ukladať vedľa seba plochy s podobným množstvom atramentu. Ak to nie je možné, vytlačte plochy s rozdielnym množstvom atramentu ako rôzne úlohy a v softvéri RIP upravte dĺžku tej úlohy, ktorá spotrebuje menej atramentu, aby sa jej veľkosť zhodovala s úlohou s vysokým obsahom atramentu.

V niektorých verziách softvéru RIP môže byť k dispozícii možnosť mierky, pomocou ktorej možno jednoducho vyvážiť zmenšenie alebo rozťahnutie substrátu (prečítajte si dokumentáciu k softvéru RIP).

Pozrite tiež časť [Súprava na variabilné predné pnutie na strane 126](#).

## Substrát je zdeformovaný do oblúka


Na nasledujúcich substrátoch môže dôjsť počas tlače k deformácii do oblúka, čo zapríčini skrútenie výtlačku.

- Samolepiace vinylové substráty (len niektoré konkrétne lisované vinyly)
- Plagátové papiere na báze celulózy bez substrátu a bez povrchovej vrstvy vrátane papiera HP Photorealistic

Táto deformácia môže byť viditeľná najmä pri nasledujúcich aplikáciách.


- Tlač obrázkov, ktoré sa neskôr automaticky alebo manuálne odrežú. Keď dôjde k deformácii do oblúka, odrezky zarovnané na stranách nemusia byť zarovnané v strede.
- Tlač plagátov, ak je plagát zarámovaný alebo pripevnený na rovnom povrchu.

Príklad nižšie zobrazuje originálny obrázok, substrát zdeformovaný do oblúka a výsledný výtlačok, ktorý je tiež zdeformovaný do oblúka.

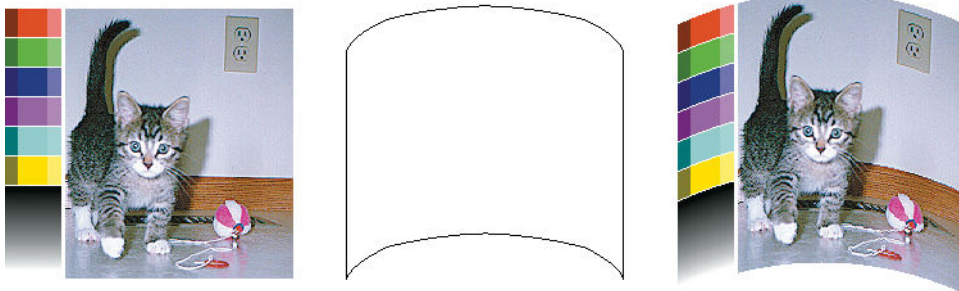

Tento efekt môžete kompenzovať a obnoviť pôvodný tvar obrazu: v programe RIP vyberte v knižnici substrátov hodnotu opravy od -6 do +6. Ak chcete použiť opravu v programe RIP, pozrite dokumentáciu k svojmu programu RIP.

Vybraná hodnota má predstavovať vertikálnu vzdialenosť, ktorú prešiel stred substrátu vo vzťahu k ľavému a pravému okraju. Ak deformácia posunie stred substrátu v smere posunu substrátu, opravná hodnota musí byť záporná. Ak ho posunie v protismere, opravná hodnota musí byť kladná. V praxi je požadovaná opravná hodnota zvyčajne záporná.

 **TIP:** Ako pomôcku s určením správnej požadovanej hodnoty môžete použiť diagnostický obrázok, ktorý je k dispozícii na stránke <http://IPaddress/hp/device/webAccess/diagnostic/StraightnessOptimizationPlot.pdf> (kde IPaddress je adresa IP tlačiarne).


## Substrát sa lepí a spôsobuje škrvny a praskliny

Niektoré substráty sa môžu lepíť, ak sú zahrievané systémom ošetrovania; najmä transparenty a obojstranné transparenty pri vysokých teplotách. Ak chcete problému predísť, spoločnosť HP odporúča znížiť teplotu ošetrovania čo najviac a znížiť predné napnutie (ak je to možné, nepoužívajte navíjaciu cievku).


Zberač atramentu, ktorý sa nachádza v tlačiarnach 365 a 375, je určený na zber atramentu z textílií a pórovitých substrátov, aj na zníženie trenia substrátu o výstupnú platňu. Pred tlačou na lepidlo substrát nainštalujte zberač atramentu, ako je opísané v časti [Zberač atramentu \(len model 365 a 375\) na strane 58](#).

## Automatická rezačka nefunguje

Automatická rezačka je vypnutá vo všetkých nasledujúcich prípadoch.

- Keď bola ručne vypnutá v programe RIP alebo na prednom paneli: Ak chcete rezačku vypnúť z predného panela, stlačte ikonu  a vyberte položky **Substrate handling options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Cutter** (Rezačka) > **Off** (Vypnúť).
- Keď tlačíte na textílie, PVC transparenty alebo iné typy substrátu, ktoré nie je možné odrezávať, program RIP vypne rezačku.
- Keď je povolená navíjacia cievka.



**TIP:** Navíjaciu cievku môžete zakázať z predného panela stlačením ikony  a potom vyberte položky **Take-up reel** (Navíjacia cievka) > **Enable take-up reel** (Povolíť navíjaciu cievku).

- Počas obojstrannej tlače (strana A alebo B).
- Pri tlači interných výtlačkov (pozrite časť [Vyžiadanie interných výtlačkov tlačiarne na strane 20](#)).

## Zaseknutie substrátu na navíjacej cievke

Ak je substrát na niekoľkých miestach na navíjacej cievke poškodený, nepoužívajte rezačku tlačiarne na odrezanie ani vytiahnutie substrátu. Namiesto toho odrežte substrát manuálne čo najbližšie k oknu tlačiarne. Potom vytiahnite kotúč.

Ak problém pretrváva po odstránení zaseknutého substrátu, vyberte navíjaciu cievku z predného panela a vložte ju znova.

## Navíjacia cievka nenavíja

Predpokladáme, že ak navíjacia cievka podľa očakávania nenavíja, tlačný výstup skončí na podlahe. Ak tlačiareň zistí problém s navíjacou cievkou, preruší tlačovú úlohu, až kým nebude problém vyriešený. Ak tlačiareň problém nezistí, úloha bude pokračovať v tlači. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú možné problémy a ich riešenia.

Indikátor LED stavu navíjacej cievky	Problém	Je tlačová úloha prerušená?	Možná príčina	Možné riešenie
Rýchlo bliká	Navíjacia cievka nenavíja	Áno	Napínacia tyč je v dolnej polohe, pretože smer navíjania je nesprávny.	Smer navíjania zmeňte pomocou prepínača smeru navíjania na motore navíjacej cievky. Na zhromaždenie substrátu z podlahy môžete použiť modré tlačidlá so šípkami.
Pomaly bliká	Navíjacia cievka nenavíja	Nie	Káble snímača sú uvoľnené alebo odpojené.	Skontrolujte, či sú káble snímača správne pripojené.
Svieti na červeno	Navíjacia cievka nenavíja	Nie	Motoru navíjacej cievky sa kladie príliš veľký odpor.	Skontrolujte, či nejaký predmet neblokuje dráhu substrátu alebo napínaciu tyč.
Svieti na zeleno	Navíjacia cievka nenavíja	Nie	Prepínač smeru navíjania na motore navíjacej cievky je vypnutý alebo je v nesprávnej polohe.	Dbajte na to, aby bol prepínač zapnutý, a vyberte správny smer navíjania (1 alebo 2).
Svieti na zeleno	Navíjacia cievka navíja v nesprávnom smere.	Nie	Prepínač smeru navíjania na motore navíjacej cievky je v nesprávnej polohe.	Prepnite prepínač do správnej polohy.



---

## 4 Nastavenia substrátu

- [Predvoľby substrátu](#)
- [Online vyhľadávanie](#)
- [HP Media Locator](#)
- [Bežné predvoľby](#)
- [Klonovanie predvoľby substrátu](#)
- [Úprava predvoľby substrátu](#)
- [Pridanie nového substrátu](#)
- [Odstránenie predvoľby substrátu](#)
- [Rýchlejšia tlač](#)
- [Kalibrácia farieb](#)
- [Farebná jednotnosť na rozličných tlačiarňach \(365, 375\)](#)
- [Profily ICC](#)
- [Vylepšenie jednotnosti farieb pri dláždení](#)

## Predvolby substrátu

Každý typ substrátu má vlastnú charakteristiku. Aby sa dosiahla najlepšia kvalita tlače, tlačiareň prispôsobí parametre tlače jednotlivým typom substrátu. Niektoré napríklad potrebujú viac atramentu a niektoré dlhší čas ošetrovania. Určenie správnych parametrov tlače jednotlivých typov substrátu sa nazýva *predvolba substrátu*.

Predvolba substrátu obsahuje profil farieb vo formáte International Color Consortium (ICC), ktorý popisuje charakteristiku farieb kombinácie tlačiarene, atramentu a substrátu. Obsahuje tiež informácie o ďalších parametroch (napríklad teplota ošetrovania, tlak vzduchu a vyrovnávanie posunu substrátu), ktoré sa priamo netýkajú farieb. Predvolby substrátu (nazývajú sa tiež balíky Open Media System alebo OMES) sú nainštalované v tlačiarni a sú automaticky kopírované do podporovaného softvéru RIP pri každom jeho pripojení k tlačiarni.

Tlačiareň je vybavená predvolbami substrátu pre väčšinu bežne používaných štandardných substrátov. Niektoré predvolby môžu byť v tlačiarni predinštalované (napríklad predvolby HP Vinyl); používajte ich len so substrátmi, pre ktoré boli vytvorené. Pri iných substrátoch je potrebné pred predinštalovanými predvolbami uprednostniť predvolby nazvané Generic (Bežné). Najlepší výkon sa však dosiahne len s predvolbami, ktoré sú vytvorené konkrétne pre váš substrát. Sú rôzne spôsoby, ako získať ďalšie predvolby:


- Pomocou funkcie **Online search** (Online vyhľadávanie) na prednom paneli alebo pomocou programu HP Media Locator na webe prehľadávajte, vyhľadávajte a prevezmite špecifickú predvolbu pre daný substrát.
- Prevezmite si predvolbu z webovej stránky dodávateľa softvéru RIP, prípadne z webovej stránky dodávateľa substrátu.
- Použijete bežnú predvolbu určenú danej kategórii, hoci nie je do detailov vyladená konkrétnemu typu substrátu. Majte na pamäti, že nastavenia bežného substrátu nie je možné upravovať. Namiesto toho je možné predvolbu klonovať a potom upraviť.
- Urobte klon (kópiu) predvolby pre podobný substrát a upravte ju, ako potrebujete.
- Vytvorte úplne novú predvolbu pomocou tlačidla **Add new** (Pridať novú).

Ak sa dá nájsť pripravená predvolba pre váš konkrétny substrát, odporúčame ju použiť.

## Online vyhľadávanie




Na internete môžete vyhľadať predvolbu substrátu pomocou funkcie **Online search** (Online vyhľadávanie) v ponuke Knižnica substrátov na prednom paneli. Tlačiareň sa pripojí k databáze HP Media Locator na internete a môžete vyhľadávať vo všetkých dostupných predvolbách substrátu pre konkrétny model tlačiarene vrátane substrátov značky HP a substrátov ďalších spoločností. K dispozícii môžu byť stovky rozličných predvolieb substrátu a databáza predvolieb substrátu sa neustále aktualizuje a rozširuje. Takto máte vždy k dispozícii najaktuálnejší obsah.

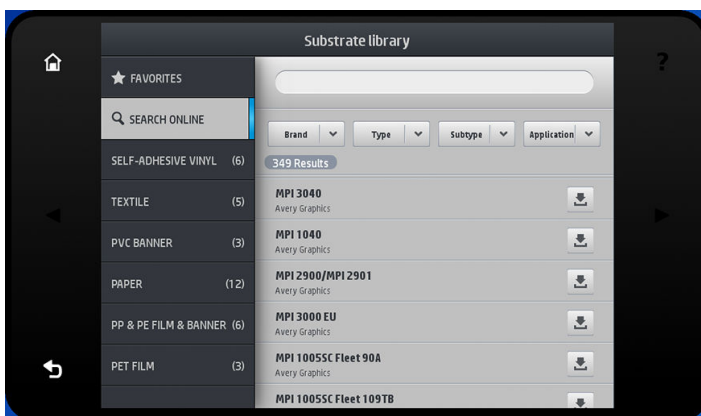


Keď je tlačiareň pripojená k databáze (môže to trvať niekoľko sekúnd), zobrazí sa zoznam dostupných predvolieb substrátu pre model vašej tlačiarne. Zoznam môžete posúvať a prehľadávať ho tak a stlačením názvu ktorejkoľvek predvolby dostanete podrobnosti. Okrem prehľadávania sú k dispozícii dva ďalšie spôsoby vyhľadávania predvolieb: vyhľadávanie textu a filtre.

- Pri vyhľadávaní textu môžete pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke zadať ľubovoľný text. Zobrazia sa všetky predvolby substrátu obsahujúce daný text v názve alebo popise. Ak napríklad hľadáte výraz „vinyl“, vyhľadajú sa a zobrazia popisy substrátu, ako je napríklad „samolepiaci vinyl“ alebo „vinylový transparent“. Pri vyhľadávaní sa nerozlišujú veľké a malé písmená. To znamená, že pri výraze „vinyl“ sa nájde „vinyl“ aj „Vinyl“.
- Filtre sú k dispozícii pre značku, typ, podtyp a aplikáciu. Keď je pre daný filter zvolená hodnota, zobrazia sa len zodpovedajúce predvolby substrátu. Ak napríklad vo filtri značiek vyberiete možnosť „HP“, zobrazia sa len predvolby substrátu od spoločnosti HP. Pomocou použitia viacerých filtrov môžete zúžiť vyhľadávanie na kombináciu nastavení filtra. Ak napríklad pre filter značiek vyberiete možnosť „HP“ a pre filter Typ vyberiete možnosť „Samolepiaci vinyl“, zobrazia sa len predvolby substrátu pre substráty HP Samolepiaci vinyl.

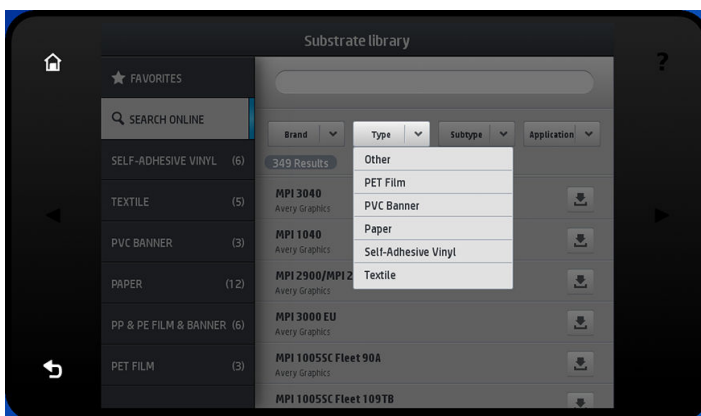

Keď nájdete požadovanú predvoľbu substrátu, stlačením jej ikony prevzatia ju zaradíte do frontu automatického prevzatia a inštalácie na pozadí. Na prevzatie a inštaláciu môžete vybrať ľubovoľný požadovaný počet predvolieb substrátu (budú spracované v poradí, v akom ste ich vybrali). Po zaradení predvolieb do frontu prevzatia sa môžete kedykoľvek vrátiť do inej časti programu Media Manager alebo na inú obrazovku predného panela. proces prevzatia a inštalácie sa tým nepreruší.

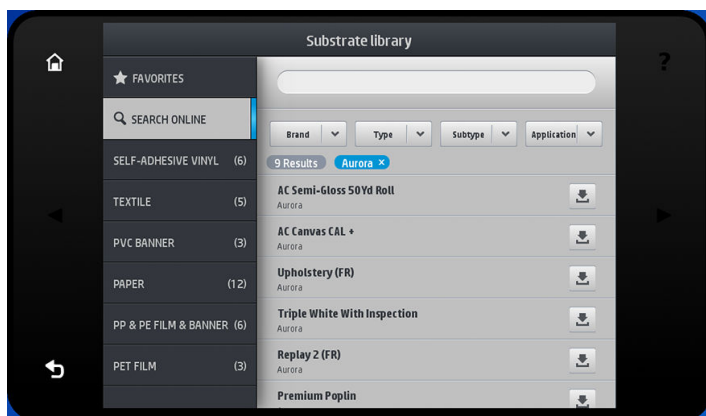

Keď sa predvoľba substrátu prevezme na pozadí, skontroluje sa a nainštaluje na pevný disk tlačiarne. Počas kontroly a inštalácie sa na prednom paneli na celej obrazovke zobrazuje hlásenie. Po dokončení kontroly a inštalácie sa toto hlásenie stratí.


Nová predvoľba substrátu sa teraz objaví v Knihnici substrátov spolu so všetkými predtým nainštalovanými a od výroby predvolenými predvoľbami a je pripravená na použitie.

Niektoré podporované programy RIP môžu začleniť podobnú funkciu vyhľadávania predvoľieb substrátu online, ktorá používa rovnakú databázu HP Media Locator. Nezáleží na tom, či použijete vyhľadávanie cez predný panel alebo vyhľadávanie cez program RIP. Konečný výsledok je rovnaký. Podporovaný softvér RIP synchronizuje svoj zoznam predvoľieb substrátu s tlačiarňou, takže tlačiareň aj program RIP majú vždy ten istý zoznam.

## HP Media Locator

Prístup do databázy predvoľieb substrátu HP Media Locator je tiež možný z webového prehľadávača na adrese <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Vďaka tomu je možný prístup k databáze pre rozličné oblasti, modely tlačiarne, aplikácie, dodávateľov, typy substrátu atď.

Keď nájdete požadovanú predvoľbu substrátu, môžete ju prevziať do počítača. Ak chcete nainštalovať predvoľbu do tlačiarne, v ktorej ju chcete používať, použite vstavaný webový server. Prejdite na obrazovku **Setup** (Nastavenie) > **Substrate presets management** (Správa predvoľieb substrátu) > **Import** (Importovať).

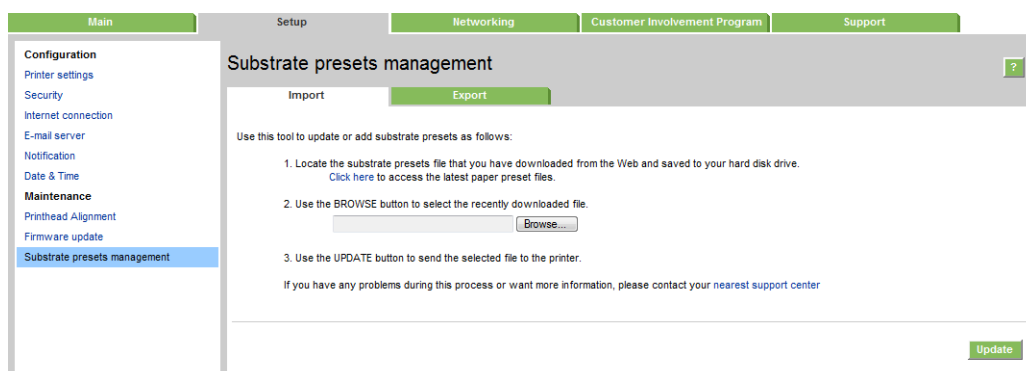


Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať), vyhľadajte súbor s predvoľbou substrátu, ktorý ste predtým prevzali do počítača, a potom kliknutím na tlačidlo **Update** (Aktualizovať) nainštalujte predvoľbu do tlačiarne.

Vstavaný webový server tiež umožňuje export predvoľieb substrátu z tlačiarne a tie je možné potom použiť na inej tlačiarňi rovnakého modelu. Keď importujete predtým exportovanú predvoľbu substrátu, môže sa objaviť hlásenie s upozornením, že balík nie je podpísaný (len balíky prevzaté z internetovej databázy HP Media Locator sú v rámci overenie digitálne podpísané). Upozornenie môžete ignorovať a pokračovať v inštalácii, prípadne môžete inštaláciu prerušiť.



## Bežné predvolby

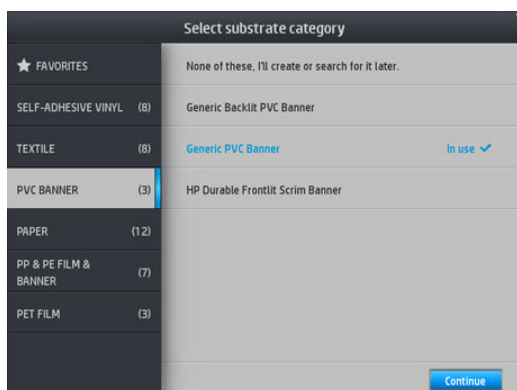

Jednotlivé bežné predvolby sú určené celej kategórii substrátu, nie osobitnému typu substrátu. Nie je možné ich upravovať, ukladať, vymazať, kalibrovať v nich farby ani profilovať ICC. Môžu sa ale klonovať. Ak teda chcete nejakým spôsobom upraviť bežnú predvolbu, mali by ste ju najprv klonovať a potom pracovať s klonom, ktorý sa dá úplne upraviť.

Tlačiareň poskytuje bežné predvolby pre podporované kategórie substrátu: pozrite časť [Podporované kategórie substrátov na strane 46](#).

## Klonovanie predvolby substrátu




Klonovať a upravovať predvolbu môžete z rozličných dôvodov:

- Ak chcete predvolbu pomenovať svojím názvom.
- Ak chcete upraviť predvolbu tak, aby presne zodpovedala parametrom vášho substrátu.
- Ak chcete upraviť predvolbu podľa svojho použitia substrátu, od najvyššej kvality tlače po rýchlu produkciu.

Predvolbu substrátu môžete klonovať takto:


1. Vyberte predvolbu v Knižnici substrátov.


2. Kliknutím na tlačidlo **Clone** (Klonovať) naklonujete predvoľbu a zadajte názov novej predvoľby.

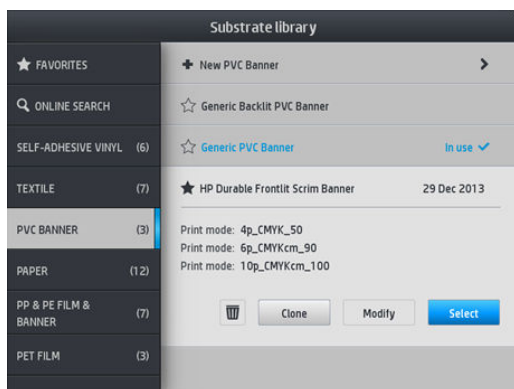




## Úprava predvoľby substrátu


Predvoľbu môžete upraviť stlačením tlačidla **Modify** (Upraviť).

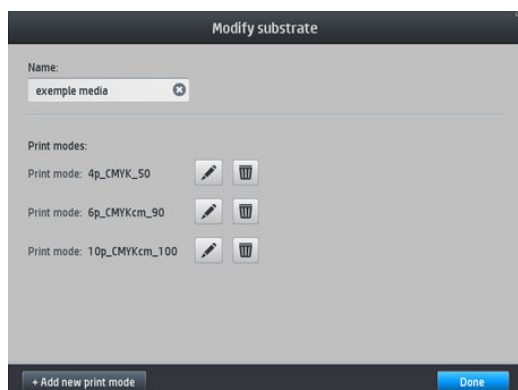Potom kliknite na ikonu  v režime tlače, ktorý chcete upraviť; prípadne kliknite na položku **Add new print mode** (Pridať nový režim tlače). Môžete odstrániť alebo zmeniť názov ktoréhokoľvek režimu tlače; mali by ste však ponechať aspoň jeden režim tlače.



-  **POZNÁMKA:** Môžete definovať až šesť režimov tlače.
-  **POZNÁMKA:** Počet prechodov v existujúcom režime tlače nie je možné zmeniť. Ak chcete zmeniť počet prechodov, vytvorte nový režim tlače.
-  **POZNÁMKA:** Nie je možné vytvoriť dva režimy tlače s rovnakým počtom prechodov, rovnakým režimom účinnosti a rovnakým nasýtením farieb.

Ak chcete zmeniť hodnoty, je potrebné vytlačiť testovací výtlačok. Skontrolujte ho a vyberte rozbaľovacej ponuke nasýtenia farieb počet, ktorý zodpovedá vašim predvoľbám ošetrovania a schnutia. Ak nie je žiadna z možností dostatočne dobrá, skúste zmeniť teplotu a vytlačte znova. Môžete tiež zmeniť rozšírené nastavenia posunu substrátu.

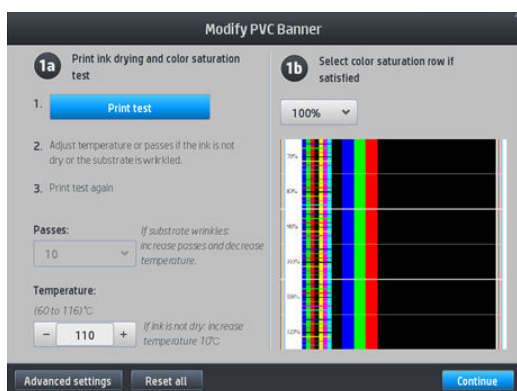


## Pridanie nového substrátu


Ak nenájdete hotovú predvoľbu pre svoj substrát a nechcete použiť bežnú predvoľbu ani upraviť existujúcu predvoľbu, môžete vytvoriť úplne novú predvoľbu.

Sprievodca pridaním nového substrátu vás prevedie postupom vytvorenia najlepších nastavení pre váš substrát. Najprv sa požadujú určité informácie o substráte a jeho plánovanom použití, potom sa vytlačia testovacie výtlačky a budete ich musieť overiť. Na základe týchto informácií sa vytvára nová predvoľba.


1. Skontrolujte, či je tlačiareň v pohotovostnom stave.
2. Zastavte front úloh.
3. Vložte nový substrát. Keď sa objaví výzva, vyberte čo najpodobnejší substrát; prípadne vyberte možnosť **None of these** (Žiadny z týchto).
4. Keď je substrát vložený, prejdite do Knižnice substrátov na prednom paneli a v ľavom stĺpci obrazovky Knižnica substrátov vyberte kategóriu substrátu (v tomto príklade je to **PVC BANNER** (PVC TRANSPARENT)), potom kliknite na položku **+ New PVC banner** (+ Nový PVC transparent) navrchu stĺpca napravo. Vaša nová predvoľba bude založená na bežnej predvoľbe. Ak je v danej kategórii viac bežných predvoľieb, na prednom paneli sa objaví výzva, aby ste vybrali jednu z nich.

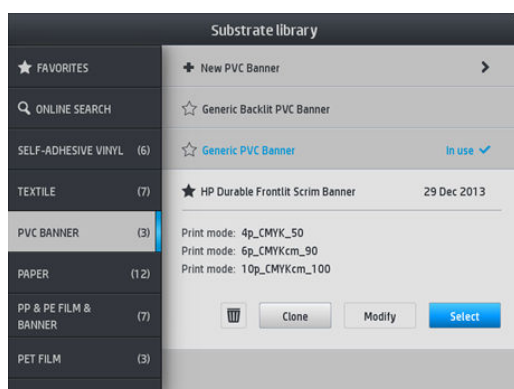

5. Predný panel vás bude sprevádzať následnými krokmi pri vytváraní vašej novej predvolby.

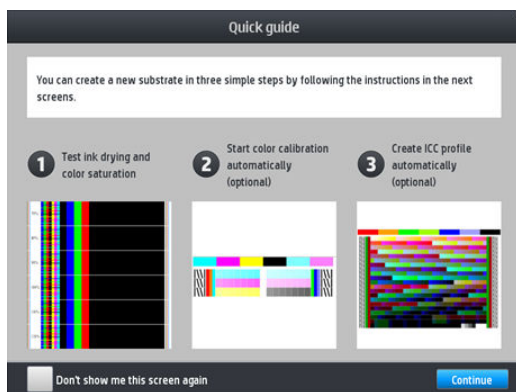

6. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

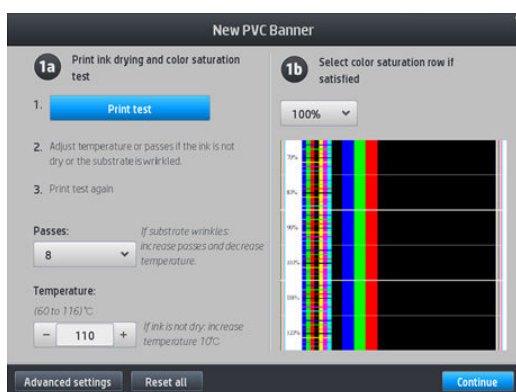


7. Stlačením modrého tlačidla vytvoríte testovací výtláčok pre schnutie atramentu a nasýtenie farieb. Potom pokračujte v úprave nastavení a tlačte znova, kým nebudete spokojní s výsledkom.

 **POZNÁMKA:** Ak už poznáte nastavenia, ktoré chcete použiť, môžete tento krok vynechať.

8. Ak nemôžete dosiahnuť uspokojivý výsledok, môžete stlačiť položku **Advanced settings** (Rozšírené nastavenia) a skúsiť upraviť tieto nastavenia, ktoré sú určené ľuďom so znalosťami o ich dopadoch.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo .

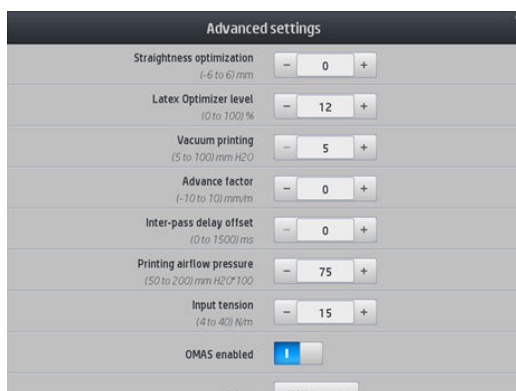

- Kompenzácia priamosti alebo sklonu: Umožňuje vyrovnať deformáciu substrátu v tvare valca. Hodnota predstavuje vzdialenosť, ktorú prešiel stred substrátu vo vzťahu k ľavému a pravému okraju. Pozrite časť [Substrát je zdeformovaný do oblúka na strane 88](#).
- Stupeň optimalizácie pre Latex: Ak dochádza k prelinaniu alebo presakovaniu, môžete zvyšovať stupeň optimalizácie, kým nevidíte výrazný dopad na lesklosť alebo nasýtenie farieb.




- Vákuová tlač: Nastavuje sa hodnota vákua v tlačovej oblasti, čo pomáha držať substrát rovno. Zvýšte hodnotu, ak je substrát náchylný na lámanie a škrvny. Znížte hodnotu, ak vidíte pruhovanie alebo zrnitosť.
- Faktor posunu: Používajte len pri tlači bez snímača posunu substrátu. Zväčšuje alebo znižuje sa tým posun substrátu pri jednotlivých prechodoch vozíka.
- Oneskorenie medzi prechodmi: Oneskorenie medzi prechodmi, aby sa umožnilo hladšie schnutie. Zväčšite oneskorenie, ak na výtlačkoch vidíte nejaké pruhovanie.
- Vstupné pnutie: Spätné pnutie substrátu. Zväčšite v prípade, že je v tlačovej zóne zvlhčený substrát.
- Funkcia OMAS povolená: Automatické sledovanie posunu substrátu a oprava.
- Režim efektívnosti: Tlač v štyroch (CMYK) alebo šiestich (CMYKcm) farbách.

 **POZNÁMKA:** Po vytvorení režimu tlače nie je možné toto nastavenie zmeniť.

9. Po dokončení urobte kalibráciu farieb stlačením tlačidla **Continue** (Pokračovať).

 **POZNÁMKA:** Profily ICC sú vytvorené len pre tlačiarne 365 a 375.

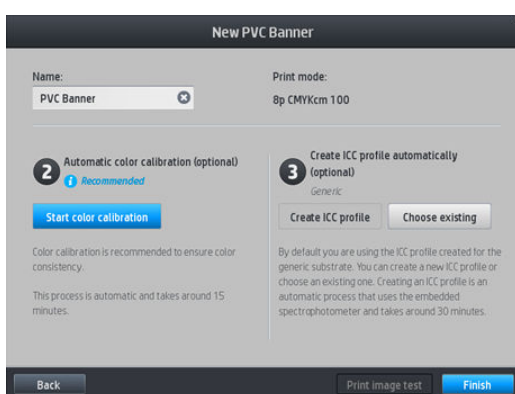

10. Zadajte názov substrátu a kliknite na položku **Start color calibration** (Spustiť kalibráciu farieb). Pozrite časť [Kalibrácia farieb na strane 102](#).

11. Po dokončení procesu automatickej kalibrácie farieb odporúčame použiť bežný profil ICC; prípadne môžete vytvoriť nový profil alebo skopírovať profil už priradený inému režimu tlače pre tento substrát (ak sú nejaké takéto profily). Tlačidlo **Create ICC profile** (Vytvoriť profil ICC) je deaktivované, kým sa kalibrácia farieb nedokončí. Pozrite časť [Profily ICC na strane 107](#).

## Zmena nastavení počas tlače

Pomocou predného panela môžete upraviť nasledujúce nastavenia počas tlače.

- Ak chcete počas tlače zmeniť teplotu, vákuum, oneskorenie medzi prechodmi a nastavenia posunu substrátu, stlačte na obrazovke tlačovej úlohy na prednom paneli položku **Adjustments** (Úpravy) a vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť. Vykonané zmeny sa prejaví okamžite, no neuložia sa: pri nasledujúcej úlohe sa použijú nastavenia z predvolby substrátu ako zvyčajne.

Nastavenia môžete uložiť tlačidlom **Save** (Uložiť). Tlačidlom **Reset** (Obnoviť) môžete obnoviť naposledy uložené nastavenia.

 **POZNÁMKA:** Tlačidlo **Save** (Uložiť) nie je k dispozícii pre bežnú predvoľbu, ktorú nie je možné upravovať.





- Zmena kalibrácie posunu substrátu počas tlače (v prípade páskového vzoru): stlačte položky **Adjustments** (Úpravy) > **Advance factor** (Faktor posunu). Vykonané zmeny sa prejaví okamžite, no neuložia sa pre nasledujúcu úlohu. Pozrite tiež časť [Úprava posunu substrátu počas tlače na strane 119](#).

Ak chcete urobiť trvalé zmeny posunu substrátu, použite softvér RIP alebo predný panel a upravte predvoľbu substrátu.

## Teplotný profil


Mnohé z hlavných a rozšírených nastavení substrátu súvisia s ovládaním teploty, keďže ide o dôležitú podmienku správnych výtlačkov pomocou latexových atramentov na širokej palete substrátov.

 **POZNÁMKA:** Kým sa po zmene prejaví výsledky, nejaký čas to trvá. Aktuálnu teplotu môžete overiť na prednom paneli.

 **POZNÁMKA:** Ak vyberiete anglické jednotky miery, môže dôjsť k určitým odchýlkam, pretože tlačiareň funguje v stupnici Celzia a robí konverziu.

## Výber počtu prechodov

Zvýšením počtu prechodov sa zlepši kvalita tlače, ale zníži rýchlosť tlače.

 **POZNÁMKA:** Nasledujúca tabuľka je pre normálny limit atramentu, ak nie je určené inak.


Kategória	Názov substrátu	Dostupné režimy tlače		
Transparent	Bežný PVC transparent	4p_4C_80	6p_6C_100	10p_6C_110
	Bežný PVC transparent Backlit	12p_6C_200	16p_6C_200	20p_6C_200
Samolepiaci vinyl	Bežný samolepiaci vinyl	6p_4C_80	8p_6C_100	10p_6C_110
	Bežný samolepiaci vinyl Backlit	12p_6C_130	16p_6C_150	20p_6C_200

Kategória	Názov substrátu	Dostupné režimy tlače		
Papier	Bežný papier	6p_4C_80	8p_6C_100	10p_6C_110
	Bežný kriedový papier	8p_6C_90	10p_6C_100	
	Bežný papier Backlit	12p_6C_130	16p_6C_150	20p_6C_150
PP a PE fólia a transparent	Bežná PP a PE syntetika	12p_6C_80	16p_6C_80	20p_6C_90
	Bežná PP a PE syntetika Backlit	12p_6C_130	16p_6C_130	20p_6C_150
PET film	Bežná polyesterová fólia	6p_4C_80	8p_6C_100	10p_6C_110
	Bežná polyesterová fólia Backlit	12p_6C_170	16p_6C_185	20p_6C_200
Textília	Bežná textília	12p_6C_200	16p_6C_200	20p_6C_230
	Bežné plátno a textília s povrchovou úpravou	10p_6C_110	12p_6C_110	

## Tlačidlo

- **XXp**: Počet prechodov
- **XXC**: Počet farieb
- **XXX**: Hustota atramentu

 **POZNÁMKA:** Špecifickejšie nastavenia pre mnohé substráty od rôznych dodávateľov sú k dispozícii v rámci nástroja HP Substrate Finder na stránke <http://www.hp.com/go/latexmediafinder/>.

 **POZNÁMKA:** Po vybratí počtu prechodov na obrazovke pridať nový režim tlače sa ubezpečte, že sú obnovené predvolené hodnoty kategórie pre príslušný režim tlače.


## Tipy

- Tlač s 2 až 4 prechodmi je nižšej kvality. Farebná škála bude tiež mierne zmenšená, keďže celkové množstvo atramentu je obmedzené kvôli ošetrovaniu.
- Rozlíšenie tlače 1200 dpi je k dispozícii len v režime tlače s 18 prechodmi. Ak ho plánujete použiť, dbajte na to, aby ste pre tento režim tlače mali špecifickú predvoľbu substrátu, pretože opätovné použitie iných predvoľieb nemusí poskytnúť očakávanú kvalitu tlače.
- Z dôvodu rýchleho odskúšania rozloženia na lacných substrátoch sa povolil režim tlače s 2 prechodmi pri malom množstve atramentu. Odporúča sa len pre substráty založené na papieri, pretože ošetrovanie nemusí fungovať správne pre iné typy substrátu v tomto režime.

## Odstránenie predvoľby substrátu

Môžete odstrániť predvoľby substrátu, ktoré ste sami pridali, ale nie je možné odstrániť tie, ktoré boli dodané v tlačiarňi.

Ak chcete odstrániť, stačí stlačiť ikonu  na obrazovke Knižnica substrátov.

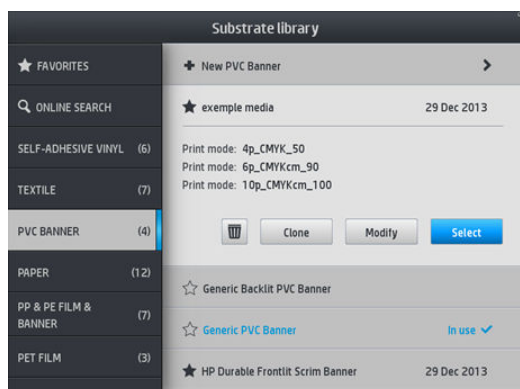


Ak odstránite predvoľbu, stratia sa z informácií o používaní a počítaní úloh odkazy na daný substrát. Namiesto názvu substrátu sa od danej chvíle v informáciách o používaní a počítaní úloh objaví názov „Odstránený substrát“.

## Rýchlejšia tlač

Zrejším spôsobom, ako zvýšiť rýchlosť, je znížiť počet prechodov tlače, hoci sa tým zníži kvalita tlače. Majte na pamäti nasledujúce informácie.

- S počtom prechodov menej ako 8 môžete vidieť zväčšenie zrnitosti.
- Pri menej než 6 prechodoch je tlačiareň náchylnejšia na problémy s posunom substrátu a možno bude potrebné znížiť množstvo atramentu s cieľom zlepšiť kvalitu tlače.
- Po zmenšení počtu prechodov môže byť ťažšie určiť teplotu pre najlepšie ošetrenie, ktoré môže byť citlivejšie na teplotu alebo vlhkosť okolitého prostredia.

Na tomto mieste uvádzame niektoré ďalšie návrhy, ako zvýšiť rýchlosť tlače.

- Režazenie tlačových úloh šetrí čas, pretože jedna úloha sa môže tlačiť, zatiaľ čo sa ďalšia ošetruje.
- Vypnite rezačku zo softvéru RIP, prípadne stlačte ikonu  a vyberte položky **Substrate handling**

**options** (Možnosti manipulácie so substrátom) > **Cutter** (Rezačka) > **Off** (Vypnúť). V prípade väčšiny substrátov sa týmto krokom ušetrí istý čas na konci tlačového procesu. Nezabudnite znova neskôr rezačku zapnúť.



**POZNÁMKA:** Tlač jednej úlohy trvajúca viac ako 2 hodiny môže znížiť životnosť tlačových hláv.

Pozrite tiež časť [Tlačiareň sa zdá pomalá na strane 170](#).

## Kalibrácia farieb

Cieľom kalibrácie farieb je vytvoriť jednotné farby s určitými tlačovými hlavami, použitými atramentami a substrátom a pri tlači za konkrétnych podmienok okolia. Po kalibrácii farieb môžete očakávať, že tlačiareň vytlačí veľmi podobné výtlačky za rôznych okolností.

Jednotlivé substráty je potrebné kalibrovať nezávisle od seba.



**POZNÁMKA:** Kalibrácia farieb nemusí fungovať v prípade atramentu, ktorý nie je od spoločnosti HP.

Sú prípady, kedy nie je možné substrát kalibrovať. Vtedy nie sú položky **Calibrate** (Kalibrovať) a **Reset** (Obnoviť) k dispozícii:


- Vložený substrát má bežnú predvoľbu.
- Vložený substrát má predvoľbu, ktorá sa nedá upravovať.
- Vložený substrát nie je vhodný na kalibráciu farieb.

Kalibráciu farieb je možné spustiť z predného panela po stlačení položky **Modify preset** (Upraviť predvoľbu), prípadne pri pridávaní novej predvoľby.

Tento proces pozostáva z týchto krokov.

1. Vytlačí sa cieľová kalibrácia.
2. Farby na kalibračnom ciele sú merané automaticky.
3. Cieľové merania kalibrácie sú porovnávané s internými referenčnými a vypočítavajú sa potrebné tabuľky kalibrácie pre jednotnú tlač farieb na substráte, ktorý používate.

Výrobcom predvolené tabuľky kalibrácie sa používajú, keď nebola nikdy spustená kalibrácia farieb. Je spustená prvá kalibrácia farieb, aktuálne tlačové farby sú brané ako referenčné a ďalej budú používané výrobcom predvolené tabuľky kalibrácie. To znamená, že po prvej kalibrácii farieb sa tlačené farby nemenia, ale sú zaznamenané ako referenčné pre budúce kalibrácie. Následné kalibrácie farieb porovnávajú kalibračné cieľové farby so zaznamenanými referenčnými, aby sa vypočítali nové tabuľky kalibrácie pre jednotnú tlač farieb na konkrétnom type substrátu.


Cez predný panel môžete odstrániť aktuálnu tabuľku kalibrácie, nechať aktívnu výrobcom predvolenú tabuľku kalibrácie, ako keby daný konkrétny substrát nikdy nebol kalibrovaný. Stlačte ikonu , potom vyberte položku **Image quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Color calibration** (Kalibrácia farieb) > **Reset to factory** (Obnoviť nastavenia od výrobcu).

Vyššie opísaná kalibrácia farieb sa neodporúča pre nasledujúce typy substrátov. Niektoré z týchto substrátov možno kalibrovať pomocou externého zariadenia na meranie farieb poskytovaného externým softvérom RIP.

- Priesvitné substráty, ako je napríklad priehľadná fólia a substráty typu Backlit.
- Substráty s nerovnomerným povrchom, ako napríklad perforovaný vinyl alebo predierkované substráty.
- Porézne substráty vyžadujúce použitie zberača atramentu.

Substráty vhodné na kalibráciu farieb zahŕňajú samolepiace vinyls s rovnomerným povrchom (bez dierok a bez perforácie), PVC transparenty a papiere.


Niektoré substráty vyžadujú na úspešnú tlač navíjaciu cievku. Navíjacia cievka sa však nemusí vyrovnávať so zadným pohybom substrátu medzi fázou tlače a skenovania v rámci procesu kalibrácie farieb. Ak chcete vykonať kalibráciu farieb pri používaní navíjacej cievky, postupujte takto:


1. Skontrolujte, či je navíjacia cievka povolená. Na prednom paneli stlačte ikonu  a vyberte položku **Enable take-up reel** (Povoliť navíjaciu cievku).
2. Smer navíjania navíjacej cievky nastavte do vypnutej polohy. Pozrite časť [Vytiahnutie navíjacej cievky na strane 79](#).
3. Manuálne odvíjajte navíjaciu cievku, a to pomocou tlačidiel na motore navíjacej cievky, s cieľom zhromaždiť substrát a zdvihnúť napínaciu tyč, až kým sa takmer nedotkne navíjacej cievky.

4. Spustíte kalibráciu farieb z predného panela.
5. Keď je kalibrácia farieb dokončená, môžete obnoviť smer navijania navijacej cievky.

## Kalibrácia farieb pre tlačiareň 315 alebo 335


Testovací diagram kalibrácie farieb je tlačný pomocou fixného režimu tlače s vyšším počtom prechodov a fixným ošetrením a schnutím, aby sa zaistila jednotnosť tlače. Pred prvým spustením kalibrácie farieb je však možné doladiť parametre ovplyvňujúce posun substrátu a tlačové hlavy by mali byť zarovnané.

Ak chcete spustiť kalibráciu farieb vloženého substrátu z predného panela, vyberte ikonu , potom vyberte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Color calibration** (Kalibrácia farieb) > **Calibrate** (Kalibrovať). Kalibráciu farieb je tiež možné spustiť počas pridávania nového substrátu (pozrite časť [Pridanie nového substrátu na strane 97](#)).

 **POZNÁMKA:** Kalibrovať možno len substráty široké minimálne 61 cm.

Proces kalibrácie je plne automatický a možno ho po vložení substrátu, ktorého typ chcete kalibrovať, vykonávať bez toho, aby bolo potrebné venovať tlačiarňi pozornosť. Proces trvá približne 15 minút a skladá sa z nasledujúcich krokov:

1. Vytlačí sa testovací diagram kalibrácie farieb, ktorý obsahuje vrstvy rozličnej intenzity jednotlivých atramentov používaných tlačiarňou.

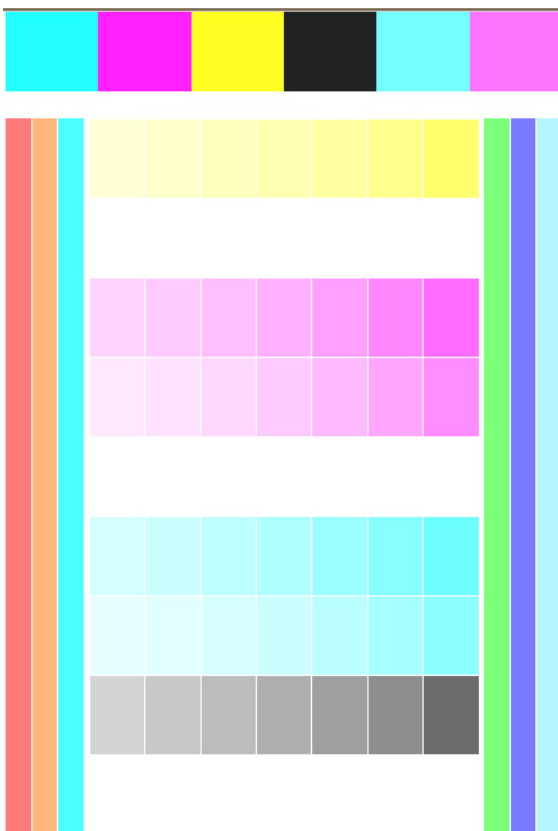

2. Testovací diagram je naskenovaný snímačom čiar. Ak nie je možné úspešne naskenovať, na prednom paneli sa objaví hlásenie; pozrite časť [Kódy chýb na prednom paneli na strane 172](#).
3. Z meraní vykonaných snímačom čiar tlačiareň vypočíta tabuľky nevyhnutnej opravy, aby boli pri tlačových úlohách na daný typ substrátu použité jednotné farby.


Kalibrácia by sa mala vykonávať v nasledujúcich situáciách:

- Vždy, keď sa ide použiť nový typ substrátu, ktorý zatiaľ nebol kalibrovaný.
- Keď si všimnete nadmerné farebné rozdiely medzi výtlačkami. Takéto farebné rozdiely sú spôsobené najmä vekom a opotrebovaním tlačových hláv, inštaláciou nových tlačových hláv a zmenami v parametroch substrátu na jednotlivých kotúčoch.

Stav kalibrácie substrátu môžete overiť stlačením ikony  na prednom paneli.

- Stav **Recommended** (Odporúčané) signalizuje, že daný substrát nikdy nebol kalibrovaný. V takom prípade sa v tlačových úlohách použijú výrobcom predvolené tabuľky farieb, pretože nie je definovaný referenčný stav. Po vykonaní jednej alebo viacerých kalibrácií farieb sa po stlačení tlačidla **Reset** (Obnoviť) vráti stav na Recommended (Odporúčané).
- Stav **Done** (Hotovo) znamená, že kalibrácia farieb bola na tomto substráte aspoň raz úspešne urobená a teda je definovaný referenčný stav.
- Stav **Obsolete** (Nadbytočné) znamená, že posledná kalibrácia farieb je možno zastaraná. Stav kalibrácie farieb je nastavený na možnosť Obsolete (Nadbytočné) napríklad vždy, keď sa vymení tlačová hlava. Referenčný stav farieb zostáva určený.
- **N/A** (Nie je k dispozícii) znamená, že pre tento substrát nie je možné kalibrovať farby.

---

 **POZNÁMKA:** Pri bežných substrátoch nie je možné kalibrovať farby, hoci takéto substráty môžu byť vhodné na kalibráciu farieb. Môžete kalibrovať farby pre klony väčšiny bežných substrátov.

---


 **TIP:** Ak je kalibrácia farieb neúspešná, môžete to skúsiť znova.

**TIP:** Ak je prvá kalibrácia farieb nového substrátu neúspešná, pred opakovaným pokusom stlačte tlačidlo **Reset** (Obnoviť).


---

## Kalibrácia farieb pre tlačiareň 365 alebo 375

Testovací diagram kalibrácie farieb je tlačený pomocou fixného režimu tlače s vyšším počtom prechodov a fixným ošetrením a schnutím, aby sa zaistila jednotnosť tlače. Pred prvým spustením kalibrácie farieb je však možné doladiť parametre ovplyvňujúce posun substrátu a tlačové hlavy by mali byť zarovnané.

Ak chcete spustiť kalibráciu farieb vloženého substrátu z predného panela, vyberte ikonu , potom vyberte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Color calibration** (Kalibrácia farieb) > **Calibrate** (Kalibrovať). Kalibráciu farieb je tiež možné spustiť počas pridávania nového substrátu (pozrite časť [Pridanie nového substrátu na strane 97](#)).


---

 **POZNÁMKA:** Kalibrovať možno len substráty široké minimálne 61 cm.

---

Proces kalibrácie je plne automatický a možno ho po vložení substrátu, ktorého typ chcete kalibrovať, vykonávať bez toho, aby bolo potrebné venovať tlačiarni pozornosť. Proces trvá približne 15 minút a skladá sa z nasledujúcich krokov:

1. Vytlačí sa testovací diagram kalibrácie farieb, ktorý obsahuje vrstvy rozličnej intenzity jednotlivých atramentov používaných tlačiarňou.

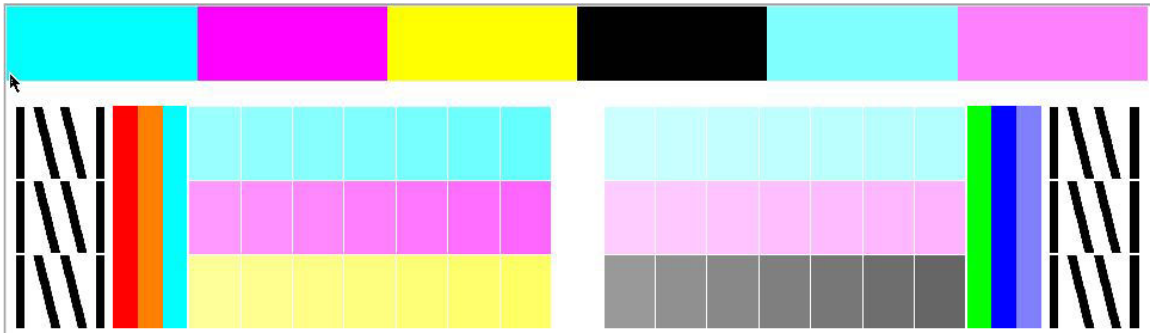

2. Testovacia tabuľka sa skenuje pomocou vstavaného spektrofotometra HP. Ak nie je možné úspešne naskenovať, na prednom paneli sa objaví hlásenie; pozrite časť [Kódy chýb na prednom paneli na strane 172](#).
3. Z meraní vykonaných spektrofotometrom tlačiareň vypočíta tabuľky nevyhnutnej opravy, aby boli pri tlačových úlohách na daný typ substrátu použité jednotné farby.


Kalibrácia by sa mala vykonávať v nasledujúcich situáciách:

- Vždy, keď sa ide použiť nový typ substrátu, ktorý zatiaľ nebol kalibrovaný.
- Keď si všimnete nadmerné farebné rozdiely medzi výtlačkami. Takéto farebné rozdiely sú spôsobené najmä vekom a opotrebovaním tlačových hláv, inštaláciou nových tlačových hláv a zmenami v parametroch substrátu na jednotlivých kotúčoch.

Stav kalibrácie substrátu môžete overiť stlačením ikony  na prednom paneli.

- Stav **Recommended** (Odporúčané) signalizuje, že daný substrát nikdy nebol kalibrovaný. V takom prípade sa v tlačových úlohách použijú výrobcom predvolené tabuľky farieb, pretože nie je definovaný referenčný stav. Po vykonaní jednej alebo viacerých kalibrácií farieb sa po stlačení tlačidla **Reset** (Obnoviť) vráti stav na Recommended (Odporúčané).
- Stav **Done** (Hotovo) znamená, že kalibrácia farieb bola na tomto substráte aspoň raz úspešne urobená a teda je definovaný referenčný stav.
- Stav **Obsolete** (Nadbytočné) znamená, že posledná kalibrácia farieb je možno zastaraná. Stav kalibrácie farieb je nastavený na možnosť Obsolete (Nadbytočné) napríklad vždy, keď sa vymení tlačová hlava. Referenčný stav farieb zostáva určený.
- **N/A** (Nie je k dispozícii) znamená, že pre tento substrát nie je možné kalibrovať farby.

---

 **POZNÁMKA:** Pri bežných substrátoch nie je možné kalibrovať farby, hoci takéto substráty môžu byť vhodné na kalibráciu farieb. Môžete kalibrovať farby pre klony väčšiny bežných substrátov.

---

 **TIP:** Ak je kalibrácia farieb neúspešná, môžete to skúsiť znova.

**TIP:** Ak je prvá kalibrácia farieb nového substrátu neúspešná, pred opätovným pokusom stlačte tlačidlo **Reset** (Obnoviť).

---



## Farebná jednotnosť na rozličných tlačiarňach (365, 375)



Je možné použiť rovnakú kalibráciu farieb pre konkrétne substráty na dvoch alebo viacerých tlačiarňach. Po použití rovnakej kalibrácie daného substrátu je možné pri použití rovnakého substrátu očakávať veľmi podobné výtlačky na druhej tlačiarňi.

1. Tlačiareň A je zvolená ako referenčná a jej kalibrácia farieb sa použije na substráte uvedenom v otázke. Pozrite časť [Kalibrácia farieb na strane 102](#).
2. Exportujte kalibrovanú predvoľbu substrátu. Pozrite časť [HP Media Locator na strane 94](#).
3. Importujte predvoľbu substrátu z 2. kroku do tlačiarne B. Pozrite časť [HP Media Locator na strane 94](#).
4. Na tlačiarňi B nakalibrujte farby pre predvoľbu.
5. Farby vytlačené tlačiarňou A a tlačiarňou B na danom substráte by mali byť veľmi podobné.
6. Ak chcete pridať ďalšie tlačiarne (C, D atď.), pokračujte ako pri tlačiarňi B.

## Profily ICC

Kalibrácia farieb poskytuje jednotné farby, ale jednotné farby nie sú nevyhnutne presné. Ak napríklad tlačiareň vytlačí všetky farby ako čierne, farby môžu byť jednotné, ale nie sú presné.

Ak chcete tlačiť presnými farbami, je potrebné previesť hodnoty farieb v súboroch na hodnoty farieb, ktoré vyprodukujú správne farby z tlačiarne, atramentov, režimu tlače a substrátu. Profil farieb ICC je popis kombinácie tlačiarne, atramentu, režimu tlače a substrátu, ktorý obsahuje všetky informácie potrebné na tieto prevody farieb.

Tieto prevody farieb uskutočňuje softvér Raster Image Processor (RIP), ak ponúka túto možnosť; nie sú vykonávané tlačiarňou. Ďalšie informácie o použití profilov ICC nájdete v dokumentácii k vašej softvérovej aplikácii a softvéru RIP.


Okrem profilov ICC použitých na tlač môžete kalibrovať a vytvoriť profily pre svoj monitor (zobrazovacie zariadenie), aby sa farby na obrazovke viac podobali farbám na výtlačkoch.

## Vytváranie profilov farieb na tlačiarňi 365 alebo 375

Pri pridávaní alebo úprave substrátu je možné automaticky vytvoriť profil ICC pre daný substrát a režim tlače. Pozrite časti [Pridanie nového substrátu na strane 97](#) a [Úprava predvoľby substrátu na strane 96](#).

Po stlačení tlačidla **Create ICC profile** (Vytvoriť profil ICC) sa vykonajú tieto kroky:


1. Na vložený substrát sa pomocou vybraného režimu tlače vytlačí testovací diagram profilovania.
2. Vytlačený testovací diagram sa meria pomocou vstavaného spektrofotometra HP.
3. Meranie farieb sa vzťahuje na cieľové hodnoty farieb firmvérom tlačiarne a vygeneruje sa profil ICC.
4. Profil ICC sa uloží do predvoľby substrátu pre daný režim tlače.

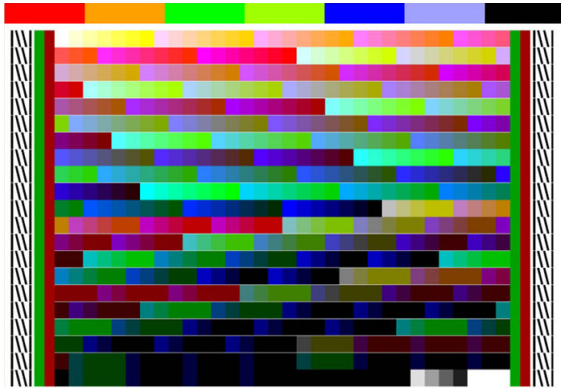

**POZNÁMKA:** Hoci profily farieb získané v jednom konkrétnom režime tlače možno znova použiť pri tlači s inými režimami tlače, najpresnejšiu reprodukciu farieb možno dosiahnuť, len ak sa profily vytvoria presne pomocou toho istého režimu tlače, ktorý sa používa na tlač. Ak napríklad použijete profil farieb získaný pomocou štandardného režimu tlače s 12 prechodmi, môžete spozorovať určitý farebný rozdiel v prípade, keď ho použijete na tlač v rýchlom režime tlače s 8 prechodmi.

**TIP:** Ak chcete otestovať práve vytvorený profil ICC na internom testovacím obraze, stlačte tlačidlo **Print Test Image** (Tlačiť testovací obraz).

Vytlačí sa nasledujúci obraz s použitým práve vytvoreným profilom ICC.

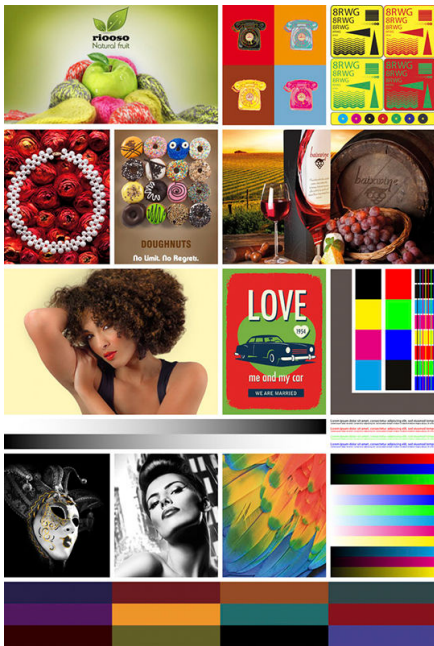


## Vylepšenie jednotnosti farieb pri dláždení

Najjednoduchší spôsob vylepšenia jednotnosti farieb pri dláždení je použitie optimalizácie pre substrát dláždenia.


**POZNÁMKA:** S cieľom zaistiť najlepšiu jednotnosť farieb je štandardne 1-sekundový interval medzi prechodmi optimalizovaný pre substráty na dláždenie. Dá sa to zmeniť, ale jednotnosť sa potom nedá zaistiť.

1. V knižnici substrátov vyberte druh substrátu, ktorý chcete optimalizovať pre dláždenie.


**POZNÁMKA:** Táto možnosť je k dispozícii len pre druhy substrátov, ktoré to podporujú (SAV, Banner a WallPaper).

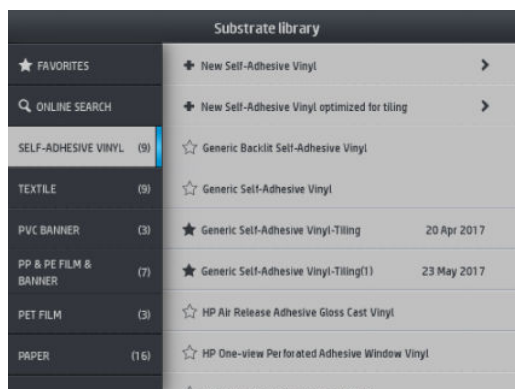


2. Vyberte **new family substrate optimized for tiling** (nový druh substrátu optimalizovaný pre dláždenie).
3. Vyberte ako základ substrát s najbližšími vlastnosťami.

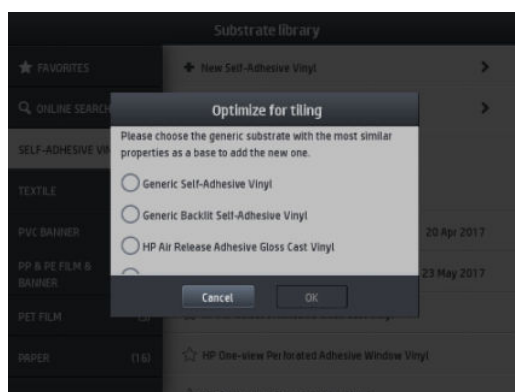



4. Vyberte režim tlače na vytvorenie profilu ICC.

 **POZNÁMKA:** Počet prechodov nemôže byť menej než 8, objavia sa iba profily vyššie než 8. Ak žiadny z profilov nemá 8 alebo viac, zobrazí sa predvolený.

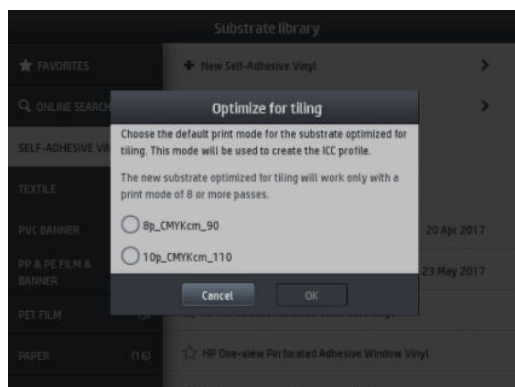


5. Nastavte predvoľbu farieb a vytvorte profil ICC.

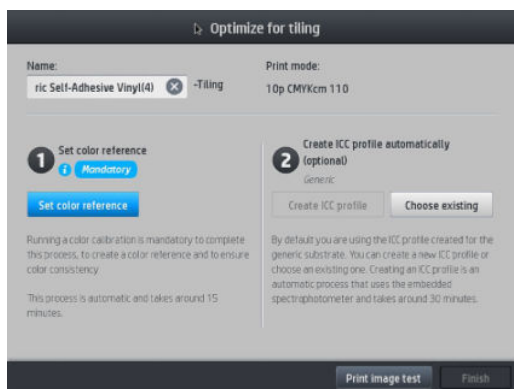

 **DÔLEŽITÉ:** Pre tento druh režimu tlače je kalibrácia povinná.

 **POZNÁMKA:** K názvu substrátu sa pridá prípona Dláždenie. Názov môžete upraviť, ale prípona sa nedá vymazať.

6. Substrát sa môže exportovať z jednej tlačiarne do druhej. Pri použití importovaného profilu odporúčame v novej tlačiarňi spustiť kalibráciu farieb.

 **DÔLEŽITÉ:** Substráty pre dláždenie sa nemusia dať so starým firmvérom importovať.

---

## 5 Riešenie problémov s kvalitou tlače

- [Všeobecné rady týkajúce sa tlače](#)
- [Aplikácia Quick Solutions \(Rýchle riešenia\) \(len model 365 a 375\)](#)
- [Zlepšenie kvality tlače](#)
- [Najčastejšie problémy s kvalitou tlače](#)

## Všeobecné rady týkajúce sa tlače



Ak máte akýkoľvek problém s kvalitou tlače, použite nasledujúci postup:


- Dbajte na to, aby druh substrátu, ktorý ste vybrali na prednom paneli a v softvéri RIP, zodpovedal druhu substrátu, ktorý je vložený do tlačiarne. Zaisťte, aby bol typ substrátu nakalibrovaný (patrí sem posun substrátu, tlačová hlava a kalibrácia farieb).

**! UPOZORNENIE:** Ak je vybraný nesprávny druh substrátu, môžu sa vyskytnúť problémy so zlou kvalitou tlače a nesprávne farby. Môžu sa dokonca poškodiť tlačové hlavy.

- Dbajte na to, aby ste použili správnu predvoľbu substrátu pre svoj substrát so správnym profilom ICC alebo aby ste postupovali správne pri vytváraní novej predvoľby substrátu (pozrite časť [Pridanie nového substrátu na strane 97](#)).
- Skontrolujte, či používate vhodné nastavenia kvality tlače v softvéri RIP.
- Skontrolujte, či sú podmienky okolitého prostredia (teplota, vlhkosť) v odporúčanom rozsahu. Pozrite časť [Parametre pracovného prostredia na strane 182](#).
- Skontrolujte, či nie sú atramentové kazety po dátume použiteľnosti. Pozrite časť [Údržba atramentových kaziet na strane 135](#).
- Počas tlače sa nedotýkajte substrátu.
- Ak sa pokúšate tlačiť úlohy s množstvom atramentu v rýchlych režimoch (bežne 6 prechodov alebo menej), môže dôjsť k neúplnému vyschnutiu alebo sa môžu vyskytnúť iné problémy s kvalitou tlače. Pri tlači s množstvom atramentu zvážte použitie režimov s vyšším počtom prechodov, prípadne zvýšte teplotu ošetrovania. Majte na pamäti, že pri zvýšení teploty ošetrovania sa môže substrát deformovať (pozrite časť [Substrát je zdeformovaný alebo zvlhčený na strane 87](#)).

## Aplikácia Quick Solutions (Rýchle riešenia) (len model 365 a 375)

Aplikácia Quick Solutions (Rýchle riešenia) vám môže pomôcť nastaviť tlačiareň, ak nefunguje podľa očakávania.

Aplikáciu môžete spustiť stlačením tlačidla  na prednom paneli.


Aplikácia má štyri časti s rôznym účelom:

- **Generic solutions** (Bežné riešenia): V tejto časti sú bežné riešenia opätovného nastavenia tlačiarne. Každé bežné riešenie je skupina úkonov, ktoré sa spúšťajú naraz.
- **Test plots** (Testovacie diagramy): V tejto časti je možné spustiť všetky dostupné testovacie diagramy.
- **Maintenance routines** (Postupy údržby): V tejto časti sú k dispozícii postupy údržby pre rozličné funkcie tlačiarne.
- **Image problems** (Problémy s obrázkami): Táto časť obsahuje možné problémy s obrázkami, ktoré možno vidieť, ak je tlačiareň nesprávne nastavená. Pri jednotlivých problémoch je k dispozícii zoznam možných úkonov, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problém. Úkony sú zoradené podľa pravdepodobnej účinnosti.

## Zlepšenie kvality tlače




### Zlepšenie kvality tlače (315, 335)

Ako prvé môžete dosiahnuť vylepšenie kvality tlače jedným príkazom. Na prednom paneli stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Optimize print quality** (Optimalizovať kvalitu tlače).

Tým vykonáte opravu tlačovej hlavy, zarovnanie a kalibráciu farieb za účelom automatickej optimalizácie kvality tlače jedným krokom. Celý proces trvá tlačiarni asi 30 minút.

Ak máte stále problémy s kvalitou tlače, môžete vyskúšať ďalšie postupy riešenia problémov s kvalitou tlače pomocou tlačenia, interpretácie a vykonávania opravných úkonov.

V rámci kompletného ladenia problémov s kvalitou tlače môžete vytlačiť všetky testovacie diagramy naraz.

Na prednom paneli stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Print all test plots** (Tlačiť všetky testovacie diagramy).

Prípadne môžete vytlačiť jednotlivé testovacie diagramy pre konkrétne ladenie stavu dýz, zarovnanie, optimalizátor alebo problémy týkajúce sa posunu substrátu, ako je opísané ďalej.

### Zlepšenie kvality tlače (365, 375)

Ako prvé môžete dosiahnuť vylepšenie kvality tlače jedným príkazom. Na prednom paneli stlačte ikonu .


Uvidíte možnosť **Optimize print quality** (Optimalizovať kvalitu tlače). Tým vykonáte opravu tlačovej hlavy, zarovnanie a kalibráciu farieb za účelom automatickej optimalizácie kvality tlače jedným krokom. Celý proces trvá tlačiarni asi 30 minút.

V rovnakej aplikácii s rýchlými riešeniami môžete v časti **Generic solutions** (Bežné riešenia) naraz spustiť funkciu **Print all test plots** (Tlačiť všetky testovacie diagramy) na úplné doladenie problémov s kvalitou tlače. Prípadne môžete v časti **Test plots** (Testovacie diagramy) vytlačiť jednotlivé testovacie diagramy zamerané konkrétne na stav trysiek, zarovnanie alebo problémy s posunom substrátu (pozrite ďalej v tejto kapitole). Preskúmajte tiež časti **Maintenance routines** (Postupy údržby) a **Image problems** (Problémy s obrázkami).

Ak máte stále problémy s kvalitou tlače, môžete vyskúšať ďalšie postupy riešenia problémov s kvalitou tlače pomocou tlačenia, interpretácie a vykonávania opravných úkonov.


## 1. Diagram stavu tlačových hláv

Diagram stavu tlačovej hlavy pozostáva zo vzoriek, ktoré sú určené na zvýraznenie problémov spoľahlivosti tlačovej hlavy. Pomáha určiť, či je niektorá tlačová hlava upchaná alebo má nejaké iné problémy.

Ak chcete vytlačiť tento diagram, prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom vyberte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Clean printheads** (Čistiť tlačové hlavy) > **Print test plot** (Tlačiť

testovací diagram). Pre maximálnu viditeľnosť sa odporúča vinyl, najlepšie lesklý a široký aspoň 36 palcov. Iné typy substrátu nemusia dostatočne ukazovať detaily, aby bolo zreteľne vidieť čiary optimalizátora.

Diagram pozostáva z malých čiarok, jednej pre každú dýzu na jednotlivých tlačových hlavách.

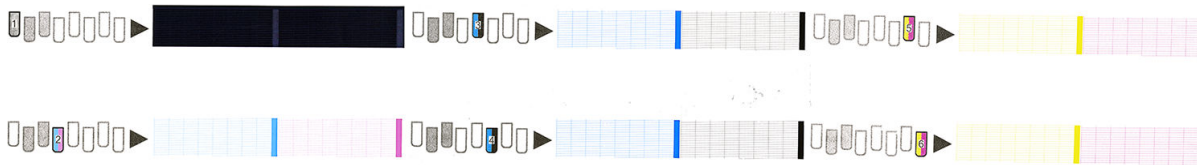


Na každej jednotlivej farebnej vzorke skontrolujte, či je na nej prítomná väčšina čiarok.

## Náprava

1. Vyčistite všetky chybné tlačové hlavy. Pozrite časť [Čistenie \(obnovenie\) tlačových hláv na strane 139](#). Potom znova vytlačte diagram stavu tlačových hláv, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.
2. Ak problém pretrváva, znova vyčistite tlačové hlavy a opäť vytlačte diagram stavu tlačových hláv, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.
3. Ak problém stále pretrváva, vymeňte trvalo chybné tlačové hlavy. Pozrite časť [Výmena tlačovej hlavy na strane 142](#).

## 2. Kontrolný diagram optimalizátora

Vytlačenie kontrolného diagramu optimalizátora:

1. Použite ten istý druh substrátu, ktorý ste používali, keď ste zistili problém.
2. Skontrolujte, či vybraný druh substrátu zodpovedá druhu substrátu vloženého do tlačiarne.
3. Prejdite na predný panel a stlačte ikonu , potom vyberte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Print latex optimizer test plot** (Tlačiť testovací diagram latexového optimalizátora).


Latexový optimalizátor je priehľadná tekutina, ktorá nemusí byť viditeľná na všetkých substrátoch; pre maximálnu viditeľnosť sa odporúča vinyl. Tento výtlačok pozostáva z niekoľkých vyplnených oblastí, textu, čiar a farebných pruhov. Je určený na identifikáciu problémov s kvalitou tlače, ktoré môžu byť spôsobené chybami dýzy optimalizátora.



**SIMULATED PERFORMANCE INCREASING OPTIMIZER LEVEL**



**SIMULATED PERFORMANCE FORCING UNHEALTHY OPTIMIZER**

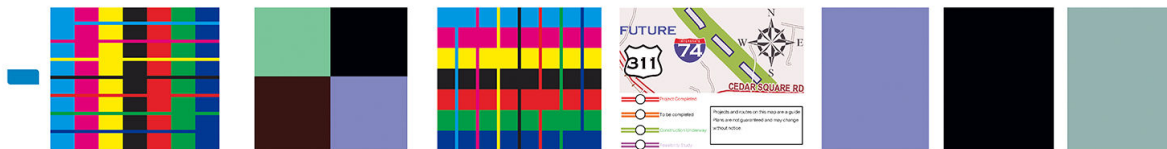

**YOUR CURRENT PERFORMANCE**



a) Compare current performance (=) with simulated situations (-) and (+)  
 b) Check for optimizer alerts in front panel  
 c) Refer to the user guide if further assistance is needed

Porovnajte tri riadky.




- Riadok so symbolom **+** znázorňuje simulovaný obraz s viac ako bežným množstvom optimalizátora.
- Riadok so symbolom **-** znázorňuje simulovaný obraz s menej ako bežným množstvom optimalizátora, čo sa rovná viac ako 200 blokovaným dýzám.
- Riadok v obdĺžniku a so symbolom **=** znázorňuje aktuálny výkon tlačiarne, tlač pri 10 prechodoch.

Pozrite rozdiely vo výkone medzi obrazmi, ako je napríklad presakovanie vo farebných pruhoch, zrnitosť vo vyplnených oblastiach, rozmazaný text a celková kvalita tlače.



Ak je medzi riadkami malý rozdiel v kvalite, sú najmenej dve možné vysvetlenia:

- Substrát nie je citlivý na množstvo optimalizátora. Pravdepodobne nie je žiadny problém s tlačovou hlavou optimalizátora. Zvážte ďalšie vysvetlenia akéhokoľvek problému, ktorý máte.
- Môže ísť o problém s tlačovou hlavou optimalizátora, ak vidíte vysoké stupne splývania a presakovania, ako vidíte na dole znázornených zlých príkladoch . V takom prípade skúste vyčistiť tlačovú hlavu optimalizátora; pozrite časť [Čistenie \(obnovenie\) tlačových hláv na strane 139](#).

**POZNÁMKA:** Ak bol zistený nezvyčajný výkon optimalizátora, na prednom paneli sa zobrazí hlásenie s odporúčaním.

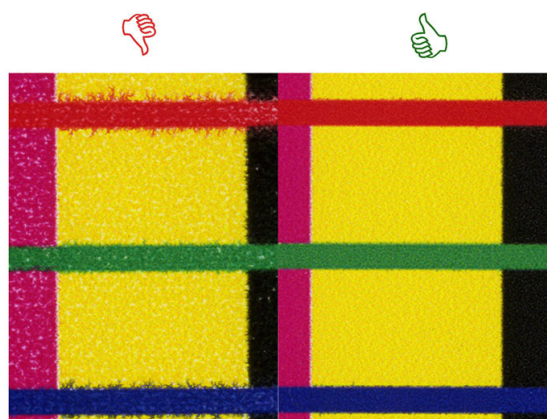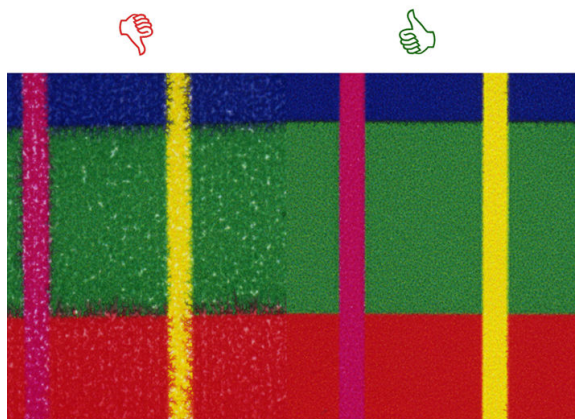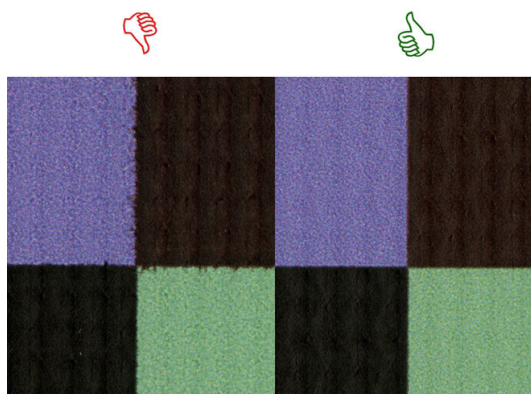

## Bleed Bad vs Good samples

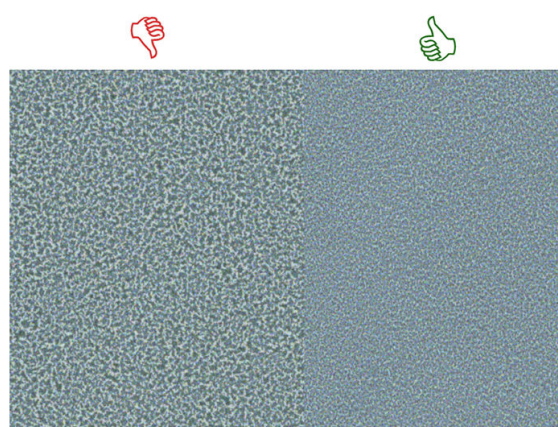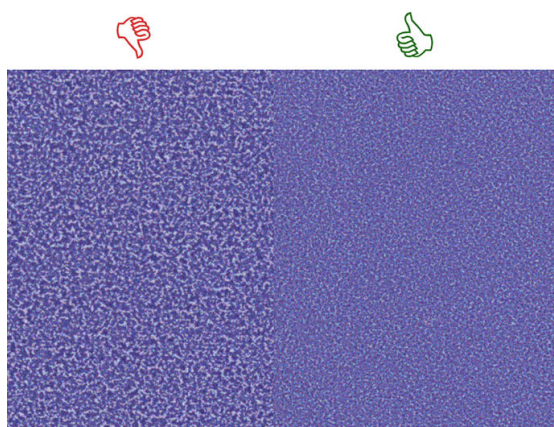


## Coalescence Bad vs Good samples


Ak je medzi riadkami jasný rozdiel v kvalite, sú najmenej dve možné vysvetlenia:

- Ak je kvalita riadka so symbolom **+** vyššia, substrát je veľmi citlivý na množstvo optimalizátora. Prejdite do Knižnice substrátov na prednom paneli alebo v softvéri RIP, vyberte režim tlače a v rozšírených nastaveniach zvýšte množstvo optimalizátora. Pozrite časť [Pridanie nového substrátu na strane 97](#).
- Ak nevidíte žiadne rozdiely v kvalite medzi riadkami so symbolom **+** a **+**, ale riadok so symbolom **+** vyzerá horšie, substrát je citlivý na množstvo optimalizátora, ale zdá sa, že nie je žiadny problém s tlačovou hlavou optimalizátora ani s množstvom použitého optimalizátora. Zvážte ďalšie vysvetlenia akéhokoľvek problému, ktorý máte.

### 3. Diagram stavu zarovnania tlačovej hlavy

Tlač diagramu stavu zarovnania tlačových hláv:

1. Použite ten istý druh substrátu, ktorý ste používali, keď ste zistili problém. Pre lepšiu viditeľnosť optimalizátora zvážte použitie vinylového lesklého substrátu.
2. Prejdite na predný panel, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Align printheads** (Zarovnať tlačové hlavy) > **Print test plot** (Tlačiť testovací diagram).

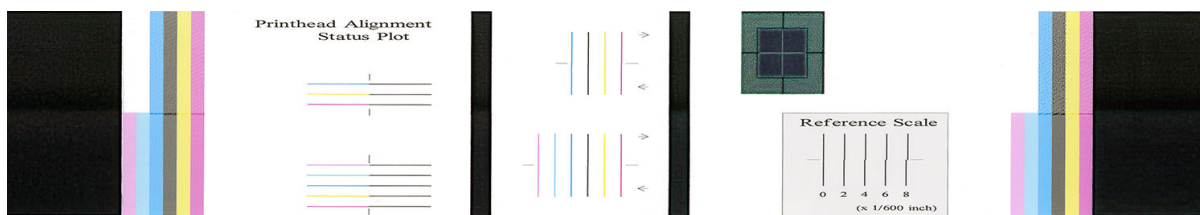



Skontrolujte plynulosť tenkých diagnostických čiar na diagrame stavu zarovnania. V jednej časti sú vytlačené farebné čiary povedľa čiernych čiar, aby sa otestovalo zarovnanie medzi jednotlivými farbami. V ďalšej časti sú vytlačené farebné čiary tak, že jedna polovica je urobená pri prechode dopredu a jedna polovica je urobená pri prechode dozadu, aby sa otestovalo zarovnanie medzi jednotlivými smermi. V oboch setoch vzorov bude nesprávne zarovnanie tlačovej hlavy viditeľné ako skok v čiare v jej strede (označené krátkou čiernou čiarou).



Majte na pamäti, že malé nezarovnanie nemusí spôsobovať žiadne chyby kvality tlače. Proces tlačenia je navrhnutý tak, aby sa skryli efekty malého nezarovnania. Na určenie množstva nezarovnania je možné použiť referenčnú mierku; chyby menšie ako 4/600 palca pravdepodobne nespôsobia zníženie kvality tlače.

Tekutina optimalizátora je priehľadná a zvyčajne ju priamo nevidno. Tekutinu je možné vidieť na niektorých substrátoch (ako je napríklad samolepiaci vinyl), keď sa tlačí spolu s farebnými atramentami. Takto sa tlačí porovnávací vzor, ktorým sa tlačí hore uvedená referenčná mierka, a môže sa použiť na overenie zarovnania optimalizátora na niektorých substrátoch. V dobre zarovnanom systéme bude svetlofarebný krížik v strede vzoru zarovnaný so štyrmi čiernymi čiarami po stranách vzoru. Na nasledujúcom obrázku je vidno, ako sa tento vzor objaví na substrátoch, na ktorých je viditeľný. Na tejto vzorke je mierne nezarovnanie.

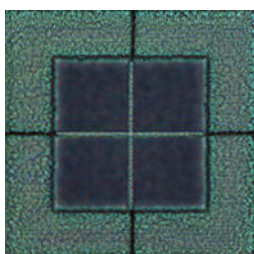

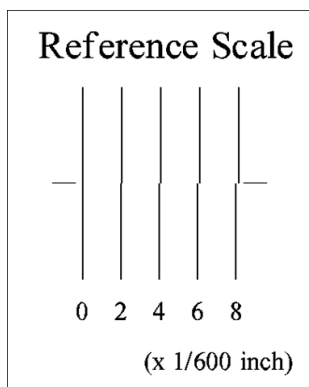


Ak nie sú tlačové hlavy zarovnané, prípadne si nie ste nimi istí (napríklad ak došlo k zlomeniu substrátu), zarovnajte tlačové hlavy. Pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#).

## 4. Kontrolný diagram posunu substrátu


Ak chcete jemne vyladiť kvalitu výtlačku, bude možno potrebné upraviť rýchlosť posunu substrátu. Posun substrátu určuje umiestnenie bodiek na substráte. Ak sa substrát neposúva správne, na vytlačenej obrázku sa objavia svetlé alebo tmavé pásiky a zrnitosť výtlačku sa môže zvýšiť.


Posun substrátu môžete upraviť pomocou parametra Posun substrátu v predvoľbe substrátu v rámci softvéru RIP alebo z predného panela.

Tlač kontrolného diagramu posunu substrátu:

1. Použite ten istý druh substrátu, ktorý ste používali, keď ste zistili problém.
2. Skontrolujte, či vybraný druh substrátu zodpovedá druhu substrátu vloženého do tlačiarne.
3. Prejdite na predný panel, stlačte ikonu , potom stlačte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Substrate advance calib** (Kalibrácia posunu substrátu) > **Print adjustment plot** (Tlačiť diagram úpravy).

Kontrolný diagram posunu substrátu pozostáva z niekoľkých stĺpcov, z ktorých každý je naspodku očíslovaný. Vyhľadajte najsvetlejší stĺpec a zadajte jeho číslo do parametra Posun substrátu v aktuálnej predvoľbe substrátu. Hodnota vybraná v tomto príklade je „-6“.

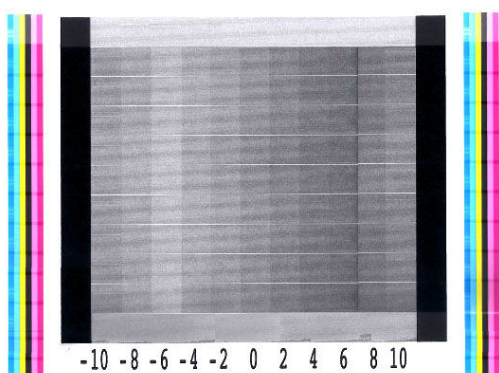

 **POZNÁMKA:** Menšie problémy s posunom substrátu ( $\pm 2$  okolo hodnoty 0) pravdepodobne nie sú výsledkom problému s kvalitou tlače, najmä pri režimoch tlače s viac ako 8 prechodmi.

## Úprava posunu substrátu počas tlače

Ak nepoužívate viac ako šesť prechodov, posun substrátu môžete vyladiť počas tlače: stlačte ikonu



a potom stlačte položky **Adjustments** (Úpravy) > **Advance factor** (Faktor posunu). Vyberte hodnotu zmeny od -10 mm/m po +10 mm/m. Ak chcete opraviť svetlé pásiky, hodnotu znížte. Ak chcete opraviť tmavé pásiky, hodnotu zvýšte.

Ak používate aspoň osem prechodov, nesprávna úprava posunu nespôsobí pásiky, ale zrnitosť, ktorú je zložitejšie vyhodnotiť vizuálne. Z tohto dôvodu preto odporúčame použiť len diagram úpravy.

Po výbere hodnoty a stlačení tlačidla **OK** sa zvyšok úlohy vytlačí s použitím tejto hodnoty, no na konci úlohy sa hodnota vynuluje. Pridajte nájdenú hodnotu do hodnoty parametra Posun substrátu v predvoľbe, aby sa všetky budúce úlohy vytlačili s týmto novým nastavením.

## Čo robiť, ak problém pretrváva

Ak sa aj po použití odporúčaní uvedených v tejto kapitole stále vyskytujú problémy s kvalitou tlače, pozrite si niekoľko ďalších tipov:


- Skúste vybrať možnosť vyššej kvality tlače v softvéri RIP, zvýšte počet prechodov.
- Skontrolujte, či máte aktuálny firmvér tlačiarne. Pozrite časť [Aktualizácia firmvéru na strane 163](#).
- Skontrolujte, či máte v softvérovom programe správne nastavenia.
- Zavolajte zástupcu servisných služieb. Pozrite časť [Pomoc na strane 41](#).

## Najčastejšie problémy s kvalitou tlače


### Zrnitosť



Ak sa vyskytne tento druh problému:

- Skontrolujte, či je možnosť vertikálnej nápravy zakázaná v softvéri RIP aj na prednom paneli. Na prednom paneli stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Vertical correction** (Vertikálna náprava) (ak je táto možnosť k dispozícii).
- Tlačové hlavy môžu byť nesprávne zarovnané. Táto situácia je pravdepodobná, ak ste dlhšie nezarovnali tlačové hlavy alebo ak sa substrát zasekol. V prípade potreby zarovnajete tlačové hlavy (pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#)). Pomocou diagramu stavu zarovnania tlačových hláv môžete skontrolovať, či je zarovnanie potrebné (pozrite časť [3. Diagram stavu zarovnania tlačovej hlavy na strane 116](#)).

- Snímač posunu substrátu je môže byť znečistený. Môže k tomu dôjsť pri tlači na porézne substráty na tlačiarni 365 alebo 375, aj keď používate zberač atramentu (pozrite časť [Čistenie okienka senzora posunu substrátu na strane 161](#)).
- Ak tlačíte aspoň s ôsmimi prechodmi, možno treba doladiť posun substrátu. Pozrite časť [4. Kontrolný diagram posunu substrátu na strane 118](#).
- Použite vyšší počet prechodov: menšiu zrnitosť budete pravdepodobne vidieť pri aspoň desiatich prechodoch.
- Ak je zrnitosť viac vidieť v svetlých oblastiach výplne, s výskytom zrnitosti presakovania (pozrite časť [2. Kontrolný diagram optimalizátora na strane 114](#)), skúste nasledujúce riešenia:
  - Prejdite do Knižnice substrátov na prednom paneli alebo v softvéri RIP. Vyberte režim tlače a zvýšte v rozšírených nastaveniach množstvo optimalizátora. Pozrite časť [Pridanie nového substrátu na strane 97](#).
  - Vyčistite tlačovú hlavu optimalizátora.
  - Tlačte v ekonomickom režime (štyri farby).

 **POZNÁMKA:** K malej zmene v celkovej zrnitosti (ale nie presakovanie) môže dôjsť v niektorých častiach z dôvodu svetlých atramentov, ktoré sa nepoužívajú v Ekonomickom režime, aby sa dosiahli plynulé prechody.

## Horizontálne pásiky

Ak vytlačený obrázok obsahuje pridané vodorovné čiary (ako znázorňuje obrázok – farby môžu byť rôzne), skúste nasledujúce nápravné prostriedky:



- Ak používate režim tlače so 6 alebo menej prechodmi, skúste zvýšiť počet prechodov. Pri menšom počte prechodov možno očakávať určitý stupeň pruhovania.
- Ak sa pásiky vyskytujú na všetkých farbách po celej šírke vytlačeného obrázka, príčinou je pravdepodobne problém s posunom substrátu. Pomocou predného panela upravte posun substrátu počas prevádzky (pozrite časť [Úprava posunu substrátu počas tlače na strane 119](#)). Ak sú pásiky tmavé, zväčšite posun substrátu. Ak sú pásiky svetlé, zmenšite ho. Po nájdení vyhovujúcej úpravy uložte túto hodnotu na použitie pri budúcej tlači na ten istý substrát.  
  
Ďalšou príčinou môže byť vlákno prilepené k jednej z tlačových hláv. Vypnite tlačiareň. Potom po jednej vyberajte tlačové hlavy a odstráňte všetky vlákna, ktoré na nich uvidíte.
- Ak sa pásiky vyskytujú len na niektorých farbách, príčinou môže byť chybná tlačová hlava.

- Vytlačte diagram stavu tlačových hláv (pozrite časť [1. Diagram stavu tlačových hláv na strane 113](#)). V prípade potreby vyčistite tlačové hlavy (pozrite časť [Čistenie \(obnovenie\) tlačových hláv na strane 139](#)).
- Jeden úkon čistenia niekedy nemusí kompletne vyčistiť každú dýzu. Vytlačte diagram stavu a zvážte opätovné čistenie.
- Zarovnajte tlačové hlavy (pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#)). V prípade potreby ich zarovnajte manuálne.
- Znova vytlačte diagram stavu tlačových hláv. Určte tlačovú hlavu s najvyšším počtom blokovaných dýz a vymeňte ju.



**POZNÁMKA:** Tlačová hlava optimalizátora pravdepodobne nespôsobuje tento druh problému.

- Ak sa pásiky vyskytujú na väčšine farieb, tlačové hlavy môžu byť nesprávne zarovnané. Táto situácia je pravdepodobná, ak ste dlhšie nezarovali tlačové hlavy alebo ak sa substrát zasekol. V prípade potreby zarovnajte tlačové hlavy (pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#)). Vytlačením diagramu stavu zarovnania tlačových hláv môžete skontrolovať, či je zarovnanie potrebné (pozrite časť [3. Diagram stavu zarovnania tlačovej hlavy na strane 116](#)).
- Ak sa pásiky vyskytujú najmä na čiernych plochách, vytvorte nový profil farieb pomocou čistej čiernej a nie pomocou zmiešania iných farieb. Prečítajte si dokumentáciu k softvéru RIP.
- Kvôli postupom údržby tlačovej hlavy počas tlače sa môžu na dýze usadzovať nejaké vlákna alebo malé množstvo atramentu, čo spôsobí ich dočasnú nefunkčnosť. Je to veľmi nepravdepodobné a môže to spôsobiť len pár izolovaných pruhov. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa to opakovalo v tej istej alebo následných tlačových úlohách. Ak si to však všimnete, skúste vyčistiť tlačové hlavy (pozrite časť [Čistenie \(obnovenie\) tlačových hláv na strane 139](#)).

Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisných služieb (pozrite časť [Pomoc na strane 41](#)).

## Vertikálne pásiky

Rozličné druhy vertikálnych pásikov sa môžu objaviť z rôznych príčin.

- Na substrátoch z papiera a vo všeobecnosti na tenkých substrátoch je možné vidieť v oblastiach so strednou sýtosťou výplne (napríklad sivá alebo fialová) vidieť pravidelné zvislé pruhy zodpovedajúce tvaru platne. Skúste problém zmierniť dodržiavaním nasledujúcich odporúčaní:
  - Zarovnajte tlačové hlavy. Pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#).
  - Pri tlači na vinyl znížte hladinu vákua postupne po 5 mm H<sub>2</sub>O. Neprekračujte dolnú hodnotu 10 mmH<sub>2</sub>O pre vinyly alebo 25 mmH<sub>2</sub>O pre papiere, aby nedochádzalo k prasklinám alebo škvrnám.
- Nepravidelné alebo izolované vertikálne pásiky s nezvyčajným stupňom zrnitosti
  - Zvýšte hladinu vákua postupne po 5 mmH<sub>2</sub>O. Nepresiahnite nasledujúce hranice: 20 mmH<sub>2</sub>O pre transparenty, 45 mmH<sub>2</sub>O pre vinyl a 50 mmH<sub>2</sub>O pre ostatné druhy substrátov.
  - Pri substrátoch typu Backlit zvýšte počet prechodov na 20, čím sa udržiava úroveň vákua pod hodnotou 20 mmH<sub>2</sub>O.
  - Ak sa pásiky vyskytujú len na začiatku výtlačku, vypnite rezačku (len model 365 a 375) a pred prvým výtlačkom posuňte substrát ručne približne o 100 – 150 mm.
- Jedna tenká zvislá čiara môže byť spôsobená vzduchovým prúdom pomedzi malé medzery medzi súčasťami, ktoré tvoria tlačovú platňu.

- Skontrolujte, či sú všetky zvislé medzery v tlačovej zóne (vrátane stredového oddelenia medzi dvomi vymeniteľnými tlačovými zónami) zakryté nálepkou.
- Ak jedna z nich chýba alebo je poškodená, môžete ju nahradiť jednou z náhradných nálepiek, ktorú sú v Súprave na používateľskú údržbu, prípadne malým kúskom samolepiaceho vinylu.
- Zvislé pásy s konkrétnymi farbami v režimoch s vysokou sýtosťou tlače s viacerými prechodmi

Niektoré konkrétne farby (zvyčajne terciárne farby) môžu robiť zvislé pásy pri vysokej sýtosti a viacerých prechodoch. Je to z dôvodu odlišného schnutia atramentu v tlačovej zóne. Problém sa pokúste odstrániť nasledujúcimi spôsobmi:

- Znížte počet prechodov: menej prechodov znamená rýchlejšiu tlač, takže atrament prichádza do oblasti ošetrovania jednotnejšie čerstvý.
- Zmenšite hustotu atramentu: čím nižšia hustota atramentu, tým jednotnejšie sušenie v tlačovej oblasti.
- Znížte úroveň optimalizátora: zníženie úrovne optimalizátora znamená, že atrament prichádza do oblasti ošetrovania čerstvejší (potrebná úroveň závisí od substrátu, ale odporúča sa začať od hodnoty 6). Po zmene úrovne optimalizátora sa môžu farby mierne zmeniť. Ak chcete opraviť posun farieb, môžete urobiť kalibráciu farieb.

## Výtlačok je zdeformovaný do zakriveného tvaru

Tento problém sa môže vyskytnúť ako dôsledok deformácie substrátu do oblúka. Pozrite časť [Substrát je zdeformovaný do oblúka na strane 88](#).

## Nesprávne zarovnané farby



Ak sú farby ktorýmkoľvek smerom nesprávne zarovnané, tlačové hlavy môžu byť zarovnané nesprávne. Táto situácia je pravdepodobná, ak ste dlhšie nezarovnali tlačové hlavy alebo ak sa substrát zasekol. V prípade potreby zarovnajtie tlačové hlavy (pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#)). Vytlačeníím diagramu stavu zarovnania tlačových hláv môžete skontrolovať, či je zarovnanie potrebné (pozrite časť [3. Diagram stavu zarovnania tlačovej hlavy na strane 116](#)).

## Náprava rozdielov farieb a textových čiar

Ak sa niektoré dýzy tlačovej hlavy používajú, zatiaľ čo iné dýzy v tej istej tlačovej hlave sa nepoužívajú, voda z atramentu v nepoužívaných dýzach sa pomaly vyparuje, a tak je farba intenzívnejšia. V takých prípadoch môžete teda spozorovať rozdiely v intenzite farieb na plochách, kde by mala byť farba obrázka jednotná.






V prípade, že sa vyskytne takýto problém, existuje viacero možných riešení.

1. Ak spozorujete rozdiely v intenzite pri jednej strane výtlačku, skúste pred tlačou otočiť obrázok o 180 stupňov. Týmto krokom sa môže v niektorých prípadoch problém vyriešiť, keďže všetky dýzy sa obnovujú pri každom vstupe do servisnej polohy medzi prechodmi.
2. Pomocou softvéru RIP pridajte postranné farebné pruhy na tú stranu diagramu, ktorá je bližšie k spotrebnému materiálu atramentu. Farebné pruhy sú určené na využitie všetkých dýz tlačových hláv, aby sa zabránilo tomuto problému.

 **POZNÁMKA:** Nie všetky verzie softvéru RIP poskytujú túto možnosť.



3. Postranné farebné pruhy pridajte na obrázok manuálne pred tlačou. V tomto prípade môžete použiť buď štandardné farby, alebo môžete zahrnúť konkrétnu farbu, v súvislosti s ktorou sa vyskytol problém. Odporúčaná šírka každého farebného pruhu je 3 mm.
4. Na prednom paneli stlačte ikonu , potom stlačte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Color variation and text-line correction** (Náprava rozdielov farieb a textových čiar) > **On** (Zapnúť).

Ak sú text, čiary alebo svetlé vyplnené oblasti hrubé alebo rozmazané, skúste nasledujúce odporúčania:

- Tlačové hlavy možno nie sú zarovnané. Táto situácia je pravdepodobná, ak ste dlhšie nezarovnívali tlačové hlavy alebo ak sa substrát zasekol. Vytlačte diagram stavu zarovnania tlačových hláv (pozrite časť [3. Diagram stavu zarovnania tlačovej hlavy na strane 116](#)) a v prípade potreby zarovnajtie tlačové hlavy (pozrite časť [Zarovnanie tlačových hláv na strane 140](#)).
- Na tlačovej hlave optimalizátora sú možno zablokované dýzy. Môžete to overiť vytlačením kontrolného diagramu optimalizátora (pozrite časť [2. Kontrolný diagram optimalizátora na strane 114](#)).
- Cez nepoužívané dýzy sa pomaly vyparuje voda z atramentu, takže prvé kvapky atramentu sú vystrekované nižšou rýchlosťou. Môže k tomu dôjsť napríklad v dýzach, ktoré sa nepoužívali počas celého

tlačeného pruhu, čo spôsobuje, že text alebo čiary môžu byť hrubé alebo rozmazané. Odporúčame prejsť hore opísané kroky 1 až 4.

- Ak je počas tlače na tenký substrát svetlá oblasť blízko hrany, uistite sa, či je hrana vloženého substrátu na rebre platne, aby sa predišlo lokálnemu rozmazaniu. Prípadne skúste otočiť obraz tak, aby nebola daná oblasť na okraji substrátu.

## Čierne plochy vyzerajú zahmlené

Ak čierne plochy vyzerajú zahmlené alebo nie sú dostatočne čierne, skúste tieto odporúčania.

- Zvýšte počet prechodov.
- Laminátujte výtlačok.
- Predvolby substrátu sú určené na to, aby sa dosiahla jednotná a spoľahlivá kvalita tlače v rámci širokého rozsahu substrátov. Môžete však zvážiť investíciu do procesu riadenia farieb pomocou externých nástrojov alebo odborníkov, aby ste dosiahli konkrétnejšie výsledky. Najlepšie tmavé farby na lesklých vinyloch a iných substrátoch sa zvyčajne dosiahnu, keď sa pri vytváraní profilu ICC použije čo najviac čiernej a čo najmenej zloženej.

## Atramentové škvrny

Atramentové škvrny možno vidieť na výtlačku z týchto dôvodov.

- Substrát je zošikmený. Neignorujte výstražné hlásenie, ktoré sa zobrazí počas postupu vkladania, ak je zošikmenie výrazné.
- Substrát nie je v zóne tlače vyrovnaný. Skúste nasledujúce možné riešenia.
  - Zvýšte hladinu vákua postupne po 5 mmH<sub>2</sub>O.
  - Znížte teplotu ošetrenia. Na dosiahnutie adekvátneho ošetrenia môže byť potrebné zvýšiť počet prechodov.
  - Skontrolujte prítomnosť vlákien na tlačových hlavách.

Ak sa problém vyskytuje len na bokoch výtlačku, pretože hrany sú nerovnomerné alebo substrát je na bokoch zvlnený smerom nahor, skúste použiť držiaky hrán (pozrite časť [Držiaky hrán na strane 68](#)).

Ak sa problém vyskytuje len na začiatku výtlačku, skúste tieto odporúčania.

- Zväčšite vrchný okraj výtlačku, aby ste nechali viac miesta na čelnom okraji. Okrem toho môžete tiež zväčšiť spodný okraj, aby mal nasledujúci výtlačok nedeformovaný čelný okraj. Pozrite časť [Zmena okrajov na strane 20](#).
- Zvýšte hladinu vákua postupne po 5 mmH<sub>2</sub>O. Nepresiahnite nasledujúce hranice: 20 mmH<sub>2</sub>O pre transparenty, 45 mmH<sub>2</sub>O pre vinyl a 60 mmH<sub>2</sub>O pre ostatné substráty. Ak je úroveň vákua príliš vysoká, môžete spozorovať zväčšenie zrnitosti, pretože pri posune substrátu počas tlače dochádza prílišnému treniu medzi zadnou stranou substrátu a platňou; môžete tiež vidieť zvislé pruhy zodpovedajúce obrysom tlačovej platne.
- Zvýšte počet prechodov.
- Dbajte na to, aby bol substrát uskladnený v tej istej miestnosti, v ktorej sa nachádza tlačiareň.



**POZNÁMKA:** Niektoré substráty sú citlivé na podmienky okolitého prostredia (teplota a vlhkosť): Ak sú podmienky okolitého prostredia mimo odporúčaný rozsah, môže to mať vplyv na vkladanie a tlač.

## Nepravidelnosti vo vyplnených oblastiach

Na niektorých substrátoch možno vidieť nepatrné rozdiely vo farbách v oblastiach s vysokým stupňom pokrytia, ak sú po tlači uložené čiastočne zakryté. Určitý časový interval hneď po tlači sa musia takéto substráty uložiť buď úplne zakryté, alebo úplne nezakryté. Odporúčame vyhnúť sa dlhodobému kontaktu potlačenej strany dvoch výtlačkov. Tento problém sa zvykne odstrániť, ak sa substrát nechá istý čas nezakrytý.

Prípadne obzvlášť pri vinyloch a transparentoch môžu mať jednotlivé kotúče chybnú povrchovú úpravu; povrchová úprava môže byť napríklad stará. To môže spôsobiť nepravidelnosti vo vyplnených svetlých oblastiach. V takom prípade skúste nový kotúč.

## Atrament je olejnatý alebo dochádza k škvŕnam po dotyku

Existuje viacero rozličných okolností, za ktorých možno spozorovať tieto príznaky.

- Keď sú príznaky viditeľné len na začiatku prvej tlače po nečinnosti tlačiarne istý čas (najmä ak sa pri spustení tlače spotrebuje veľa atramentu)

Môže to byť len dočasný problém: skúste vytlačiť znova a možno trochu znížiť limity atramentu. Možno bude potrebné upraviť tlačovú úlohu tak, že prvá úloha nie je náročná na ošetrovanie (používa veľa atramentu).

- Keď sú príznaky viditeľné len na určitých častiach výtlačku, ktoré spotrebujú veľa atramentu

Zvýšte teplotu ošetrovania, zmenšite celkové množstvo atramentu, zvýšte počet prechodov alebo upravte čas medzi prechodmi (v softvéri RIP alebo na prednom paneli), aby sa umožnilo lepšie schnutie pri následných prechodoch.

- Keď sa príznaky objavia po znížení počtu prechodov

Zvýšte teplotu ošetrovania, zmenšite celkové množstvo atramentu a upravte čas medzi prechodmi (v softvéri RIP alebo na prednom paneli), aby sa umožnilo lepšie schnutie pri následných prechodoch.

- Keď sa na povrchu objaví mastnota niekoľko minút alebo hodín po tlači

Uložte výtlačky tlačenu stranou nahor a bez zakrytia. Tento jav zvyčajne po chvíli zmizne.

---

 **POZNÁMKA:** Ak znížite celkové množstvo atramentu, môžete spozorovať menšiu sýtosť farieb.

---

## Rozmery tlače sú nesprávne

Keďže substrát sa v rámci procesu ošetrovania zahrieva, niektoré substráty sa po vytlačení obrazu zmenšia (a niektoré sa môžu rozťahovať). Tento jav môže byť nevhodný, ak sa má výtlačok zarámovať alebo ak sa má niekoľko výtlačkov uložiť vedľa seba.

Pozrite časť [Substrát sa scvrkol alebo rozťahol na strane 87](#).

## Problémy s efektom dlaždíc



Medzi najčastejšie problémy s tlačou dlaždíc patrí:

- Rozdiely vo farbách medzi jednotlivými dlaždicami

V niektorých prípadoch môžu susedné dlaždice s pozadím tej istej jednoliatej farby vykazovať rozdiely vo farbe medzi pravou stranou prvej dlaždice a ľavou stranou druhej dlaždice. Ide o bežný problém atramentových tlačiarní (tepelných tlačiarní aj tlačiarní s technológiou piezo), kedy sa farby mierne líšia pri posune pruhov.

Ak potrebujete vylepšiť jednotnosť farieb v rámci jednotlivých strán alebo dlaždíc, skúste pridať na bočnú stranu výtlačku farebné pruhy. To je možné nastaviť pomocou softvéru RIP.

Keďže najväčšie rozdiely vo farbách sú medzi ľavým a pravým okrajom, jav môže byť niekedy viditeľný pri priložení dvoch dlaždíc k sebe. Tento problém možno jednoducho prekonať prevrátením striedavých dlaždíc, čo znamená umiestnenie pravej strany prvej dlaždice vedľa pravej strany druhej dlaždice a ľavej strany druhej dlaždice vedľa ľavej strany tretej, a tak sa všetky susedné plochy vytlačia v tom istom bode pruhu a budú mať teda rovnakú farbu. Ide o funkciu, ktorá je k dispozícii vo všetkých verziách softvéru RIP.

- Rozdiely v rozmeroch medzi jednotlivými dlaždicami.

Pozrite časť [Súprava na variabilné predné pnutie na strane 126](#).

- Pri bližšom preskúmaní je možno pri dvojsmernej tlači zaregistrovať menšie rozdiely.

Dochádza k tomu, pretože doby schnutia nie sú po dráhe vozíka rovnaké. Po pridaní malého posunu v intervale medzi prechodmi (0,5 až 1 sekunda) sa môžu dosiahnuť lepšie výsledky.

## Súprava na variabilné predné pnutie

V závislosti od vloženého substrátu si môžete všimnúť nejednotnosť v dĺžke, ak si porovnáte ľavé a pravé meranie v aplikáciách s efektom dlaždíc používajúcich navíjaciu cievku: merania na ľavej strane budú nejednotnejšie v porovnaní s pravou stranou. Toto správanie je spôsobené predným pnutím, ktoré pochádza z napínacej tyče.

Súprava na variabilné predné pnutie obsahuje pár protizávaží, ktoré sa dajú upevniť na ramená napínacej tyče, teda znižujú predné pnutie a vylepšujú jednotnosť dĺžky v aplikáciách s efektom dlaždíc pri tlači s určitými substrátmi (napríklad samolepiaci vinyl a tapety). Iné aplikácie a substráty, napríklad textilie a transparenty, fungujú lepšie bez týchto protizávaží, preto spoločnosť HP dôrazne odporúča odinštalovať Súpravu na variabilné predné pnutie, ak nie je potrebná.


Súprava na variabilné predné pnutie môže byť použitá s 54- a 64-palcovými tlačiarmi, ale s odlišnými nastaveniami.

## Inštalácia


Súprava na variabilné predné pnutie sa skladá z ľavého a pravého ramena, dvoch závaží, dvoch skrutiek M10 s dĺžkou 180 mm, šiestich matíc M10 a štyroch podložiek.

Každé rameno a každé protizávažie majú hmotnosť 1,4 kg.


1. Dajte dole závažia z pravej a ľavej podzostavy.

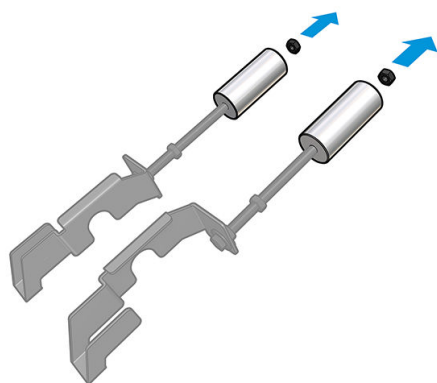


2. Odnímte napínaciu tyč.

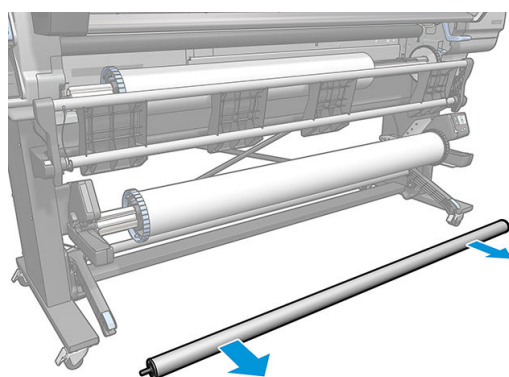


3. Vytiahnite navijaciu cievku, aby ste mohli využiť inštaláciu nových ramien s protizávažiami.

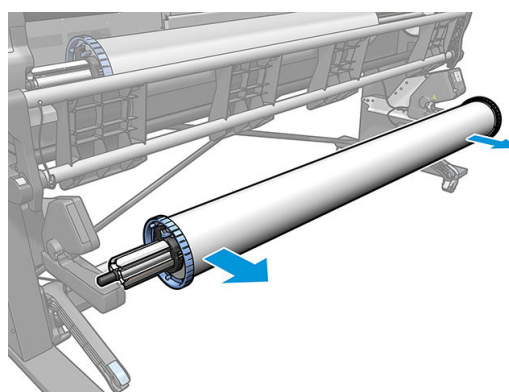


4. Nainštalujte podzostavu na ľavé rameno napínacej tyče posunutím ramien nahor.

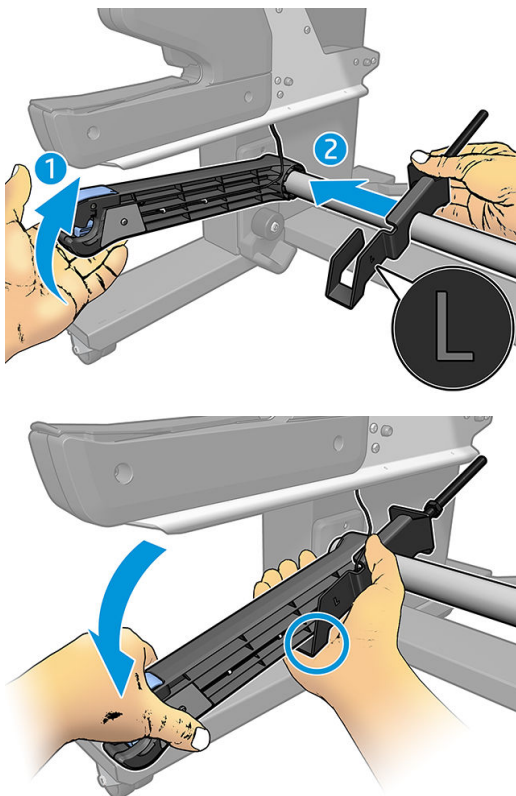


5. Nainštalujte podzostavu na pravé rameno napínacej tyče posunutím ramien nahor.

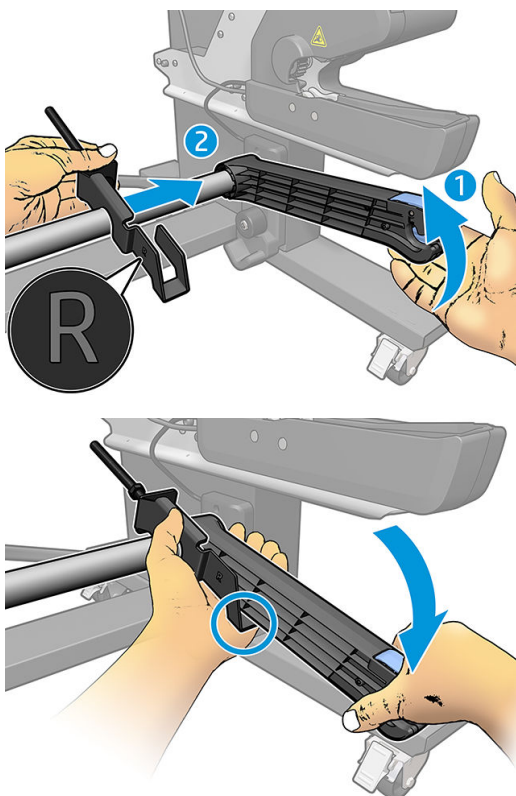


6. Po inštalácii ramien upravte polohu napínacej tyče.

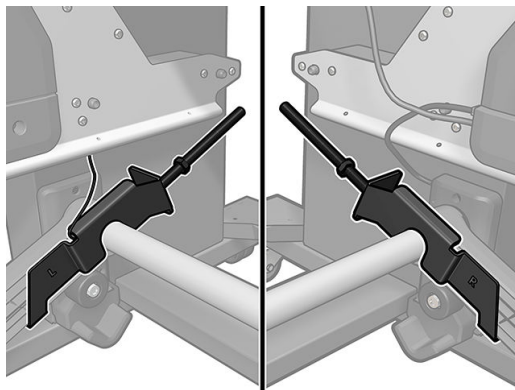


7. Pri väčšine substrátov nainštalujte závažie na koniec matice. V určitých prípadoch môžete posunúť závažie dopredu a znížiť tak predné pnutie pre konkrétny substrát.

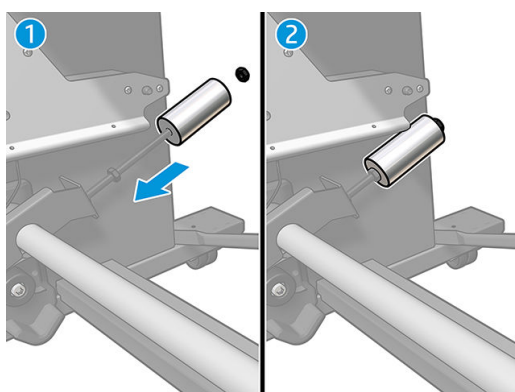

8. Pre 64-palcovú tlačiareň: Nechajte závažia čo najďalej od napínacej tyče, aby sa dosiahol maximálny krútiaci moment protizávažia.

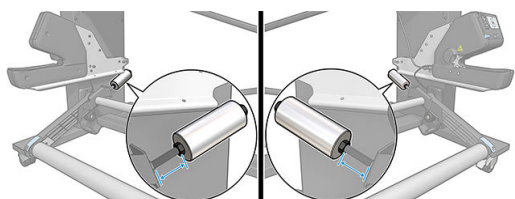

9. Pre 54-palcovú tlačiareň: Posuňte ľavé závažie čo najbližšie k napínacej tyči, aby sa dosiahol minimálny krútiaci moment protizávažia. Pravé závažie musí byť ako v 64-palcovej konfigurácii.

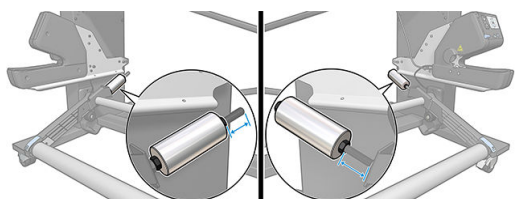

 **POZNÁMKA:** Ak máte tlačiareň HP Latex 375, pravdepodobne budete musieť mierne posunúť atramentové zásobníky, aby sa dalo ramenom voľne hýbať.

---

## 6 Atramentový systém

- [Atramentové kazety](#)
- [Tlačové hlavy](#)
- [Kazeta údržby](#)
- [Núdzový režim](#)



## Atramentové kazety

Šesť atramentových kaziet tlačiarne dodáva tlačovým hlavám purpurový, svetlopurpurový, čierny, žltý, svetloazúrový, azúrový a optimalizátorový atrament. Každá kazeta má kapacitu 775 ml.



Atramentové kazety nevyžadujú žiadnu údržbu ani čistenie, no pred inštaláciou ich treba potriať. Vysokokvalitné výtlačky sa dosahujú, aj keď sú úrovne atramentov nízke.

Optimalizátor HP Latex umožňuje vysokú kvalitu pri vysokej rýchlosti. Optimalizátor HP Latex pozostáva z kladne nabitých polymérov (katióny) rozptýlených v bezfarebných atramentových nosičoch na báze vody. Reaguje s atramentovými pigmentmi, čo sú záporne nabité častice (anióny), aby boli na tlačovom povrchu rýchlo znehybnené. Tak sa vytvára ostrý text a detailný obraz tým, že sa potlačí rozptyľovanie a prelínanie farieb, najmä pri vysokých stupňoch produktivity.

Optimalizátor HP Latex tiež umožňuje, aby proces schnutia a ošetrovania atramentov HP Latex prebiehal pri nižších teplotách a bol energeticky účinnejší, z čoho plynú ďalšie výhody podpory širokého spektra substrátov a zníženej spotreby energie.


---

**⚠ UPOZORNENIE:** Pri manipulácii s atramentovými kazetami sa nedotýkajte kolíkov, konektorov ani obvodov, pretože tieto prvky sú citlivé na elektrostatické výboje. Takéto zariadenia sa nazývajú zariadeniami citlivými na elektrostatický výboj (ESD). Pozrite si časť [Slovník použitých pojmov na strane 187](#). Elektrostatické výboje sú jedným z hlavných rizík pre elektronické produkty. Tento druh poškodenia môže skrátiť očakávanú životnosť zariadenia.

---

## Tlačové hlavy

Tlačové hlavy nanášajú atrament na substrát. Každá tlačová hlava (okrem tlačovej hlavy optimalizátora) je pripojená ku dvom atramentovým kazetám.

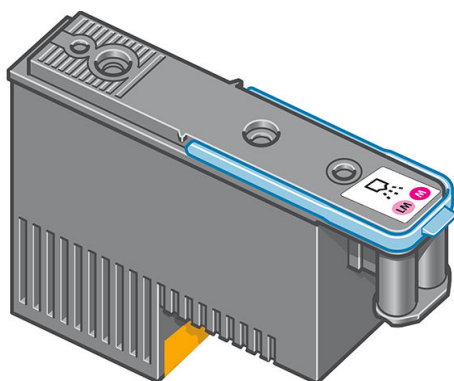

Tlačové hlavy sú veľmi odolné a **nie** je potrebné ich vymieňať pri každej výmene atramentovej kazety. Poskytujú vynikajúce výsledky aj v prípade, že atramentové kazety obsahujú málo atramentu.

S cieľom zachovať optimálnu kvalitu tlače sa tlačové hlavy automaticky v pravidelných intervaloch testujú. V prípade potreby sa podrobia aj automatickej údržbe. Trvá to len chvíľu a občas to môže spôsobiť oneskorenie pri tlači.

V prípade, že je potrebné tlačovú hlavu vymeniť, na prednom paneli sa zobrazí hlásenie.


**UPOZORNENIE:** Pri manipulácii s tlačovými hlavami sa nedotýkajte kolíkov, konektorov ani obvodov, pretože tieto prvky sú citlivé na elektrostatické výboje. Takéto zariadenia sa nazývajú zariadeniami citlivými na elektrostatický výboj (ESD). Pozrite časť [Slovník použitých pojmov na strane 187](#). Elektrostatické výboje sú jedným z hlavných rizík pre elektronické produkty. Tento druh poškodenia môže skrátiť očakávanú životnosť zariadenia.

**UPOZORNENIE:** Ak chcete vytiahnuť tlačovú hlavu z tlačiarne a uschovať ju do budúcnosti, znova nasadíte viečko a zástrčku na tlačovú hlavu, ale nikdy neinštalujete priehľadné viečko optimalizátora ani bielu zástrčku na inú tlačovú hlavu, než je tlačová hlava optimalizátora. Tlačové hlavy optimalizátora majú priehľadné viečka a biele zástrčky, zatiaľ čo ostatné tlačové hlavy majú oranžové viečka a zástrčky. Pri nainštalovaní nesprávneho viečka a zástrčky hrozí nenapraviteľné poškodenie tlačovej hlavy.

## Kazeta údržby

Kazeta údržby čistí a udržiava tlačové hlavy a uzatvára tlačové hlavy, keď sa nepoužívajú, čím sa predchádza ich zaschnutiu. Používa sa tiež na uloženie zvyškov atramentu.

**DÔLEŽITÉ:** Vyťahovaní držte kazetu údržby vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu.

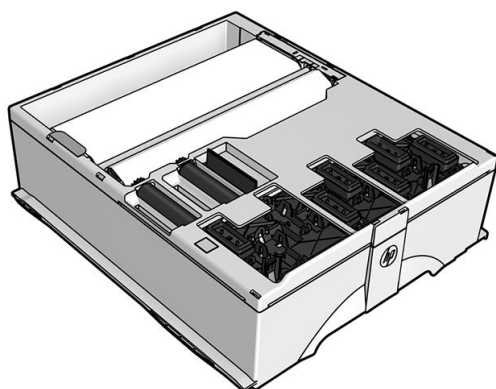

Kazeta obsahuje kotúč látky, ktorá sa používa na čistenie tlačových hláv. Po spotrebovaní 92 % kotúča dostanete oznámenie. Kazeta bude naďalej fungovať a vyčistí ešte minimálne 140 m<sup>2</sup> tlačenej plochy. Nový kotúč vydrží aspoň 1850 m<sup>2</sup> tlačenej plochy.


**POZNÁMKA:** Tieto čísla sa môžu výrazne líšiť v závislosti od hustoty obrázka, režimu tlače a teploty okolitého prostredia. Tkanina sa môže napustiť rýchlejšie, ak sa tlačí s vysokou sýtosťou, pri väčšom počte prechodov a v teplom prostredí.



**POZNÁMKA:** Po zapnutí tlačiarne a na konci každej tlačovej úlohy sa kazeta na údržby kontroluje s cieľom rozpoznať koniec kotúča.

Po rozpoznaní konca čistiaceho kotúča tlačiareň nespustí ďalšiu tlačovú úlohu. Potom musíte vymeniť kazetu údržby za novú.

## Núdzový režim

Za určitých okolností vrátane prevádzky tlačiarne mimo určeného prevádzkového prostredia a pri zistení použitej, znovu doplnenej alebo falšovanej atramentovej kazety bude tlačiareň fungovať v núdzovom režime. Spoločnosť HP nemôže zaručiť výkonnosť tlačového systému pri prevádzke mimo určeného prevádzkového prostredia ani pri inštalácii použitej, znovu doplnenej alebo falšovanej atramentovej kazety. Núdzový režim je určený na ochranu tlačiarne a tlačových hláv pred poškodením vzhľadom na neočakávané podmienky a je v prevádzke, keď

sa na prednom paneli tlačiarne a vo vstavanom webovom serveri zobrazuje ikona  . Optimálne výsledky dosiahnete použitím originálnych atramentových kaziet značky HP. Tlačové systémy tlačiarne HP Latex vrátane originálnych atramentov a tlačových hláv od spoločnosti HP sú vyvinuté a vyrobené spolu tak, aby poskytovali prvotriednu kvalitu tlače, jednotnosť, výkonnosť, trvanlivosť a hodnotu – a to pri každom výtlačku.

- 
-  **POZNÁMKA:** Táto tlačiareň nie je určená na používanie systémov kontinuálneho dodávania atramentu. Ak chcete obnoviť tlač, odstráňte nepretržitý atramentový systém a nainštalujte originálne atramentové kazety HP (alebo kompatibilné).
-  **POZNÁMKA:** Atramentové kazety tlačiarne sú určené na používanie, kým sa nevyprázdnia. Opätovné naplnenie kaziet pred tým, než sú prázdne, môže spôsobiť poruchu tlačiarne. Ak k tomu dôjde, vložte novú kazetu (originálnu HP alebo kompatibilnú) a potom môžete pokračovať v tlači.
-

---

# 7 Údržba hardvéru

Na vykonávanie úloh v tejto kapitole môžete potrebovať súpravu na údržbu používateľom, ktorá sa dodáva s tlačiarňou.

- [Tipy k atramentovému systému](#)
- [Údržba atramentových kaziet](#)
- [Výmena atramentovej kazety](#)
- [Nemožno vložiť atramentovú kazetu](#)
- [Čistenie \(obnovenie\) tlačových hláv](#)
- [Zarovnanie tlačových hláv](#)
- [Na prednom paneli sa zobrazuje odporúčanie znova nasadiť alebo vymeniť tlačovú hlavu](#)
- [Výmena tlačovej hlavy](#)
- [Nemožno vložiť tlačovú hlavu](#)
- [Čistenie elektrických kontaktov na tlačovej hlave](#)
- [Výmena kazety údržby](#)
- [Nemožno vložiť kazetu údržby](#)
- [Čistenie a mazanie vodidla vozíka](#)
- [Čistenie pásika kódovača](#)
- [Čistenie platne](#)
- [Čistenie okienka senzora posunu substrátu](#)
- [Čistenie vonkajšej strany tlačiarne](#)
- [Premiestnenie alebo uskladnenie tlačiarne](#)
- [Servisná údržba](#)

## Tipy k atramentovému systému

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, vždy dodržiavajte tieto pokyny:

- Počas inštalácie postupujte podľa pokynov na prednom paneli.
- Umožnite tlačiarni a kazete údržbu, aby čistili tlačové hlavy automaticky.
- Zabráňte nepotrebnému vyberaniu atramentových kaziet a tlačových hláv.
- Atramentové kazety sa nesmú vyťahovať v čase, keď tlačiareň tlačí. Vyberať sa smú len vtedy, keď je tlačiareň pripravená na ich výmenu. Postupom výmeny vás prevedú pokyny na prednom paneli.
- Uistite sa, že ste sa oboznámili so všetkými platnými právnymi predpismi a vyhláškami týkajúcimi sa likvidácie spotrebného materiálu atramentového systému.

---

 **POZNÁMKA:** Pred inštaláciou silno zatrate atramentovými kazetami aj tlačovými hlavami.

---

## Údržba atramentových kaziet

Počas zvyčajnej životnosti kazety nie je potrebná žiadna špeciálna údržba. Po dosiahnutí dátumu použiteľnosti kazetu vymeňte. Dátum použiteľnosti nájdete v informáciách o atramentových kazetách na prednom paneli.


## Výmena atramentovej kazety




Atramentové kazety treba vymeniť z týchto dvoch dôvodov:

- Atramentová kazeta je takmer spotrebovaná a chcete ju vymeniť za plnú, aby bola možná tlač bez dozoru. Zostávajúci atrament v prvej kazete môžete využiť vo vhodnejšom čase.
- Atramentová kazeta je prázdna alebo chybná a je potrebné ju vymeniť, aby bolo možné pokračovať v tlači.


---

 **POZNÁMKA:** Ak sa počas tlače minie atrament, na prednom paneli sa zobrazí výzva na výmenu atramentovej kazety, úloha je pozastavená a bude pokračovať potom. Táto prestávka môže mať vplyv na kvalitu tlače úlohy.

 **UPOZORNENIE:** Postup vyberania atramentovej kazety musí byť spustený pomocou predného panela. Nevyberajte atramentovú kazetu, kým sa na prednom paneli nezobrazí príslušná výzva. Ak vyberiete atramentovú kazetu nesprávne, tlačiareň môže následne odmietnuť túto kazetu.

**UPOZORNENIE:** Atramentovú kazetu vyberajte len vtedy, keď ste pripravení vložiť ďalšiu.


**UPOZORNENIE:** Pri práci s atramentovými kazetami dodržiavajte preventívne opatrenia, pretože ide o citlivé zariadenia ESD. Nedotýkajte sa kontaktov, vodičov ani obvodov.

 **VAROVANIE!** Skontrolujte, či sú zaistené kolieska tlačiarnie (brzdová páka je stlačená nadol), aby sa tlačiareň nehýbala.


---

## Vybratie atramentovej kazety


1. Na prednom paneli stlačte ikonu  a vyberte položku **Replace ink cartridges** (Vymeniť atramentové kazety).

Prípadne stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Ink (Atrament) > Replace ink cartridges** (Vymeniť atramentové kazety).


2. Uchopte modrú rúčku v prednej časti kazety, ktorú chcete vybrať.

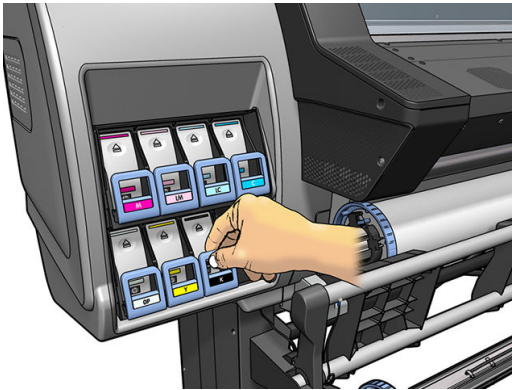


3. Potiahnite modrú rúčku nadol a potom ju potiahnite smerom k sebe.

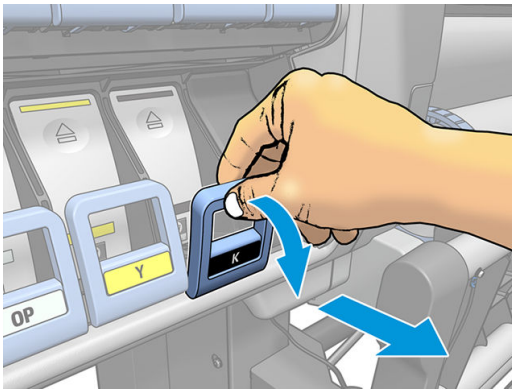

4. Kazeta sa vysunie von vo svojej zásuvke.

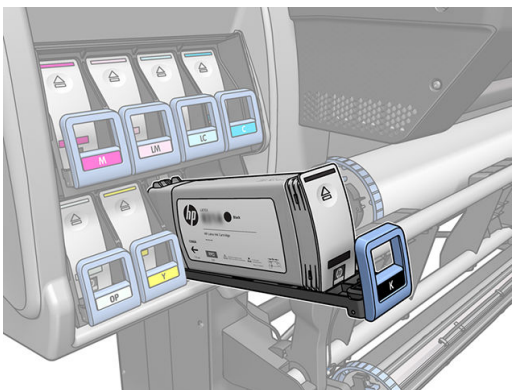


5. Zdvihnite kazetu zo zásuvky.

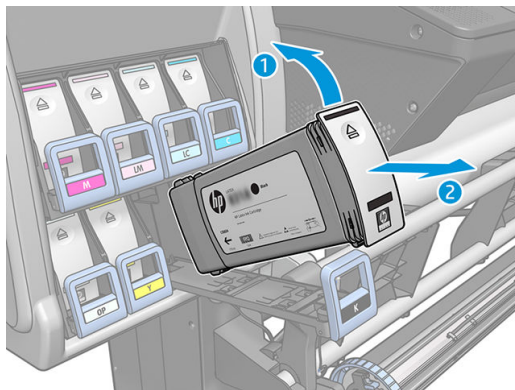

**POZNÁMKA:** Nedotýkajte sa konca kazety, ktorý je vložený v tlačiarni, pretože na kontaktnej ploche sa môže nachádzať vrstva atramentu.


**POZNÁMKA:** Ak je to potrebné, uschovajte čiastočne využitú kazetu v rovnakej polohe, v akej bola nainštalovaná v tlačiarni. Nepoužívajte čiastočne využitú kazetu, ak bola položená na svojom konci.

6. Displej predného panela signalizuje chýbajúcu atramentovú kazetu.

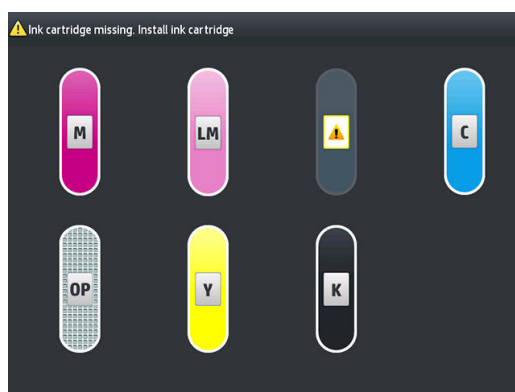


### Vloženie atramentovej kazety


1. Rozbalte novú atramentovú kazetu a vyhľadajte na nej štítkoznačujúci farbu atramentu. Držte atramentovú kazetu tak, aby ste videli štítkoznačenie smerom k vám.
2. Skontrolujte, či sa farebný štítkoznačenie na kazete zhoduje s farebným štítkoznačenie umiestneným nad prázdny otvorom v tlačiarni.
3. Kazetou silno zatrasťe približne 15 sekúnd.

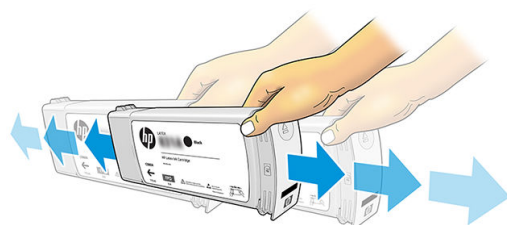

4. Vložte atramentovú kazetu do zásuvky.

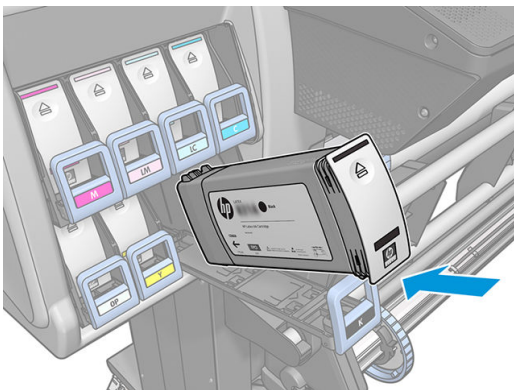

5. Zasuňte zásuvku s kazetou do otvoru, kým nezapadne na svoje miesto.

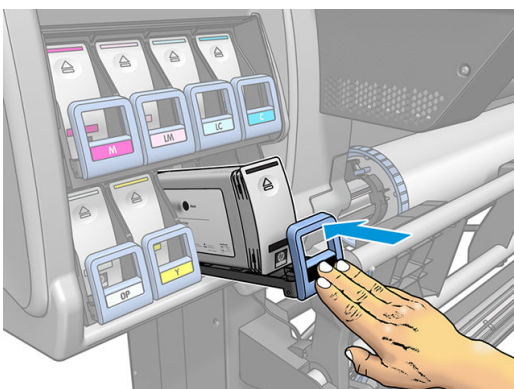

6. Displej predného panela potvrdí, že boli všetky kazety vložené správne.



## Opakovane naplnené atramentové kazety alebo kazety iných značiek

Spoločnosť HP odporúča vymeniť prázdnu kazetu za novú kazetu značky HP.

Používanie opakovane naplnených atramentových kaziet alebo kaziet iných značiek má niekoľko nevýhod:


- Ak porucha alebo poškodenie tlačiarne vznikne v dôsledku používania opakovane naplnenej atramentovej kazety alebo kazety inej značky, spoločnosť HP si bude účtovať poplatky za štandardný čas a materiál potrebné na opravu tlačiarne pri konkrétnej poruche alebo poškodení, hoci je tlačiareň v záručnej dobe.
- Ak porucha alebo poškodenie tlačových hláv, atramentových kaziet alebo iného spotrebného materiálu atramentu vznikne v dôsledku používania opakovane naplnenej atramentovej kazety, kazety inej značky alebo kazety po dátume vypršania platnosti, spoločnosť HP nenesie zodpovednosť za náklady na výmenu.
- Kvalita tlače sa môže znížiť.
- Tlačiareň nebude môcť odhadnúť úroveň atramentu v kazete a bude ju považovať za prázdnu.

Ak sa rozhodnete používať opakovane naplnené atramentové kazety alebo kazety iných značiek, musíte dodržiavať tieto pokyny, aby mohla tlačiareň používať kazetu, ktorú označila ako prázdnu.



**UPOZORNENIE:** Úplne minutie atramentu môže poškodiť tlačové hlavy. Na poškodenie vzniknuté v dôsledku tlače pri prázdnych atramentových kazetách sa nevzťahuje záruka. Ak budete nútiť tlačiareň prijať prázdne kazety, vyprázdni sa aj atramentový systém. Po vyprázdnení sa musí systém znova naplniť atramentom a po nainštalovaní novej atramentovej kazety sa musí znova uprednostniť tlačová hlava.

1. Nainštalujte kazetu do tlačiarne (pozrite časť [Výmena atramentovej kazety na strane 135](#)).
2. Na prednom paneli sa zobrazí hlásenie o prázdnej kazete a spustí sa proces vybratia kazety. Stlačením tlačidla **X** zastavte tento automatický proces.
3. Na domovskej obrazovke predného panela môžete stlačením položky **Ink information** (Informácie o atramente) zobraziť nasledujúcu obrazovku.

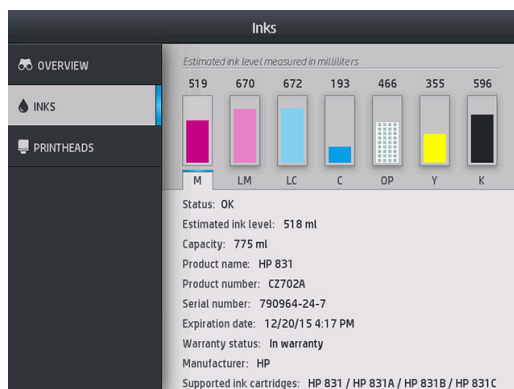

4. Stlačením ľubovoľnej kazety zobrazte podrobnejšie informácie.
5. Na pravej strane predného panela stlačte ikony v tomto poradí: **X**, **X**, **?**, **?**. Tieto ikony nesvietia. No ak sa vám podarí úspešne ich stlačiť, na prednom paneli sa zobrazí séria výstražných hlásení. Ako odpoveď na každé hlásenie stlačte tlačidlo **Cancel** (Zrušiť), čím proces zrušíte, alebo tlačidlo **OK**, čím potvrdíte, že chcete pokračovať.
6. Ak ako odpoveď na všetky výstražné hlásenia stlačíte tlačidlo **OK**, na prednom paneli sa zobrazí zvyčajný stav atramentovej kazety, ale kazeta sa zobrazí ako prázdna s výstražným symbolom.

## Nemožno vložiť atramentovú kazetu

1. Skontrolujte, či používate správny typ kazety (číslo modelu).
2. Skontrolujte, či sa farebný štítok na kazete zhoduje s farbou štítka pri otvore.
3. Skontrolujte, či je kazeta správne otočená – šípka na prednej strane atramentovej kazety musí smerovať nahor.

**UPOZORNENIE:** Nikdy nečistite vnútornú časť otvorov na atramentové kazety.


## Čistenie (obnovenie) tlačových hláv



Po celý čas, čo necháte tlačiareň zapnutú, sa pravidelne vykonáva automatické čistenie tlačových hláv. Ak sa však vyskytne zlá kvalita tlače a nie je možné vyriešiť tento problém inými spôsobmi, mali by ste vyčistiť tlačové hlavy. Tak sa zabezpečí, že v dýzach bude stále čerstvý atrament a dýzy sa chránia pred upchatím.

Ak ste už vytlačili diagram stavu tlačových hláv (pozrite časť [1. Diagram stavu tlačových hláv na strane 113](#)), tak viete, ktoré farby spôsobujú problém. Vyčistite všetky tlačové hlavy, ktoré nepodávajú primeraný výkon. Ak si nie ste istí, ktoré tlačové hlavy je potrebné vyčistiť, vyčistite všetky tlačové hlavy.

 **POZNÁMKA:** Nízky počet blokovaných dýz pravdepodobne nespôsobí viditeľné zmeny na výtlačkoch, pretože tlačiareň bola navrhnutá tak, aby sa tento problém kompenzoval počas tlače s viacerými prechodmi.

Ak chcete vyčistiť tlačové hlavy (vďaka čomu sa často obnovia po problémoch), prejdite na predný panel tlačiarny, stlačte ikonu , potom stlačte položku **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Clean**

**printheads** (Čistiť tlačové hlavy) a vyberte, ktoré tlačové hlavy chcete vyčistiť. Vyčistiť môžete všetky tlačové hlavy alebo len niektoré z nich. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- Tlačiť testovací diagram
- Vyčistiť všetky
- Vyčistiť LM-LC
- Vyčistiť K-C
- Vyčistiť M-Y
- Vyčistiť OP

Vyčistenie všetkých tlačových hláv trvá približne päť minút. Vyčistenie ľubovoľnej dvojice tlačových hláv trvá približne tri minúty.

 **POZNÁMKA:** Pri čistení všetkých tlačových hláv sa spotrebuje viac atramentu než pri čistení jedného páru.

## Zarovnanie tlačových hláv


Tlačiareň vykonáva zarovnanie tlačových hláv po každej ich výmene. Ak nie je po výmene tlačovej hlavy v tlačiarni vložený substrát, tlačiareň vykoná zarovnanie pri ďalšom vložení substrátu.

Zarovnanie tlačových hláv sa môže tiež odporučiť na vyriešenie problému s kvalitou tlače.

### Automatické zarovnanie

Najskôr skontrolujte, či je v tlačiarni vložený kotúč nepriehľadného bieleho substrátu. Farebné substráty, lesklé plátna, hrubé textílie a priehľadné materiály (napríklad priesvitný dokumentový papier, svetlá fólia, pauzovací substrát a pergamen) nie sú na automatické zarovnanie tlačových hláv vhodné. Pre tieto substráty zarovnajte tlačové hlavy manuálne (pozrite časť [Manuálne zarovnanie na strane 141](#)), prípadne uskutočnite automatické zarovnanie najprv na podporovanom substráte a potom ho vymeňte za špeciálny substrát. Nastavenia zarovnania sa zachovávajú aj po zmene substrátu, až kým sa neuskutoční nové zarovnanie tlačových hláv.


Optimalizátor HP Latex môže byť zarovnaný len na určitých substrátoch, ako je napríklad samolepiaci vinyl. Vzorka sa líši v závislosti od substrátu.

Ak chcete vykonať zarovnanie tlačových hláv (ak sa zarovnanie nevykonalo automaticky), prejdite na predný panel, stlačte ikonu , a potom stlačte položku **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Align printheads** (Zarovnať tlačové hlavy) > **Auto printhead alignment** (Automatické zarovnanie tlačových hláv).

Ak chcete vykonať zarovnanie tlačových hláv zo vstavaného webového servera, vyberte kartu **Setup** (Nastavenie) a potom vyberte položku **Printhead alignment** (Zarovnanie tlačových hláv) > **Automatic printhead alignment** (Automatické zarovnanie tlačových hláv) > **Print** (Tlačiť).

Proces trvá približne 10 minút. Spustí sa hneď, ak sa práve netlačí nejaký obrázok. Ak prebieha tlačová úloha, zarovnanie sa vykoná čo najskôr po dokončení aktuálnej tlačovej úlohy.

## Manuálne zarovnanie

Ak chcete vykonať manuálne zarovnanie tlačových hláv, prejdite na predný panel, stlačte ikonu  a potom stlačte položku **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Align printheads** (zarovnať tlačové hlavy) > **Manual printhead alignment** (Manuálne zarovnanie tlačových hláv) > **Print alignment pattern** (Tlačiť vzor zarovnaní).


Ak chcete vykonať manuálne zarovnanie tlačových hláv zo vstavaného webového servera, vyberte kartu **Setup** (Nastavenie), potom vyberte položku **Printhead alignment** (Zarovnanie tlačových hláv) > **Manual printhead alignment** (Manuálne zarovnanie tlačových hláv) > **Print** (Tlačiť).




Tlačiareň vytlačí 16 riadkov označených písmenami A až P. Preskúmajte výtlačok a zapíšte si pozíciu najrovnejšej čiary v každom riadku (napríklad A:9).

Vzory A a B sa používajú na zarovnanie optimalizátora HP Latex. Sú viditeľné len na niektorých substrátoch, ako je napríklad samolepiaci vinyl. Ak nie je možné určiť najlepší vzor zarovnaní, mala by sa použiť predvolená hodnota 10.


Detail vzoru A

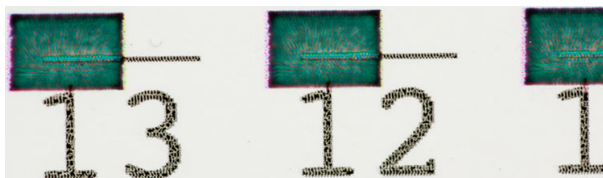

Detail vzoru B

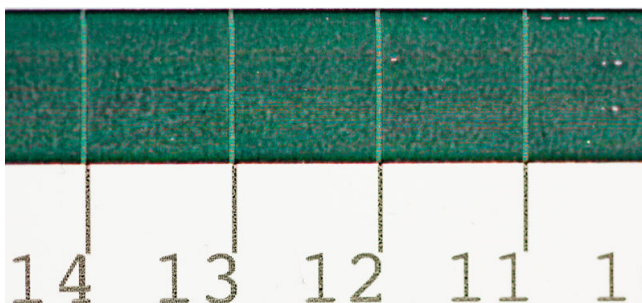

Keď si urobíte poznámky k jednotlivým riadkom, zadajte opravné hodnoty na prednom paneli alebo vo vstavanom webovom serveri.

Ak chcete zadať opravné hodnoty na prednom paneli, stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Image-quality maintenance** (Údržba kvality obrazu) > **Align printheads** (Zarovnať tlačové hlavy) > **Manual printhead alignment** (Manuálne zarovnanie tlačových hláv) > **Enter correction values** (Zadať opravné hodnoty). Každú hodnotu zadajte do okna označeného tým istým písmenom ako zodpovedajúci vzor.

Ak chcete zadať opravné hodnoty do vstavaného webového servera, vyberte kartu **Setup** (Nastavenie) a potom vyberte položku **Printhead alignment** (Zarovnanie tlačových hláv) > **Manual printhead alignment** (Manuálne zarovnanie tlačových hláv) a každú hodnotu zadajte do okna označeného tým istým písmenom ako zodpovedajúci vzor.


## Na prednom paneli sa zobrazuje odporúčanie znova nasadiť alebo vymeniť tlačovú hlavu

1. Vyberte tlačovú hlavu a skontrolujte, či elektrické kontakty nie sú poškodené a či sa na nich nenachádzajú atramentové škvrnky.
2. V prípade potreby vyčistite elektrické kontakty tlačovej hlavy a vozíka. Pozrite časť [Čistenie elektrických kontaktov na tlačovej hlave na strane 149](#).
3. Znova vložte tlačovú hlavu do vozíka a skontrolujte hlásenie na prednom paneli.
4. Ak problém pretrváva, vložte novú tlačovú hlavu.

## Výmena tlačovej hlavy




### Vybratie tlačovej hlavy

1. Na prednom paneli tlačiarne stlačte ikonu  (365/375) alebo ikonu tlačovej hlavy (315/335), potom vyberte položku **Replace printheads** (Vymeniť tlačové hlavy).
2. Vozík sa presunie do polohy vytiahnutia.


**UPOZORNENIE:** Ak vozík zostane v polohe vytiahnutia dlhšie než tri minúty bez toho, aby sa vytiahli alebo vložili tlačové hlavy, pokúsi sa vrátiť naspäť do zvyčajnej polohy vpravo.

**UPOZORNENIE:** Pri práci s tlačovými hlavami dodržiavajte preventívne opatrenia, pretože ide o citlivé zariadenia ESD. Nedotýkajte sa kontaktov, vodičov ani obvodov.

3. Keď sa vozík zastaví, na prednom paneli sa zobrazí výzva na otvorenie okna tlačiarne.

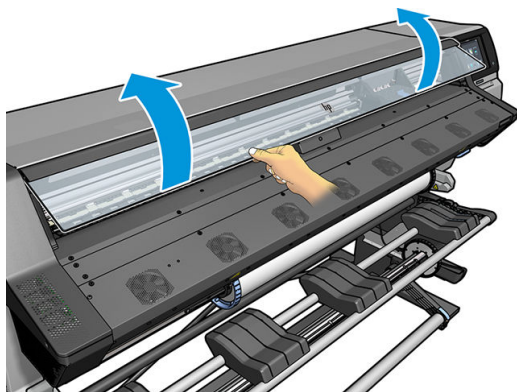


4. Vyhládajte vozík na pravej strane tlačiarne.

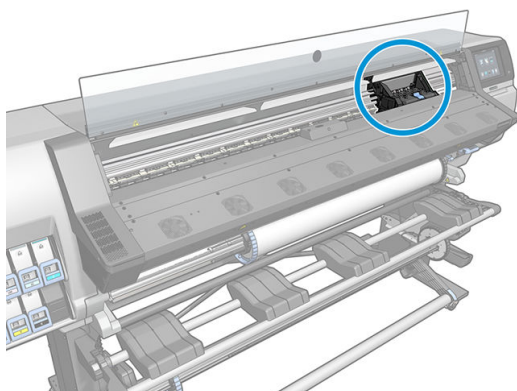


**⚠ UPOZORNENIE:** Nedotýkajte sa krytu modulu ošetrovania tlačiarne, môže byť horúci.


5. Vytiahnite a uvoľnite zarážku navrchu vozíka.

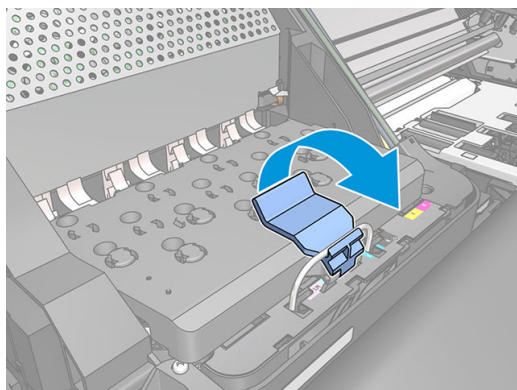


6. Zdvihnite kryt. Tak získate prístup k tlačovým hlavám.

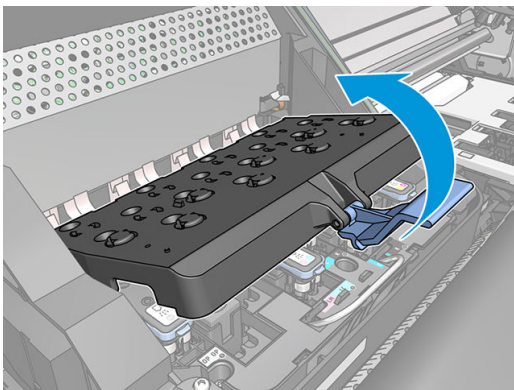

7. Tlačovú hlavu vytiahnete zdvihnutím modrej rúčky.

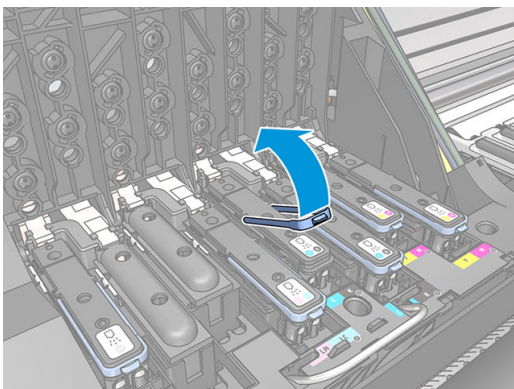


8. Pomocou modrej rúčky opatrne uvoľnite tlačovú hlavu.

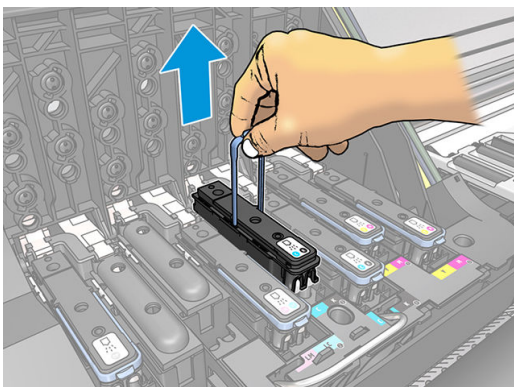


9. Opatrne ťahajte modrú rúčku smerom nahor, kým sa tlačová hlava neuvolní z vozíka.

**⚠ UPOZORNENIE:** Neťahajte prudko. Môže to poškodiť tlačovú hlavu.

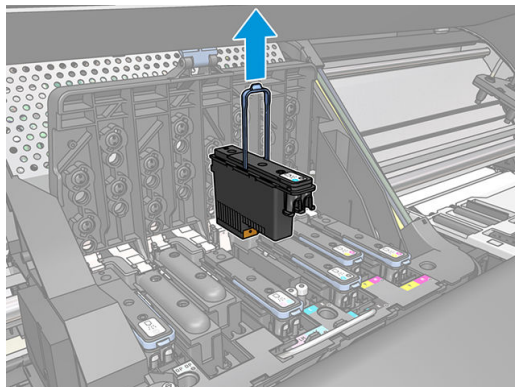

**⚠ UPOZORNENIE:** Ak chcete uschovať starú tlačovú hlavu do budúcnosti, znova nasadíte viečko a zástrčku, ale nikdy neinstalujte priehľadné viečko optimalizátora ani bielu zástrčku na inú tlačovú hlavu, než je tlačová hlava optimalizátora. Tlačové hlavy optimalizátora majú priehľadné viečka a biele zástrčky, zatiaľ čo ostatné tlačové hlavy majú oranžové viečka a zástrčky. Pri nainštalovaní nesprávneho viečka a zástrčky hrozí nenapraviteľné poškodenie tlačovej hlavy.


10. Displej predného panela signalizuje chýbajúcu tlačovú hlavu.

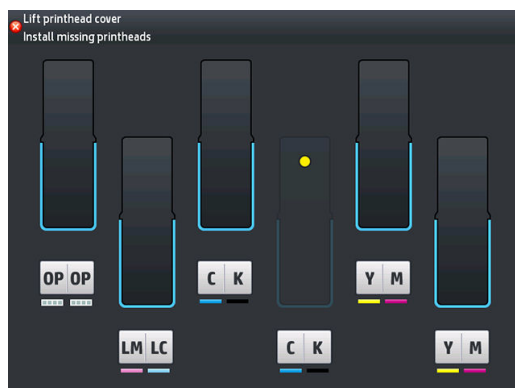


### Vloženie tlačovej hlavy

1. Ak je tlačová hlava nová, pred odstránením ochranných krytov ňou silno zatraste. Tlačovú hlavu držte v zvislej polohe (ochrannými krytmi smerom nadol) a silno tlačovou hlavou zatraste plynulým pohybom nahor a nadol počas 15 sekúnd.


**📝 POZNÁMKA:** Dbajte na to, aby ste tlačovou hlavou počas trasevania do niečoho nenarazili, pretože môže dôjsť k jej poškodeniu.

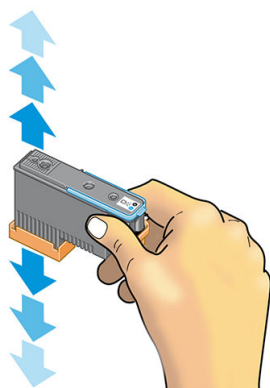


2. Odstráňte oranžové ochranné kryty potiahnutím nadol.

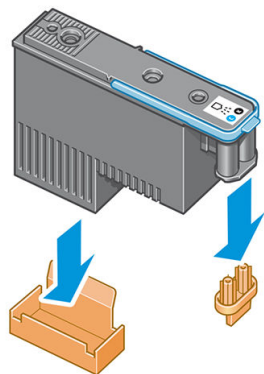


 **POZNÁMKA:** Ochranné viečka optimalizátora sú biele alebo priehľadné.

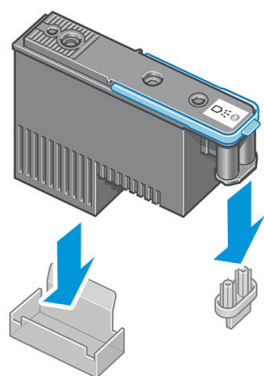


3. Tlačová hlava je skonštruovaná tak, aby nemohlo dôjsť k náhodnému vloženiu do nesprávneho otvoru. Skontrolujte, či sa farebný štítek na tlačovej hlave zhoduje s farebným štítkom na otvore vozíka, do ktorého bude tlačová hlava vložená.
4. Vložte novú tlačovú hlavu do správneho otvoru vo vozíku.

 **UPOZORNENIE:** Tlačovú hlavu vkladajte pomaly v zvislom smere kolmo nadol. Ak ju vložíte príliš rýchlo, pod uhlom alebo ak ju počas vkladania otočíte, môže sa poškodiť.

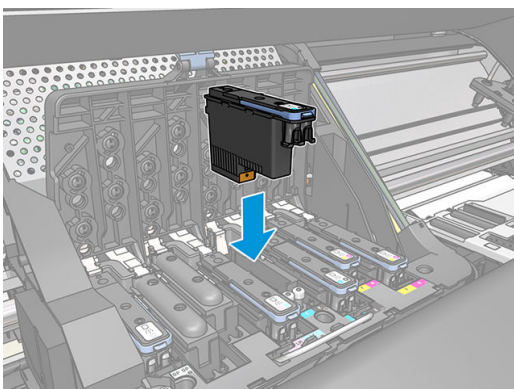




5. Zatlačte nadol, ako znázorňuje šípka.

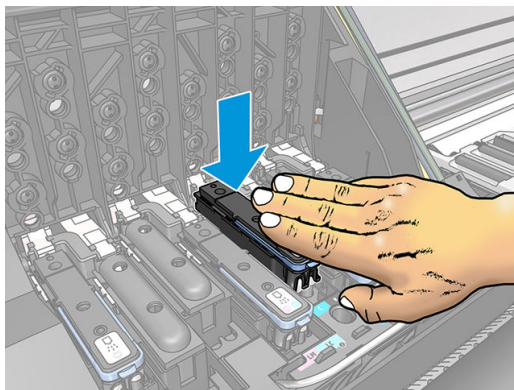


**⚠ UPOZORNENIE:** Pri inštalácii novej tlačovej hlavy môžete cítiť určitý odpor, takže je potrebné tlačiť nadol pevne, ale plynulo. Ak bola tlačová hlava vložená správne, mali by ste počuť pípnutie a na displeji predného panela uvidíte potvrdenie.


6. Vložte všetky ostatné tlačové hlavy, ktoré je potrebné nainštalovať, a zatvorte kryt vozíka.

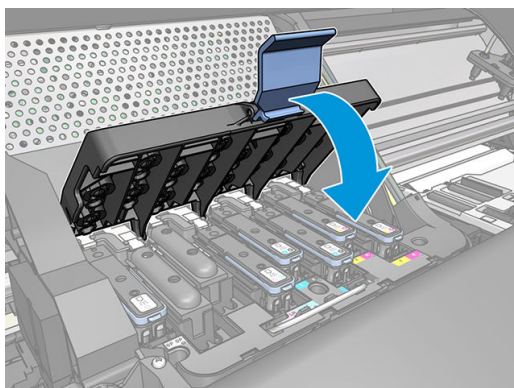


7. Skontrolujte, či koniec záložky zachytil drôtenú slučku na bližšej strane vozíka.

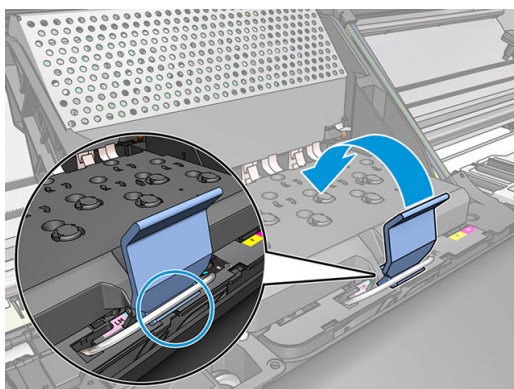


8. Položte zarážku na kryt vozíka.

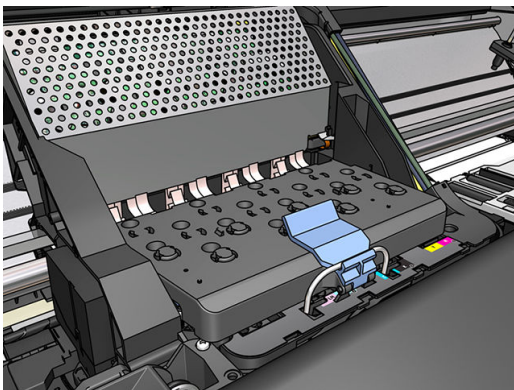

Ak boli všetky tlačové hlavy vložené správne a tlačiareň ich prijala, tlačiareň zapípa.

 **POZNÁMKA:** Ak tlačiareň po vložení tlačovej hlavy nezapípa a na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie **Replace** (Vymeniť), tlačovú hlavu bude možno potrebné vložiť znova.


9. Zatvorte okno tlačiarne.

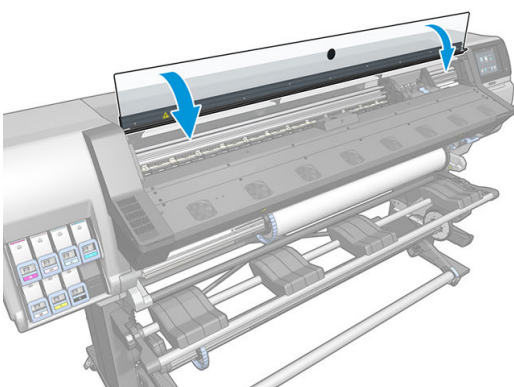

10. Displej predného panela potvrdí, že všetky tlačové hlavy boli vložené správne. Tlačiareň spustí proces kontroly a prípravy tlačových hláv. Keď sa menia všetky tlačové hlavy, predvolený proces kontroly trvá až 18 minút. Ak tlačiareň identifikuje problém pri príprave tlačových hláv, proces trvá dlhšie – až 30 minút. Pri vložení jednej tlačovej hlavy môže byť čas rôzny – 10 až 20 minút. Po tom, čo sú všetky tlačové hlavy skontrolované a pripravené (a je vložený substrát), automaticky sa spustí proces opätovného zarovnania tlačových hláv.

## Nemožno vložiť tlačovú hlavu

1. Skontrolujte, či používate správny typ tlačovej hlavy (číslo modelu).
2. Skontrolujte, či ste odstránili z tlačovej hlavy oranžové ochranné uzávery.


 **POZNÁMKA:** Viečka tlačovej hlavy optimalizátora sú biele alebo priehľadné.

3. Skontrolujte, či sa farebný štítok na tlačovej hlave zhoduje s farbou štítka pri otvore.
4. Skontrolujte, či je tlačová hlava správne otočená (porovnajete s ostatnými tlačovými hlavami).
5. Skontrolujte, či ste zatvorili kryt tlačovej hlavy a upevnili zarážku.

## Čistenie elektrických kontaktov na tlačovej hlave

Je možné, že tlačiareň nerozpozná tlačovú hlavu po jej inštalácii. Môže sa to stať v prípade, že sa na elektrických kontaktoch medzi tlačovou hlavou a vozíkom tlačovej hlavy nachádza nános atramentu. Za týchto okolností spoločnosť HP odporúča vyčistiť elektrické kontakty na tlačovej hlave. Ak však nedošlo k žiadnym problémom, čistenie kontaktov sa *neodporúča*.

Stierač na čistenie kontaktov vozíka sa dodáva spolu s tlačiarňou (v súprave na údržbu používateľom).

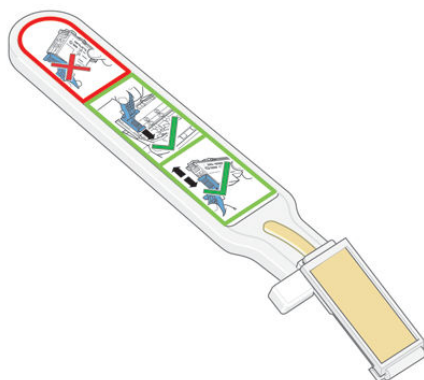


Ak na displeji predného panela pretrváva vedľa tlačovej hlavy hlásenie **Reset** (Znovu nasadiť) alebo **Replace** (Vymeniť), použite stierač na vyčistenie elektrických kontaktov na vozíku aj na tlačovej hlave.

 **TIP:** Odporúčame navliecť si rukavice.




1. Vyberte z vrecúška novú vopred navlhčenú náhradnú špongiu.

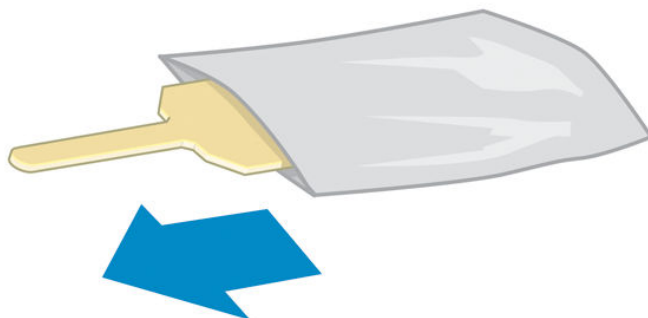


Špongie sú súčasťou balenia, v ktorom sa dodáva stierač. Ak ste už minuli všetky špongie a chcete získať nové, obráťte sa na zástupcu servisných služieb.


2. Otvorte stierač na čistenie kontaktov vozíka.

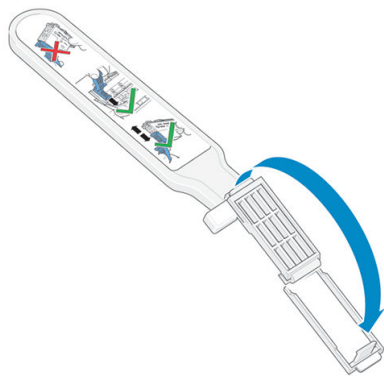

3. Vložte špongiu do stierača na čistenie kontaktov vozíka tak, aby bolo kratšie uško v označenom otvore.

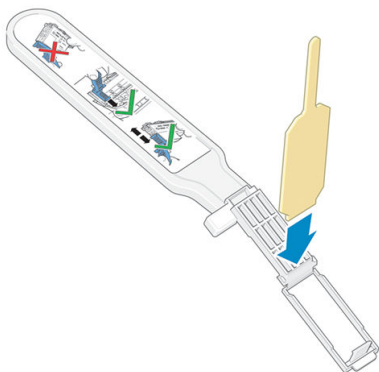


4. Zatvorte stierač na čistenie kontaktov vozíka, pričom pridržte špongiu na mieste.

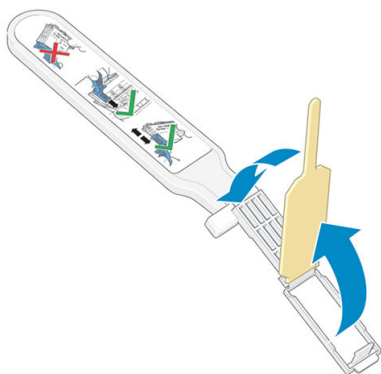


5. Otvorte záražku vozíka tlačovej hlavy a vyberte tlačovú hlavu, ktorá spôsobuje problém signalizovaný na prednom paneli. Pozrite časť [Výmena tlačovej hlavy na strane 142](#).

6. Vložte stierač na čistenie kontaktov vozíka do otvoru tlačovej hlavy na zadnej strane. Utrite elektrické kontakty zasúvaním nástroja medzi elektrické kontakty na zadnej strane otvoru a oceľovú pružinu a pomocou špongie smerom od seba a smerom k elektrickým kontaktom. Snažte sa neutierať nánosy atramentu, ktoré môžu byť nahromadené naspodku otvoru.


**⚠ UPOZORNENIE:** Ak vozík zostane v strednej časti tlačiarne dlhšie než 7 minút, pokúsi sa vrátiť naspäť do zvyčajnej polohy vpravo.

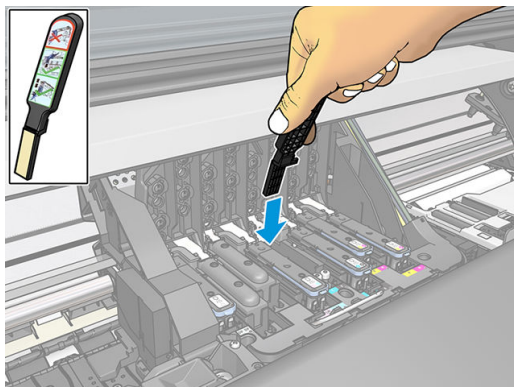


7. Otierajte špongiu o kontakty *miernym* tlakom po celej hĺbke pružného konektora zasúvaním stierača čo najviac, ako dovoľuje mechanická zarážka na nástroji.

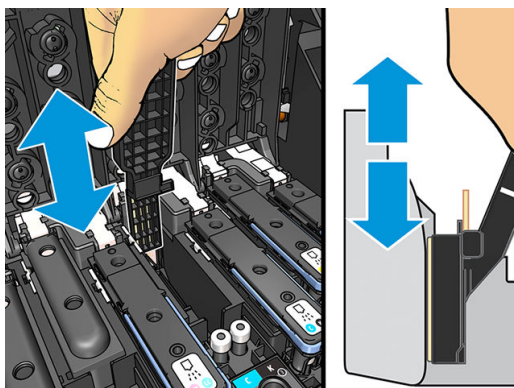

8. Dbajte zvlášť na to, aby ste vyčistili dôkladne všetky kontakty vrátane tých, ktoré sú na najnižšom mieste konektora.

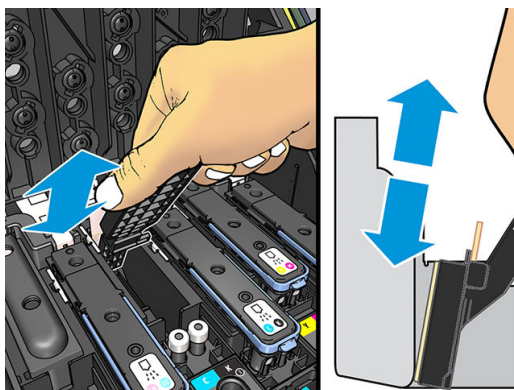


9. Pomocou tej istej špongie vyčistite spodný pásik elektrických kontaktov na tlačovej hlave (ak nie je tlačová hlava nová). Nedotýkajte sa vrchnej skupiny elektrických kontaktov.

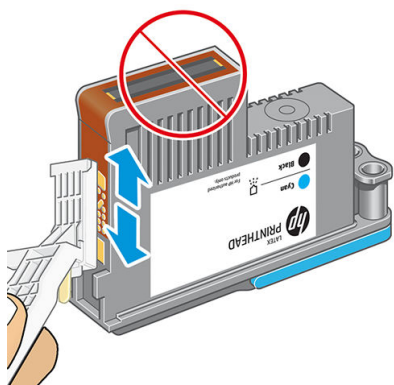


**! UPOZORNENIE:** Nedotýkajte sa povrchu tlačovej hlavy, kde sa nachádzajú dýzy, pretože dýzy sa môžu ľahko poškodiť.


10. Počkejte niekoľko minút, kým oba konektory vyschnú, a znova vložte tlačovú hlavu do vozíka. Pozrite časť [Výmena tlačovej hlavy na strane 142](#).
11. Po dokončení procesu čistenia otvorte stierač na čistenie kontaktov vozíka potiahnutím za uško špongie.

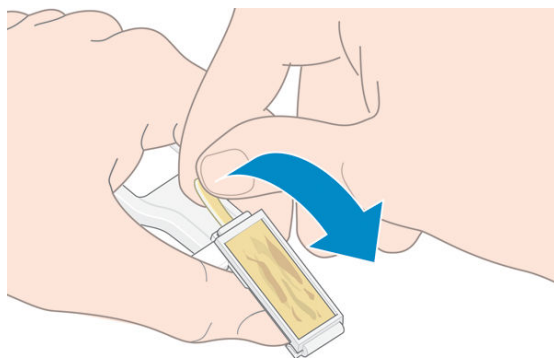

12. Vyberte špinavú špongiu zo stierača na čistenie kontaktov vozíka.

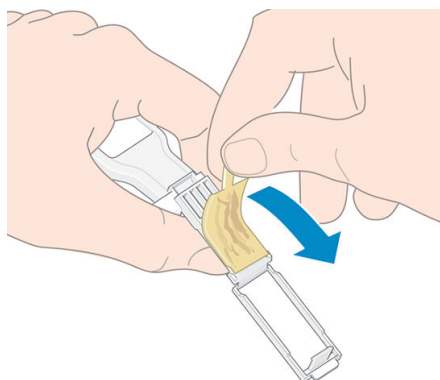

13. Špinavú špongiu zahodte na bezpečné miesto, aby ste si atramentom nezašpinili ruky ani oblečenie.

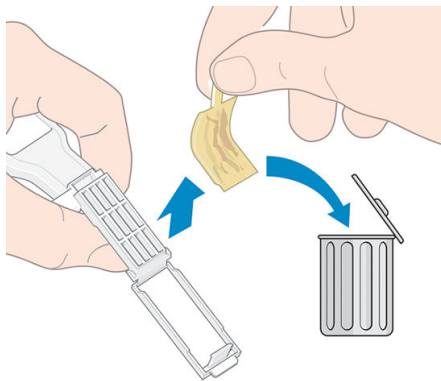



Ak sa na prednom paneli naďalej zobrazuje hlásenie **Reset** (Znovu nasadiť) alebo **Replace** (Vymeniť), vymeňte tlačovú hlavu alebo sa obráťte na zástupcu servisných služieb.

## Výmena kazety údržby




Kazetu údržby je potrebné vymeniť, keď sa na prednom paneli výzva, aby ste tak urobili.

-  **TIP:** Ak chcete hocikedy vybrať a preskúmať kazetu údržby, môžete spustiť nasledujúci postup. Ak po preskúmaní vložíte starú kazetu údržby späť do tlačiarne, postup sa ukončí v tomto bode.

1. Na prednom paneli tlačiarne stlačte ikonu  a potom stlačte položku **Replace printhead cleaning kit** (Vymeniť súpravu na čistenie tlačových hláv).



2. Kazeta údržby sa nachádza v otvore pod predným panelom, v prednej časti tlačiarne. Otvorte dverka.

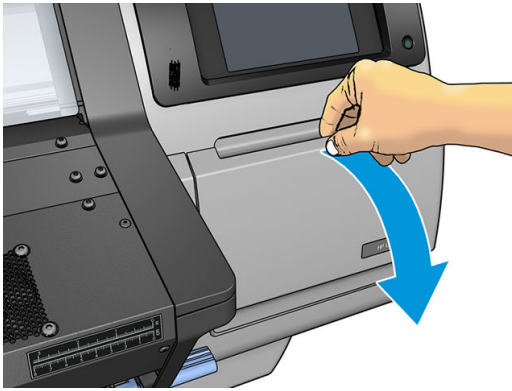

 **DÔLEŽITÉ:** Pri vyťahovaní kazety údržby majte na pamäti, že je naplnená atramentom. Teda:

- Navlečte si rukavice.



- Vyťahujte ju opatrne a vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu.
- Vymenenú kazetu údržby vždy držte a uschovávajte vzpriamenú.


 **VAROVANIE!** Skontrolujte, či sú zaistené kolieska tlačiarne (brzdová páka je stlačená nadol), aby sa tlačiareň nehýbala.

3. Na prednej časti kazety údržby sa nachádza držadlo. Ak chcete kazetu vybrať, stačí ju vytiahnuť von.






4. Keď ju čiastočne vytiahnete, podržte ju obidvomi rukami za boky: je ťažká.

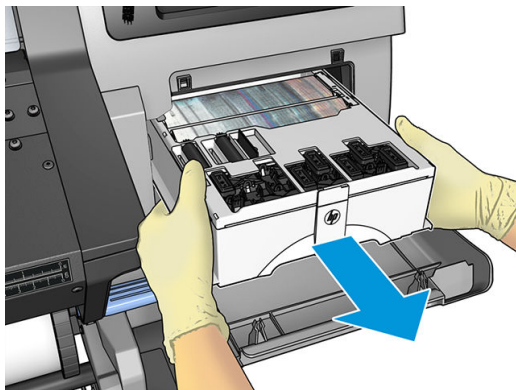


 **DÔLEŽITÉ:** Vyťahujte ju vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu. Je naplnená atramentom.




5. Odstráňte plastový kryt z novej kazety údržby.

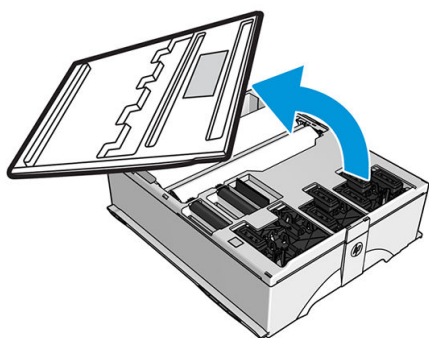


6. Vložte kazetu údržby do otvoru, v smere naznačenom šípkou.

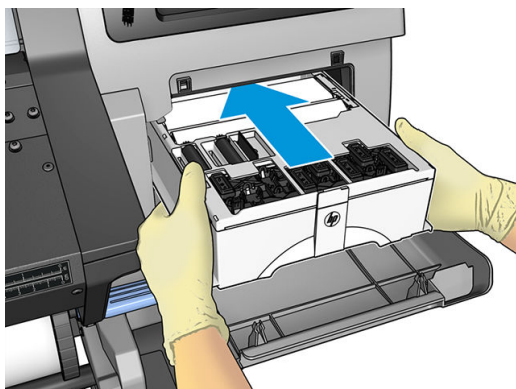


7. Zatlačte kazetu údržby, kým prestane vyčnievať z otvoru. Všimnite si, že tlačiareň ju prevezme; nepoužívajte nadmerné násilie.

 **POZNÁMKA:** Na prednom paneli sa neobjaví nápis, že bola vložená nová kazeta údržby, kým nebudú zatvorené dvierka.

8. Keď je kazeta údržby vložená do tlačiarne, zatvorte dvierka.

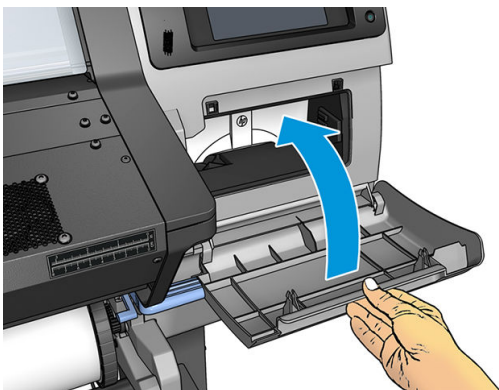


 **POZNÁMKA:** Pred pokračovaním v tlači musia byť v tlačiarňi nainštalované všetky atramentové kazety, tlačové hlavy a kazeta údržby. Okrem toho musí byť okno tlačiarne a dvierka kazety údržby zatvorené.

## Nemožno vložiť kazetu údržby


Skontrolujte, či má kazeta údržby správne číslo modelu a či je správne otočená.

## Čistenie a mazanie vodidla vozíka



 **POZNÁMKA:** Za určitých okolností, ako je napríklad okolitá teplota vyššia než určujú prevádzkové parametre tlačiarne (pozrite časť [Parametre pracovného prostredia na strane 182](#)), prípadne ak je vo vzduchu výrazné množstvo prachu, môže byť ovplyvnené mazanie vodidiel posúvača, čo môže mať vplyv na výkon tlačiarne.

Nasledujúci postup tiež nájdete vo forme videa na tejto adrese: <http://www.hp.com/go/latex300/videos>.

1. Na prednom paneli stlačte ikonu , potom vyberte položky **Preventive maint. tasks** (Preventívne úlohy údržby) > **Carriage rod lubrication** (Mazanie vodidla vozíka).
2. Otvorte okno.
3. Vodidlo vozíka vyčistite pomocou handričky bez vlákien navlhčenej 95 % etanolom. Dôkladne vyčistite celé vodidlo vrátane časti pod ľavým krytom.

 **POZNÁMKA:** 95 % etanol sa nedodáva v súpave na údržbu.

 **UPOZORNENIE:** Etanol je vysoko horľavý. Prečítajte si bezpečnostné preventívne opatrenia od výrobcu.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte bežné čistiace látky ani drsné čistiace prostriedky.

**VAROVANIE!** Pozor na pohyblivé súčasti. Odporúčame navliecť si rukavice.




Pohyblivá súčasť




Navlečené rukavice

Ďalšie informácie o bezpečnosti nájdete tu: [Bezpečnostné opatrenia na strane 3](#)

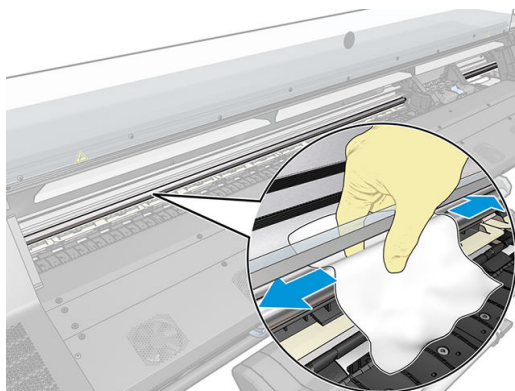


**UPOZORNENIE:** Pri čistení buďte opatrní, aby ste nepoškodili plastový pásik kódovača navrchu vozidla.

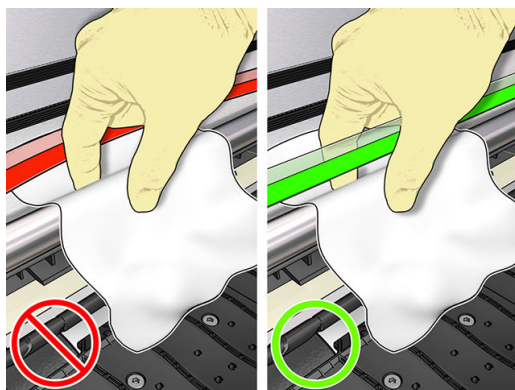

4. Počkajte, kým vozidlo neuschne, a potom zatvorte okno. Vozík sa presunie na ľavú stranu tlačiarne, aby ste získali prístup k časti vozidla pod pravým krytom.
5. Otvorte okno tlačiarne.
6. Podľa pokynov v kroku 3 vyčistite oblasť vozidla vozíka pod pravým krytom.
7. Zoberte fľaštičku s olejom zo súpravy na údržbu, ktorá sa dodáva s tlačiarňou (náhradnú súpravu možno objednať podľa potreby).

8. Naneste cik-cak veľmi tenký pramienok oleja okolo vodidla.

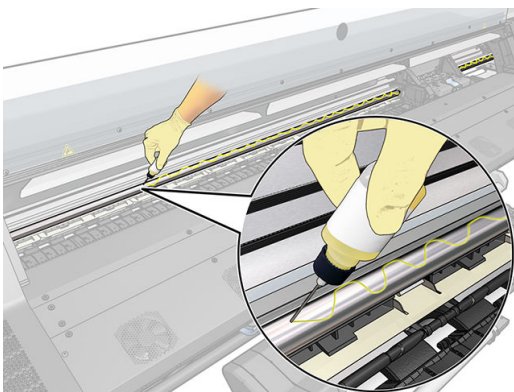

 **POZNÁMKA:** Počas mazania buďte opatrní, aby ste nepoškodili pásik kódovača navrchu vodidla.

9. Na prednom paneli stlačte tlačidlo **OK**.
10. Zatvorte okno.
11. Vozík sa presunie z jednej strany tlačiarne na druhú, aby sa okolo vodidla rozniesol olej.
12. Na prednom paneli sa objaví výzva na potvrdenie, že bolo mazanie dokončené. Výber potvrdíte pomocou tlačidla **OK**.


## Čistenie pásika kódovača




Čistenie pásika kódovača je dôležitá súčasť údržby tlačiarne a môže odstrániť rozličné systémové chyby:

- Systémové chyby 86:01 alebo 87:01 a súvisiace chyby so zlým umiestnením modulu vozíka, ako je napríklad narážanie vozíka do bočnej strany tlačiarne.
- Systémové chyby 42:10 týkajúce sa chýb pri štarte vozíka a jeho umiestnení do základnej polohy.
- Systémové chyby 29:01, ktoré nie je možné odstrániť ani po inštalácii nových kaziet údržby.
- Sú prípady, kedy znečistený pásik kódovača môže spôsobiť problémy s vkladáním substrátu, pretože vozík nemôže správne zistiť polohu substrátu.

Pásik kódovača by mal byť vyčistený, keď sa na tlačiarňi objaví k tomu výzva. Keď je potrebné čistenie, na prednom paneli sa zobrazí hlásenie: **For optimal printer performance follow the Clean the encoder strip process as described in the User's Guide** (Pre optimálny výkon postupujte podľa procesu Čistenie pásika kódovača, ako je opísané v Používateľskej príručke).

 **POZNÁMKA:** Keď sa na prednom paneli zobrazí hlásenie, je pridané tiché hlásenie s výstrahou v rámci denníka systémových chýb „8:01“. To je užitočné, keď sa kontroluje história denníka chýb.


## Postup čistenia

1. Na prednom paneli stlačte ikonu , potom vyberte položky **Preventive maintenance tasks** (Preventívne úlohy údržby) > **Clean scan axis encoder** (Čistenie kódovača na vozíku).
2. Otvorte okno.
3. Vyčistite obidve strany pásika kódovača vodou navlhčenou tkaninou, ako je uvedené v pokynoch na prednom paneli, a po dokončení stlačte tlačidlo **Continue** (Pokračovať).
4. Zatvorte okno. Vozík sa presunie na ľavú stranu tlačiarne.
5. Na prednom paneli sa objaví výzva na opätovné otvorenie okna a vyčistenie pravej strany pásika kódovača (vo vnútri servisnej stanice). Po dokončení stlačte tlačidlo **Continue** (Pokračovať).
6. Zatvorte okno. Vozík sa vráti do pohotovostnej polohy v servisnej stanici.

## Čistenie platne


Tlačovú platňu je potrebné vyčistiť po každých 40 litroch spotrebovaného atramentu (predný panel vás na to upozorní) a okrem toho vtedy, ak si všimnete niektoré z nasledujúcich príznakov:

- Rozmazanie atramentu pri tlači s predvoľbami, ktoré fungovali dobre (málo vákuu)
- Častejšie zaseknutie substrátu
- Atramentové škvrny a stopy na zadnej strane výtláčkov
- Problémy s posunom aj pri používaní snímača posunu substrátu

 **POZNÁMKA:** Ak tlačíte na široký substrát po tom, čo ste tlačili na užší substrát, možno zistíte, že je ľavá strana platne znečistená. Ak túto znečistenú stranu platne nevyčistíte, môže na zadnej strane substrátu zanechať stopy.

 **POZNÁMKA:** Netlačte na porézne materiály, keď používate platňu, pretože sa veľmi znečistí. Na porézne substráty používajte zberač atramentu.

 **POZNÁMKA:** Ak pri čistení platne uvidíte, že nejaká nálepka chýba alebo je na zlom mieste, môžete ju nahradiť jednou z náhradných nálepiek, ktoré sú súčasťou Používateľskej súpravy na údržbu.

 **UPOZORNENIE:** Pri čistení platne dávajte pozor, aby ste nepoškodili snímač posunu substrátu. Snímač je veľmi malé obdĺžnikové okienko (menšie ako 1 cm<sup>2</sup>), ktoré sa nachádza vedľa tretieho prítlačného kolieska sprava. Pozrite časť [Čistenie okienka senzora posunu substrátu na strane 161](#).

 **TIP:** Odporúčame navliecť si rukavice.




Pri čistení platne postupujte podľa týchto pokynov.

1. Z tlačiarne vyberte všetok substrát. Pozrite časť [Vytiahnutie kotúča z tlačiarne na strane 71](#).
2. Vypnite tlačiareň.
3. Otvorte okno tlačiarne.
4. Pomocou 1 mm špendlíka uvoľníte všetky otvory v tlačovej platni. Nezabudnite zatlačiť špendlík tak, že celý otvorom prejde. Zvyšky atramentu a vlákna substrátu majú tendenciu zhromažďovať sa v otvoroch a blokujú účinok vákuu.


5. Vytiahnite platňu alebo zberač atramentu. Pozrite časť [Zberač atramentu \(len model 365 a 375\) na strane 58](#).
6. Tým istým 1 mm špendlíkom alebo pinzetou odstráňte všetky zvyšky atramentu a vlákna substrátu vo vákuových prísavkách.
7. Znova vložte platňu alebo zberač atramentu.

Ak zistíte atramentové škvrny na zadnej strane výtlačkov, prípadne máte problémy so snímačom posunu substrátu, pokračujte nasledujúcimi krokmi:

1. Pomocou čistej absorpčnej handričky bez vlákien dôkladne utrite všetok mokrý atrament z drážky a dráhy rezačky aj z platne.
2. Pomocou suchej kefy odstráňte suché uvoľnené atramentové usadeniny z drážky a dráhy rezačky.

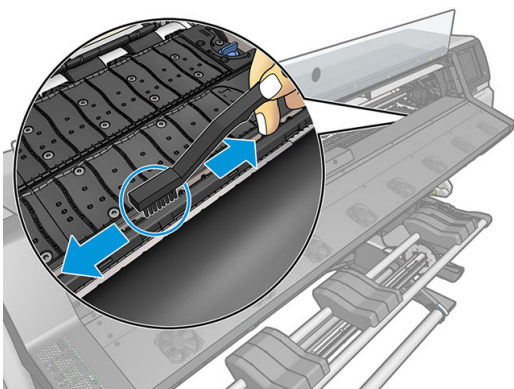

3. Tou istou suchou kefou odstráňte suché uvoľnené atramentové usadeniny z povrchu platne.

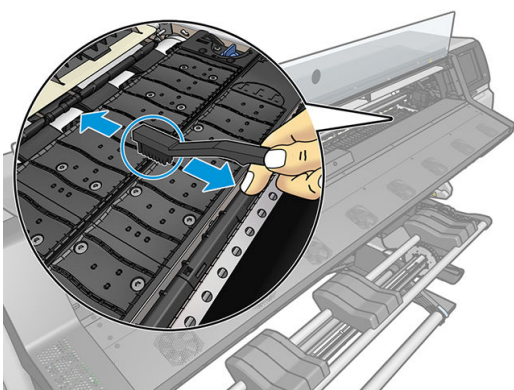

4. Použitú handričku jemne navlhčíte 95 % etanolom a utrite zvyšky suchých atramentových usadenín z platne.

 **POZNÁMKA:** Odstránenie zaschnutých nánosov atramentu trvá dlhšie.

 **POZNÁMKA:** 95 % etanol sa nedodáva v súprave na údržbu používateľom.

 **UPOZORNENIE:** Etanol je vysoko horľavý. Prečítajte si bezpečnostné preventívne opatrenia od výrobcu.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte bežné čistiace látky ani drsné čistiace prostriedky. Platňu priamo nenamáčajte, pretože by ste zanechali príliš veľa vlhkosti, čo by mohlo poškodiť snímač posunu substrátu.


5. Pomocou navlhčenej handričky odstráňte suché atramentové usadeniny z dráhy rezačky.
6. Zatvorte nádobku s 95 % etanolom a spolu s handričkou ich dajte mimo dosah tlačiarne.
7. Počkajte 3 alebo 4 minúty, kým etanol nevyprchá, a potom zapnite tlačiareň a znova vložte substrát.

## Čistenie okienka senzora posunu substrátu


Snímač posunu substrátu je veľmi malé obdĺžnikové okienko (menšie ako 1 cm<sup>2</sup>), ktoré sa nachádza blízko tretieho prítlačného kolieska sprava.

Spoločnosť HP odporúča, aby ste čistili okienko snímača posunu substrátu pri každom čistení tlačovej platne a aj v prípade, že sa vyskytnú problémy s kvalitou tlače.

1. Podľa pokynov na prednom paneli vyberte substrát. Pozrite časť [Vyťahnutie kotúča z tlačiarne na strane 71](#).
2. Vypnite tlačiareň a počkajte, kým vychladne.
3. Utrite snímač vatovou tyčinkou, čím odstránite vlhký atrament.

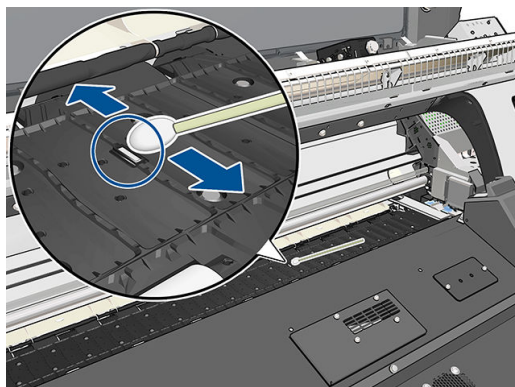

4. Utrite snímač vatovou tyčinkou mierne navlhčenou 95% etanolom, čím odstrániť zaschnutý atrament.

 **POZNÁMKA:** 95 % etanol sa nedodáva v súprave na údržbu používateľom. Pri manipulácii s etanolom postupujte podľa bezpečnostných preventívnych opatrení od výrobcu.


Ak je okienko snímača výrazne pokryté zaschnutým atramentom, počas čistenia použite tlak, aby bavlna lepšie absorbovala atrament. Naďalej čistite pomocou čistých tampónov, až kým bavlna a okienko snímača nezostanú čisté. Pri odraze okolitého osvetlenia ukazuje čistý snímač modré zrkadlenie, ktoré sa rovnomerne rozprestiera po celom jeho povrchu. Tento odraz uvidíte, keď sa priblížite bližšie a budete mierne meniť uhol pohľadu.

5. Z blízkosti tlačiarne odstráňte zatvorenú nádobu s 95 % etanolom aj bavlnené tampóny.
6. Počkajte tri až štyri minúty, kým etanol nevyprchá, a potom zapnite tlačiareň a znova vložte substrát.

## Čistenie vonkajšej strany tlačiarne

Na čistenie vonkajška tlačiarne a ostatných častí, ktorých sa pravidelne dotýkate pri bežnej prevádzke, použite vlhkú špongiu alebo mäkkú handričku a slabý domáci čistiaci prostriedok, napríklad jemné tekuté mydlo.

Pod ventilátormi modulu ošetrovania sa môže nachádzať vyzrážaná para, ktorú treba utrieť suchou handričkou.


 **VAROVANIE!** Pred čistením sa uistite, či je tlačiareň vypnutá a odpojená zo siete, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Do tlačiarne sa nesmie dostať voda.

 **UPOZORNENIE:** Na čistenie tlačiarne nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.

## Premiestnenie alebo uskladnenie tlačiarne

Ak potrebujete tlačiareň premiestniť alebo skladovať dlhší čas, je potrebné ju správne pripraviť, aby sa zabránilo možnému poškodeniu.

1. Nevyberajte atramentové kazety, tlačové hlavy ani kazetu údržby.
2. Skontrolujte, či v tlačiarni nie je vložený substrát.
3. Skontrolujte, či je vozík tlačových hláv umiestnený v servisnej polohe (na pravej strane tlačiarnie).
4. Skontrolujte, či sa na prednom paneli zobrazuje hlásenie **Ready** (Pripravené).
5. Tlačiareň vypnite tlačidlom **Power** (Napájanie), ktoré sa nachádza na prednom paneli.
6. Vypnite aj vypínač napájania, ktorý je umiestnený na zadnej strane tlačiarnie.
7. Odpojte všetky káble, ktoré pripájajú tlačiareň k sieti, počítaču alebo skeneru.
8. Ak chcete otočiť tlačiareň spodnou stranou nahor alebo nabok, najprv vytiahnite kazetu údržby (pozrite časť [Výmena kazety údržby na strane 153](#)).
9. Informácie o správnych podmienkach prostredia na uskladnenie nájdete v časti [Parametre pracovného prostredia na strane 182](#).

 **POZNÁMKA:** Ak sa tlačiareň alebo atramentové kazety presunú zo studeného do teplého a vlhkého prostredia, na súčiastkach tlačiarnie a kazetách sa môže zrážať voda z atmosféry, čo môže zapríčiniť únik atramentu z kaziet alebo chyby tlačiarnie. V takom prípade odporúča spoločnosť HP, aby ste so zapnutím tlačiarnie alebo inštaláciou atramentových kaziet počkali aspoň tri hodiny, kým sa kondenzovaná vlhkosť nevyparí.

## Servisná údržba

Počas životnosti tlačiarnie sa často používané súčiastky môžu časom opotrebovať.

S cieľom zabrániť takému opotrebovaniu súčiastok, ktoré by spôsobilo poškodenie tlačiarnie, tlačiareň zaznamenáva rôzne parametre, ako je napríklad počet cyklov, ktoré vozík tlačiarnie vykoná po osi tlačiarnie, ako aj celkové množstvo spotrebovaného atramentu.

Na základe tohto výpočtu tlačiareň zobrazí na prednom paneli jedno z nasledujúcich hlásení, ktoré odporúča servisnú údržbu:

- **Service Maintenance Kit 1** (Súprava 1 na servisnú údržbu)
- **Service Maintenance Kit 2** (Súprava 2 na servisnú údržbu)
- **Service Maintenance Kit 3** (Súprava 3 na servisnú údržbu)

Tieto hlásenia znamenajú, že sa blíži koniec životnosti niektorých súčiastok. V závislosti od používania tlačiarnie ešte nejaký čas môžete pokračovať v tlači. Spoločnosť HP však dôrazne odporúča obrátiť sa na zástupcu servisných služieb a dohodnúť sa na vykonaní servisnej údržby priamo na mieste. Servisný technik môže vymeniť opotrebované súčiastky na mieste, čo predĺži životnosť tlačiarnie.

Návšteva servisného technika po zobrazení hlásení na prednom paneli má dve výhody:

- Súčiastky tlačiarnie možno vymeniť vtedy, kedy vám to vyhovuje, bez nutnosti prerušenia každodennej práce.
- V rámci servisnej údržby na mieste vymení servisný technik viacero dielov naraz. Nebude teda potrebné návštevu opakovať.



## 8 Aktualizácia firmvéru



Rôzne funkcie tlačiarne sú ovládané softvérom, ktorý je vstavaný v tlačiarňi. Nazýva sa aj firmvér.

Spoločnosť HP občas poskytuje aktualizácie firmvéru. Tieto aktualizácie zvyšujú funkčnosť tlačiarne a vylepšujú jej funkcie.

### Aktualizácia firmvéru pomocou jednotky USB flash

Pri prvej inštalácii tlačiarne sa môže zobrazíť výzva na aktualizáciu firmvéru. Na tento účel potrebujete jednotku USB flash s nasledujúcimi špecifikáciami:

- Kompatibilita s portom USB 2.0
- Kapacita 2 GB
- Vopred formátovaný systém FAT32
- Bez šifrovania hardvéru

#### Vykonávanie aktualizácie firmvéru

1. Aktualizáciu firmvéru prevezmite zo stránky <http://www.hp.com/go/latex300/support/> a uložte ju na jednotku USB flash.



**DÔLEŽITÉ:** Na jednotke USB flash sa v koreňovom priečinku jednotky môže nachádzať len jeden súbor s firmvérom (.fmw) a žiadne ďalšie súbory.

2. Vypnite tlačiareň.
3. Zapojte USB jednotku do USB konektora na zadnej strane tlačiarne.
4. Zapnite tlačiareň.
5. Postupujte podľa pokynov na prednom paneli.

Nasledujúce aktualizácie firmvéru možno inštalovať v tlačiarňi tým istým spôsobom alebo pomocou vstavaného webového servera tlačiarne.

## Aktualizácia firmvéru pomocou vstavaného webového servera

1. Informácie o otvorení vstavaného webového servera z ľubovoľného počítača nájdete v časti [Kontrola stavu tlačiarne na strane 28](#).
2. Vo vstavanom webovom serveri vyberte kartu **Setup** (Nastavenie) a potom vyberte položky **Firmware update** (Aktualizácia firmvéru) > **Manual firmware update** (Manuálna aktualizácia firmvéru).
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, prevezmite súbor firmvéru z adresy <http://www.hp.com/go/latex300/support/> a uložte ho na pevný disk. Potom vyberte prevzatý súbor .fmw a kliknite na položku **Update** (Aktualizovať).


Príčinou veľmi pomalého odovzdávania súboru firmvéru do tlačiarne môže byť použitie servera proxy. V takom prípade sa pokúste server proxy obísť a otvoriť vstavaný webový server priamo.

- V prehľadávači Internet Explorer pre systém Windows prejdite do ponuky **Tools** (Nástroje) > **Internet Options** (Možnosti siete Internet) > **Connections** (Pripojenia) > **LAN Settings** (Nastavenie siete LAN) a začiarknite políčko **Bypass proxy server for local addresses** (Pre lokálne adresy obísť server proxy). Prípadne, ak chcete presnejšiu kontrolu, kliknite na tlačidlo **Advanced** (Spresnenie) a do zoznamu výnimiek pridajte adresu IP tlačiarne, pre ktorú sa nepoužíva server proxy.
- V prehľadávači Firefox pre systém Windows prejdite do ponuky **Tools** (Nástroje) > **Options** (Možnosti) > **Network** (Sieť) > **Connection** (Pripojenie) > **Settings** (Nastavenie) a potom začiarknite políčko **Direct connection to the Internet** (Priame pripojenie na Internet). Prípadne, ak je políčko **Manual proxy configuration** (Manuálna konfigurácia servera proxy) začiarknuté, pridajte do zoznamu výnimiek adresu IP tlačiarne, pre ktorú sa nepoužíva server proxy.
- V prehľadávači Firefox pre systém Linux prejdite do ponuky **Edit** (Upraviť) > **Preferences** (Predvoľby) > **Network** (Sieť) > **Connection** (Pripojenie) > **Settings** (Nastavenie) a začiarknite políčko **Direct connection to the Internet** (Priame pripojenie na Internet). Prípadne, ak je políčko **Manual proxy configuration** (Manuálna konfigurácia servera proxy) začiarknuté, pridajte do zoznamu výnimiek adresu IP tlačiarne, pre ktorú sa nepoužíva server proxy.

## Automatické aktualizácie firmvéru

Automatické aktualizácie firmvéru sú dostupné pre tlačiarne s pripojením na web. Vaša tlačiareň dokáže automaticky prevziať najnovšie vydanie firmvéru a nainštalovať ho za vás.

### Dôležité poznámky

- Tlačiareň musí byť pripojená na internet.
- Ak chcete nakonfigurovať automatické aktualizácie firmvéru, môžete použiť:
  - Predný panel: , potom vyberte položky **Updates** (Aktualizácie) > **Firmware update** (Aktualizácia firmvéru).
  - Vstavaný webový server: **Setup** (Nastavenie) > **Firmware update** (Aktualizácia firmvéru) > **Firmware update settings** (Nastavenia aktualizácie firmvéru).
- Ak je nastavené heslo správcu, budete ho musieť pri zmene nastavení zadať.
- Balík aktualizácií firmvéru môže byť veľký. Možno by ste mali zvážiť, či existujú nejaké implikácie pre vaše sieťové alebo internetové pripojenie.
- Na pozadí sa preberá aktualizácia firmvéru: na tlačiarňi sa súčasne môžu vykonávať tlačové úlohy. Na pozadí však nesmie prebiehať inštalácia. Vtedy je nutné tlač zastaviť.

## 9 Príslušenstvo



Spotrebný materiál a príslušenstvo si môžete objednať dvoma spôsobmi:

- Navštívte na webe stránku <http://www.hp.com/go/latex300/accessories>. Nájdete tam najnovší zoznam spotrebného materiálu a príslušenstva pre vašu tlačiareň.
- Obráťte sa na podporu spoločnosti HP (pozrite časť [Pomoc na strane 41](#)) a overte si, či je požadovaný tovar dostupný vo vašej oblasti.

V zostávajúcej časti tejto kapitoly nájdete zoznam spotrebného materiálu, príslušenstva a čísel súčiastok, ktoré boli k dispozícii v čase písania tohto dokumentu.

### Objednanie spotrebného materiálu atramentu

Pre svoju tlačiareň môžete objednať nasledujúci spotrebný materiál atramentu.

#### Atramentové kazety

Kazeta
Čierna atramentová kazeta HP 831A Latex, 775 ml
Čierna atramentová kazeta HP 831B Latex, 775 ml
Čierna atramentová kazeta HP 831C Latex, 775 ml
Azúrová atramentová kazeta HP 831A Latex, 775 ml
Azúrová atramentová kazeta HP 831B Latex, 775 ml
Azúrová atramentová kazeta HP 831C Latex, 775 ml
Purpurová atramentová kazeta HP 831A Latex, 775 ml
Purpurová atramentová kazeta HP 831B Latex, 775 ml
Purpurová atramentová kazeta HP 831C Latex, 775 ml
Žltá atramentová kazeta HP 831A Latex, 775 ml
Žltá atramentová kazeta HP 831B Latex, 775 ml
Žltá atramentová kazeta HP 831C Latex, 775 ml

## Atramentové kazety (pokračovanie)

### Kazeta

Svetloazúrová atramentová kazeta HP 831A Latex, 775 ml
Svetloazúrová atramentová kazeta HP 831B Latex, 775 ml
Svetloazúrová atramentová kazeta HP 831C Latex, 775 ml
Svetlopurpurová atramentová kazeta HP 831A Latex, 775 ml
Svetlopurpurová atramentová kazeta HP 831B Latex, 775 ml
Svetlopurpurová atramentová kazeta HP 831C Latex, 775 ml
Optimalizátorová atramentová kazeta HP 831 Latex, 775 ml

## 3-litrové atramentové kazety pre HP Latex (len model 375)

### Kazeta

Čierna atramentová 3-litrová kazeta HP 871A Latex
Čierna atramentová 3-litrová kazeta HP 871B Latex
Čierna atramentová 3-litrová kazeta HP 871C Latex
Azúrová atramentová 3-litrová kazeta HP 871A Latex
Azúrová atramentová 3-litrová kazeta HP 871B Latex
Azúrová atramentová 3-litrová kazeta HP 871C Latex
Purpurová atramentová 3-litrová kazeta HP 871A Latex
Purpurová atramentová 3-litrová kazeta HP 871B Latex
Purpurová atramentová 3-litrová kazeta HP 871C Latex
Žltá atramentová 3-litrová kazeta HP 871A Latex
Žltá atramentová 3-litrová kazeta HP 871B Latex
Žltá atramentová 3-litrová kazeta HP 871C Latex
Svetloazúrová atramentová 3-litrová kazeta HP 871A Latex
Svetloazúrová atramentová 3-litrová kazeta HP 871B Latex
Svetloazúrová atramentová 3-litrová kazeta HP 871C Latex
Svetlopurpurová atramentová 3-litrová kazeta HP 871A Latex
Svetlopurpurová atramentová 3-litrová kazeta HP 871B Latex
Svetlopurpurová 3-litrová atramentová kazeta HP 871C Latex
Optimalizátorová 3-litrová atramentová kazeta HP 871A Latex
Optimalizátorová 3-litrová atramentová kazeta HP 871B Latex
Optimalizátorová 3-litrová atramentová kazeta HP 871C Latex

## Tlačové hlavy

Tlačová hlava	Číslo súčiastky
Azúrová/čierna tlačová hlava HP 831 Latex	CZ677A

### Tlačové hlavy (pokračovanie)

Tlačová hlava	Číslo súčiastky
Žltá/purpurová tlačová hlava HP 831 Latex	CZ678A
Svetlopurpurová/svetloazúrová tlačová hlava HP 831 Latex	CZ679A
Optimalizátorová tlačová hlava HP 831 Latex	CZ680A

### Ďalší spotrebný materiál

Súprava	Číslo súčiastky
Kazeta údržby HP 831	CZ681A

## Objednanie príslušenstva

Pre tlačiareň je možné v závislosti od modelu vašej tlačiarne objednať nasledujúce príslušenstvo: pozrite časť [Modely tlačiarní na strane 2](#).

 **TIP:** Náhradné osi cievky uľahčujú proces prepínania medzi rôznymi substrátmi.

### Príslušenstvo

Názov	Číslo súčiastky
2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 54 palcov	F0M55A
2-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov	F0M56A
3-palcová cievka pre tlačiareň HP Latex 64 palcov	F0M58A
Navíjacia cievka HP Latex 300, 54 palcov	W5A60A
Používateľská súprava na údržbu HP Latex 300/500	F0M59A
Zberač atramentu pre HP Latex 300/500	T7U74A


---

# 10 Riešenie ostatných problémov

- [Tlačiareň nemôže získať adresu IP](#)
- [Nemožno otvoriť vstavaný webový server](#)
- [Tlačiareň netlačí](#)
- [Softvérový program sa počas vytvárania tlačovej úlohy spomalil alebo zastavil](#)
- [Tlačiareň sa zdá pomalá](#)
- [Chyba pri komunikácii medzi počítačom a tlačiarňou](#)
- [Nefunguje pripojenie k službám, ako sú napríklad aktualizácia firmvéru, online vyhľadávanie alebo program Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne](#)
- [Kódy chýb na prednom paneli](#)



## Tlačiareň nemôže získať adresu IP

Ak sieť nemá server DHCP, tlačiareň nedokáže automaticky načítať adresu IP. V tomto prípade musíte nastaviť adresu IP tlačiarne manuálne týmto spôsobom.

1. Na prednom paneli stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Setup** (Nastavenie) > **Network connectivity** (Sieťové pripojenie) > **Gigabit Ethernet** > **Modify configuration** (Upraviť konfiguráciu) > **TCP/ IP** > **IPV4 settings** (Nastavenia protokolu IPV4) > **Config method** (Metóda konfigurácie) > **Manual** (Manuálne).
2. V ponuke Nastavenia protokolu IPV4 vyberte položku **Manual settings** (Manuálne nastavenia) > **IP address** (Adresa IP).
3. Zadaťte adresu IP, ktorú chcete použiť, a po dokončení stlačte tlačidlo **OK**.

## Nemožno otvoriť vstavaný webový server

Ak ste tak doteraz neurobili, prečítajte si pokyny v časti [Prístup k vstavanému webovému serveru na strane 25](#).

1. Prejdite na predný panel a stlačte tlačidlo , potom stlačte položky **Connectivity** (Pripojenie) > **Network Connectivity** (Sieťové pripojenie) > **Advanced** (Rozšírené) > **Allow EWS** (Povoliť server EWS) > **On** (Zapnúť).
2. Stlačte ikonu  a potom stlačte položky **Connectivity** (Pripojenie) > **Network information** (Informácie o sieti).
3. Informácie by mali byť nasledujúce: **IP enabled: Yes** (Funkcia IP povolená: Áno). Ak tomu tak nie je, možno bude potrebné použiť iný typ pripojenia.


Ak stále nie je možné otvoriť vstavaný webový server, vypnite tlačiareň pomocou tlačidla **Power** (Napájanie) na prednom paneli a potom tlačiareň znova zapnite.

Ak je priebeh pokusu o otvorenie vstavaného webového servera veľmi pomalý, problém môže byť v tom, že používate server proxy. Skúste server proxy obísť a otvoriť vstavaný webový server priamo.

- V prehľadávači Internet Explorer 6 pre systém Windows prejdite do ponuky **Tools** (Nástroje) > **Internet Options** (Možnosti siete Internet) > **Connections** (Pripojenia) > **LAN Settings** (Nastavenie siete LAN) a začiarknite políčko **Bypass proxy server for local addresses** (Pre lokálne adresy obísť server proxy). Prípadne, ak chcete presnejšiu kontrolu, kliknite na tlačidlo **Advanced** (Spresnenie) a do zoznamu výnimiek pridajte adresu IP tlačiarne, pre ktorú sa nepoužíva server proxy.
- V prehľadávači Firefox 3.0 pre systém Windows prejdite do ponuky **Tools** (Nástroje) > **Options** (Možnosti) > **Network** (Sieť) > **Connection** (Pripojenie) > **Settings** (Nastavenie) a potom začiarknite políčko **Direct connection to the Internet** (Priame pripojenie na Internet). Prípadne, ak je políčko **Manual proxy configuration** (Manuálna konfigurácia servera proxy) začiarknuté, pridajte do zoznamu výnimiek adresu IP tlačiarne, pre ktorú sa nepoužíva server proxy.
- V prehľadávači Firefox 2.0 pre systém Linux prejdite do ponuky **Edit** (Upraviť) > **Preferences** (Predvolby) > **Network** (Sieť) > **Connection** (Pripojenie) > **Settings** (Nastavenia) a začiarknite políčko **Direct connection to the Internet** (Priame pripojenie na Internet). Prípadne, ak je políčko **Manual proxy configuration** (Manuálna konfigurácia servera proxy) začiarknuté, pridajte do zoznamu výnimiek adresu IP tlačiarne, pre ktorú sa nepoužíva server proxy.

## Tlačiareň netlačí

Medzi možné príčiny toho, že súbor sa po odoslaní z počítača podľa očakávania nevytlačí, patria tieto:

- Môže ísť o problém s elektrickým napájaním. Ak tlačiareň nefunguje a predný panel neodpovedá, skontrolujte, či je vypínač napájania na zadnej strane zapnutý, či je napájací kábel správne pripojený a či sa v elektrickej zásuvke nachádza napätie.
- Sieťový kábel je odpojený, prípadne máte problémy s nastavením komunikácie. Pozrite časť [Chyba pri komunikácii medzi počítačom a tlačiarňou na strane 171](#), prípadne sa obráťte na svoje oddelenie IT alebo poskytovateľa komunikačného systému.
- Skontrolujte všetky upozornenia na prednom paneli. Môže tam byť viac než jedno, skryté pod prvým – potiahnite nadol vrchný panel hlavnej obrazovky. Upozornenia môžu vysvetľovať, prečo sa tlač zastavila, napríklad:
  - Zdroj atramentu je prázdny.
  - Tlačová hlava chýba alebo je poškodená.
  - Substrát je na nesprávnom mieste.
- Skontrolujte, či je úloha v softvéri RIP nakonfigurovaná na tlač na rovnakom substráte, ktorý ste vybrali na prednom paneli (podrobnosti tohto úkonu sa môžu líšiť v závislosti od vášho softvéru RIP). Skontrolujte, či je vložený substrát dostatočne široký na váš obraz plus potrebné okraje.
- Je aktivovaná možnosť sledovania dĺžky kotúča. Skontrolujte, či je zostávajúca dĺžka kotúča dostatočná pre vašu úlohu. Tieto informácie nájdete pomocou ikony  na prednom paneli alebo vo svojom softvéri RIP (umiestnenie ponuky sa môže líšiť v závislosti od softvéru RIP).
- V niektorých veľmi nepravdepodobných prípadoch môže byť používaná predvoľba substrátu poškodená v dôsledku problémov so synchronizáciou pri prenose. Skúste tlačiť pomocou bežnej predvoľby; ak sa to vytlačí dobre, môžete napraviť problém odstránením problematickej predvoľby z knižnice substrátov na prednom paneli a v softvéri RIP. Potom preinštalujte predvoľbu, buď ručne alebo pomocou vyhľadávania na internete na prednom paneli.
- Vyskytnúť sa môžu aj elektromagnetické javy, napríklad silné elektromagnetické pole alebo závažné poruchy elektrickej siete. Takéto javy môžu spôsobiť, že tlačiareň sa správa čudne alebo dokonca prestane fungovať. Vypnite tlačiareň pomocou tlačidla napájania na prednom paneli, počkajte, kým sa elektromagnetické prostredie znovu nevráti do normálneho stavu, a potom tlačiareň znova zapnite. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na zástupcu servisných služieb.

## Softvérový program sa počas vytvárania tlačovej úlohy spomalil alebo zastavil

Na vytvorenie veľkoformátovej tlačovej úlohy s vysokou kvalitou je potrebné veľké množstvo údajov. To môže spôsobiť, že softvér sa výrazne spomalí alebo zastaví. Znížením rozlíšenia tlače môžete tomuto problému predísť. Zníženie rozlíšenia tlače však znižuje kvalitu tlače. Prečítajte si dokumentáciu k softvéru.

## Tlačiareň sa zdá pomalá

Uvádžeme niekoľko možných vysvetlení.

- Ak v softvéri RIP nastavíte možnosť najvyššej možnej kvality tlače, tlač bude v porovnaní s tlačou v kvalite konceptu relatívne pomalá.
- Skontrolujte, či substrát vložený v tlačiarni patrí do druhu substrátu uvedeného na prednom paneli.



- Je tlačiareň pripojená k sieti? Skontrolujte, či všetky sieťové komponenty (karty sieťového rozhrania, rozbočovače, smerovače, prepínače a káble) podporujú prevádzku siete Gigabit Ethernet. Je vysoké zaťaženie siete spôsobené inými zariadeniami v sieti?
- Sú tlačové hlavy v dobrom stave? Ak tlačové hlavy potrebujú vyčistenie, čas tlače sa môže predĺžiť. Skontrolujte stav tlačových hláv pomocou predného panela alebo pomocou vstavaného webového servera. Ak je to potrebné, vyčistite alebo vymeňte tlačové hlavy.
- Obsahuje obrázok čierne plochy s vysokou hustotou? Môže to spôsobiť predĺženie času tlače.

Pozrite tiež časť [Stavy tlačiarne na strane 19](#).

## Chyba pri komunikácii medzi počítačom a tlačiarňou

Niektoré príznaky:



- Na displeji predného panela sa pri odoslaní obrázka do tlačiarne nezobrazuje hlásenie **Receiving** (Prijíma sa).
- Program RIP zobrazuje pri pokuse o tlač chybové hlásenie, ako napríklad chybu 61:09 alebo 63:05. Pozrite časť [Kódy chýb na prednom paneli na strane 172](#).
- Program RIP je pomalý pri prenose údajov.

Postup riešenia problému s komunikáciou:

- Skontrolujte, či ste v softvéri RIP vybrali správnu tlačiareň.
- Uvedomte si, že príjem, spracovanie a tlač veľkých obrázkov obyčajne trvá dlhšie.
- Ak je tlačiareň pripojená k programu RIP prostredníctvom iných spojovacích zariadení, ako napríklad prepínačov, spínacích skriniek, káblových adaptérov alebo káblových konvertorov, odoberte spojovacie zariadenie a skúste tlačiareň pripojiť priamo k počítaču.
- Vyskúšajte iný kábel rozhrania.
- Skúste zmeniť časový limit vstupu a výstupu a zadať tak čas, počas ktorého je povolené ponechať nečinné pripojenie otvorené, keď tlačiareň čaká na vzdialený počítač. Predvolená hodnota je 270 sekúnd. Ak chcete zmeniť časový limit vstupu/výstupu, prejdite do vstavaného webového servera, vyberte kartu **Networking** (Sieť) a potom kartu **Advanced** (Spresnenie).


## Nefunguje pripojenie k službám, ako sú napríklad aktualizácia firmvéru, online vyhľadávanie alebo program Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne

Ak sa tlačiarne nedarí pripojiť na internet, môže sa automaticky spustiť Sprievodca pripojením. Sprievodcu môžete tiež kedykoľvek spustiť manuálne.

- Z predného panela: stlačte ikonu  a vyberte položky **Connectivity** (Pripojenie) > **Connectivity wizard** (Sprievodca pripojením).
- Z predného panela: Stlačte ikonu  a vyberte položky **Internal prints** (Interné výtlačky) > **Service information prints** (Výtlačky servisných informácií) > **Print connectivity config.** (Tlač konfigurácie pripojenia). Vytlačia sa výsledky.



**POZNÁMKA:** Vytlačené výsledky pochádzajú z poslednej relácie Sprievodcu pripojením. Ak chcete teda získať nejaké výsledky, musíte najskôr spustiť Sprievodcu pripojením.

Sprievodca pripojením automaticky vykoná sériu testov. Prípadne môžete vybrať jednotlivé testy. Na prednom paneli stlačte ikonu  a vyberte položky **Connectivity** (Pripojenie) > **Diagnostics & troubleshooting** (Diagnostika a riešenie problémov). K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

- **All tests** (Všetky testy).
- **Network connectivity test** (Test sieťového pripojenia): skontroluje pripojenie tlačiarne k lokálnej sieti.
- **Internet connectivity test** (Test internetového pripojenia): skontroluje pripojenie tlačiarne k internetu.
- **Firmware update test** (Test aktualizácie firmvéru): skontroluje pripojenie tlačiarne k serverom HP na aktualizáciu firmvéru.
- **Email server test** (Test e-mailového servera): skontroluje pripojenie tlačiarne k nakonfigurovanému e-mailovému serveru.
- **Printer Data Sharing Agreement test** (Test programu Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne): skontroluje pripojenie tlačiarne k programu PDSA.
- **HP Media Locator configuration settings** (Nastavenia konfigurácie HP Media Locator): skontrolujte, či máte prístup do knižnice predvolieb substrátu na internete.

Tieto testy môžete prípadne spustiť aj zo vstavaného webového servera: vyberte položku **Support** (Podpora) > **Connectivity troubleshooting** (Riešenie problémov s pripojením).

Ak niektorý z testov zlyhá, tlačiareň poskytne opis problému a odporúčané riešenie.

## Kódy chýb na prednom paneli



V určitých situáciách sa na prednom paneli zobrazí číselný kód chyby. Chybu vyriešite podľa rady uvedenej v stĺpci Odporúčanie. Ak sa podľa odporúčania problém nevyrieši, obráťte sa na zástupcu servisných služieb. Pozrite časť [Pomoc na strane 41](#).

Ak sa na prednom paneli zobrazí kód chyby, ktorý sa *nenachádza* v tomto zozname, vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisných služieb.

Kód chyby	Odporúčanie
03.21:01	Zistilo sa nízke napätie PSU. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite tlačiareň a odpojte obidva napájacie káble.</li><li>2. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble viditeľne poškodené.</li><li>3. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci parametrov (180 až 264 V stried.)</li><li>4. Zapojte obidva napájacie káble a uistite sa, či sú zasunuté úplne.</li><li>5. Zapnite tlačiareň.</li></ol>

Kód chyby	Odporúčanie
03.22:01	Zistilo sa vysoké napätie PSU. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň a odpojte obidva napájacie káble.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble viditeľne poškodené.</li> <li>3. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci parametrov (180 až 264 V stried.)</li> <li>4. Zapojte obidva napájacie káble a uistite sa, či sú zasunuté úplne.</li> <li>5. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
14.72:01	Zistilo sa nulové napätie. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň a odpojte obidva napájacie káble.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble viditeľne poškodené.</li> <li>3. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci parametrov (180 až 264 V stried.)</li> <li>4. Zapojte obidva napájacie káble a uistite sa, či sú zasunuté úplne.</li> <li>5. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
14.73:01	Zistilo sa veľmi nízke napätie. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň a odpojte obidva napájacie káble.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble viditeľne poškodené.</li> <li>3. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci parametrov (180 až 264 V stried.)</li> <li>4. Zapojte obidva napájacie káble a uistite sa, či sú zasunuté úplne.</li> <li>5. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
14.74:01	Zistilo sa nízke napätie. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň a odpojte obidva napájacie káble.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble viditeľne poškodené.</li> <li>3. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci parametrov (180 až 264 V stried.)</li> <li>4. Zapojte obidva napájacie káble a uistite sa, či sú zasunuté úplne.</li> <li>5. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
14.75:01	Zistilo sa nadmerné napätie. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň a odpojte obidva napájacie káble.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble viditeľne poškodené.</li> <li>3. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci parametrov (180 až 264 V stried.)</li> <li>4. Zapojte obidva napájacie káble a uistite sa, či sú zasunuté úplne.</li> <li>5. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
14.87:10	Zistené prehriatie regulátora výkonu ošetrenia. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>3. Skontrolujte, či sú kryty elektroniky na zadnej strane tlačiarne správne vetrané.</li> <li>4. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>


Kód chyby	Odporúčanie
16.01:00	<p>Tlačiareň sa nedokáže zahriať v rámci predvoleného časového limitu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň a odpojte obidva napájacie káble.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble viditeľne poškodené.</li> <li>3. Skontrolujte, či je vstupné napätie v rámci parametrov (180 až 264 V stried.)</li> <li>4. Ak je napätie nízke, môže pomôcť zníženie teploty ošetrovania.</li> <li>5. Zapojte obidva napájacie káble a uistite sa, či sú zasunuté úplne.</li> <li>6. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>7. Skontrolujte, či sú kryty elektroniky na zadnej strane tlačiarne správne vetrané.</li> <li>8. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
16.02:00	<p>Tlačiareň nedokáže vychladnúť v rámci predvoleného časového limitu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či pri tlači všetky ventilátory fungujú a nie sú blokované.</li> <li>2. Vypnite tlačiareň.</li> <li>3. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>4. Skontrolujte, či sú kryty elektroniky na zadnej strane tlačiarne správne vetrané.</li> <li>5. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
16.03:00	<p>Nadmerná teplota v tlačiarňi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>2. Znížte teplotu ošetrovania alebo zvýšte počet prechodov.</li> <li>3. Skontrolujte, či nie sú ventilátory blokované.</li> </ol>
16.04:00	<p>Nedostatočná teplota v tlačiarňi. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</p>
16.11:10	<p>Meranie snímača teploty ošetrovania mimo rozsah (snímač teploty 1 zlyhal alebo nie je pripojený).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>3. Skontrolujte, či sú kryty elektroniky na zadnej strane tlačiarne správne vetrané.</li> <li>4. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
16.12:10	<p>Meranie snímača teploty ošetrovania mimo rozsah (snímač teploty 2 zlyhal alebo nie je pripojený).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>3. Skontrolujte, či sú kryty elektroniky na zadnej strane tlačiarne správne vetrané.</li> <li>4. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
16.13:10	<p>Meranie snímača teploty ošetrovania mimo rozsah (snímač teploty 3 zlyhal alebo nie je pripojený).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>3. Skontrolujte, či sú kryty elektroniky na zadnej strane tlačiarne správne vetrané.</li> <li>4. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>

Kód chyby	Odporúčanie
16.14:10	<p>Meranie snímača teploty ošetrovania mimo rozsah (snímač teploty 4 zlyhal alebo nie je pripojený).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Skontrolujte, či je teplota okolitého prostredia v rozmedzí parametrov tlačiarne (15 až 35 °C).</li> <li>3. Skontrolujte, či sú kryty elektroniky na zadnej strane tlačiarne správne vetrané.</li> <li>4. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
16.84:03, 16.85:03	<p>Odpor vzduchovej clony mimo rozsah. Skontrolujte, či sú ventilátory vzduchovej clony (na prednej strane modulu ošetrovania) funkčné a neblokové.</p>
21:13	<p>Kazeta údržby sa nepohybuje po celej dráhe.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Kým je tlačiareň vypnutá, vytiahnite ručne kazetu údržby tlačovej hlavy.</li> <li>3. Uistite sa, či je dráha tlačovej hlavy kazety údržby voľná. Odstráňte všetky viditeľné prekážky (papier, plastové časti atď.) obmedzujúce pohyb.</li> <li>4. Preinštalujte kazetu údržby tlačovej hlavy.</li> <li>5. Zapnite tlačiareň.</li> <li>6. Ak chyba trvá, vymeňte kazetu údržby.</li> </ol>
21.2:10	<p>Chyba kazety údržby.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Vytiahnite a znova vložte kazetu údržby.</li> <li>3. Zapnite tlačiareň.</li> <li>4. Ak chyba trvá, vymeňte kazetu údržby.</li> </ol>
21.5:03	<p>Časť, ktorá posúva utieraciu sieťku kazety údržby, je blokována.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Vytiahnite a znova vložte kazetu údržby.</li> <li>3. Zapnite tlačiareň.</li> <li>4. Ak chyba trvá, vymeňte kazetu údržby.</li> </ol>
25.n.10 (kde n = číslo atramentovej kazety)	<p>Bola zistená možná chyba v snímači tlaku v atramentovej kazete. Nahlásená hladina atramentu nemusí byť presná. Zavolajte zástupcu servisných služieb, ak je to možné.</p>
27.1:00	<p>V tlačovej hlave optimalizátora boli zistené blokové dýzy. Ak nie je kvalita tlače prijateľná, vyčistite alebo vymeňte tlačovú hlavu.</p>
27.n.01 (kde n = číslo zásuvky tlačovej hlavy)	<p>V jednej alebo viacerých tlačových hlavách bol zistený veľký počet blokových dýz. Z dôvodu slabého výkonu tlačovej hlavy môže byť kalibrácia neúspešná. Vyčistite všetky tlačové hlavy a skontrolujte ich stav.</p>
29:00	<p>Kazeta údržby (číslo súčiastky CZ681A) je takmer plná. Čoskoro ju bude potrebné vymeniť.</p>
29:01	<p>Kazeta údržby nie je správne vložená.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otvorte kryt kazety údržby na pravej strane tlačiarne.</li> <li>2. Uistite sa, či je kazeta údržby správne usadená, potom zatvorte kryt.</li> <li>3. Ak chyba trvá, vymeňte kazetu údržby.</li> </ol>
29.1:01	<p>Nie je možné sledovať stav kazety údržby. Zrakom skontrolujte, či je na kazete údržby správny vzor stavu.</p>

Kód chyby	Odporúčanie
29.2:00	Nie je možné posúvať čistiaci kotúč tlačovej hlavy. Vymeňte kazetu údržby.
32:01	Navijacia cievka je odpojená. Ak chcete použiť navijaciu cievku, vypnite tlačiareň a skontrolujte, či sú všetky káble navijacej cievky zapojené (káble snímača, kábel tlačiarne). Ak ju nechcete použiť, možno budete musieť substrát manuálne vybrať z navijacej cievky. Najskôr však substrát odrežte.
32:01.1, 32:01.2	Táto chyba nastane, keď napínacia tyč zostane viac ako 8 sekúnd v niektorej pozícii spustenej snímačom. Nižšie uvádzame najčastejšie príčiny tejto chyby: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepínač smeru navijania na motore navijacej cievky je aktivovaný, no substrát sa ešte neomotal okolo navijacej cievky.</li> <li>• Vybral sa nesprávny smer navijania navijacej cievky.</li> <li>• Niečo bráni v pohybe napínacej tyče.</li> <li>• Substrát sa nepohybuje po správnej dráhe medzi napínacou a vychýľovacou tyčou.</li> </ul>
32:02	Táto chyba sa vyskytne počas inicializácie tlačiarne s cieľom upozorniť vás, že počas vypnutia tlačiarne došlo k odpojeniu navijacej cievky. Vyskytne sa tiež pri pokuse o povolenie navijacej cievky, keď nie je pripojená k tlačiarni. Pripojte navijaciu cievku k tlačiarni a pokračujte stlačením tlačidla <b>OK</b> .
41:03	Limit elektrického prúdu v motore papiera. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Otvorte okno a skontrolujte, či nejaké viditeľné prekážky nebránia v posune substrátu. Ak sa v dráhe substrátu nachádza zvlnený substrát, nadvihnite páčku zoštipnutia substrátu a odstráňte prekážku. Opatrne odstráňte čo najviac zaseknutého substrátu z vrchnej časti tlačiarne. V prípade potreby odrežte substrát. Pozrite tiež časť <a href="#">Substrát sa zasekol na strane 84</a>. <p><b>UPOZORNENIE:</b> Neťahajte substrát zo vstupnej dráhy, pretože by sa tak obrátil bežný smer pohybu a mohli by sa poškodiť diely tlačiarne.</p> </li> <li>3. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
42:03	Limit elektrického prúdu motora vozíka. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Otvorte okno a skontrolujte, či nejaké viditeľné prekážky nebránia v posune substrátu. Ak sa v dráhe substrátu nachádza zvlnený substrát, nadvihnite páčku zoštipnutia substrátu a odstráňte prekážku. Opatrne odstráňte čo najviac zaseknutého substrátu z vrchnej časti tlačiarne. V prípade potreby odrežte substrát. Pozrite tiež časť <a href="#">Substrát sa zasekol na strane 84</a>.</li> <li>3. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
63:04	Vyskytol sa problém so vstupom alebo výstupom v sieťovej karte. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený k sieťovej karte.</li> <li>2. Skontrolujte, či máte aktuálny firmvér tlačiarne. Pozrite časť <a href="#">Aktualizácia firmvéru na strane 163</a>.</li> </ol>
63:05	Tlačiareň prijíma úlohu príliš pomaly. Tlačiareň zruší úlohu v prípade, že prestávky trvajú dlhšie ako 20 sekúnd. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je jednogigabitová karta siete Ethernet správne nainštalovaná v počítači pomocou softvéru RIP.</li> <li>2. Skontrolujte chybové hlásenia v softvéri RIP. Skontrolujte, či počítač so softvérom RIP funguje správne a či spĺňa minimálne špecifikácie vyžadované softvérom RIP. Skontrolujte, či pevný disk nie je plný ani nadmerne fragmentovaný.</li> <li>3. Skontrolujte povolenie možnosti <b>RIP while printing</b> (Softvér RIP počas tlače). Táto možnosť môže zapríčiniť pomalú tlač, ak počítač nie je dostatočne výkonný.</li> <li>4. Skúste zmenšiť rozlíšenie úlohy alebo zvýšiť počet prechodov.</li> <li>5. Skontrolujte, či všetky súčasti siete LAN fungujú s rýchlosťou Gigabit.</li> </ol>

Kód chyby	Odporúčanie
68:03	Došlo k strate trvalých údajov, ako sú napríklad konfigurácia alebo údaje štatistiky. Môže k tomu dôjsť po aktualizácii firmvéru s dátovou štruktúrou, ktorá nie je kompatibilná so staršou verziou.
74:01	Nastala chyba pri kopírovaní súboru s aktualizáciou firmvéru. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň pomocou tlačidla <b>Power</b> (Napájanie) na prednom paneli a vypínača napájania na zadnej strane tlačiarne. Odpojte napájací kábel, potom ho znova zapojte a zapnite tlačiareň.</li> <li>2. Súbor s aktualizáciou firmvéru sa pokúste znova skopírovať do tlačiarne. Pozrite časť <a href="#">Aktualizácia firmvéru na strane 163</a>.</li> </ol>
78:08	Tlač bez orámovania nie je možná. Ak máte tlačiareň 365 alebo 375, nainštalujte zberač atramentu. Pozrite časť <a href="#">Zberač atramentu (len model 365 a 375) na strane 58</a> .
78.1:04	Pre tento substrát sa v tlačiarňi nenachádza žiadna predvoľba substrátu. Postupujte podľa krokov aktualizácie firmvéru a aktualizujte tlačiareň na najnovšie predvoľby substrátu. Pozrite časť <a href="#">Aktualizácia firmvéru na strane 163</a> .
78.2:01	Chýba spätný tlak. Môže to byť spôsobené uvoľneným jadrom kotúča alebo končiacim sa materiálom navinutým na kotúči. Ak problém nespôsobujú uvedené príčiny, skúste substrát vybrať a znova ho vložiť.
78.3:08	Tlač so zberačom atramentu nie je v tomto režime tlače k dispozícii.
79:03, 79:04, 79.2:04	Všeobecná chyba firmvéru. Aktualizujte firmvér tlačiarne. Pozrite časť <a href="#">Aktualizácia firmvéru na strane 163</a> .
81:01, 81.1:01, 81:03	Pred nastavením polohy kódovača nebolo možné správne zastaviť servo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Otvorte okno, dodržte všetky bezpečnostné postupy a skontrolujte, či valcu jednotky nič nebráni v pohybe. Ak sa v dráhe substrátu nachádza zvlnený substrát, nadvihnite prítlačné kolieska (páčkou substrátu) a odstráňte prekážku. Pozrite tiež časť <a href="#">Substrát sa zasekol na strane 84</a>.</li> <li>3. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
86:01, 86.2:01	Problém s modulom vozíka. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite tlačiareň.</li> <li>2. Otvorte okno, dodržte všetky bezpečnostné postupy a skontrolujte, či vozíku nič nebráni v pohybe. Ak sa v dráhe substrátu nachádza zvlnený substrát, nadvihnite prítlačné kolieska (páčkou substrátu) a odstráňte prekážku. Pozrite tiež časť <a href="#">Substrát sa zasekol na strane 84</a>.</li> <li>3. Zapnite tlačiareň.</li> </ol>
87:01	Pásik kódovača vozíka zistil chyby v polohe vozíka. Vyčistite pásik kódovača. Pozrite časť <a href="#">Čistenie pásika kódovača na strane 158</a> .
89:11, 89.1:10, 89.2:10	Vnútorne osvetlenie PCA je asi pokazené alebo odpojené. Tlačiareň pokračuje v bežnej prevádzke, je ovplyvnená len táto funkcia.
94:01	Na tomto substráte nie je možné kalibrovať farby. Meranie na bielom substráte je mimo rozsah.
94:02	Našli sa nejednotné farby. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či typ substrátu na prednom paneli zodpovedá typu vloženého substrátu.</li> <li>2. Zopakujte kalibráciu.</li> </ol>
94:08	Kalibrácia farieb zlyhala. Zadajte heslo znova. Pozrite časť <a href="#">Kalibrácia farieb na strane 102</a> .
98:03	Niektoré tlačové hlavy nefungujú správne. Pomocou nákresu o stave tlačových hláv zistíte, ktoré tlačové hlavy nefungujú správne, a vymeňte ich. Pozrite časť <a href="#">1. Diagram stavu tlačových hláv na strane 113</a> .

## Denníky tlačiarne

Ak prejdete na predný panel a stlačíte ikonu  a potom stlačíte položky **Setup** (Nastavenie) > **Printer logs** (Denníky tlačiarne), môžete na prednom paneli zobrazíť denník nedávnych systémových chýb, výstrah, prípadne udalostí súvisiacich s tlačovými hlavami alebo atramentovými kazetami.



---

# 11 Parametre tlačiarne

- [Funkčné parametre](#)
- [Fyzické parametre](#)
- [Parametre pamäte](#)
- [Parametre napájania](#)
- [Ekologické parametre](#)
- [Parametre pracovného prostredia](#)
- [Akustické parametre](#)

## Funkčné parametre

### Atramentový spotrebný materiál HP č. 831

Tlačové hlavy	Azúrová/čierna, žltá/purpurová, svetlopurpurová/svetloazúrová a optimalizátor
Atramentové kazety	Žltá, čierna, purpurová, svetlopurpurová, azúrová, svetloazúrová a optimalizátor; všetky kazety obsahujú 775 ml atramentu (3 litre pre tlačiareň 375)
Kazeta údržby	Nie je špecifická pre určité farby

### Veľkosti substrátov (tlačiareň 315)

	Minimálne	Maximálne
Šírka	584 mm Úzky substrát: 254 mm	1372 mm
Dĺžka	1,5 m (59 palcov)	Kotúč s maximálnym vonkajším priemerom 180 mm
Hmotnosť		25 kg

### Veľkosti substrátov (tlačiarne 335, 365 a 375)


	Minimálne	Maximálne
Šírka	584 mm Úzky substrát: 254 mm	1626 mm
Dĺžka	1,5 m (59 palcov)	Kotúč s maximálnym vonkajším priemerom 250 mm
Hmotnosť		42 kg

Tlačiarne radu 300 podporujú priemery jadra substrátu 76,2 mm a 50,8 mm.

Tlačiarne 365 a 375 však vyžadujú príslušenstvo, ak majú podporovať jadrá s priemerom 50,8 mm.

### Rýchlosti tlače


Prechody	Približná rýchlosť tlače (m <sup>2</sup> /h)		
	HP Latex 365/375	HP Latex 335	HP Latex 315
2	65,5	45,1	42,4
4	31,1	24,8	24,1
6	22,8	14,8	14,2
8	17,1	12,4	12,0
10	13,9	9,9	9,7
12	11,5	8,3	8,0
16	6,4	6,2	6,0
18	5,7	5,0	4,7
20	5,0	4,5	4,2

 **POZNÁMKA:** Podmienky pracovného prostredia, dĺžka úlohy a hustota atramentu ovplyvňujú maximálnu rýchlosť, ktorú môžete dosiahnuť pri určitom režime tlače. Rýchlosť tlače ovplyvňujú aj doplnky na špeciálne účely, ako je napríklad použitie zberača atramentu.

Maximálne rozlíšenie tlače tlačiarne je 1200 × 1200 dpi. Informácie o rozlíšení, ktoré podporuje softvér RIP, nájdete v dokumentácii k softvéru RIP.

### Okraje

Postranné okraje	5 mm alebo 10 mm s držiakmi hrán
Vrchný okraj (čelná hrana)	5 mm
Spodný okraj (koncová hrana)	5 mm (žiadny) 100 mm (malý) 150 mm (normálny) 200 mm (mimoriadny) 300 mm (mimoriadny) 400 mm (mimoriadny) 500 mm (mimoriadny)

 **POZNÁMKA:** Keď sa používa zberač atramentu s tlačiarňou 365 alebo 375 a používate režim tlače s viac než 10 prechodmi, k dispozícii je úplné prekrytie (žiadne bočné okraje).

## Fyzické parametre

### Fyzické parametre tlačiarne

	HP Latex 315	HP Latex 335	HP Latex 365/375
Hmotnosť (vrátane stojana)	174 kg	188 kg	207 kg
Šírka	2307 mm	2561 mm	2561 mm
Hĺbka	840 mm	840 mm	840 mm
Výška	1380 mm	1380 mm	1380 mm
Hmotnosť s obalom	290 kg	304 kg	323 kg
Šírka s obalom	2541 mm	2795 mm	2795 mm
Hĺbka s obalom	765 mm	765 mm	765 mm
Výška s obalom	1239 mm	1239 mm	1239 mm

## Parametre pamäte

### Parametre pamäte

Fyzická pamäť (DRAM)	1 GB
Pevný disk	16 GB

## Parametre napájania

### Parametre jednofázového vedenia

	HP Latex 365/375		HP Latex 335		HP Latex 315	
	Tlačiareň	Ošetrovanie	Tlačiareň	Ošetrovanie	Tlačiareň	Ošetrovanie
Počet napájacích káblov	2		2		2	
Vstupné napätie	200 až 240 V (dva vodiče a uzemnenie)					
Vstupná frekvencia	50/60 Hz					
Maximálny zaťažovací prúd (na napájací kábel)	16 A	16 A	3 A	16 A	3 A	13 A
Príkon na jeden napájací kábel v režime tlače	2,5 kW	2,1 kW	200 W	2,4 kW	200 W	2,0 kW
Príkon v pohotovostnom režime	85 W		72 W		70 W	

## Ekologické parametre


Ak chcete získať informácie o najnovších ekologických parametroch tlačiarne, navštívte lokalitu <http://www.hp.com/> a vyhľadajte „ecological specifications“ (ekologické parametre).

## Parametre pracovného prostredia

### Parametre pracovného prostredia tlačiarne

Rozsah relatívnej vlhkosti pre najlepšiu kvalitu tlače	40 – 60 % (v závislosti od druhu substrátu)
Rozsah relatívnej vlhkosti pre tlač	20 – 80 % (v závislosti od druhu substrátu)
Teplotný rozsah pre najlepšiu kvalitu tlače	20 až 25 °C (68 až 77 °F), v závislosti od typu papiera
Teplotný rozsah pre tlač	15 až 30 °C (59 až 86 °F), v závislosti od typu papiera
Teplotný rozsah v neprevádzkovom stave	–25 až +55 °C (–13 až +131 °F)
Teplotný vzostup	Nie viac ako 10 °C/hod. (18 °F/hod.)
Maximálna nadmorská výška pri tlači	3 000 m (10 000 stôp)

 **POZNÁMKA:** Tlačiareň sa musí nachádzať v interiéri.

 **POZNÁMKA:** Ak sa tlačiareň alebo atramentové kazety presunú zo studeného do teplého a vlhkého prostredia, na súčiastkach tlačiarne a kazetách sa môže zrážať voda z atmosféry, čo môže zapríčiniť únik atramentu z kaziet alebo chyby tlačiarne. V takom prípade odporúča spoločnosť HP, aby ste so zapnutím tlačiarne alebo inštaláciou atramentových kaziet počkali aspoň tri hodiny, kým sa kondenzovaná vlhkosť nevyparí.

## Akustické parametre

### Akustické parametre tlačiarne

		HP Latex 315	HP Latex 335	HP Latex 365/375
Akustický tlak	Tlač	54 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)
	Pripravená (pohotovostný režim)	38 dB (A)	39 dB (A)	39 dB (A)
	Režim spánku	< 15 dB (A)	< 15 dB (A)	< 15 dB (A)
Akustický výkon	Tlač	7,2 B (A)	7,4 B (A)	7,4 B (A)
	Pripravená (pohotovostný režim)	5,5 B (A)	5,7 B (A)	5,7 B (A)
	Režim spánku	< 3,5 B (A)	< 3,5 B (A)	< 3,5 B (A)

# A Súhrn bežných problémov s tlačou

Toto je tabuľka bežných problémov a parametrov, ktoré možno zmeniť s cieľom vyriešiť príslušný problém. Uvádzame aj niektoré možné vedľajšie účinky. Podrobnejšie riešenie konkrétneho problému nájdete v príslušnej kapitole v tejto príručke.

Problém	Parameter	Zmena	Možné vedľajšie účinky
Problémy s trvácnosťou, atramentové škvrny alebo mastný povrch	Teplota ošetrovania	Zvýšenie	Zaseknutie alebo poškodenie substrátu, atramentové škvrny
	Počet prechodov	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Interval medzi prechodmi	Zvýšenie	Pomalšia tlač
Zaseknutie alebo poškodenie substrátu, atramentové škvrny	Teplota ošetrovania	Zníženie	Menšia trvácnosť (škvrny), mastný povrch
	Vákuum	Zvýšenie	Zošikmenie substrátu, ak sa výrazne zvýšil počet vertikálnych pásov
	Vrchné alebo spodné okraje	Zvýšenie	Odpad z substrátu
	Držiaky hrán	Použitie	Mierne zväčšenie minimálnych bočných okrajov, redukcia maximálnej šírky tlačenej obrázky
Vertikálne pásiky na sýtych vytlačných plochách	Hranice atramentu	Zníženie	Zmenšená farebná škála
	Interval medzi prechodmi	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Počet prechodov	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Rezačka	Vypnutie	S cieľom predísť nárazom s niektorými substrátmi môže byť potrebné uskutočniť manuálny posun substrátu
	Zoskupenie úloh dohromady	Áno	Slúži na zabránenie prázdneho miesta medzi výtlačkami
	Úprava tlačového frontu		Prevenia pred tlačou náročných úloh (pomocou veľkého množstva atramentu) na začiatku frontu
Horizontálne pásiky na sýtych vytlačných plochách	Hranice atramentu	Zníženie	Zmenšená farebná škála
	Interval medzi prechodmi	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Počet prechodov	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Úprava oddeľovania farieb a vytvorenie tmavých farieb		
	Zarovnanie tlačových hláv		
	Vyčistite snímač posunu substrátu		
	Čistenie tlačových hláv		

Problém	Parameter	Zmena	Možné vedľajšie účinky
Vertikálne pásiky na vytlačených plochách nízkej až strednej hustoty	Zarovnanie tlačových hláv		
	Hranice atramentu	Zvýšenie	
	Interval medzi prechodmi	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Vertikálna náprava	Aktivácia	Zrnitý vzhľad
	Navíjacia cievka (335, 365 a 375)	Použitie	
	Počet prechodov	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Úprava tlačového frontu	Prevenia pred tlačou náročných úloh (pomocou veľkého množstva atramentu) na začiatku frontu	
	Zadné pnutie kotúča	Zvýšenie	V prípade príliš vysokého pnutia sa môže zobraziť zrnitosť alebo horizontálne pásiky
	Zahrievanie tlačiarne	Aktivácia v programe RIP	Oneskorenie spustenia tlače bez zníženia rýchlosti tlače
Zrnitosť pri presakovaní na vytlačených plochách nízkej až strednej hustoty	Zarovnanie tlačových hláv		
	Hranice atramentu	Zvýšenie	
	Interval medzi prechodmi	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Úprava tlačového frontu	Prevenia pred tlačou náročných úloh (pomocou veľkého množstva atramentu) na začiatku frontu	
	Zahrievanie tlačiarne	Aktivácia v programe RIP	Oneskorenie spustenia tlače bez zníženia rýchlosti tlače
	Režim efektívnosti	Aktivácia	Zmenšená farebná škála, zrnitosť
	Počet prechodov	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Hladina optimalizátora	Zvýšenie	Znížený lesk v oblastiach s tmavou výplňou. Pri niektorých substrátoch nemusí mať vplyv na presakovanie.
	Znečistený kotúč alebo poškodený povrch	Zvážte použitie nového kotúča. Niektoré substráty strácajú pri dlhodobom uskladnení kvalitu.	
Zrnitosť, nesprávny register farieb alebo nedostatok ostrosti	Zarovnanie tlačových hláv		
	Vertikálna náprava	Odstrániť	
	Vyčistite snímač posunu substrátu		
	Kalibrácia posunu substrátu		
Čierne plochy vyzerajú zahmlené alebo lesk obrázka nie je jednotný	Úprava oddelovania farieb a vytvorenie tmavých farieb		
	Počet prechodov	Zvýšenie	Pomalšia tlač
	Teplota ošetrovania	Zníženie	Menšia trvácnosť (škrvy), mastný povrch
Prelínanie medzi atramentami alebo presah do bielych oblastí	Zarovnanie tlačových hláv		
	Ručné zarovnanie optimalizátora	Ak je to potrebné, vložte samolepiaci vinyl, aby sa dosiahlo dobré zarovnanie	
	Hranice atramentu	Zníženie	Zmenšená farebná škála
	Hladina optimalizátora	Zvýšenie	Znížený lesk v oblastiach s tmavou výplňou. Pri niektorých substrátoch nemusí mať vplyv na prelínanie alebo presah.

Problém	Parameter	Zmena	Možné vedľajšie účinky
	Čistenie tlačovej hlavy optimalizátora		
Strata ostrosti v texte alebo vyplnených oblastiach	Zarovnanie tlačových hláv		
	Ručné zarovnanie optimalizátora	Ak je to potrebné, vložte samolepiaci vinyl, aby sa dosiahlo dobré zarovnanie.	
	Farebné pruhy	Pridanie, ručne alebo v programe RIP	Určitý odpad substrátu a atramentu
	Náprava rozdielu farieb a textových čiar	Použiť	Biele oblasti môžu vyzeráť mierne odlišne.
Nepatrné rozdiely farieb vo vyplnených oblastiach	Farebné pruhy	Pridanie, ručne alebo v programe RIP	Určitý odpad substrátu a atramentu
	Náprava rozdielu farieb a textových čiar	Použiť	Biele oblasti môžu vyzeráť mierne odlišne.



---

# Slovník použitých pojmov

## **Cievka**

Tyč, ktorá podopiera kotúč substrátu počas jeho použitia pri tlači.

## **Držiak hrán**

Kovová súčasť navrhnutá s cieľom zabrániť hranám substrátu dvíhať sa počas tlače.

## **Dýza**

Jeden z množstva malých otvorov v tlačovej hlave, ktorými sa nanáša atrament na substrát.

## **ESD**

Elektrostatický výboj. Statická elektrina nás obklopuje v každodennom živote. Je to iskra, ktorá preskočí, keď sa dotknete dverí na aute alebo priliehavého odevu. Hoci niekedy má riadená statická elektrina svoje využitie, nekontrolované elektrostatické výboje sú jedným z hlavných rizík pre elektronické produkty. Preto sú potrebné pri nastavovaní výrobku alebo pri manipulácii so zariadeniami citlivými na elektrostatické výboje určité preventívne opatrenia, aby sa predišlo ich poškodeniu. Tento druh poškodenia môže skrátiť očakávanú životnosť zariadenia. Jedným zo spôsobov, ako sa chrániť pred nekontrolovanými elektrostatickými výbojmi a zmenšiť tak tento druh poškodenia, je dotknúť sa nejakej neizolovanej uzemnenej časti výrobku (najmä kovových častí) pred manipuláciou so zariadeniami citlivými na elektrostatické výboje (ako sú tlačové hlavy alebo kazety s atramentom). Ak chcete obmedziť vytváranie elektrostatického náboja na svojom tele tak, že sa vyvarujete práci na mieste pokrytom kobercami a obmedzíte svoj pohyb pri manipulácii so zariadeniami citlivými na elektrostatické výboje na minimum a vyhnete sa práci v prostredí s nízkou vlhkosťou.

## **Firmvér**

Softvér, ktorý ovláda funkčnosť tlačiarne. Je sčasti trvalo uložený v tlačiarni (možno ho aktualizovať).

## **HDPE**

Vysokohustotný polyetylén.

## **Hustota atramentu**

Relatívne množstvo atramentu naneseného na substrát na jednotku plochy.

## **I/O**

Vstup a výstup: tento výraz popisuje prechádzanie údajov medzi zariadeniami.

## **ICC**

International Color Consortium – skupina spoločností, ktoré sa dohodli na všeobecne platných štandardoch pre profily farieb.

## **IP address (Adresa IP)**

Jedinečný identifikátor, ktorý označuje konkrétny uzol v sieti TCP/IP. Skladá sa zo štyroch celých čísel oddelených bodkami.

## **Jednotnosť farieb**

Schopnosť vytlačiť farby v rôznych tlačových úlohách a na rôznych tlačiarniach rovnako.

## **LED**

Light-Emitting Diode (dióda vyžarujúca svetlo): polovodičové zariadenie, ktoré pri elektrickej stimulácii vyžaruje svetlo.

## **Napínacia tyč**

Valcový kotúč vložený do slučky substrátu potrebný na dvíhací navijak.

## **Obojsmerná tlač**

Obojsmerná tlač znamená, že tlačové hlavy tlačia pohybovaním oboma smermi. Týmto spôsobom sa zvyšuje rýchlosť tlače.

## **OMAS**

Optical Media Advance Sensor (snímač posunu optických médií), známy aj ako snímač posunu substrátu. Snímač umiestnený v tlačovej platni, ktorý sleduje pohyb substrátu a zvyšuje jeho presnosť.

## **Ošetrovanie**

Substrát sa v zóne ošetrovania zahreje, aby sa latex spojil, čím sa vytvorí polymérický film, ktorý slúži ako ochranná vrstva, a zároveň sa z výtlačku odstránia zostávajúce prítomné rozpúšťadlá. Ošetrovanie je dôležité pre zaistenie trvácnosti vytlačených obrázkov. Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota ošetrovania môže spôsobiť nedostatky v kvalite tlače.

## **PC**

Polykarbonát.

## **PE**

Polyetylén.

## **PET**

Polyetyléntereftalát (polyester).

## **PLA**

Kyselina polymliečna.

## **Platňa**

Rovný povrch v tlačiarni, cez ktorý prechádza substrát pri tlači.

## **PP**

Polypropylén.

## **Predvoľba substrátu**

Predvoľba substrátu obsahuje profil farieb ICC, ktorý popisuje farebnú charakteristiku substrátu. Obsahuje tiež informácie o iných charakteristikách (nastavenia softvéru RIP a tlačiarnie, napríklad teploty schnutia a ošetrovania, vákuový tlak a vyrovnanie posunu substrátu) a požiadavky substrátu, ktoré nesúvisia priamo s farbou.

## **Prechody**

Počet tlačových prechodov určuje, koľkokrát budú tlačové hlavy tlačiť na tú istú plochu substrátu. Vyšší počet prechodov zlepši kvalitu tlače aj stav tlačovej hlavy, ale zníži rýchlosť tlače.

## **Prelínanie farieb**

Nedostatok v kvalite tlače, ktorý sa vyskytne pri rozotrení atramentu na substrát cez plochy rôznych farieb.

## **Presnosť farieb**

Schopnosť vytlačiť farby čo najpodobnejšie pôvodnému obrazu postavená na myšlienke, že všetky zariadenia majú obmedzenú škálu farieb a nemusia byť schopné verne reprodukovat určité farby.

## **Príslušenstvo na vkladanie**

Pružné plastové príslušenstvo, ktoré sa nasadí na čelnú hranu substrátu pri jeho vkladaní do tlačiarnie. Bez tohto príslušenstva je vloženie niektorých substrátov náročné.

## **Prúdenie vzduchu**

Vzduch fúka cez zónu tlače na urýchlenie procesu schnutia.

## **PVC**

Polyvinylchlorid.

## **Rezačka**

Súčasť tlačiarnie, ktorá pri posúvaní doľava a doprava naprieč platňou odreže substrát.

## **Snímač posunu substrátu**

Snímač umiestnený v tlačovej platni, ktorý sleduje pohyb substrátu a zvyšuje jeho presnosť. Známy aj ako OMAS (snímač posunu optických médií).

## **Splynutie**

Nedostatok v kvalite tlače, ktorý sa vyskytne pri spájaní atramentu na substrát v rámci plochy jednej farby.

**Substrát**

Tenký rovný materiál určený na tlač, vyrobený z papiera alebo iného materiálu.

**Škála**

Rozsah farieb a hodnôt sýtosti reprodukovateľných na výstupnom zariadení, napríklad na tlačiarni alebo monitore.

**Tlačová hlava**

Vymeniteľná súčasť tlačiarnie, ktorá prenáša atrament jednej alebo viacerých farieb z príslušných atramentových kaziet a nanáša ho na substrát prostredníctvom skupiny dýz.

**Vákuový tlak**

Vákuový podtlak pridrží substrát rovno na platni. Príliš vysoký alebo príliš nízky podtlak môže spôsobiť nedostatky v kvalite tlače. Príliš nízky podtlak môže tiež spôsobiť zaseknutie substrátu alebo poškodenie tlačových hláv.

**Vyrovnanie posunu substrátu**

Miernu úpravu v rozsahu posunu substrátu medzi jednotlivými prechodmi tlače s cieľom vyvážiť vlastnosti rôznych typov substrátu. Táto úprava sa obvyčajne vykoná v tlačiarni automaticky, no opätovná kalibrácia môže byť potrebná v prípade substrátov nepodporovaných produktmi spoločnosti HP alebo v prípade nezvyčajnej teploty alebo vlhkosti okolitého prostredia. Nesprávne vyrovnanie posunu substrátu môže spôsobiť pásy pri menej než ôsmich prechodoch alebo zrnitosť pri minimálne ôsmich prechodoch.

**Zadné pnutie**

Zadné pnutie substrátu pomocou vstupnej cievky, ktoré musí byť konštantné po celej šírke substrátu. Príliš veľké alebo príliš malé pnutie môže spôsobiť deformáciu substrátu a nedostatky v kvalite tlače.

**Zvlnenie**

Stav substrátu, kedy nie je úplne rovný, ale mierne sa dvíha a klesá v plytkých vlnách.

# Register

- A**  
adresa IP, manuálne nastavenie 169  
aktualizácia firmvéru 163  
akustické parametre 183  
aplikácia sa zablokuje 170  
atramentová kazeta  
    iná značka než HP 138  
    informácie 131  
    nemožno vložiť 139  
    objednávanie 165  
    opakované napĺňanie 138  
    stav 16  
    špecifikácia 180  
    údržba 135  
    výmena 135  
atramentové kazety iných značiek 138
- B**  
bezpečnostné opatrenia 3  
bezpečnostné štítky 7  
bezpečnosť spúšťania úlohy, obídienie 83
- D**  
dátum a čas 15  
deformácia, oblúk 88  
deformácia do oblúka 88  
denníky tlačiarne 178  
DHCP – nastavenia 35  
DNS – nastavenia 36  
doba čakania na režim spánku 15  
doba pred uvedením do pohotovostného režimu 15  
Dohoda o zdieľaní údajov tlačiarne 26  
dokumentácia 3  
držiaky hrán 68
- E**  
efekt dlaždíc 108  
ekologické parametre 182  
e-mailové upozornenia 28
- evidencia 29  
evidencia úloh 29
- F**  
farebná jednotnosť na tlačiarňach 107  
funkčné parametre 180  
fyzické parametre 181
- H**  
hlasitosť reproduktora 15  
hlavné funkcie tlačiarne 2  
hlavné súčasti tlačiarne 9  
HP Latex Mobile 21
- I**  
inštalácia softvéru RIP 32  
internetové pripojenie 32  
    riešenie problémov 171  
interné výtlačky 20  
IP address (Adresa IP) 36  
IPv6 31  
IPV6 – nastavenia 36
- J**  
jas predného panela 15  
jazyk 14  
jednotky miery 16  
jednotnosť farieb 108
- K**  
kalibrácia  
    farba 102  
kalibrácia farieb 102  
kazeta údržby  
    informácie 132  
    nemožno vložiť 156  
    špecifikácia 180  
    výmena 153  
Kód QR 3  
kódy chýb na prednom paneli 172  
konfigurácia siete  
    rozšírené 32
- kontrola systému súborov 18  
kontrolný diagram posunu substrátu 118  
kvalita tlače, zlepšenie 113
- M**  
mobilná aplikácia 21  
modely tlačiarne 2  
možnosti predného panela  
    automatické zarovnanie tlačových hláv 140  
    čistenie tlačových hláv 140  
    denníky tlačiarne 178  
    doba čakania na režim spánku 14, 15  
    faktor posunu 100, 119  
    hlasitosť reproduktora 15  
    informácie o sieti 169  
    interné výtlačky 20  
    jazyk 14  
    kalibrácia posunu substrátu 118  
    kontrola systému súborov 18  
    manuálne zarovnanie tlačových hláv 141  
    mimoriadny spodný okraj 20, 87  
    mimoriadny vrchný okraj 20, 87  
    možnosti dátumu a času 15  
    nasadenie kotúča 55  
    nastavenie maximálneho zošikmenia 65  
    navíjacia cievka 72, 79  
    obnovenie hesla servera EWS 26  
    obnovenie nastavení od výrobcu 16  
    podanie a odrezanie 83  
    podanie formulára a odrezanie 81  
    posunutie substrátu 80  
    použiť príslušenstvo na vkladanie 62  
    povolenie navíjacej cievky 89  
    povolenie servera EWS 169

- povolenie úzkeho substrátu 55, 66
  - rezačka 89, 102
  - sprievodca pripojením 32, 171
  - tlač konfigurácie pripojenia 171
  - tlač správy o používaní 21
  - trvanie pohotovostného režimu ošetrenia 15
  - úprava konfigurácie 169
  - úpravy 100
  - vloženie 55
  - výber jednotiek 16
  - výber kontrastu displeja 15
  - výber nadmorskej výšky 15
  - výmena atramentových kaziet 136
  - výmena súpravy na čistenie tlačových hláv 153
  - výmena tlačových hláv 142
  - vysunutie 71
  - vytiahnutie substrátu 71, 81
  - zmena vloženého substrátu 65
  - zobrazenie informácií o tlačiarni 41
  - zvukové upozornenie 15
- N**
- nadmorská výška 15
  - napínacia tyč 72
  - nastavenia servera proxy 37
  - navíjacia cievka
    - motor 11
    - nenavíja 90
    - používanie 72
    - zaseknutie 90
  - nemožno vložiť substrát 83
  - núdzový režim 132
- O**
- obídienie bezpečnosti spúšťania úlohy 83
  - objednanie
    - atramentové kazety 165
    - príslušenstvo 167
    - súprava na čistenie tlačovej hlavy 167
    - tlačové hlavy 166
  - obnovenie nastavení od výrobcu 16
  - obojsmerná tlač 80
  - okraje
    - špecifikácia 181
    - zmena 20
  - oneskorenie pri tlači 19
- opakovane naplnené atramentové kazety 138
  - optimalizácia rovnosti 88
  - optimalizátor
    - informácie 131
  - ovládanie prístupu 26
- P**
- parametre
    - akustické 183
    - ekologické 182
    - fyzické 181
    - napájanie 182
    - pamäť 181
    - pevný disk 181
    - pracovné prostredie 182
  - parametre napájania 182
  - parametre pamäte 181
  - parametre pevného disku 181
  - parametre pracovného prostredia 182
  - pásik kódovača
    - čistenie 158
  - platňa
    - čistenie 159
  - podpora prostredníctvom telefónu 41
  - pohľad spredu 10
  - pohľad zozadu 11
  - poloha hrany, zmena 82
  - poloha pravej hrany, zmena 82
  - pomalá tlač 170
  - pórovité substráty 49
  - predný panel 12
    - jazyk 14
  - predvoľby substrátu 92
    - bežné 95
    - HP Media Locator 94
    - klonovanie 95
    - odstránenie 102
    - online vyhľadávanie 92
    - úprava 96
    - vytvorenie 97
  - pripojenie na internet 32
  - pripojenie tlačiarnie
    - spôsob pripojenia 30
    - všeobecné 31
  - príručky 3
  - príslušenstvo
    - objednanie 167
  - príslušenstvo na vkladanie 62
  - problémy s komunikáciou 171
  - problémy s kvalitou tlače
    - atramentové škrvny 124
  - čierné plochy vyzerajú zahmlené 124
  - efekt dlaždíc 125
  - horizontálne pásiky 120
  - náprava textových čiar 122
  - nepravidelne vyplnená oblasť 125
  - nesprávna veľkosť 125
  - nesprávne zarovnané farby 122
  - olejnätý atrament 125
  - rozdiely farieb 122
  - rozmazaný atrament 125
  - vertikálne pásiky 121
  - všeobecné 112
  - zrornosť 119
  - problémy s vložením substrátu 83
  - profily farieb 107
  - Profily ICC 107
  - Protokol DHCP nie je k dispozícii 169
  - protokoly, sieť 35
- Q**
- Quick Solutions (Rýchle riešenia) 112
- R**
- reštartovanie tlačiarnie 40
  - rezačka
    - vypnutie 102
  - rezačka nefunguje 89
  - riešenie problémov so sieťou 33
  - rýchlejšia tlač 102
  - rýchlosti tlače 180
  - rýchlosť pripojenia 38
- S**
- servisná údržba 162
  - siete
    - nastavenia zabezpečenia 38
    - protokoly 35
    - rýchlosť pripojenia 38
  - služby technickej podpory
    - Služby zákazníkom spoločnosti HP 41
  - služby zákazníkom 41
  - Služby zákazníkom spoločnosti HP 41
  - snímač posunu substrátu
    - čistenie 161
  - stav atramentového systému 28
  - stav tlačiarnie 28
  - stavy tlačiarnie 19
  - substrát
    - asistované ručné vloženie 66
    - deformácia do oblúka 88

- držiaky hrán 68
  - kategórie 46
  - kontrola dráhy 85
  - lepkavý 89
  - nasunutie na os cievky 50
  - navíjacia cievka 72
  - nemožno natiahnuť 83
  - nesprávne umiestnenie 84
  - podanie a odrezanie 83
  - poloha hrany, zmena 82
  - pórovitý 49
  - posun 118
  - prehľad 45
  - príslušenstvo na vkladanie 62
  - roztiahnutie 87
  - ručné vloženie 66
  - scvrknutie 87
  - skladovanie 83
  - sledovanie dĺžky 82
  - šírka, zmena 82
  - tipy 45
  - tlač na obe strany 80
  - veľkosti (max. a min.) 180
  - vloženie 55
  - vloženie odstrihnutého hárka 70
  - vysunutie 71
  - zaseknutie 84
  - zaseknutie, navíjacia cievka 90
  - zberač atramentu 58
  - zmena nastavení počas tlače 100
  - zobrazenie informácií 82
  - zvlhčený 87
  - súčasti tlačiarne 9
- Š**
- špecifikácie
    - atramentový spotrebný materiál 180
    - funkčné 180
    - okraje 181
    - rýchlosti tlače 180
    - veľkosť substrátu 180
  - štatistika spotreby tlačiarne 29
  - štítky, výstraha 7
- T**
- TCP/IP – nastavenia 35
  - telefónne číslo 42
  - tipy k atramentovému systému 135
  - tlač, rýchlejšia 102
  - tlačiareň
    - čistenie 161
    - premiestnenie 161
    - uskladnenie 161
  - tlačiareň netlačí 170
  - tlačová hlava
    - čistenie 139
    - čistenie kontaktov 149
    - diagram stavu 113
    - diagram stavu zarovnania 116
    - informácie 131
    - kontrolný diagram optimalizátora 114
    - nemožno vložiť 148
    - objednávanie 166
    - obnova 139
    - stav 17
    - špecifikácia 180
    - výmena 142
    - zarovnanie 140
    - znova nasadte tlačovú hlavu 142
- U**
- údržba, servis 162
  - upozornenia
    - e-mailom 28
  - úprava posunu substrátu 118
- V**
- varovanie 7
  - vitajte pri svojej tlačiarňi 2
  - vkladanie hrubých substrátov 65
  - vkladanie tenkých substrátov 65
  - vlastná oprava zákazníkom 42
  - vodidlo vozíka
    - čistenie a mazanie 156
  - Vstavaný webový server 24
    - jazyk 26
    - nemožno otvoriť 169
    - prístup 25
    - stav atramentového systému 28
  - výstraha 7
  - výstražné štítky 7
  - výtlačok so servisnými informáciami 42
- Z**
- zabezpečenie 26
    - nastavenia siete 38
  - zapnutie/vypnutie zvukových upozornení 15
  - zapnutie a vypnutie tlačiarne 39
  - zberač atramentu 58
  - zrornosť 119