



Impresora HP Stitch S300 64in
Impresora HP Stitch S500 64in

Guía de preparación del sitio

© Copyright 2019 HP Development Company,
L.P.

Edición 1

Avisos legales

La información contenida en este documento
podrá ser modificada sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios
de HP se establecen en la declaración de
garantía explícita adjunta a dichos productos y
servicios. Nada de lo expuesto en este
documento debe considerarse como una
garantía adicional. HP no se hace responsable de
los errores de editorial o técnicos u omisiones
que contenga esta guía.

Tabla de contenido

1	Visión general	1
	Introducción	1
	Documentación	1
	Responsabilidad del cliente	1
	Programación del tiempo de instalación	2
2	Requisitos de la preparación del sitio	3
	Requisitos de espacio físico	3
	Ruta de descarga	3
	Especificaciones ambientales	4
	Ventilación	4
	Aire acondicionado	5
	Diseño del área óptima de producción de impresiones	5
	Características de la estación de trabajo de RIP	6
	Red	7
	Suministros de impresión	7
	Devolución de la lista de comprobación para la preparación del sitio	8
	Configuración eléctrica	8
	Potencia monofásica	8
	Interruptores automáticos	8
	Receptáculos de pared y cable de alimentación	9
	Perturbaciones de la línea de tensión	11
	Conexión a tierra	11
3	Lista de comprobación para la preparación del sitio	13

1 Visión general

Introducción

La impresora se suministra preparada para usarla tras unos sencillos procedimientos de instalación que se detallan en las instrucciones de montaje. Es importante leer detenidamente la información ofrecida en esta guía y asegurarse del pleno cumplimiento de todos los requisitos de instalación y funcionamiento, los procedimientos de seguridad, las advertencias, las precauciones, así como las normativas locales. Un sitio bien preparado garantiza una instalación sencilla y fluida.

Documentación

Los siguientes manuales se incluyen con la impresora y también se pueden descargar desde <http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals/> y <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals/>.

- Información de introducción
- Garantía limitada
- Información legal
- Guía de preparación del sitio (esta guía)
- Instrucciones de montaje
- Guía del usuario

Responsabilidad del cliente

El usuario es quien deberá preparar la ubicación física para instalar la impresora.

- Prepare el sistema eléctrico del edificio a fin de cumplir con los requisitos de la impresora y del código eléctrico según la jurisdicción local del país donde está instalado el equipo. Véase [Configuración eléctrica en la página 8](#).



NOTA: Asegúrese de que un electricista cualificado revisa la instalación y la configuración del sistema eléctrico utilizado para alimentar la impresora. Véase [Configuración eléctrica en la página 8](#).

- Debe cumplir con los requisitos de temperatura y humedad y garantizar una adecuada ventilación de la impresora. Véase [Especificaciones ambientales en la página 4](#).
- Debe satisfacer todos los requisitos de RIP, de la conexión en red y de los suministros de impresión. Véase [Características de la estación de trabajo de RIP en la página 6](#), [Red en la página 7](#) y [Suministros de impresión en la página 7](#).
- Prepare la ruta de descarga para que la impresora se pueda descargar y colocar en su lugar. Véase [Ruta de descarga en la página 3](#).

Programación del tiempo de instalación

La instalación dura un mínimo de tres horas. El día de la instalación, el instalador puede necesitar la ayuda de otra persona para realizar determinadas tareas.

2 Requisitos de la preparación del sitio

Requisitos de espacio físico


Ruta de descarga


El trayecto entre el área de descarga de la impresora y la ubicación de la instalación, incluidos los pasillos y puertas a través de los cuales deba transportarse la impresora, resulta importante para una correcta preparación del sitio, por lo que deberá comprobarse antes de recibir la impresora. Este trayecto deberá estar despejado cuando llegue la impresora.

Especificaciones físicas


	Dimensiones (longitud × anchura × altura)	Peso (kg)
HP Stitch S300 en paquete	2800 × 760 × 1240 mm	312
HP Stitch S500 en paquete	2740 × 1070 × 1700 mm	431
HP Stitch S300	2550 × 710 × 1350 mm	194
HP Stitch S500	2550 × 810 × 1420 mm	235

Puertas sin embalaje: se requiere una anchura mínima de 1,01 m y una altura mínima de 1,67 m

 **IMPORTANTE:** 6° de pendiente máxima de rampa.

 **NOTA:** El cuerpo de la impresora no se puede separar de las patas. No se puede asegurar un funcionamiento correcto de la impresora.

El espacio necesario para el montaje es de 1,5 m en la parte frontal y trasera y de 7,7 m en el lateral.

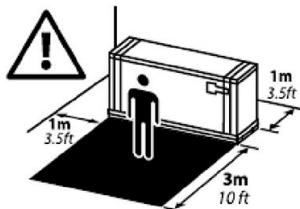

En la mayoría de los procesos de instalación se requiere una sola persona, aunque para realizar determinadas tareas se necesitan dos personas.



Especificaciones ambientales


Estas condiciones ambientales deberán mantenerse dentro de los rangos especificados para garantizar el correcto funcionamiento de la impresora. De lo contrario, se podrían producir problemas de calidad de impresión y los componentes electrónicos sensibles podrían resultar dañados.


Especificaciones medioambientales de la impresora

Rango de humedad relativa para una calidad de impresión óptima	40-60 %, según el tipo de sustrato
Rango de humedad relativa para la impresión	20-80 %, según el tipo de sustrato
Rango de temperatura para una calidad de impresión óptima	De 20 a 25 °C, dependiendo del tipo de sustrato
Rango de temperatura para imprimir	De 15 a 30 °C
Rango de temperatura cuando no está en funcionamiento	De -5 a +55 °C ¹
Gradiente de temperatura	no más de 10 °C/h
Máxima altitud durante la impresión	3.000 m

¹ Intervalo de temperaturas de la impresora sin suministros. Para obtener información sobre cabezales de impresión, los cartuchos de tinta y otros suministros, consulte la sección del sistema de tinta en la guía del usuario, <http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals> o <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals>.

 **NOTA:** La impresora debe mantenerse en el interior.

 **NOTA:** Si se ha trasladado la impresora o los cartuchos de impresión de un lugar frío a otro más caliente y húmedo, el vapor de agua de la atmósfera se puede condensar en las piezas de la impresora y en los cartuchos y provocar pérdidas de tinta y errores en la impresora. En este caso, HP recomienda esperar al menos 3 horas antes de encender la impresora o instalar los cartuchos de tinta para permitir que se evapore la condensación.

 **NOTA:** Si no funcionan durante un periodo de tiempo prolongado, las boquillas del cabezal de impresión pueden obstruirse. Consulte cómo limpiar (recuperar) los cabezales de impresión en la guía del usuario, <http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals> o <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals>.

Además de controlar la temperatura, la humedad y el gradiente de temperatura, también deberán cumplirse otras condiciones ambientales durante la preparación del sitio:

- No instale la impresora en lugares expuestos directamente a la luz del sol o a una fuente de luz intensa.
- No instale la impresora en un entorno polvoriento. Limpie todo el polvo acumulado antes de desplazar la impresora a la ubicación deseada.

Ventilación

Asegurarse de que la sala en la que está instalado el sistema cumple con las directrices y normativas locales de salud y seguridad medioambiental.

Es necesario ventilar con aire fresco para mantener los niveles de comodidad. Para obtener un enfoque más preceptivo sobre una ventilación suficiente, consulte la última edición del estándar 62.1 titulado *Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality* (Ventilación para una calidad de aire de interior aceptable) del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense y de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ANSI/ASHRAE, por sus siglas en inglés).

Debe proporcionarse la ventilación suficiente para garantizar que las posibles exposiciones se controlen adecuadamente. Consulte las hojas de datos de seguridad disponibles en <http://www.hp.com/go/msds> para identificar los ingredientes químicos de sus suministros de tinta.

Los materiales de transmisión por aire pueden identificarse y cuantificarse fácilmente mediante protocolos establecidos de comprobaciones de calidad del aire en interiores. HP lleva a cabo estas comprobaciones durante la fase de desarrollo de todos los productos.

Las pruebas de HP muestran que, durante el funcionamiento de la impresora, las concentraciones de los contaminantes de transmisión por aire que se miden en el área de trabajo se encuentran siempre por debajo de los límites de exposición clave. Esta observación se basa en las comprobaciones de exposición que simulan una productividad muy activa en las instalaciones del cliente. Los clientes deben ser conscientes que los niveles reales en sus instalaciones dependen de las variables del área de trabajo que están bajo su control, como el tamaño de la sala, el rendimiento de la ventilación y la duración del uso de los equipos.

La evaluación de HP, basándose en la información científica disponible, ha concluido que no se espera que los materiales de transmisión por aire generados durante el proceso de impresión presenten un riesgo para la salud siempre y cuando haya un mínimo de 3 ACH (renovaciones de aire por hora) de ventilación de aire fresco y una sala con un volumen mínimo de 25 m³. Estas especificaciones son válidas para las siguientes condiciones: una impresora HP que utilice un trazado de relleno de área negra alrededor de 60 m²/h, 2 pasadas y 100 % de tinta, suponiendo que haya 8 horas diarias de impresión.

Las velocidades de ventilación pueden variar en función de otros factores. Las velocidades deben volver a calcularse si, por ejemplo, en la sala hay equipos que no ha suministrado HP ("Equipos de terceros") o si se dan condiciones ambientales diferentes. En este caso, tenga en cuenta que, además del beneficio para el espacio de trabajo que proporciona la ventilación general de la sala al utilizar la impresora HP, los Equipos de terceros (por ejemplo, el sistema de calandrado, el sistema de fijación del calor, etc.) pueden necesitar el uso de ventilación localizada a fin de proporcionar un entorno de trabajo fácilmente aceptable. Verifique con el proveedor o el fabricante la ventilación correcta al usar Equipos de terceros. A pesar de cualquier disposición contraria en esta sección Ventilación o en la Guía de preparación del sitio, HP no será responsable de ninguna pérdida o daño, ya sean directos o indirectos, al Cliente, a sus empleados o a terceros que se deriven del uso de Equipos de terceros por parte del Cliente.

Aire acondicionado

Del mismo modo que sucede con el resto de instalaciones del equipo, el equipo produce calor, por lo que deberá tenerlo en cuenta a la hora de mantener los niveles de calidad ambiental o el aire acondicionado en el área de trabajo. Concretamente, la disipación de potencia de la impresora es de 3,7 kW.

Los sistemas de aire acondicionado deben cumplir con las directrices y normativas locales de medio ambiente, salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés).



NOTA: Las unidades de aire acondicionado no deberían apuntar directamente sobre la impresora.

Diseño del área óptima de producción de impresiones

La impresora necesita disponer de un espacio suficiente para que puedan realizarse las siguientes tareas:

- Imprimir
- Cambiar un rollo de sustrato
- Reparar la impresora o sustituir sus componentes
- Asegurarse de que la impresora recibe la ventilación adecuada

Su impresora tiene las siguientes dimensiones:

Especificaciones físicas de la impresora


	HP Stitch S300	HP Stitch S500
Ancho	2550 mm	2550 mm

Especificaciones físicas de la impresora (continuación)


	HP Stitch S300	HP Stitch S500
Profundidad	710 mm	810 mm
Altura	1350 mm	1420 mm

El espacio necesario se muestra en el siguiente diagrama:

HP Stitch S300

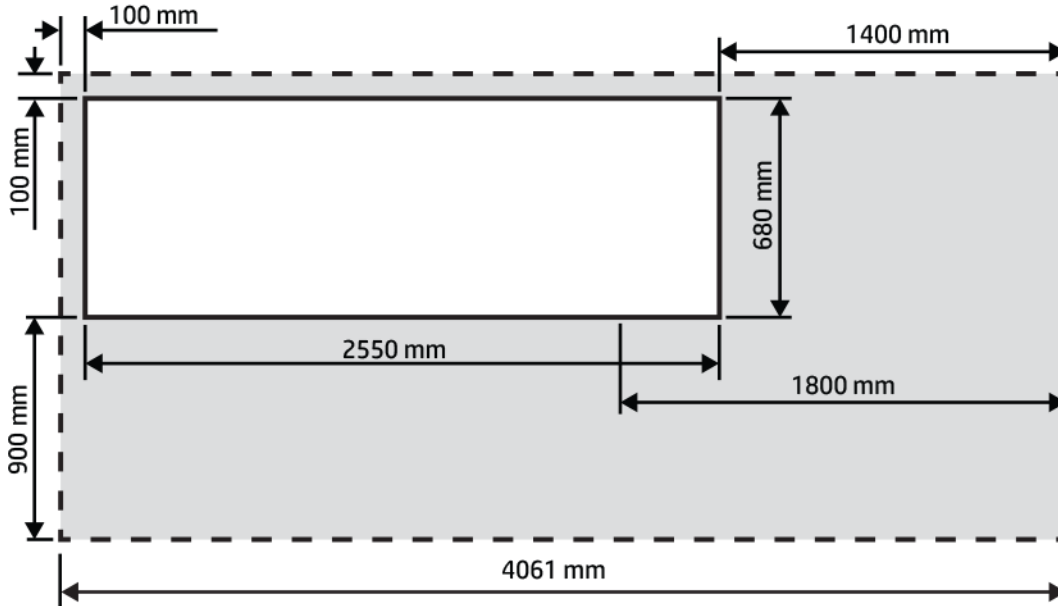

HP Stitch S500

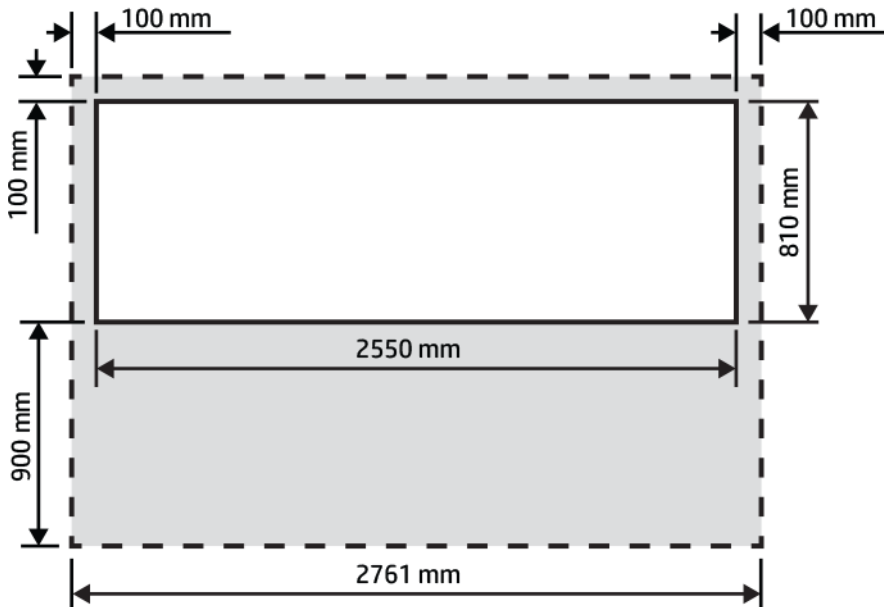

Características de la estación de trabajo de RIP

Cada RIP tiene requisitos específicos. Consulte a su proveedor de RIP para conocer los requisitos del PC que utilizará para la estación de RIP. Consulte <http://www.hp.com> para obtener una lista completa de las estaciones RIP certificadas disponibles para esta impresora. Asegúrese de que la estación de RIP es completamente funcional y está lista para la instalación.

Con la impresora HP Stitch S300 64in se incluye un RIP. Consulte en <http://www.ergosoft.net/hp> los requisitos de equipo.

Red

Los requisitos de conexión en red son responsabilidad suya y deberá realizar las siguientes tareas:

 **NOTA:** Para que pueda llevarse a cabo la asistencia técnica remota, la impresora deberá tener acceso a Internet a través de la conexión de LAN.

- Disponer de una red de Gigabit Ethernet adecuada preparada para el día de la instalación.
- Proporcionar un cable de LAN CAT-6 para conectar la impresora a su LAN y a la estación de trabajo de RIP.
- Proporcionar un conmutador Gigabit Ethernet.

La impresora debe estar conectada a Internet para poder usar todas sus funciones. La mayoría de las redes no gestionadas están conectadas directamente a Internet. Sin embargo, algunas redes requieren un proxy. Un proxy es un servidor que actúa como intermediario entre los equipos de la red local y los servidores de Internet. Antes de configurar la impresora, compruebe si su red requiere un proxy web.

Para comprobarlo, abra Internet Explorer o Safari en cualquier equipo dentro de su red y navegue al sitio <http://hp.com>. Si no puede conectarse a hp.com, la red no tiene acceso a Internet y es necesario consultar a su proveedor informático cómo configurar el acceso a Internet. Si puede conectarse a hp.com, puede comprobar la configuración del navegador para la configuración del proxy de la siguiente manera:

- Para Internet Explorer: acceda a **Herramientas > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración de LAN**. En la sección "Servidor proxy" de la ventana, si la opción **Usar un servidor proxy** está desactivada, no necesita un proxy web. Si está activada, fíjese en la configuración de la dirección y del puerto en la ventana principal o en el apartado HTTP de la ventana **Ajustes avanzados**.
- En Safari, vaya a **Preferencias > Avanzadas > Proxy > Cambiar la configuración**. Si la casilla **Proxy (HTTP)** está desactivada, no necesita un proxy web. Si está seleccionada, fíjese en el nombre del servidor proxy (antes de ":") y del puerto (después de ":").
- Los nombres de los servidores proxy son normalmente algo parecido a "proxy.mycompany.com" y la configuración del puerto proxy es, por lo general, 80; pero los detalles dependen de la red.

Si no puede determinar si necesita un proxy o no sabe cómo configurarlo, por favor, consulte con su administrador de red o proveedor de servicios de Internet. En caso de duda, es probable que no necesite un proxy web.

Suministros de impresión

HP Stitch S300

- Cuatro cartuchos de tinta HP 624 Stitch de la serie S de 775 ml, uno para cada color: negro, cian, magenta y amarillo
- Cuatro cabezales de impresión HP 614 Stitch de la serie S

HP Stitch S500


- Cuatro cartuchos de tinta HP 636 Stitch de la serie S de 3 litros, uno para cada color: negro, cian, magenta y amarillo
- Cuatro cartuchos de tinta HP 624 Stitch de la serie S de 775 ml, uno para cada color: negro, cian, magenta y amarillo
- Ocho cabezales de impresión HP 614 Stitch de la serie S

Además de la impresora, debe adquirir los siguientes suministros, que deben estar disponibles el día de la instalación:


- 4 cartuchos de tinta HP 624, uno para cada color: negro, cian, magenta y amarillo
- 4 cartuchos de tinta HP 636 para la impresora HP Stitch S500.
- Al menos un rollo de papel para transferencia para realizar las calibraciones y la alineación de cabezales de impresión durante la configuración de la impresora.

Devolución de la lista de comprobación para la preparación del sitio

Deberá rellenar la lista de comprobación y devolverla a su distribuidor o representante de servicio como mínimo dos semanas antes del día de la instalación.

 **NOTA:** Cualquier retraso durante la instalación ocasionado por la falta de preparación del sitio se cargará al cliente. Procure que su sitio esté perfectamente preparado para garantizar una instalación sencilla y fluida.

Configuración eléctrica

 **NOTA:** Si es preciso modificar la configuración utilizada del sistema eléctrico del edificio para suministrar corriente a la impresora a fin de cumplir con los requisitos de la impresora, se necesita un electricista. Asegúrese de que el electricista está debidamente cualificado de acuerdo con la normativa local y de que se le proporciona toda la información referente a la configuración eléctrica.


La impresora requiere el suministro y la instalación de los siguientes componentes eléctricos por parte del cliente, según los requisitos de código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

Potencia monofásica

Especificaciones de la línea monofásica

Número de cables de alimentación	1
Voltaje de entrada	~200-240 V (dos cables y protección en tierra)
Tolerancia de voltaje de entrada	±10 %
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Corriente de carga máxima	8 A
Consumo de energía	1 kW

Interruptores automáticos

 **NOTA:** Los interruptores automáticos deben estar certificados para cumplir con los requisitos de alimentación de la impresora y con los del código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

La impresora requiere un cable de alimentación que cumpla los siguientes requisitos.

Líneas específicas


Línea específica	No es necesario. No sobrecargue las líneas. Véase Potencia monofásica en la página 8 .
Interruptor protector de circuito de derivación	2 polos, 16 A/20 A según las normativas locales y corriente de carga máxima de la impresora

Líneas específicas (continuación)

Interrupor protector de circuito de corriente residual ¹	Recomendado
	2 polos, 30 mA residual, capacidad mínima de 20 A

¹ También conocido como circuito interruptor falla a tierra (GFCI)

Diagrama de la configuración eléctrica (solo como referencia)

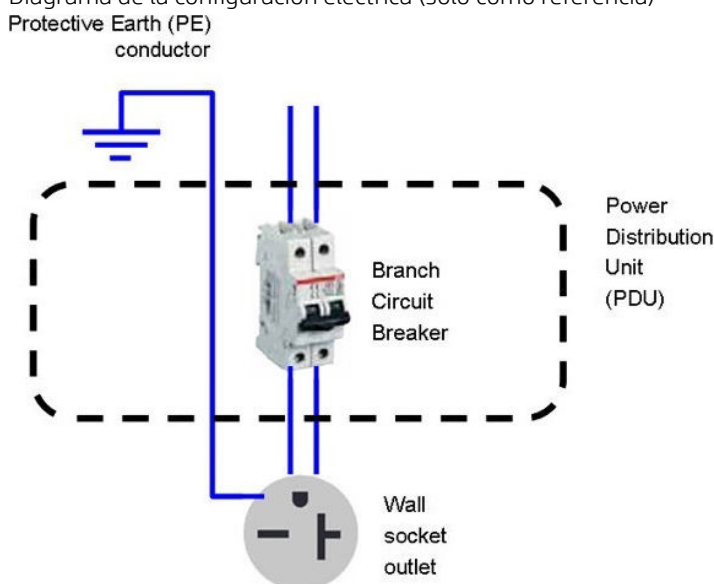

NOTA: La unidad de distribución de potencia (PDU) debe estar certificada para cumplir con los requisitos de alimentación de la impresora y con los del código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

¡ADVERTENCIA! No utilice una regleta (toma de alimentación trasladable) para conectar el cable de alimentación.

Receptáculos de pared y cable de alimentación

Con la impresora se suministra un cable de alimentación, conforme a las especificaciones eléctricas de la impresora. Si este cable no alcanza su PDU o SAI, un electricista cualificado deberá instalar un cable de extensión adecuado el día de la instalación.

Para asegurarse de que las tomas de pared correctas (receptáculos de pared) están preparadas para la instalación, compruebe lo siguiente:












1. Las tomas de pared deben ser adecuadas para los **voltajes de entrada de la impresora**. Véase [Potencia monofásica en la página 8](#).
2. Las tomas de pared deben ser adecuadas para el **tipo de cable de alimentación** que se va a utilizar en el país/región de la instalación. La tabla siguiente muestra una lista de ejemplos del cable de alimentación y los enchufes que se suministran con la impresora en función del país. Para asegurarse de que dispone de los receptáculos de pared correctos, localice su país/región en la tabla correspondiente y compruebe el **tipo de enchufe**.

¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente el cable de alimentación que HP suministra con la impresora. No utilice una regleta (toma de alimentación trasladable) para conectar el cable de alimentación. No dañe, corte ni repare el cable de alimentación. Un cable de alimentación dañado podría suponer riesgo de incendio o descargas eléctricas. Sustituya siempre el cable de alimentación dañado por uno aprobado por HP.



3. La toma de pared debe estar instalada cerca de la impresora y debe ser de fácil acceso.

En la siguiente tabla se enumeran varios ejemplos de los cables de alimentación suministrados con la impresora.



Impresoras HP Stitch S300/S500: especificaciones del cable de alimentación para voltajes de la impresora 200–240 V, 13 A


País/región	Número de parte de la HP	Longitud	Tipo de enchufe	Enchufe
UE, Rusia, Corea, Indonesia	8120-6352	2,5 m (8,2 pies)	CEE 7-VII	
Dinamarca	8121-1077	2,5 m (8,2 pies)	DK 2-5A	
Israel	8121-1010	2,5 m (8,2 pies)	SI 32 90-DEG	
Sudáfrica	8121-0915	2,5 m (8,2 pies)	SABS 164	
Suiza, Argentina	8121-1287	2,5 m (8,2 pies)	IEC 60309, 240 V, 16 A, 2L+PE	
Reino Unido, Singapur, Hong Kong, Oriente Medio	8120-0907	2,5 m (8,2 pies)	BS 1363/A (13 A con fusible)	
Estados Unidos, Canadá, México/Japón, Filipinas/Tailandia, Oriente Medio (opcional)	8120-6360	2,5 m (8,2 pies)	NEMA 6-20 P, 240 V, 20 A (sin bloqueo)	
Brasil	8121-1101	2,5 m (8,2 pies)	NBR 14136	
Chile, Uruguay	8121-0923	2,5 m (8,2 pies)	CEI 23-50	
Australia, Nueva Zelanda	8120-6351	2,5 m (8,2 pies)	AS/NZS 3112 (15 A)	
India	8121-1074	2,5 m (8,2 pies)	IS 1293	

Impresoras HP Stitch S300/S500: especificaciones del cable de alimentación para voltajes de la impresora 200-240 V, 13 A (continuación)

País/región	Número de parte de la HP	Longitud	Tipo de enchufe	Enchufe
China	8121-0924	2,5 m (8,2 pies)	GB2099, GB 1002 (16 A)	
Taiwán	8121-1033	2,5 m (8,2 pies)	CNS 690 Tipo 2(4)	

Adaptador de equipo (conexión de la impresora)

País/región	Adaptador de equipo (cable de alimentación)	Entrada del adaptador de equipo (impresora)
Todas	Terminal desmontable según IEC60320-1 C19 (tipo cuadrado)	Entrada desmontable según IEC60320-1 C20 (tipo cuadrado)
		

 **NOTA:** Coloque el receptáculo de pared lo suficientemente cerca de la impresora para que pueda enchufar y desenchufar el cable fácilmente.

Perturbaciones de la línea de tensión

Del mismo modo que sucede con todos los equipos electrónicos y ordenadores, la fiabilidad del funcionamiento de la impresora dependerá de la disponibilidad de una potencia de CA sin ruido.

- Para garantizar una fiabilidad y un funcionamiento óptimos, la impresora deberá protegerse frente a las variaciones en la tensión de línea. La iluminación, los fallos de línea o la conmutación de iluminación o de maquinaria pueden generar perturbaciones transitorias de línea que superen en gran medida el valor máximo de la tensión aplicada. Si no se reducen, estos impulsos de microsegundos pueden interrumpir el funcionamiento del sistema y dañar la impresora.
- Se recomienda incluir una protección contra sobretensiones (OVP) y transitoria en la fuente de alimentación de la impresora.
- Cualquier equipo eléctrico generador de ruido, como ventiladores, iluminación fluorescente y sistemas de aire acondicionado, deberán mantenerse alejados de la fuente de alimentación utilizada para la impresora.

Conexión a tierra

La impresora debe estar conectada a una línea de puesta a tierra de alta calidad para evitar cualquier riesgo eléctrico. Recuerde su obligación de cumplir con los requisitos de código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

Deberán realizarse las siguientes tareas de conexión a tierra para cumplir los requisitos de preparación del sitio:

- Los cables de conexión a tierra deberán estar aislados y tener al menos el mismo tamaño que los conductores de fase.
- La impedancia de tierra debe ser inferior a $0,5 \Omega$ o cumplir con los requisitos de código eléctrico de la jurisdicción local perteneciente al país/región en el que está instalado el equipo.

3 Lista de comprobación para la preparación del sitio

Requisitos de seguridad	Sí	No	Comentarios
¿Los usuarios que van a utilizar la impresora disponen de la formación técnica adecuada y de la experiencia necesaria para ser conscientes de los peligros a los que se expone una persona al realizar una tarea y van a adoptar en consecuencia las medidas necesarias con el fin de minimizar el riesgo al propio usuario y a otras personas?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Existe alguna salida de emergencia en el área de producción de impresiones, de fácil acceso y libre de obstáculos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos de la instalación eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Conoce el electricista todos los requisitos y especificaciones destacadas en esta guía?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Está incluido el voltaje de la línea monofásica en el rango de voltaje especificado 200-240 V±10%?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio) Especifique el voltaje nominal de la red eléctrica:
¿Existen líneas específicas para conectar el cable de alimentación de la impresora? NOTA: No utilice una regleta (toma de alimentación trasladable) para conectar el cable de alimentación.	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se han instalado correctamente los interruptores automáticos de derivación para cada línea específica (2 polos, 16 A/20 A general)?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se ha instalado correctamente el interruptor protector de circuito de corriente residual (también conocido como circuito interruptor falla a tierra) (2 polos, 30 mA residual, capacidad de al menos 20), si es necesario o recomendado?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se ha instalado correctamente la unidad de distribución de potencia (PDU)?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se han instalado correctamente los conductores de conexión a tierra para cada receptáculo de pared (toma de pared)?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Los receptáculos de pared (tomas de pared) son adecuados para el tipo de cable de alimentación que suministra HP?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Los receptáculos de pared (tomas de pared) y la instalación eléctrica son adecuados para la corriente nominal de la impresora? NOTA: Consulte Potencia monofásica en la página 8 para obtener información específica.	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Los receptáculos de pared (tomas de pared) están lo suficientemente cerca de la impresora para que los cables se puedan enchufar y desenchufar fácilmente? NOTA: Consulte Receptáculos de pared y cable de alimentación en la página 9 para obtener información específica.	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)

Requisitos de la configuración eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Necesita un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o un transformador multiplicador? En ese caso, ¿se ha instalado correctamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos del equipo y de la conexión en red	Sí	No	Comentarios
¿Están listos el equipo y el software de RIP para la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han suministrado las conexiones de red según las especificaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Necesita un proxy? Si es así, anote el nombre y el puerto del servidor proxy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de un sensor de color compatible con su RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de un cable de LAN lo suficientemente largo para conectar la impresora a la red?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos medioambientales	Sí	No	Comentarios
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de producción de impresión?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de almacenamiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se encuentra el área de producción de impresiones libre de polvo y suciedad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Tiene el área de producción de impresiones una iluminación suficiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Ha cumplido los requisitos de ventilación y aire acondicionado especificados en esta guía?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Obligatorio)

Otros requisitos	Sí	No	Comentarios
¿Tiene preparados los suministros, como el sustrato y los cartuchos de tinta, para el día de la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de un espectrofotómetro compatible con su RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Ha cumplido los requisitos especificados en esta guía?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)

Preguntas sobre la gestión del color	Respuestas
<p>Antes de comprar esta impresora, ¿ya tenía una impresora de sublimación de tinta?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Modelo? • ¿Marca de tinta? • ¿Configuración de la tinta (CMYK, CMYK, ...)? • ¿Qué velocidad utiliza normalmente? • ¿Desea imprimir DTF, transferencia o ambos? <p>¿Y otra impresora de sublimación de tinta?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Modelo? • ¿Marca de tinta? • ¿Configuración de la tinta (CMYK, CMYK, ...)? • ¿Qué velocidad utiliza normalmente? • ¿Desea imprimir DTF, transferencia o ambos? 	
<p>¿Qué RIP utiliza y qué versión?</p>	
<p>¿Qué papeles para transferencia utiliza (marca, referencia, peso)?</p>	
<p>¿Qué textiles utiliza (marca, referencia) y para qué aplicaciones principales?</p>	
<p>¿Qué sistema de transferencia/fijación del calor utiliza (marca y modelo)?</p> <p>¿Qué ajustes utiliza (temperatura, tiempo, velocidad, presión)?</p> <p>¿Guarda la impresora y la prensa de calor en la misma habitación?</p>	
<p>Si utiliza perfiles ICC de su distribuidor o de otra empresa, o perfiles genéricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está satisfecho con los colores? • ¿Desea poder crear sus propios perfiles? 	
<p>Si crea sus propios perfiles ICC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué dispositivo de medición tiene (marca y modelo)? • ¿Cuál fue la fecha de la última calibración? • ¿Cómo calificaría su conocimiento de la gestión del color, del 1 al 10? • ¿Crea perfiles a menudo? • ¿Cuántos perfiles diferentes utiliza? 	

Fecha de finalización de la preparación del sitio

Número de edición o fecha de copyright de la Guía de preparación del sitio

Firma del cliente
