



Impressora HP Stitch S300 64in  
Impressora HP Stitch S500 64in

Guia de preparação do local

© Copyright 2019 HP Development Company,  
L.P.

Edição 2

#### **Avisos legais**

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

As únicas garantias para produtos e serviços HP são descritas na declaração de garantia expressa que acompanha tais produtos e serviços. Nenhuma informação aqui descrita deve ser utilizada para criar uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões editoriais ou técnicas aqui contidas.

---

# Conteúdo

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Descrição Geral .....</b>                                 | <b>1</b>  |
| Introdução .....   | 1         |
| Documentação .....   | 1         |
| Responsabilidade do cliente .....                              | 1         |
| Programação do tempo de instalação .....                       | 2         |
| <b>2 Requisitos de preparação do local .....</b>               | <b>3</b>  |
| Requisitos de espaço físico .....                              | 3         |
| Rota de descarga .....   | 3         |
| Especificações ambientais .....                                | 4         |
| Ventilação .....   | 4         |
| Ar condicionado .....  | 5         |
| Projeto da área de produção de impressão ideal .....           | 5         |
| Características da estação de trabalho do RIP .....            | 6         |
| Operação em rede .....   | 7         |
| Suprimentos de impressão .....                                 | 7         |
| Devolução da lista de verificação de preparação do local ..... | 8         |
| Configuração elétrica .....                                    | 8         |
| Alimentação monofásica .....                                   | 8         |
| Disjuntores .....  | 8         |
| Tomadas de parede e cabo de alimentação .....                  | 9         |
| Distúrbios de linha de energia .....                           | 11        |
| Aterramento .....  | 11        |
| <b>3 Lista de verificação de preparação do local .....</b>     | <b>13</b> |



---

# 1 Descrição Geral

## Introdução

Sua impressora estará pronta para ser usada após alguns simples procedimentos de instalação detalhados nas instruções de montagem. É importante ler todas as informações fornecidas neste guia e garantir a conformidade total com todos os requisitos de instalação e operação, procedimentos de segurança, avisos, cuidados e regulamentos locais. Um local adequadamente preparado ajuda a garantir uma instalação fácil e sem problemas.

## Documentação

Os manuais a seguir são fornecidos com a impressora e também podem ser baixados em <http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals/> e <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals/>:

- Informações iniciais
- Garantia limitada
- Informações legais
- Guia de preparação do local (este guia)
- Instruções de montagem
- Guia do usuário

## Responsabilidade do cliente

Você é responsável por preparar o local físico para a instalação da impressora.

- Prepare o sistema elétrico do edifício para atender aos requisitos da impressora e as exigências do código elétrico de acordo com a jurisdição local do país onde o equipamento é instalado. Consulte [Configuração elétrica na página 8](#).



**NOTA:** Certifique-se de que um eletricista qualificado revise a instalação e a configuração do sistema elétrico usado para alimentar a impressora. Consulte [Configuração elétrica na página 8](#).

---

- Atenda aos requisitos de temperatura e umidade e garanta a ventilação adequada para a impressora. Consulte [Especificações ambientais na página 4](#).
- Atenda aos requisitos do RIP, às operações em rede e aos suprimentos de impressão. Consulte [Características da estação de trabalho do RIP na página 6](#), [Operação em rede na página 7](#) e [Suprimentos de impressão na página 7](#).
- Prepare a rota de descarga para que a impressora possa ser descarregada e movida para o local de instalação. Consulte [Rota de descarga na página 3](#).

## Programação do tempo de instalação

Serão necessárias pelo menos três horas para concluir a instalação. O instalador pode precisar da ajuda de uma pessoa para executar determinadas tarefas durante a instalação.

## 2 Requisitos de preparação do local

### Requisitos de espaço físico

#### Rota de descarga

A rota entre a área de descarregamento da impressora e o local de instalação, inclusive todos os corredores e entradas pelos quais a impressora deverá ser transportada, são importantes para a preparação adequada do local e devem ser verificados antes da chegada da impressora. Esse caminho deve estar livre quando a impressora chegar.

#### Especificações físicas


|                         | Dimensões (comprimento × largura × altura) | Peso (kg) |
|-------------------------|--|-----------|
| HP Stitch S300 na caixa | 2800 × 760 × 1240 mm                       | 312       |
| HP Stitch S500 na caixa | 2740 × 1070 × 1700 mm                      | 431       |
| HP Stitch S300          | 2550 × 710 × 1350 mm                       | 194       |
| HP Stitch S500          | 2550 × 810 × 1420 mm                       | 235       |

Entradas sem embalagem: é necessária largura mínima de 1,01 m × altura mínima de 1,67 m .

 **IMPORTANTE:** Máxima inclinação da rampa de 6°.

 **NOTA:** O corpo da impressora não pode ser desmontado a partir das pernas. A funcionalidade correta da impressora não pode ser verificada.

O espaço necessário para a montagem é de 1,5 m na parte frontal e traseira e 7,7 m nas laterais.

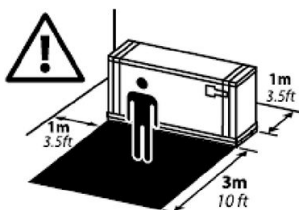

A maior parte do processo de instalação precisa de uma pessoa, mas serão necessárias duas pessoas para realizar certas tarefas.




## Especificações ambientais


Essas condições ambientais devem ser mantidas dentro dos intervalos especificados para garantir o funcionamento correto da impressora. Se essas especificações não forem atendidas, poderão ocorrer problemas de qualidade de impressão ou danos aos componentes eletrônicos sensíveis.


### Especificações ambientais da impressora

|  |  |
|--|--|
| Faixa de umidade relativa para a melhor qualidade de impressão | 40%–60%, dependendo do tipo de substrato   |
| Faixa de umidade relativa para a melhor qualidade de impressão | 20%–80%, dependendo do tipo de substrato   |
| Faixa de temperatura para a melhor qualidade de impressão      | 20 a 25°C, dependendo do tipo de substrato |
| Faixa de temperatura para impressão                            | 15 a 30°C                                  |
| Faixa de temperatura fora de funcionamento                     | –5 a +55°C <sup>1</sup>                    |
| Gradiente de temperatura                                       | no máximo 10°C/h                           |
| Altitude máxima ao imprimir                                    | 3000 m                                     |

<sup>1</sup> Faixa de temperatura da impressora sem consumíveis. Para o cabeçote de impressão, cartuchos de tinta e outros consumíveis, consulte a seção sobre sistema de tinta no guia do usuário em <http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals> ou <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals>.

 **NOTA:** A impressora deve ser mantida em um ambiente interno.

 **NOTA:** Se a impressora ou os cartuchos de tinta forem movidos de um lugar frio para um lugar quente e úmido, a água da atmosfera pode condensar nos cartuchos e peças da impressora, resultando em vazamento de tinta e erros de impressão. Nesse caso, a HP recomenda que você aguarde pelo menos 3 horas antes de ligar a impressora ou instalar os cartuchos de tinta, para permitir que a condensação evapore.

 **NOTA:** Se inoperante por um longo período de tempo, os injetores do cabeçote de impressão podem ficar obstruídos. Consulte como limpar (recuperar) os cabeçotes de impressão no guia do usuário em <http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals> ou <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals>.

Além do controle de temperatura, umidade e gradiente térmico, há outras condições ambientais que devem ser atendidas durante a preparação do local:

- Não instale a impressora em local onde possa estar exposta à luz solar direta ou a uma forte fonte de luz.
- Não instale a impressora em ambiente empoeirado. Remova qualquer poeira acumulada antes de mover a impressora para a área.

## Ventilação

Assegure-se de que o local onde o sistema está instalado atenda às normas e instruções de segurança, meio ambiente e saúde (SMS) locais.

É necessária ventilação de ar fresco para manter níveis de conforto. Para obter uma abordagem mais prescritiva para a ventilação adequada, consulte a edição mais recente do padrão 62.1 ANSI/ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), intitulado *Ventilação para qualidade do ar aceitável em ambiente fechado*.

Deve ser fornecida ventilação adequada para garantir que a possível exposição seja devidamente controlada. Consulte as Fichas de informações de segurança disponíveis em <http://www.hp.com/go/msds> para identificar as substâncias químicas dos seus consumíveis de tintas.



Os materiais suspensos no ar podem ser identificados prontamente e quantificados usando protocolos convencionais de teste de qualidade do ar para ambientes internos. A HP faz essas avaliações durante a fase de desenvolvimento para todos os produtos.

Os testes da HP mostram que, durante a operação da impressora, as concentrações de contaminantes suspensos no ar medidos no espaço de trabalho estão consistentemente bem abaixo dos limites de exposição ocupacional. Essa é uma observação com base nas avaliações de exposição que simulam uma produtividade muito ativa nas instalações do cliente. Os clientes devem reconhecer que os níveis reais em suas instalações dependem de variáveis do espaço de trabalho que eles controlam, como tamanho do local, desempenho da ventilação e duração de uso do equipamento.

A avaliação da HP, com base nas informações científicas disponíveis, concluiu que os materiais transportados por ar gerados durante o processo de impressão não apresentam um risco de saúde, desde que você forneça o mínimo de 3 ACH (trocas de ar por hora) de uma nova ventilação de ar, e um volume mínimo de sala de 25 m<sup>3</sup>. Essas especificações são válidas para as seguintes condições: uma impressora HP usando uma plotagem de preenchimento de área preta em torno de 60 m<sup>2</sup>/h, 2 passadas e 100% de tinta, pressupondo oito horas de tempo de impressão por dia.

As taxas de ventilação podem variar dependendo de outros fatores. As taxas deverão ser recalculadas se, por exemplo, houver equipamento não fornecido pela HP ("Equipamento de terceiros") localizado no ambiente ou se as condições ambientais forem diferentes. Nesse caso, considere que, além do benefício do espaço de trabalho proporcionado pela ventilação geral do ambiente ao usar a impressora HP, o Equipamento de terceiros (por exemplo, sistema de calandragem, sistema de fixação térmica, etc.) pode precisar de ventilação localizada para fornecer um ambiente de trabalho prontamente aceitável. Verifique com o fornecedor ou fabricante a abordagem de ventilação correta ao usar um Equipamento de terceiros. Não obstante qualquer item contrário nesta seção de Ventilação ou no Guia de Preparo do Local, a HP não se responsabilizará por perdas ou danos, sejam eles diretos ou indiretos, ao cliente, seus funcionários ou qualquer outro terceiro decorrentes do uso do cliente do Equipamento de terceiros.

## Ar condicionado

Assim como ocorre em todas as instalações de equipamentos, para manter os níveis de conforto do ambiente, é necessário considerar a instalação de ar condicionado na área de trabalho, pois o equipamento produz calor. Geralmente, a dissipação de energia da impressora é de 3,7 kW.

O ar condicionado deve respeitar as regras e orientações locais de segurança, meio ambiente e saúde (SMS).

 **NOTA:** As unidades de ar condicionado não devem soprar o ar diretamente sobre o equipamento.

## Projeto da área de produção de impressão ideal

A impressora precisa de espaço suficiente para executar as tarefas a seguir:

- Imprimir
- Substituir um rolo de substrato
- Reparar a impressora ou substituir seus componentes
- Verificar se a impressora está bem ventilada

Sua impressora tem as seguintes medidas:

### Especificações físicas da impressora


|         | HP Stitch S300 | HP Stitch S500 |
|---------|----------------|----------------|
| Largura | 2550 mm        | 2550 mm        |

### Especificações físicas da impressora (continuação)


|              | HP Stitch S300 | HP Stitch S500 |
|--------------|----------------|----------------|
| Profundidade | 710 mm         | 810 mm         |
| Altura       | 1350 mm        | 1420 mm        |

O espaço necessário é ilustrado no diagrama abaixo:

HP Stitch S300

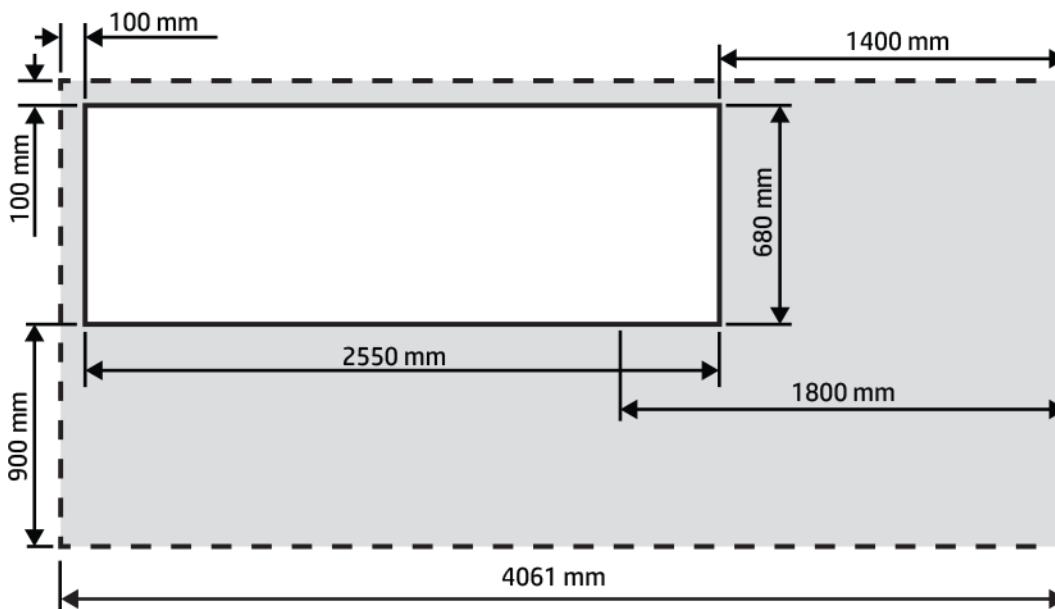

HP Stitch S500

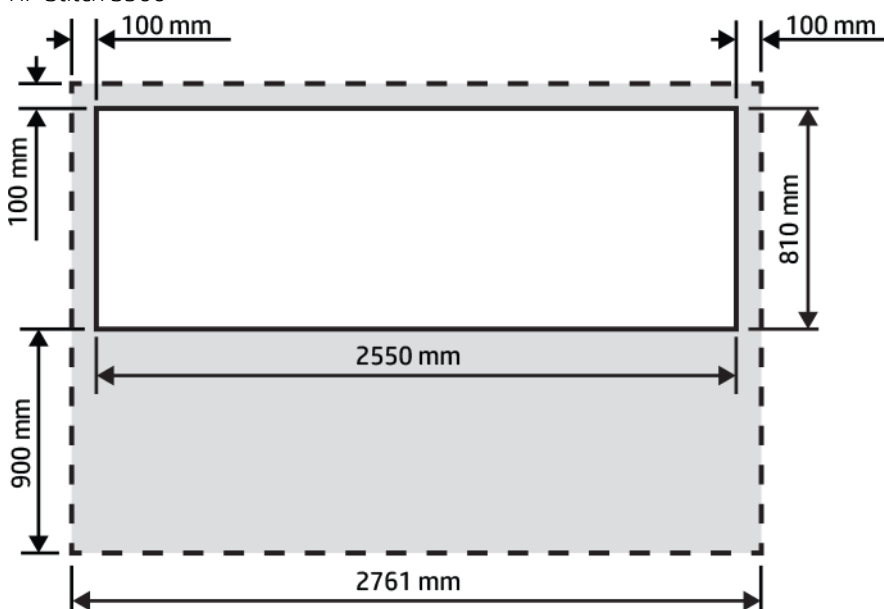

## Características da estação de trabalho do RIP

Cada RIP tem requisitos específicos. Verifique com o fornecedor do RIP quais são os requisitos para o PC que você utilizará como estação do RIP. Consulte <http://www.hp.com> para obter uma lista completa de estações certificadas de RIP disponíveis para esta impressora. Verifique se a estação do RIP está funcionando completamente e pronta para a instalação.

A impressora HP Stitch S300 64in inclui um RIP na caixa. Para obter os requisitos do computador, consulte <http://www.ergosoft.net/hp>.

## Operação em rede

Você é responsável por todos os requisitos de operação em rede e deve concluir estas tarefas:

 **NOTA:** Para executar o suporte técnico remoto, a impressora deve ter acesso à Internet usando a conexão LAN.

- Ter uma rede Gigabit Ethernet pronta para o dia da instalação.
- Fornecer um cabo de LAN CAT-6 para conectar a impressora à estação de trabalho de LAN e do RIP.
- Fornecer um interruptor Gigabit Ethernet.

Para obter os recursos completos para a impressora, ela deve estar conectada à Internet. A maioria das redes não gerenciadas estão diretamente conectadas à Internet. No entanto, algumas redes exigem um proxy da Web. Um proxy é um servidor que atua como intermediário entre computadores em sua rede local e servidores na Internet. Antes de configurar a impressora, verifique se a rede requer um proxy da Web.

Para verificar isso, abra o Internet Explorer ou Safari em qualquer computador na sua rede e navegue até o site <http://hp.com>. Se não for possível se conectar a [hp.com](http://hp.com), a rede não possui acesso à Internet e será necessário consultar seu provedor de TI sobre como configurar o acesso à Internet. Se for possível se conectar a [hp.com](http://hp.com), você poderá verificar as configurações do navegador para a configuração de proxy da seguinte maneira:

- Para o Internet Explorer, vá até **Ferramentas > Opções da Internet > Conexões > Configurações da Rede Local (LAN)**. Na parte "Servidor proxy" da janela, se a caixa "**Usar um servidor proxy**" não estiver marcada, você não precisa de um proxy da Web. Se estiver marcada, anote as configurações de endereço e de porta na janela principal ou na parte HTTP da janela de **configurações Avançada**.
- Para o Safari, vá até **Preferências > Avançado > Proxies > Alterar configurações**. Se a caixa **Proxy da Web (HTTP)** não estiver marcada, você não precisa de um proxy da Web. Se estiver marcada, anote o nome do servidor proxy da Web (antes dos ":") e da porta (após os ":").
- Os nomes do servidor proxy normalmente seguem o modelo "proxy.minhaempresa.com" e a porta do proxy normalmente é 80, mas os detalhes dependem da rede.

Se não for possível determinar se é preciso um proxy da Web ou como configurá-lo, consulte o administrador da rede ou o provedor de serviços de Internet. Em caso de dúvida, provavelmente não será necessário um proxy da Web.

## Suprimentos de impressão

### HP Stitch S300

- Quatro cartuchos de tinta HP 624 de 775 ml Stitch série S, um para cada cor: preto, ciano, magenta e amarelo
- Quatro cabeçotes de impressão HP 614 Stitch série S

### HP Stitch S500


- Quatro cartuchos de tinta HP 636 de 3 litros Stitch série S, um para cada cor: preto, ciano, magenta e amarelo
- Quatro cartuchos de tinta HP 624 de 775 ml Stitch série S, um para cada cor: preto, ciano, magenta e amarelo
- Oito cabeçotes de impressão HP 614 Stitch série S

Os seguintes suprimentos devem ser comprados com a impressora e estar disponíveis no dia da instalação:


- Quatro cartuchos de tinta HP 624, um para cada cor: preto, ciano, magenta, amarelo
- Quatro cartuchos de tinta HP 636 para a impressora HP Stitch S500
- Pelo menos um rolo de papel de transferência para realizar calibrações e alinhamento do cabeçote de impressão durante a configuração da impressora.

## Devolução da lista de verificação de preparação do local

A lista de verificação deve ser preenchida e devolvida ao seu revendedor ou representante de serviços no mínimo duas semanas antes do dia da instalação.

 **NOTA:** Qualquer atraso na instalação causado por um local não preparado será cobrado do cliente. Certifique-se de que o local seja preparado adequadamente para garantir uma instalação fácil.

## Configuração elétrica

 **NOTA:** Se a configuração do sistema elétrico do edifício usada para ligar a impressora precisar ser modificada para atender aos requisitos da impressora, será necessário um electricista. Certifique-se de que o electricista esteja certificado de acordo com as regulamentações locais e possua todas as informações referentes à configuração elétrica.


A impressora requer que os componentes elétricos a seguir sejam fornecidos e instalados pelo cliente de acordo com as exigências do código elétrico da jurisdição local do país em que o equipamento é instalado.

## Alimentação monofásica

### Especificações da linha monofásica

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Número de cabos de alimentação    | 1  |
| Voltagem de entrada               | ~200–240 V (dois fios e aterramento de proteção) |
| Tolerância da voltagem de entrada | ±10%   |
| Frequência de entrada             | 50/60 Hz   |
| Carga máxima atual                | 8 A  |
| Consumo de energia                | 1 kW   |

## Disjuntores

 **NOTA:** Os disjuntores devem atender aos requisitos da impressora e devem estar de acordo com as exigências do código elétrico da jurisdição local do país em que o equipamento é instalado.


A impressora requer um cabo de alimentação que atenda aos requisitos a seguir.

### Linhas dedicadas

|   |  |
|---|--|
| Linha dedicada                              | Não é necessária. Não sobrecarregue as linhas. Consulte <a href="#">Alimentação monofásica na página 8</a> . |
| Disjuntor de linha secundária               | 2 polos, 16 A/20 A de acordo com a legislação local e corrente máxima de carga da impressora                 |
| Disjuntor de corrente residual <sup>1</sup> | Recomendado<br>2 polos, 30 mA residual, capacidade de, no mínimo, 20 A                                       |

<sup>1</sup> Também conhecido como interruptor com circuito de falha de aterramento (GFCI)

Diagrama de configuração elétrica (apenas para referência)

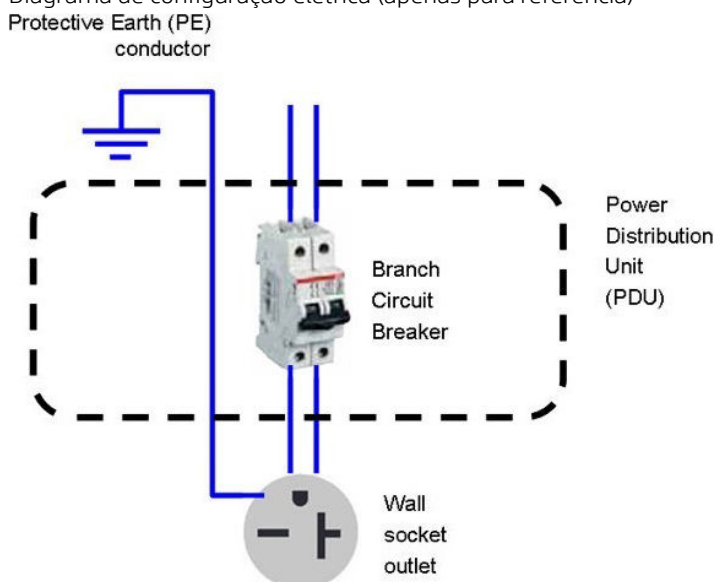

**NOTA:** A PDU (Unidade de distribuição de energia) deve ser adequada para atender aos requisitos de alimentação da impressora e deve estar de acordo com as exigências do código elétrico da jurisdição local do país em que o equipamento é instalado.

**AVISO!** Não use filtro de linha (adaptadores de tomada) para conectar o cabo de alimentação.

## Tomadas de parede e cabo de alimentação

Um cabo de alimentação é fornecido com a impressora, de acordo com as especificações elétricas da impressora. Se o cabo não alcançar a PDU e/ou a UPS, um eletricista qualificado deve instalar um cabo de extensão apropriados no dia da instalação.

Para certificar-se de que as tomadas corretas estão prontas para instalação, verifique:

1. As tomadas de parede devem ser compatíveis com as **classificações de entrada da impressora**. Consulte [Alimentação monofásica na página 8](#).
2. As tomadas na parede devem ser compatíveis com o **tipo de plugue do cabo de alimentação** usado no país da instalação. A tabela abaixo mostra exemplos do cabo de alimentação e plugues fornecidos com a impressora de acordo com as especificações de cada país. Para garantir que a tomada de parede esteja correta, localize seu país na tabela apropriada e verifique o **tipo de plugue**.

**AVISO!** Use somente o cabo de alimentação fornecido pela HP com a impressora. Não use filtro de linha (adaptadores de tomada) para conectar o cabo de alimentação. Não danifique, não corte e nem repare o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado pode provocar risco de incêndios e choques elétricos. Sempre substitua o cabo de alimentação danificado por outro cabo aprovado pela HP.

3. A tomada na parede deve estar instalada próxima à impressora e em um local de fácil acesso.

A tabela a seguir lista alguns exemplos do cabo de alimentação fornecido com a impressora.





Impressoras HP Stitch S300/S500—Especificações do cabo de alimentação para as classificações de impressora 200–240 V, 13 A

| País | Número da peça HP | Comprimento | Tipo de plugue | Plugue |
|------|-------------------|-------------|----------------|--------|
|------|-------------------|-------------|----------------|--------|

|                               |           |                 |           |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| UE, Rússia, Coreia, Indonésia | 8120-6352 | 2,5 m (8,2 pés) | CEE 7-VII |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|



**Impressoras HP Stitch S300/S500—Especificações do cabo de alimentação para as classificações de impressora 200–240 V, 13 A (continuação)**


| País   | Número da peça HP | Comprimento     | Tipo de plugue                      | Plugue  |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Dinamarca  | 8121-1077         | 2,5 m (8,2 pés) | DK 2-5A                             |    |
| Israel   | 8121-1010         | 2,5 m (8,2 pés) | SI 32 90-DEG                        |    |
| África do Sul  | 8121-0915         | 2,5 m (8,2 pés) | SABS 164                            |    |
| Suíça, Argentina   | 8121-1287         | 2,5 m (8,2 pés) | IEC 60309, 240 V, 16 A, 2L+PE       |    |
| Reino Unido, Cingapura, Hong Kong, Oriente Médio                         | 8120-0907         | 2,5 m (8,2 pés) | BS 1363/A (13 A fundido)            |   |
| EUA, Canadá, México/Japão, Filipinas/Tailândia, Oriente Médio (opcional) | 8120-6360         | 2,5 m (8,2 pés) | NEMA 6-20P, 240 V, 20 A (sem trava) |  |
| Brasil   | 8121-1101         | 2,5 m (8,2 pés) | NBR 14136                           |  |
| Chile, Uruguai   | 8121-0923         | 2,5 m (8,2 pés) | CEI 23-50                           |  |
| Austrália, Nova Zelândia   | 8120-6351         | 2,5 m (8,2 pés) | AS/NZS 3112 (15 A)                  |  |
| Índia  | 8121-1074         | 2,5 m (8,2 pés) | IS 1293                             |  |

## Impressoras HP Stitch S300/S500—Especificações do cabo de alimentação para as classificações de impressora 200–240 V, 13 A (continuação)


| País   | Número da peça HP | Comprimento     | Tipo de plugue         | Plugue |
|--------|-------------------|-----------------|------------------------|--------|
| China  | 8121-0924         | 2,5 m (8,2 pés) | GB2099, GB 1002 (16 A) |        |
| Taiwan | 8121-1033         | 2,5 m (8,2 pés) | CNS 690 tipo 2 (4)     |        |

### Acoplador de dispositivo (conexão com a impressora)

| País  | Acoplador de dispositivo (cabo de alimentação)             | Entrada do acoplador de dispositivo (impressora)          |
|-------|--|---|
| Todas | Terminal desconectável para IEC60320-1 C19 (tipo quadrado) | Entrada desconectável para IEC60320-1 C20 (tipo quadrado) |



**C19**



**C20**

 **NOTA:** Deixe a tomada próxima o suficiente da impressora para que o plugue possa ser facilmente conectado e desconectado.

## Distúrbios de linha de energia

Como em todo computador e equipamento eletrônico, a operação segura de sua impressora depende da disponibilidade da tomada CA relativamente livre de ruídos.

- Para garantir desempenho e confiabilidade ideais, a impressora deve ser protegida de variações na tensão de linha. A iluminação, falhas de linha ou a alternância de iluminação ou mecanismo podem acarretar picos de linha que excedem em muito o valor máximo da tensão aplicada. Se não forem reduzidos, esses pulsos de microssegundo podem interromper a operação do sistema e danificar a impressora.
- A HP recomenda incluir proteção contra picos de energia e sobretensão (OVP) na fonte de alimentação para a impressora.
- Todos os equipamentos que produzem ruídos elétricos, como ventiladores, luz fluorescente e sistemas de ar condicionado, devem ser mantidos separados da fonte de alimentação utilizada para a impressora.

## Aterramento

A impressora deve estar conectada a uma linha de aterramento de boa qualidade para evitar riscos de choque elétrico. Esteja ciente de suas obrigações de atender às exigências do código elétrico da jurisdição local do país em que o equipamento é instalado.

As tarefas de aterramento a seguir devem ser cumpridas para atender aos requisitos de preparação do local:

- Os fios de aterramento devem ser isolados e de tamanho igual ao dos condutores de fase.
- A impedância de aterramento deve ser menor que  $0,5 \Omega$  ou atender às exigências do código elétrico da jurisdição local do país em que o equipamento é instalado.



### 3 Lista de verificação de preparação do local

| Requisitos de segurança  | Sim                      | Não                      | Comentários  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Aqueles que operarão a impressora têm experiência e treinamento técnico necessários para prever possíveis riscos, expostos a eles ou a outras pessoas, ao realizar uma tarefa e para tomar as medidas apropriadas para minimizar esses riscos? | <input type="checkbox"/> |                          | (Necessário) |
| Há uma saída de emergência na área de produção de impressão, com acesso fácil e livre de qualquer obstrução?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |

| Requisitos da instalação elétrica  | Sim                      | Não | Comentários   |
|--|--------------------------|-----|---|
| O electricista está ciente de todos os requisitos e especificações destacados neste documento?   | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| A voltagem de linha monofásica está dentro do intervalo de voltagem especificado de 200–240 V $\pm$ 10%?   | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)<br>Especifique a principal voltagem nominal: |
| Há linhas dedicadas para conectar o cabo de alimentação da impressora?<br><b>NOTA:</b> Não use filtro de linha (adaptadores de tomada) para conectar o cabo de alimentação.  | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| Os disjuntores de linha secundária (2 polos, 16 A/20 A geral) foram corretamente instalados em cada linha dedicada?  | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| Os disjuntores de corrente residual (também conhecidos como interruptor com circuito de falha de aterramento) (2 polos, 30 mA residual, pelo menos 20 A de capacidade) foram instalados corretamente se necessário ou recomendado?   | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| A Unidade de Distribuição de Energia (PDU) está instalada corretamente?  | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| Os condutores aterrados estão corretamente instalados em cada tomada de parede?  | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| As tomadas de parede são compatíveis com o tipo de plugue do cabo de alimentação fornecido pela HP?  | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| As tomadas de parede e as instalações elétricas são adequadas para a voltagem da corrente da impressora?<br><b>NOTA:</b> Consulte <a href="#">Alimentação monofásica na página 8</a> para obter informações específicas.   | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |
| As tomadas de parede estão instaladas próximo o suficiente da impressora para que o plugue possa ser facilmente conectado e desconectado?<br><b>NOTA:</b> Consulte <a href="#">Tomadas de parede e cabo de alimentação na página 9</a> para obter informações específicas. | <input type="checkbox"/> |     | (Necessário)  |

| Requisitos de configuração elétrica   | Sim                      | Não                      | Comentários |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| É necessária uma UPS (Unidade de alimentação ininterrupta) ou transformador de configuração? Em caso afirmativo, ela está instalada corretamente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Requisitos de computador e operação em rede   | Sim                      | Não                      | Comentários |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| O computador e o software RIP estão prontos para instalação?                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Foram fornecidas conexões de rede conforme indicado nas especificações?                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| É necessário um proxy da Web? Em caso afirmativo, anote o nome e a porta do servidor proxy. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Você possui um sensor de cores compatível com o RIP?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Você possui um cabo de LAN de comprimento suficiente para conectar a impressora à rede?     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Requisitos ambientais  | Sim                      | Não                      | Comentários  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Os requisitos de temperatura e umidade foram atendidos satisfatoriamente na área de produção de impressão? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |
| Os requisitos de temperatura e umidade foram atendidos satisfatoriamente na área de armazenamento?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |
| A área de produção de impressão está livre de sujeira e pó?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |
| A área de produção de impressão possui iluminação suficiente?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |
| Os requisitos de ventilação e ar condicionado especificados neste guia foram atendidos?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (Necessário) |

| Outros requisitos  | Sim                      | Não                      | Comentários  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Os suprimentos, como substrato e cartuchos de tinta, estarão disponíveis no dia da instalação? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |
| Você possui um espectrofotômetro compatível com o RIP?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |              |
| Você atendeu aos requisitos especificados neste documento?                                     | <input type="checkbox"/> |                          | (Necessário) |

| Perguntas sobre gerenciamento de cores   | Respostas |
|--|-----------|
| <p>Antes de adquirir essa impressora, você já tinha uma impressora de sublimação de tinta?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qual modelo?</li> <li>• Qual marca de tinta?</li> <li>• Qual configuração de tinta (CMYK, CMYK, ...)?</li> <li>• Qual a velocidade usada normalmente?</li> <li>• Você imprime DTF, transferência ou ambos?</li> </ul> <p>E outra impressora de sublimação de tinta?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qual modelo?</li> <li>• Qual marca de tinta?</li> <li>• Qual configuração de tinta (CMYK, CMYK, ...)?</li> <li>• Qual a velocidade usada normalmente?</li> <li>• Você imprime DTF, transferência ou ambos?</li> </ul> |           |
| Qual o RIP usado e qual a versão?  |           |
| Quais papéis de transferência que você usa (marca, referência, peso)?  |           |
| Quais tecidos que você usa (marca, referência) e para quais aplicativos principais?  |           |
| <p>Qual sistema de transferência/fixação térmica você usa (marca e o modelo)?</p> <p>Que configurações você usa (temperatura, tempo, velocidade, pressão)?</p> <p>A impressora e o pressurizador térmico ficam na mesma sala?</p>  |           |

| Perguntas sobre gerenciamento de cores   | Respostas |
|--|-----------|
| <p>Se você usa os perfis ICC do seu revendedor ou de outra empresa ou perfis genéricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você está satisfeito com as cores?</li> <li>• Você gostaria de poder criar seus próprios perfis?</li> </ul>   |           |
| <p>Se você cria seus próprios perfis ICC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que dispositivo de medição você tem (marca e modelo)?</li> <li>• Qual foi a data da última calibração?</li> <li>• Numa escala de 1 a 10, como você classificaria seu conhecimento sobre o gerenciamento de cores?</li> <li>• Você cria perfis com frequência?</li> <li>• Quantos perfis diferentes você usa?</li> </ul> |           |

---

Data de conclusão do preparo do local

---

Número da edição ou data do copyright do guia de preparação do local

---

Assinatura do cliente

---